顺德大良广拓机械设备有限公司“8·19”一般物体打击事故调查报告

大良街道“8·19”生产安全事故调查组

2023年9月

目 录

一、事故相关单位人员情况.....1
（一）事故有关单位概况.....2
（二）事故相关单位人员情况.....2
二、事故发生经过和应急处置情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（三）应急处置情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故调查具体情况.....6
四、事故原因.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故间接原因.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）免予追究事故责任人员.....9
（二）建议追究责任的单位.....9
（三）建议追究责任的个人.....9
六、事故防范和整改措施.....10

顺德大良广拓机械设备有限公司“8·19”一般物体打击事故调查报告

2023年8月19日11时10分许，位于佛山市顺德区大良街道桂峰路以东地块旁发生一起生产安全事故，事故造成一名员工死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区住房城乡建设和水利局、区总工会和大良街道办事处等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。经调查认定，顺德大良广拓机械设备有限公司“8·19”一般物体打击事故是一起因员工安全意识淡薄、违规作业；广拓公司未及时发现并消除上述事故隐患而造成的一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位人员情况

（一）事故有关单位概况

塔式起重机（以下简称“塔吊”）出租单位：广东广拓机械设备有限公司（以下简称“广拓公司”）于2017年11月10日；注册地址：珠海市香洲区香洲银桦路8号*房（3）；法定代表人：黄*；统一社会信用代码：91440400MA****TKXJ；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；施工专业作业；建筑劳务分包；河道疏浚施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；润滑油销售；轴承销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故相关单位人员情况

1.王*星（事故死者），男，汉族，1993年3月出生，陕西镇巴县人，广拓公司安拆班组班长。

2.黄*，男，汉族，1979年6月出生，广东珠海人，广拓公司法定代表人。

3.白*峰，男，汉族，1975年12月出生，山东章丘人，广拓公司工程部组长。

4.林*良，男，汉族，1987年11月出生，广东佛山人，广拓公司安拆班组员工。

5.唐*宝，男，汉族，1995年3月出生，陕西镇巴县人，广拓公司安拆班组员工。

6.吴*敏，男，汉族，1991年9月出生，广西兴业人，广拓公司雇请的佛山市蒙氏运输服务有限公司吊车司机。

7.蒙*勇，男，汉族，1980年11月出生，广西港南人，广拓公司雇请的佛山市蒙氏运输服务有限公司跟班人员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

8月19日上午，王*星（事故死者）、林*良和唐*宝三人作为班组人员，在佛山市顺德区大良街道桂峰路以东地块旁对塔式起重机标准节进行拆装转运。11时许，三人对已拆卸下来的H7025A-12D型250t.m塔式起重机标准节拆装时，使用广拓公司租赁的吊车辅助，吊车由吊车公司人员吴*敏、蒙*勇操作。

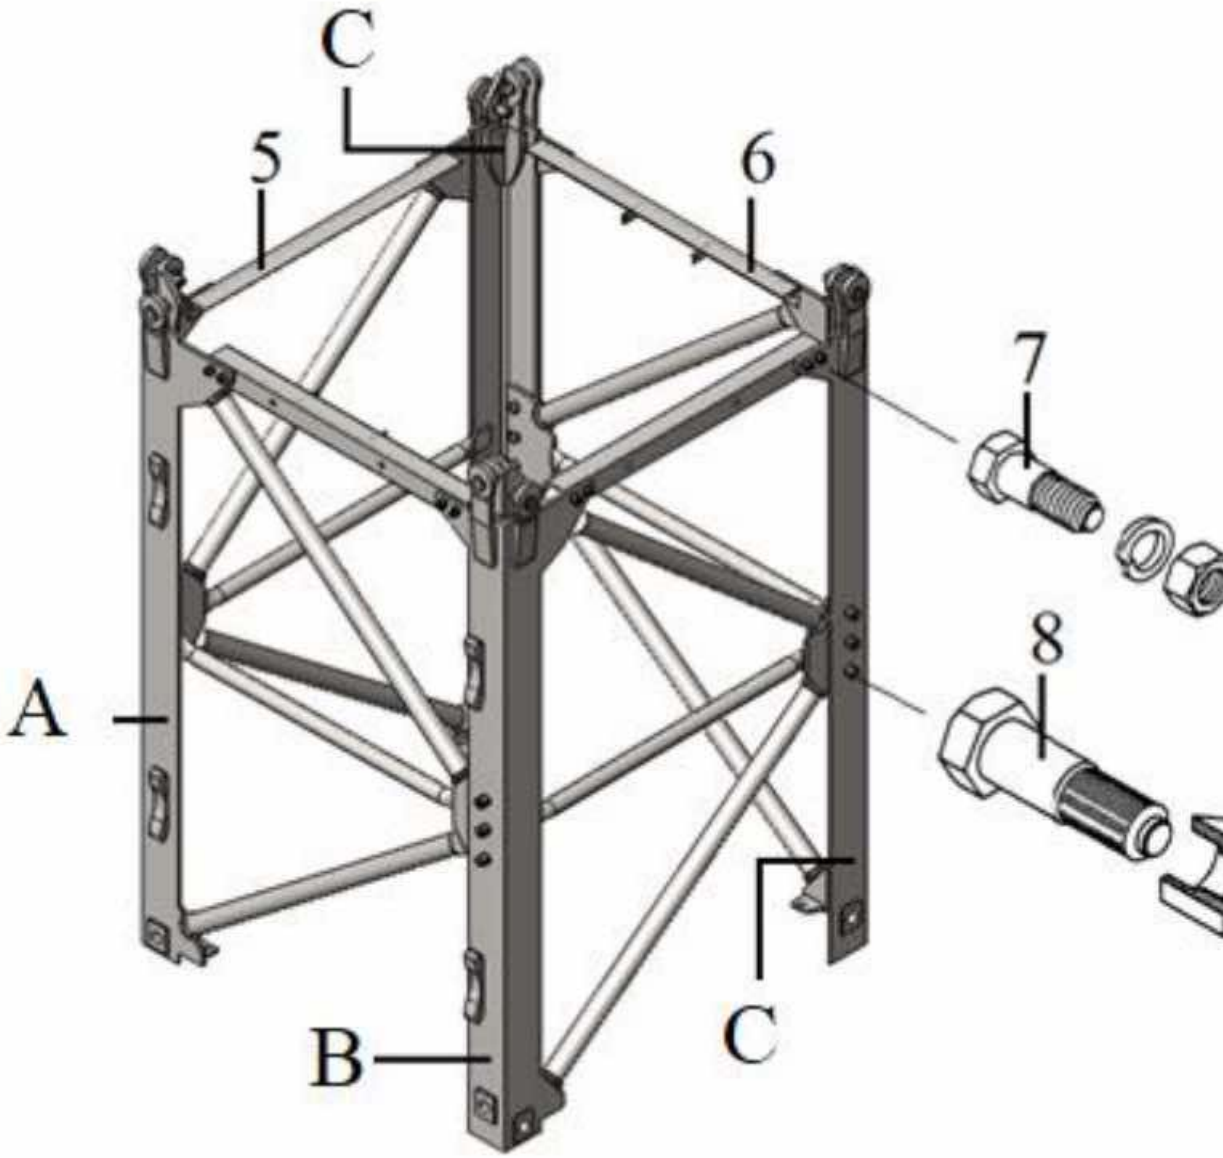


图 1 H7025A-12D 型 250t.m 塔式起重机标准节

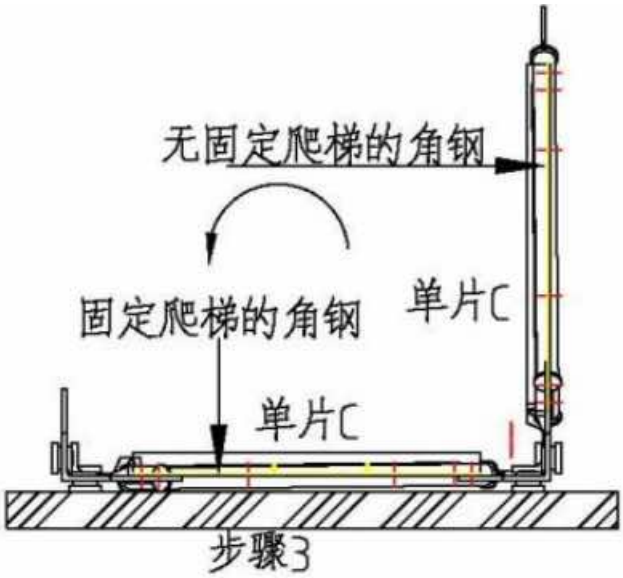


图 2 L 型片装节

现场王*星带班总体安排指挥标准节拆分调整工作，通过松开不相邻两单片的螺丝并固定上两条吊机的吊带（把一个标准节拆分为两个 L 型片装节），蒙*勇把撬棍插入了松开对角两处上方处的孔，想通过对角两处下方处单片内嵌时发现撬不动，王*星即安排把撬棍取出，并解开一条吊带，又把林*良插入的竖销取出来，之后指挥吊车司机降落吊钩，L 型片装节由于失去平衡造成瞬间侧翻，王*星躲闪不及被标准节撞到头部，唐*宝等人立刻安排把 L 型片装节吊离到一边，同时电话汇报给上级并拨打 120，王*星经医护人员送往同江医院抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成 1 人死亡，死者：王*星。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442023056237），王*星死亡原因是“特重度颅脑损伤”。

2023年8月21日，王*星家属经调解签订《事故处理赔偿协议书》，协议赔偿金额170万元（已赔付到位）。王*星遗体已于2023年8月21日火化。

核定事故造成直接经济损失约170万元。

（三）应急处置情况

2023年8月19日11时10分许，唐*宝拨打120急救中心电话；11时20分许，同江医院到场医护人员将王*星转移到同江医院，经抢救无效死亡。120急救中心同步警情信息至110指挥中心，大良派出所民警及府又居委会工作人员到达现场后通知大良应急办；11时28分大良应急办接报后赶到现场进行处置。

（四）事故应急处置评估

区、镇应急，公安等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故调查具体情况

广拓公司法定代表人、总经理是黄*，黄*下属是工程部白*峰，工程部白*峰下属是安拆班组和维保维修班组，王*星为安拆班组班长，林*良、唐*宝为安拆班组员工。

为方便标准节运输和日后重新安装需要，按照白*峰的工作安排，王*星作为带班班长、林*良和唐*宝作为班组人员共三人于8月19日上午到达佛山市顺德区大良街道桂峰路以东地块旁，对H7025A-12D型250t.m塔式起重机的标准节开展拆分调整工作。

根据林*良和吴*敏笔录所述:

1，王*星带班总体安排指挥标准节拆分调整工作。具体过程：王*星指挥调整第一个标准节操作，把底部一边的两个相邻单片的螺丝卸掉，然后安排用吊机提升标准节（把分开的侧边单片提升，目的是可以用撬棍把单片撬动），然后用撬棍把侧边单片内嵌在里面，再用吊机慢慢下放，同时把撬棍也慢慢拿出来，再用撬棍把两个单片的孔对好，最后按要求用螺丝固定（螺母在外，螺丝头向外）。如上所述再完成另外三处的调整，一个标准节就调整完成。

2，拆分调整第二个标准节的时候，王*星觉得速度太慢，就安排同时改正两处单片相邻的地方：王*星等人先把标准节放倒，然后松开不相邻两单片的螺丝并固定上两条吊机的吊带，然后用吊机吊开（把一个标准节拆分为两个L型片装节），这时其中一个单片已经内嵌，然后蒙*勇把撬棍插入了松开对角两处上方处的孔。这时想要对角两处下方处单片内嵌时撬不动，然后王*星就把蒙*勇插入的撬棍拿出来一起撬，同时林*良用竖销插入蒙*勇之前插入的孔。王*星发现还是撬不动，就把两片

相连部分固定的那条吊带解开了，并指挥吴*敏用吊车适度提升标准节，王*星再次撬还是撬不动，王*星又去查看，把林*良插入的竖销拔出来，此时林*良、唐*宝均提出这样操作有危险，但王*星没有理会。王*星撬了两下后继续指挥吊车司机吴*敏下降起重吊钩，L型片装节瞬间发生失稳瞬间侧翻，林*良、唐*宝、蒙*勇等三人快速躲闪避开，王*星则躲闪不及、被L型片装节撞到头部。

事发当日，王*星作为带班班长和现场安全管理人员，不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作。王*星为提高工作效率，忽视作业风险，同时调整标准节的两个单片连接点。且不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销，继续指挥吊车司机蒙*勇吊高，造成L型片装节失稳瞬间侧翻，导致事故发生。

四、事故原因

（一）事故直接原因

王*星安全意识淡薄，作为现场安全管理人员，不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作，不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，调整标准节的两个单片连接点，且解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销，导致L型片装节失稳、侧翻，导致事故发生。

（二）事故间接原因

广拓公司安全主体责任落实不到位，未及时制止王*星等人不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作的危险行为；未及时制止王*星不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，同时调整标准节的两个单片连接点，且解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销的危险行为；未及时发现并消除上述事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

王*星作为现场安全管理人员，安全意识淡薄，不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作，不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，同时调整标准节的两个单片连接点，且解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销；导致L型标准节失稳、侧翻，导致事故发生；王*星对事故的发生负有责任。鉴于王*星在事故中死亡，建议免予追究王*星事故责任。

（二）建议追究责任的单位

广拓公司安全主体责任落实不到位，未及时制止王*星等人不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全

技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作的危险行为，未及时制止王*星不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，同时调整标准节的两个单片连接点，且解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销的危险行为，未及时发现并消除上述事故隐患，对事故发生负有责任。广拓公司依法承担相应的赔偿责任。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[1]对广拓公司予以行政处罚。

（三）建议追究责任的个人

黄*作为广拓公司主要负责人，落实主要负责人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时制止王*星违反不熟悉装拆工艺，未遵守操作规程，违反《建筑机械使用安全技术规程》等规定，在起重臂下侧方工作的危险行为，未及时制止王*星不听取林*良、唐*宝等人的劝阻意见，同时调整标准节的两个单片连接点，且解开标准节上一条吊带，同时拔出固定标准节的竖销的危险行为，未及时发现并消除上述事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]对黄*予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（一）广拓公司及其主要负责人要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本次事故中员工违规危险作业的行为，对全公司人员进行相关安全教育培训，加强公司安全管理，加强教育培训，提升员工安全意识。要主动加强与施工单位的沟通协调，全面落实各方安全生产管理责任，落实各项安全管理和事故防范措施。要对本次事故开展深刻检讨，将本公司相关整改情况及时上报给大良安委办。

（二）大良安委办加强宣传培训和事故警示工作，督促有关单位遵守有关安全生产的法律法规，提高安全生产主体责任意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由大良安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

大良街道“8·19”生产安全事故调查组

2023年9月13日