肇庆高要“10·17”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024年1月5日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目情况.....2
1.事故项目协议签订情况.....2
2.事故项目属性.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....3
1.肇庆市泓尚五金科技有限公司.....3
2.冯铭贤.....4
2.胡江明.....4
（三）事故发生经过.....5
（四） 事故现场情况.....5
1.事故车间情况.....5
2.事故地点情况.....6
3.事故施工作业情况.....9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）有关责任单位存在的主要问题.....12

1.冯铭贤，事发施工项目发包方.....12
2.胡江明，事发施工项目施工方.....12
3.肇庆市泓尚五金科技有限公司.....14
（三）监管存在的主要问题.....14
金利镇人民政府.....14
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）.....15
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共3家）.....15
（三）其他处理建议.....16
五、事故主要教训.....17
（一）生产经营单位安全生产制度责任未落实.....17
（二）从业人员违规作业未制止.....17
（三）隐患排查治理不到位.....17
六、事故整改和防范措施.....17
（一）提高作业人员素质，消除施工周边隐患.....17
（二）强化限额以下小型工程监督管理，落实行业主管部门职责.18
（三）属地政府加强监督管理，落实属地监管职责.....18
（四）各镇（街）、各有关部门要强化安全生产警示教育.....18

肇庆高要“10·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月17日，肇庆市高要区肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失60万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经高要区人民政府批准，2023年10月19日我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、市自然资源局高要分局、区人社局、区总工会、区住建局、区市监局、金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“10·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪监委、区检察院派员参加。根据调查需要，聘请建筑施工方面共计2名专家组成专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆高要“10·17”一般高处坠落事故是一起因违规高处作业导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故项目情况

1.事故项目协议签订情况。2023年9月19日，冯铭贤和包工头胡江明双方签定《金陶泓尚公司厂房棚面复盖一层瓦协议》，甲方冯铭贤，乙方胡江明。协议约定由乙方胡江明承包肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间厂房棚面复盖瓦片的施工工程，约定肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间厂房棚面（共13仓）的瓦片由乙方胡江明以包工包料方式进行复盖安装，工程款人民币23万元。协议书没有约定施工期限，没有约定甲乙双方各自的安全生产管理职责。

协议签订后，冯铭贤分别于2023年9月19日和2023年9月22日通过微信转账方式向胡江明个人微信转账合计人民币8万元作为工程预付款。2023年10月10日，冯铭贤通过微信转账方式向胡江明个人微信转账人民币7万元工程款。

2023年10月14日至2023年10月17日，胡江明派临时施工队到肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间的厂房棚面开展复盖瓦片施工。

2.事故项目属性。事故项目属于限额以下小型工程，属于

建设工程中的装修工程。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.肇庆市泓尚五金科技有限公司，统一社会信用代码：91441283MACEUHC59F，法定代表人：黄顺聪，成立日期：2023年04月24日，住所：肇庆市高要区金利镇金源大道西肇庆市纯一陶瓷有限公司东侧100米（广东永圣陶瓷有限公司办公楼C区首层101室），注册资本：6960万元，经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

事发时，该公司股权情况：由14个股东持股，分别为肇庆市嘉达商业投资有限公司（持股比例4.05%）、肇庆市凌越商业投资有限公司（持股比例4.08%）、广东永圣陶瓷有限公司（持股比例48.95%）、肇庆市鑫邦商业投资有限公司（持股比例3.27%）、肇庆市鑫磐商业投资有限公司（持股比例3.27%）、肇庆市鑫丰源商业投资有限公司（持股比例4.01%）、肇庆市嘉健商业投资有限公司（持股比例4.05%）、

肇庆市迅财航商业投资有限公司（持股比例 4.88%）、肇庆市智腾商业投资有限公司（持股比例 4.02%）、肇庆市鑫合润商业投资有限公司（持股比例 4.1%）、肇庆市昌尚商业投资有限公司（持股比例 4.86%）、肇庆市俊毅商业投资有限公司（持股比例 4.01%）、肇庆市君逸商业投资有限公司（持股比例 2.43%）、肇庆市鑫洪商业投资有限公司（持股比例 4.02%）。

2.冯铭贤。男，1976 年 4 月生，肇庆高要人。

经调查，冯铭贤为肇庆市泓尚五金科技有限公司其中 3 个股东（肇庆市鑫邦商业投资有限公司、肇庆市鑫磐商业投资有限公司、肇庆市鑫洪商业投资有限公司）的股东，对肇庆市鑫邦商业投资有限公司占股比例 5%，对肇庆市鑫磐商业投资有限公司占股比例 5%，肇庆市鑫洪商业投资有限公司占股比例 5%。冯铭贤不是上述 3 家公司的法定代表人。

冯铭贤系本次事故施工项目甲方。

3.胡江明。男，1965 年 11 月生，佛山顺德人。

胡江明系临时施工队包工头，系本次事故施工项目乙方。主要承接厂房棚顶维修工程，未取得工商营业执照。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 17 日 8 时许，包工头胡江明派临时施工队一行 7 人到肇庆市泓尚五金科技有限公司 A7、A8 车间厂房棚面开

展复盖瓦片施工。施工期间，7人在厂房棚面分散作业。

16时40分许，正在A7、A8车间第8仓厂房棚面西侧采光口附近搬运施工材料的作业人员黄喜英从厂房棚面采光口坠落至地面。

（四）事故现场情况

1.事故车间情况。事故车间为肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间，位于肇庆市泓尚五金科技有限公司厂房内。

经查询，肇庆市泓尚五金科技有限公司厂房现由肇庆市泓尚五金科技有限公司单独所有，坐落：肇庆市高要区金利镇北区（车间二），不动产单元号：441204115205GB99913F00060001，权利性质：自建房，竣工时间：2008-01-01。该厂房权利人登记情况：2009年4月20日登记权利人为肇庆市永圣陶瓷有限公司，2016年12月16日登记权利人为广东永圣陶瓷有限公司，2023年7月28日，登记权利人为肇庆市博承五金科技有限公司、肇庆市驰昌五金科技有限公司、肇庆市博途五金科技有限公司、肇庆市泓尚五金科技有限公司，2023年10月17日，登记权利人为肇庆市泓尚五金科技有限公司。

肇庆市泓尚五金科技有限公司A7、A8车间厂房结构为混凝土柱轻钢桁架石棉瓦屋面。事发时，A7、A8车间为打通合并使用状态，共有13仓，每6m为一仓，车间内未安装生产设施设

备，未投产。

2.事故地点情况。事故地点位于A7、A8车间厂房棚面西侧采光口。（详见图1至图5，★标注为事故点）采光口长、宽各约1m，距地面高12.75m。

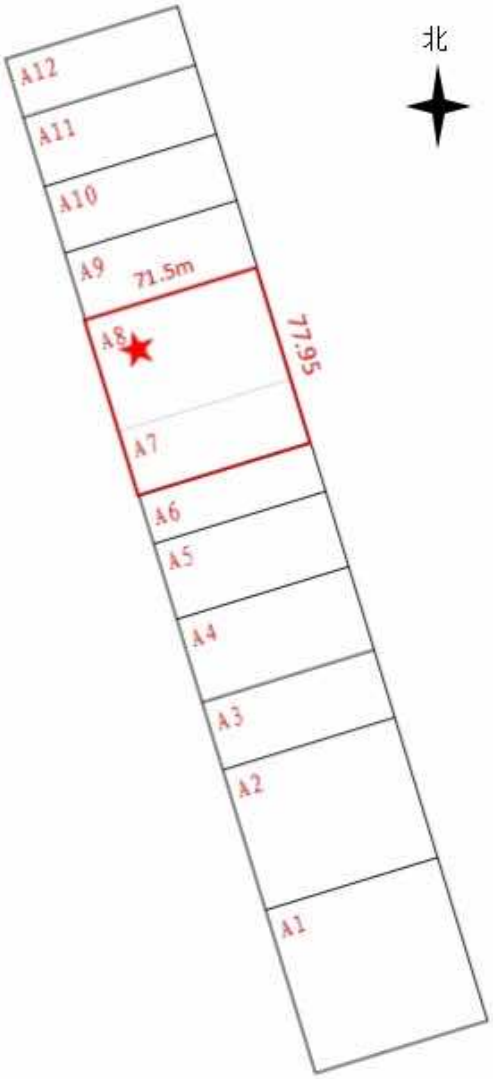



图1 事发车间平面示意图



图 2 事故点航拍图



图 3 事故点示意图

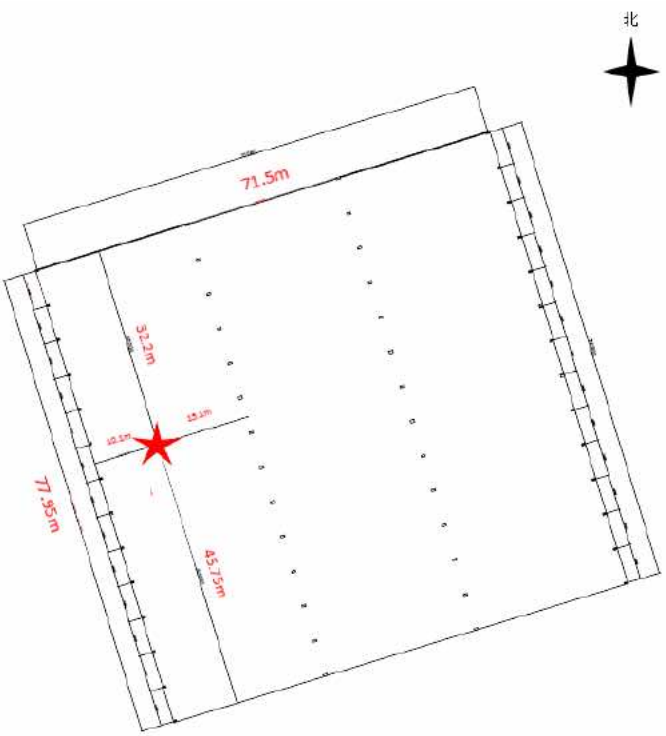

图

图 4 坠落部位现场图

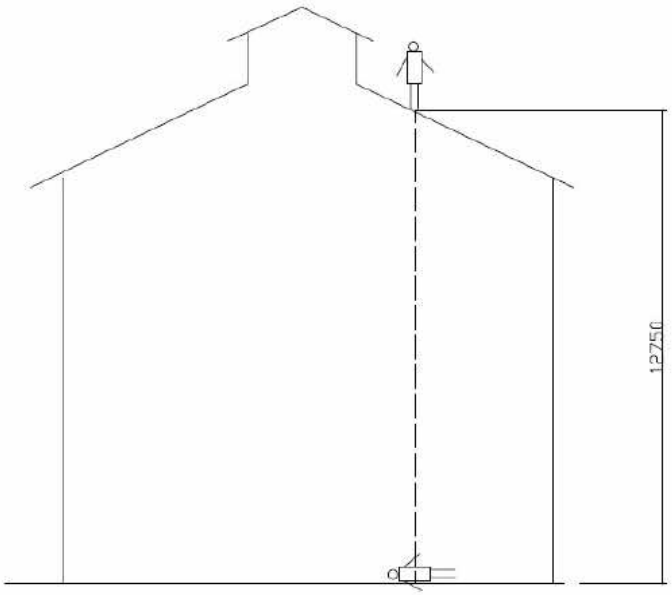


图 5 坠落部位示意图

3.事故施工作业情况。2023 年 10 月 17 日 8 时许，包工头胡江明派临时施工队一行 7 人（韦才柒、韦才会、韦才玖、韦高灵、李继凡、覃林立、黄喜英）到协议约定的施工地点肇庆市泓尚五金科技有限公司 A7、A8 车间的厂房棚面开展复盖瓦片施工作业。作业内容：对 A7、A8 车间的厂房棚面共 13 仓棚面复盖一层彩钢瓦、更换采光瓦以及对烟楼 2 仓包封边。

事发当天，临时施工队 7 人到厂房棚面分散施工作业。作业时，施工人员佩戴有安全绳，但安全绳未作固定。

事发时，黄喜英（死者）正在厂房棚面西侧采光口附近搬运施工材料。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据佛山市三水区人民医院居民死亡医学证明（推断）书反映，黄喜英直接死亡原因：创伤性休克；引起直接死亡原因的情况：严重多发伤：盆骨骨折。事故造成直接经济损失60万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时44分，事故现场人员韦才会拨打120急救电话，接报后120马上调派博爱医院救护车前往救援。随后，黄喜英被转送到佛山市三水区人民医院救治。

21时21分，黄喜英家属拨打110报告事故信息。接报后，金利镇人民政府工作人员、公安民警陆续赶到事发现场，随即开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，做好事故现场围蔽保护，并派出人员到佛山市三水人民医院开展调查走访。随后，金利镇人民政府将相关情况上报区人民政府和区应急局，区应急局马上协调金利镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核处，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

16时40分许，厂房棚面现场施工作业人员覃林立看见黄喜

英从厂房棚面采光口坠落后，大喊“有人掉下去了”。棚面施工作业人员韦才柒、李继凡、覃林立、韦才会相继从棚面撤回地面，并赶往现场查看，安抚黄喜英情绪。

16时44分，韦才会拨打120急救电话。李继凡和覃林立到工厂大门路边位置等待并指引120救护车到事故现场。

16时55分许，救护车到达现场。韦才柒跟随救护车一同送黄喜英到医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车到场后，经医护人员现场评估，黄喜英伤情危重，于是医护人员将其由120救护车转送到佛山市三水区人民医院抢救，经抢救无效于19时40分被宣布临床死亡。

2023年10月19日，胡江明与死者家属达成一致意见，并签订《人民调解协议书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员发现黄喜英高处坠落后，马上拨打120急救电话，及时组织人员进行应急处置，并及时将黄喜英送往医院救治，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，公

安、应急、卫生等相关职能部门及金利镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：黄喜英（死者）安全意识淡薄，未取得高处作业特种作业操作证即上岗作业[①]，事故当天虽然佩戴了安全带但没有将安全带固定在安全位置上，作业面未设置安全网[②]，黄喜英在开展复盖瓦片施工作业中不慎踩碎厂房棚顶采光口的瓦，从厂房屋面12.75m高处坠落至地面导致死亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.冯铭贤，事发施工项目发包方。未选择有资质且各项管理制度健全的施工单位进行承包，安全管理以包代管，在与胡江明签订的协议第二条“乙方负责施工管理一切安全事故由乙方承担与甲方无关。”，转嫁安全管理责任，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全问题并督促整

[①]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。”

[②]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.2.1：“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。”

改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款[③]的规定，未安排专门人员对高处危险作业进行现场安全管理，未确保施工人员操作规程的遵守和安全措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项和第（六）项[④]的规定。

2.胡江明，事发施工项目施工方。未取得营业执照，未取得工程施工相应资质证书，属无证施工[⑤]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[⑥]的规定；作为施工单位，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[⑦]的规定；对高处作业施工人员安全管理缺失，未能监督、教育高处作业施工人员按照使用规则佩戴、使用安全绳等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[⑧]的规定；未按照规定对

---

③《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

⑤《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标

从业人员进行安全生产教育和培训和高处作业施工前未对作业人员进行安全技术交底[⑨]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[⑩]的规定；高处作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[⑪]的规定；未安排专门人员对高处作业进行现场安全管理，未确保高处作业施工人员操作规程的遵守和安全措施的落实；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，致使对施工厂房棚面作业环境隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[⑫]的规定。

3.肇庆市泓尚五金科技有限公司。公司管理不到位，未及时掌握该公司 A7、A8 车间厂房棚面复盖瓦片施工项目情况；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对 A7、A8 车间厂房棚面复盖瓦片施工作业环境隐患排查不到位，未及时发现

准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

⑨《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3：“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。”

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

⑪《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

⑫《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定[13]。

（三）监管存在的主要问题

金利镇人民政府未能落实属地管理责任，未严格落实对本辖区限额以下小型工程、装修工程的安全生产监管责任，未能及时掌握本辖区内限额以下小型工程、厂房棚面装修工程安全施工动态，安全检查不到位，未能及时督促、指导施工单位落实安全生产主体责任，依法履行安全监管工作、压实施工单位主体责任存在不足[14]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

黄喜英，男，群众，胡江明临时施工队施工人员。未获得高处作业资格违规到距地12.75m高的厂房棚面开展施工作业，作业过程中未有效佩戴安全绳等劳动防护用品，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共3家）

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[14] 《肇庆市高要区住房和城乡建设局关于加强高要区限额以下小型工程建设管理的通知》高建[2022]96号。

冯铭贤，事发施工项目发包方。未落实生产经营单位主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]的规定进行行政处罚。

胡江明，事发施工项目施工方。未落实生产经营单位主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]相关规定进行处罚。

肇庆市泓尚五金科技有限公司，未采取措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定进行行政处罚[17]。

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）其他处理建议

1.责成肇庆金利高新区管委会规划局向肇庆金利高新区管委会作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强如厂房棚顶复盖瓦片施工项目等装修工程的管理工作，加快建立限额以下小型工程网格化管理体系，对施工现场执行施工质量和安全法律法规和强制性标准实施情况实施监督，督促项目建设各方主体从严从实履行质量安全主体责任，对影响工程质量安全问题的责令改正并跟踪落实整改情况。

2.建议金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，认真吸取事故教训，强化属地管理，建立在建工程台账，实施一项目一台账管理，加强对限额以下小型工程的管理，严格督促各参建单位切实履行工程质量安全主体责任，强化对项目施工过程的质量安全控制。

五、事故主要教训

（一）生产经营单位安全生产制度责任未落实。事故施工项目甲方冯铭贤和乙方胡江明未约定并履行各自的安全生产管理职责，对施工现场安全情况、施工人员安全操作技能的掌握情况把关不严、监督检查不到位。

（二）从业人员违规作业未制止。未及时制止未取得高处作业资格人员上岗作业，未及时制止高处作业施工人员违反使用规则佩戴、使用安全绳等劳动防护用品。

（三）隐患排查治理不到位。未能及时、全面辨识作业现场环境以及作业过程中存在的安全风险，事故隐患排查不及时、不细致、流于形式，未能起到切实预防事故的作用。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）提高作业人员素质，消除施工周边隐患。厂房棚顶复盖瓦片施工项目等装修工程在开展施工时要落实各方安全生产主体责任，要严格遵守建设、施工等有关法律法规和标准、规范规定，不能仅凭经验从事生产经营活动，加强作业人员教育和培训，提升作业人员岗位安全操作技能，严格审查作业人员操作资质，规范作业人员的安全生产行为。要加强施工周边安全生产隐患进行排查，及时消除各类生产安全事故隐患。

（二）强化限额以下小型工程监督管理，落实行业主管部门职责。肇庆金利高新区管委会规划建设局要深刻吸取事故教训，举一反三，加大执法检查力度，严查施工现场安全生产管理、安全管理责任的落实，强化施工安全隐患排查治理，确保施工安全防护措施到位；加强对限额以下小型工程的管理，依法督促工程项目各方落实落细安全生产各项规章制度，切实加

强工程项目安全生产工作，严防事故发生。

（三）属地政府加强监督管理，落实属地监管职责。金利镇人民政府要落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，加强分析研判，督促属地限额以下小型工程施工项目各方严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，提升从业人员安全生产意识和技能；积极开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治限额以下小型工程的安全隐患，严格落实隐患整改工作，切实履行监管职责；严格督促限额以下小型工程施工项目各方切实履行工程质量安全主体责任，强化对项目施工的质量安全控制；要做好事故警示教育工作，广泛宣传高处作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。

（四）各镇（街）、各有关部门要强化安全生产警示教育。各镇（街）、各有关部门要把宣传教育作为防范事故的重要举措，

充分利用电视、互联网、宣传栏等多种形式宣传事故警示案例、

安全隐患问题和危险作业行为等，积极开展安全生产警示教育活

动，引导社会各方增强安全防范意识。