# 顺德勒流“10•25”一般机械伤害事故调查报告

勒流街道“10·25”机械伤害事故调查组

2025年8月

# 目录

一、基本情况.....2
（一）事故相关单位基本情况.....2
（二）事故相关人员基本情况.....3
二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）应急救援情况.....3
（三）善后处理情况.....4
（四）事故信息接报及响应情况.....4
三、事故人员伤亡及直接经济损失.....5
（一）事故人员伤亡情况.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故调查情况.....6
（一）勘查和取证情况.....6
（二）事故发生单位安全管理情况.....10
（三）监管部门履职情况.....10
（四）事故性质及原因.....11
五、事故责任认定以及处理建议.....12
（一）免予追究事故责任的人员.....12
（二）追究事故责任的单位和人员.....12
六、事故防范和整改措施.....13

# 顺德勒流“10•25”一般机械伤害事故调查报告

根据群众提供的线索，顺德区勒流街道的佛山市锐洋机械有限公司在2024年10月25日凌晨发生一起生产安全事故。经核查，2024年10月25日04时35分许，位于广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富安工业区富安二路3号之二的佛山市锐洋机械有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成一人受伤，截至2025年8月7日，直接经济损失为68686.75元。

收到事故线索后，顺德区委、区政府和勒流街道党工委、街道办事处高度重视，立即派员开展调查取证工作，并依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，以及《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发〈顺德区规范和加强生产安全事故调查处理工作的有关意见〉的通知》的规定，迅速成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和勒流街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德勒流锐洋机械有限公司“10·25”一般机械伤害事故是一起因企业对生产车间的现场安全管理不到位，从业人员违规操作，且设备安全保护装置失效而造成的一般生产安全责任事故。

## 一、基本情况

### （一）事故相关单位基本情况

佛山市锐洋机械有限公司（以下简称“锐洋公司”），统一社会信用代码：914406060585***10T，法定代表人：程*孟，事发时的商事登记住所：广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富安工业区富安二路*号之*（2025年7月28日变更为广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村龙冲路33号*栋一楼之*），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：50万元人民币，成立日期：2012年11月28日，经营范围：一般项目：五金产品制造；塑料制品制造；模具制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

锐洋公司现有员工74人，其中冲压工人28人，主要工序为冲压，现有冲压机33台，锐洋公司设置了安全生产管理机构，任命陈*钊为主要负责人，任命卢*平为安全生产管理人员，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，制定了设备安全操作规程和生产安全事故应急救援预案，并于2024年1月20日取得安全生产标准化三级企业（机械）证书，证书编号：AQBIIIGM（粤）

SD2024***5，证书有效期：2027年1月20日。

**（二）事故相关人员基本情况**

1.周*全（事故伤者），男，1971年1月出生，四川省富顺县人，锐洋公司的冲压工人，负责操作冲压机。

2.陈*钊，男，1986年8月出生，广东省潮州市人，锐洋公司的总经理、主要负责人，全面负责锐洋公司的安全生产工作。

3.卢*平，男，1970年11月出生，湖南省慈利县人，锐洋公司的行政主管，负责行政、人事及安全生产管理等工作。

4.柳*军，男，1992年2月出生，广东省罗定市人，锐洋公司的厂长，负责生产管理、品质管控等工作。

5.孙*伢，男，1969年10月出生，湖北省监利县人，锐洋公司的维修工人，负责设备检修工作。

**二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况**

**（一）事故发生经过**

2024年10月25日凌晨，周*全上夜班操作15号冲压机进行金属件冲压作业。04时35分许，周*全左手伸进冲压行程区域取金属件时，15号冲压机突然下行，压住周*全的左手掌，现场人员发现后立即呼救并通知柳*军，柳*军向陈*钊报告后赶回锐洋公司。

**（二）应急救援情况**

事发后约15分钟，现场人员成功将15号冲压机复位并救出周*全，柳*军随即自行驾车将周*全送到顺德和平外科医院进行

救治，期间陈*钊提前对接顺德和平外科医院。

05 时 17 分，周*全到达顺德和平外科医院急诊室，随后被急送至手术室。

当日上午，周*全在臂丛神经阻滞麻醉下行“左腕部清创，毁损组织清除截肢术”，术中无不适，术后安返病房。

事故发生后，锐洋公司有关负责人和现场人员迅速将周*全救出并送往医院救治，救援先期响应迅速，救援行动开展有序，未发生次生事故与群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

**（三）善后处理情况**

经调查，锐洋公司未为周*全参加工伤保险，但锐洋公司有投保雇主责任险。2024 年 11 月 1 日，锐洋公司向佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局报告周*全的事故情况并为其申请工伤认定。2025 年 1 月 10 日，周*全被佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局认定为工伤。

事发后周*全与锐洋公司就本次事故的损害赔偿进行协商，但至今仍未达成共识。

**（四）事故信息接报及响应情况**

2025 年 5 月 9 日，周*全向佛山市顺德区应急管理局提供本次事故的线索，反映顺德区勒流街道的锐洋公司在 2024 年 10 月 25 日凌晨发生一起生产安全事故。根据线索，佛山市顺德区应急管理局通过走访事故单位、向有关人员调查询问等途径对事故情况

进行核实，发现周*全信访反映的锐洋公司在2024年10月25日发生一起生产安全事故导致一人受伤的情况属实。鉴于本次事故涉嫌造成人员重伤，2025年5月21日，佛山市顺德区应急管理局成立勒流街道“10·25”机械伤害事故调查组，开展事故调查工作，依法追究有关单位和人员责任。

## 三、事故人员伤亡及直接经济损失

### （一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人受伤，伤者周*全。根据顺德和平外科医院出具的《出院小结》和《出院诊断证明书（患方）》（证字第A0000009**50号），周*全于2024年11月7日出院，入院诊断和出院诊断均为左手掌严重挤压毁损伤伴2-5指缺损伤，但事实上周*全左手掌已完全截肢。

2025年3月6日，经佛山市劳动能力鉴定委员会初次鉴定，周*全的劳动功能障碍等级为五级，生活自理障碍等级为未达级。

根据《人体损伤程度鉴定标准》和《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）等鉴定标准，周*全左手的手功能丧失累计超过一手功能36%，截肢损失工作日超过105日，属于重伤。

### （二）直接经济损失

由于锐洋公司和周*全对本次事故的损害赔偿存在争议，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和统计规定，截至2025年8月7日，核定事故造成的直接经济损失为68686.75元，其中医疗费用13407.75元，假肢费用29000元，

停工留薪期工资及生活费26279元。

## 四、事故调查情况

事故调查组对事故相关人员进行了调查询问，并开展了大量的勘查、取证工作，收集和掌握了有关证据材料，基本查清了事故原因和性质。

### （一）勘查和取证情况

#### 1.涉事厂房情况

涉事厂房位于勒流街道富安工业区，周边多为鱼塘，厂房只有1层，约5000平方米，主要分为冲压车间和仓库。事发时冲压车间实行24小时工作制，分日、夜两班，夜班工作时间从20时到次日8时（2025年6月起暂时取消夜班），夜班期间锐洋公司未安排安全生产管理人员在冲压车间值班，只有生产主管或班组长带班。

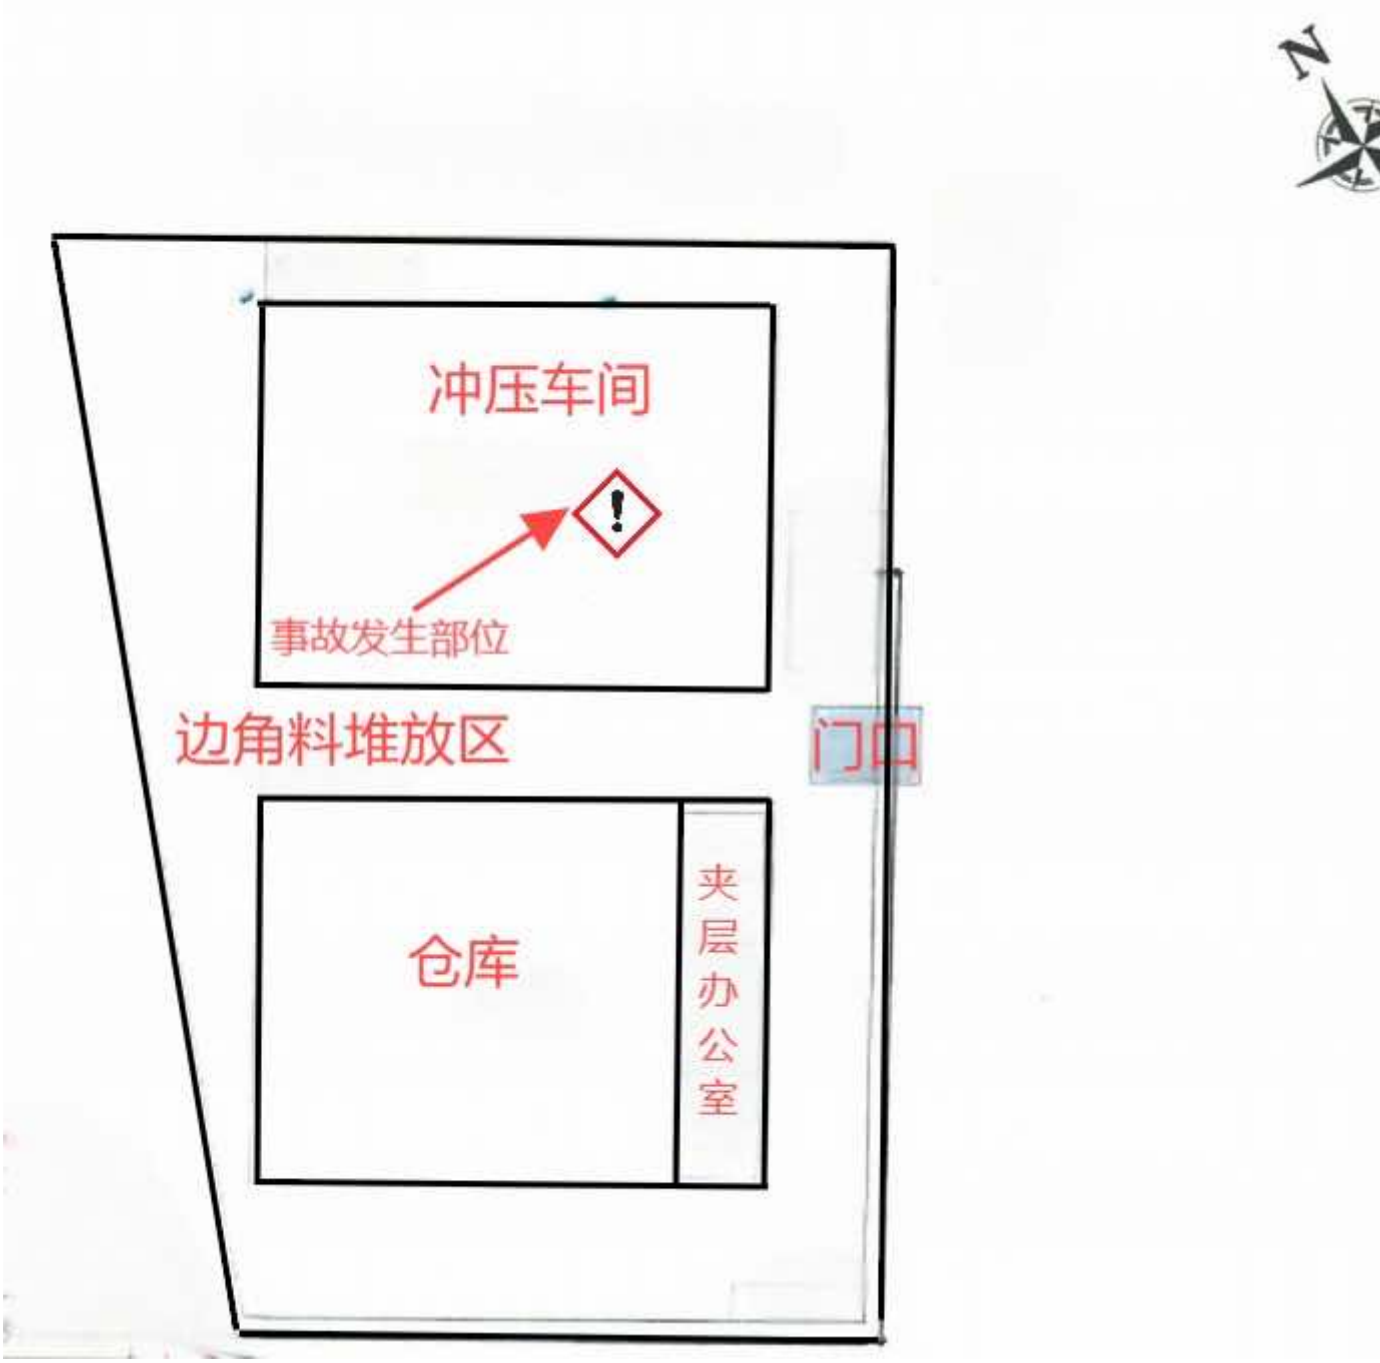



图 1 锐洋公司厂区平面图

**2.事故设备情况**

事发时 15 号冲压机设置在冲压车间中心偏东南的位置（见图 1），但锐洋公司在 2025 年 3 月已将包括 15 号冲压机在内的 9 台

设备升级为5台自动化设备（机械臂上下料，见图2），因此未能对15号冲压机进行溯源和勘查，无法确定事故设备的技术参数、组件以及事发时是否存在故障等情况。根据设备供应商维保人员提供的信息，事故设备品牌：中国双赢，型号：SYA-160，出厂日期：2020年12月，编号：A201216004。



图 2 调查期间的冲压车间现状

**3.周*全接受安全生产教育培训情况**

周*全于2024年9月2日入职锐洋公司，双方签订了《劳动合同书》，周*全上岗前接受了三级安全教育培训，培训内容包括安全生产法律法规、车间安全规章制度、岗位安全操作规程等，另外，周*全于2024年9月4日接受了安全事故案例警示教育培训。

**4.锐洋公司开展事故隐患排查治理情况**

事发前锐洋公司制定了《2024年隐患排查方案》，有定期开展冲压机专项隐患排查，安排生产主管、班组长或维修工人每天对冲压机的光电保护装置进行点检，安全生产管理人员也定期开展车间安全稽查，稽查内容包括设备安全和个人安全防护等。根据《设备维修记录台账》，15号冲压机在2024年4月30日发生过过载泵故障，当日已完成维修。

**5.锐洋公司内部调查情况**

事发后锐洋公司进行了内部调查分析，根据《安全事故记录表》，锐洋公司认为事故发生原因包括周*全违反操作规程，15号冲压机存在故障，未及时制止和纠正冲压工人用手取件，安全管理状态不在线，安全隐患排查力度不够等。

**6.人员走访及笔录询问情况**

根据周*全的供述和事发时的监控录像，能够确定事发时15号冲压机在周*全未双手按下开关的情况下突然下行，且光电保护装置失效，但未能确定其原因或是否存在故障。

根据孙*伢的供述和设备供应商维保人员的电话录音，事发后两人对15号冲压机进行检修时，均未发现故障情况，但为了确保安全，15号冲压机的双联阀、中间继电器、刹车片、弹簧等主要零件均进行了更换。

根据卢*平、孙*伢和周*全的供述，结合事发时的监控录像，锐洋公司有向每名冲压工人提供安全夹，用于冲压件的上下料，并强调禁止用手取件，但由于冲压件的规格尺寸和重量不一，加上为提高生产效率，多数冲压工人习惯用手取件。

**7.事故报送调查情况**

2024年10月25日凌晨陈*钊接到事故报告后，优先考虑救治伤员，安排柳*军及时将周*全送院救治，由于对事故上报途径和流程把握不清，陈*钊误以为医院会与有关部门共享事故信息，从而未按规定将事故向负有安全生产监督管理职责的部门报告，但事发一周后，锐洋公司主动向佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局报告事故情况并为周*全申请工伤认定。

接到周*全提供的线索后，事故调查工作人员上门核查时，锐洋公司和陈*钊毫不隐瞒如实交代，积极配合调查取证工作，主动向工作人员提供事发时的监控录像及有关证据材料。

事发后锐洋公司积极跟进负责周*全的治疗情况，陈*钊第一时间与医院沟通要求保留周*全左手掌，但周*全伤情较重只能截肢处理，术后第二天陈*钊对周*全进行探视。另外，锐洋公司为周*全挂账支付全部医疗费用和支付假肢费用，向其转账了一定

的停工留薪期工资及生活费，并安排专人与周*全进行沟通和协商赔偿事宜。

综上所述，未发现锐洋公司和陈*钊存在主观拖延救援、隐瞒事故、对抗调查的行为，根据《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定，锐洋公司和陈*钊的上述情形属于因过失对应当上报的事故遗漏未报，应认定为漏报。

**（二）事故发生单位安全管理情况**

锐洋公司未落实安全生产主体责任，虽有对从业人员进行安全生产教育和培训，但对冲压车间的现场安全管理不到位，未安排安全生产管理人员在夜间值班，未及时发现并消除周*全操作冲压机时用手取件的事故隐患。

陈*钊未依法履行主要负责人安全生产管理职责，虽有组织制定并实施锐洋公司的安全生产规章制度和操作规程，有组织开展锐洋公司的安全生产教育和培训，但督促、检查锐洋公司的安全生产工作不到位，未及时发现并消除周*全操作冲压机时用手取件的事故隐患，且未及时向有关部门报告生产安全事故，存在漏报行为。

卢*平是锐洋公司唯一任命的安全生产管理人员，但未被安排值守夜班，日常管理中卢*平有组织参与锐洋公司的安全生产教育和培训，有检查锐洋公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，有督促落实锐洋公司的安全生产整改措施。综上所述，卢*平已履职到位。

**（三）监管部门履职情况**

为确保全面依法履行安全生产监督管理职责，勒流街道应急管理办公室每年编制年度安全生产监督检查计划，并根据工作安排开展危险化学品专项、冶金有色行业、有限空间作业、粉尘涉爆领域等执法检查重点项目，其中锐洋公司未列入勒流街道应急管理办公室近三年监督检查计划重点监管企业名单。2024 年 7 月 1 日，勒流街道应急管理办公室联合勒流街道安全生产与环境保护协会到锐洋公司开展五金行业治理专项检查，发现其存在钢卷未采取防倾倒措施等 5 条隐患，已责令完成整改。

2024 年 1 月至 10 月，勒流街道应急管理办公室共监督检查企业***家次，发现安全隐患***项，已整改隐患***项，隐患整改率**.**%，作出行政处罚**次，罚款金额***.**万元。此外，勒流街道应急管理办公室扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，通过专家帮扶、分级管理、执法监管、宣传教育、示范引领等方式开展五金行业治理，进一步确保勒流安全生产形势更加稳定向好。

综上所述，勒流街道应急管理办公室已履职到位。

**（四）事故性质及原因**

经过调查取证和综合分析，认定本次事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

**1.事故发生的直接原因**

（1）周*全安全意识淡薄，未落实岗位安全责任，违反安全操作规程，忽视冲压机的机械伤害风险，未使用安全夹取件，直接用手伸进

冲压行程区域取件，导致左手掌被压伤。

（2）锐洋公司15号冲压机在周*全未双手按下开关的情况下突然下行，且光电保护装置失效，导致周*全的左手掌被压伤。

**2.事故发生的间接原因**

锐洋公司未落实安全生产主体责任，对冲压车间的现场安全管理不到位，未安排安全生产管理人员在夜间值班，未及时发现并消除周*全操作冲压机时用手取件的事故隐患。

## 五、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

### （一）免予追究事故责任的人员

周*全，作为锐洋公司的冲压工人，安全意识淡薄，未落实岗位安全责任，违反安全操作规程，忽视冲压机的机械伤害风险，未使用安全夹取件，直接用手伸进冲压行程区域取件，导致左手掌被压伤。周*全对本次事故发生负有责任，鉴于周*全在事故中重伤，建议免予追究其责任，由锐洋公司加强安全教育。

### （二）追究事故责任的单位和人员

（1）锐洋公司，未落实安全生产主体责任，对冲压车间的现场安全管理不到位，未安排安全生产管理人员在夜间值班，未及时发现并消除周*全操作冲压机时用手取件的事故隐患。锐洋公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，

对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对锐洋公司予以行政处罚。

（2）陈*钊，作为锐洋公司的主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，督促、检查锐洋公司的安全生产工作不到位，未及时发现并消除周*全操作冲压机时用手取件的事故隐患，未及时向有关部门报告生产安全事故，存在漏报行为。陈*钊的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对陈*钊予以行政处罚。

## 六、事故防范和整改措施

（一）锐洋公司要深刻吸取事故教训，遵守安全生产法律法规，强化落实安全生产主体责任，全面落实防范和整改措施：

一是改善安全生产条件，消除物的不安全状态：提高对冲压车间的风险辨识水平，全面排查在役冲压机的事故隐患，针对性加强安全防护设施，提高安全系数。

二是加强安全生产管理，防止人的不安全行为：组织全员事故警示教育活动，采取有效措施教育和督促从业人员严格执行冲压岗位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

三是提高安全生产水平，改善管理缺陷：调整优化安全生产管理机构，加强落实全员安全生产责任制，实行管生产经营必须管

安全的原则，并认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提高安全检查频次，及时制止和纠正“三违”行为。

陈*钊要依法履行安全生产管理职责，认真反思本次事故暴露的管理漏洞，总结经验教训，举一反三，组织锐洋公司开展各项整改工作，主动向监管部门报告事故整改情况。

（二）勒流街道应急管理办公室要认真吸取事故教训，切实履行安全生产监督管理职责，将锐洋公司列为重点监管对象，由点及面，以“隐患排查治理年”为契机，加强五金行业治理水平，要根据事故风险对辖区内在役冲压设备进行有效监督和管控，通过强力执法保持高压态势，重点对从业人员是否熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，企业事故隐患排查治理制度的落实情况，以及机械设备安全防护是否到位等内容进行执法，防范和遏制各类生产安全事故发生。

（三）勒流街道应急管理办公室要将本次事故情况向各有关部门、各村（社区）通报，要求各单位通过季度会议、专项培训、宣教活动、新媒体传播等形式开展安全生产宣传和培训工作，并充分利用“顺安码”平台的安全培训模块实现智能化学习，重点将冲压作业等高风险作业的安全风险及防范措施广泛传递到每家企业、每个职工，提升广大企业职工和人民群众的安全自律意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由勒流街道应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。