广宁县南街镇国安装饰工程部“8·8”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月8日，三水区西南街道的职工影院劳务分包工程发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失约68万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），由区应急管理局牵头区人社局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院列席参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广宁县南街镇国安装饰工程部“8·8”一般高处坠落事故是一起生产经营单位未落实安全生产主体责任、相关从业人员安全意识不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目情况

涉事项目为三水区总工会职工影院轻钢台阶工程板面铺装工程，事故地点位于三水区总工会职工影院2#影厅。2024年9月，三水区总工会与佛山卡瑞影业管理有限公司（简称卡瑞公司）

签订佛山市三水区工人文化宫合同书，约定卡瑞公司为三水区工人文化宫三号楼三层、四号楼三层物业（简称标的物业）的项目运营商，由卡瑞公司经营职工影城并负责完成标的物业装修及设备设施的采购。

2024 年 7 月 2 日，卡瑞公司与广宁县南街镇国安装饰工程部（简称国安工程部）签订《劳务分包合同》，约定将台阶上铺板及轻钢石膏板隔墙劳务分包给国安工程部，合同金额 6 万元，计划 2024 年 7 月 31 日至 8 月 15 日结束。

（二）事故相关单位情况

涉事项目承包方：广宁县南街镇国安装饰工程部（简称国安工程部），统一社会信用代码：9244********；组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2019 年 3 月 7 日；经营场所：广宁县********；经营范围：承接水电安装、建筑装修工程；经营者：廖国安。

涉事项目发包方：佛山卡瑞影业管理有限公司（简称卡瑞公司），统一社会信用代码：9144********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2022 年 01 月 17 日，法定代表人：石竹；住所：佛山市南海区********，经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；广播影视设备销售；专业设计服务；工程管理服务等。公司项目负责人廖培武。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 8 日下午 14 时，广宁县南街镇国安装饰工程部

安排工人进场作业，其中谭泽金和伍仁时两人负责把板材搬运到轻钢台阶面，再由其他工人安装铺板，轻钢台阶一共有 7 级，铺板作业从低往高进行，事发时已经完成到第 6 级台阶，15 时 30 分，谭泽金在工作过程中踏上第 7 级台阶的天花板，踏穿天花板造成镂空后身体坠落至地面，谭泽金受伤严重不能动弹但神志清醒。在场的陈智洪等人立即采取了止血等措施，并拨打 120 和通知了廖国安。


（四）事故现场勘察情况

事故具体位置为职工影院 2＃影厅轻钢台阶第 7 级阶面，该阶面距离地面高度 3.05 米，覆盖了一层天花板（硅钙板材质），天花板踏穿处形成长约 1 米，宽约 0.4 米的缺口，谭泽金从缺口处坠落至地面。详细情况见现场图片。





左图显示的是事故现场及缺口概貌，右图显示的是谭泽金踏穿天花板造成的缺口。

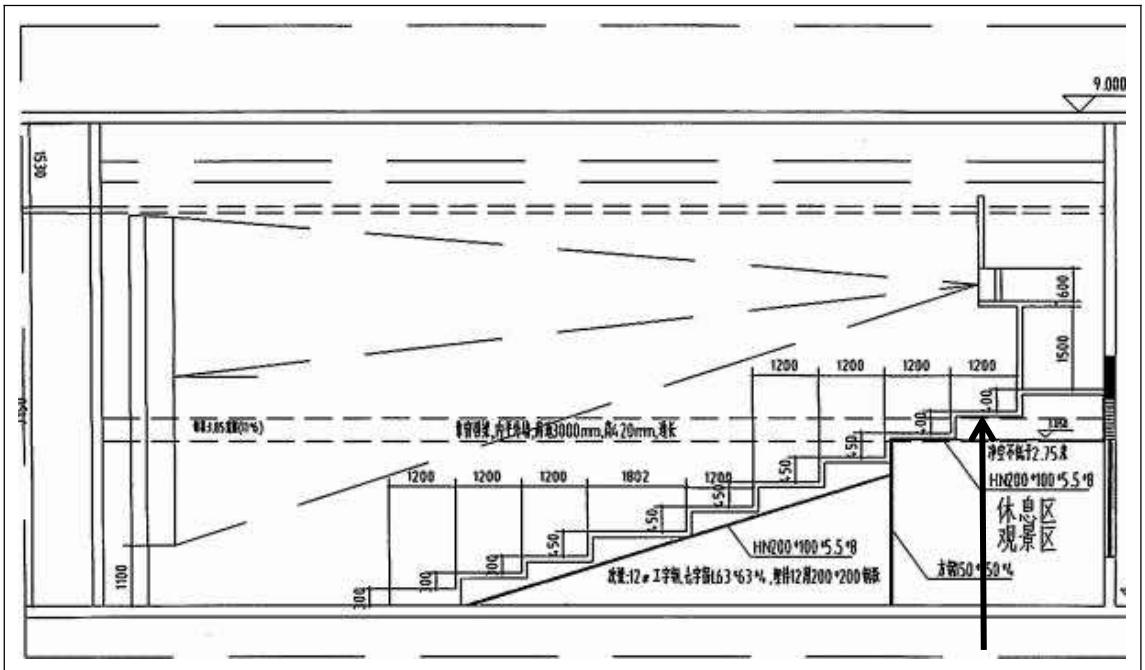

现场台阶示意图（箭头为谭泽金坠落位置）

（五）人员伤亡和直接经济损失

“8·8”事故造成谭泽金受伤，经司法鉴定后认定构成重伤二级，直接经济损失约 68 万元，包括医疗救治费用、伤残赔偿费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

相关部门接报事故信息后，迅速组织人员到达事故现场进行处置，住建部门要求国安工程部立即停止现场装修工作，待事故调查结束完成整改措施后方可恢复施工。区应急管理局、区公安分局、西南街道办事处等部门即刻协调组织开展事故现场应急和调查工作。

（二）医疗救治和后续情况

事故发生后，陈智洪等人拨打了120求救，十分钟后救护车到达现场将谭泽金送往三水区中医院，后转运至三水区人民医院进行救治，治疗至2025年2月17日出院。2025年5月，经广东通济司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，鉴定谭泽金损伤构成重伤二级，达到一般事故等级标准，区应急管理局立即牵头相关部门成立事故调查组，在前期调查基础上完成事故调查工作。

事故发生后卡瑞公司积极垫付了部分医疗费用和后续治疗费，国安工程部为谭泽金办理了工伤认定手续，但至今国安工程部与谭泽金尚未谈妥民事赔偿协议，双方将走法律途径解决民事赔偿问题。

（三）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估分析，事故发生后各相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘查、查阅相关资料，并对国安工程部经营者廖国安、工人陈智洪、梁肇忠、谭泽金，卡瑞公司项目负责人廖培武等人进行询问调查，结合区住建水务局技术调查报告，认定事故相关情况如下：

1.卡瑞公司作为标的物业的项目运营商，与三水区总工会之间为非商业合作项目关系，卡瑞公司与国安工程部签订《劳务分包合同》及《安全生产管理协议》，约定了双方的安全生产管理

职责。关于施工方面双方签订了《施工安全责任协议书》、《单位工程施工安全技术交底卡》，明确国安工程部应当履行的安全义务。廖培武作为项目负责人日常有对现场进行巡查。卡瑞公司履行了相应安全生产管理职责。

2.廖国安于2024年7月30日对准备进场的工人陈智洪、陈爱明、谢子祥、陆天勇等人进行了安全教育，并安排陈智洪作为施工现场管理人员。后来因为人手不足，廖国安安排陈智洪找几个临时工人干活，陈智洪就叫了梁肇忠和谭泽金等人帮忙，8月8日上午先到工地现场看了情况，下午14时就直接入场作业至事故发生，期间谭泽金并未接受安全教育培训，也没有接受安全技术交底。

3.根据现场勘查及查阅施工图纸,轻钢台阶板面铺装作业要铺三层板，第一层是10mm厚水泥压力板作为防火层，第二层是18mm厚大芯板作为承重层，第三层是10mm厚水泥压力板作为防火层，谭泽金踏穿板面的位置为第7级台阶，尚未铺设第二层。

4.国安工程部的业务以承接零散工程为主，因经营规模小，固定员工为3人，若业务量大则临时请工人短期帮忙。本次所请的谭泽金和梁肇忠等人都是从事装修工作的熟手,具有相当的基础技术经验，知道硅钙板是不能踩踏的，正常情况下都是看着铺设好的地板来行走。国安工程部有发放安全帽给工人使用，但事发时谭泽金未佩戴安全帽。

5.按照《中华人民共和国建筑法》房屋建筑工程的相关要求，佛山市三水区工人文化宫合同书影院装修及设备安装总概算显示，改造内容不涉及结构改造，不是建筑过程中的装修，不涉及

主体或承重结构变动，不属于建筑法调整范围。卡瑞公司无需委托具有房屋建筑工程资质的施工单位。

6.区住建水务局作为建筑装修行业主管部门，指导督促镇（街）开展监管业务不够全面，对小微装修工程欠缺有效监管手段，对如何解决建筑装修行业存在的监管难点水平有待提升。

四、事故原因分析

经事故调查组认定，本次事故原因是:

1.国安工程部未落实安全生产主体责任，未对谭泽金进行安全教育培训和安全技术交底；现场作业管理不到位，未能及时排查并消除高处台阶存在的安全隐患。

2.谭泽金自身安全风险意识不足，在作业过程中未佩戴安全帽，未能留意作业环境安全状况。

五、责任认定和处理建议

（一）国安工程部。作为生产经营单位未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（二）谭泽金。作为从业人员安全意识不足，对事故发生负有责任，因其受伤构成重伤二级，不再予以追究。

六、事故整改和防范措施

广宁县南街镇国安装饰工程部“8·8”一般高处坠落事故，是一起典型的企业未落实安全生产主体责任，从业人员安全意识不足造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）通报事故教训，开展事故隐患整治工作

区住建水务局要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促企业立即开展隐患排查自查自纠行动，落实安全生产主体责任。

（二）加强统筹协调，落实行业监管职责

区住建水务局要切实发挥行业主管部门作用，落实建筑领域的安全监管工作，要加强业务指导，着力解决建筑施工装修领域存在的小微工程普遍存在的安全隐患多、监管治理难等问题。

（三）压紧压实安全责任，减少监管盲区

区直各部门、各单位要吸取事故教训，加强辖区日常巡查，定期开展专项检查，全面落实安全管理责任，防止类似事故发生。

广宁县南街镇国安装饰工程部

“8·8”一般高处坠落事故调查组

2025年8月11日