# 潮州市饶平县三饶镇“4·15”较大火灾事故调查报告

2024年4月15日2时29分许，潮州市饶平县三饶镇南新村一自建房发生火灾，造成3人死亡。

据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广东省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《消防安全责任制实施办法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《潮州市火灾事故调查处理规定》等有关法律法规规定，4月17日，潮州市人民政府成立由副市长、市公安局局长周岳林为组长，市政府二级调研员（参与副秘书长分工）赵善本、市应急管理局局长江勇、市消防救援支队支队长张文海为副组长，市检察院、市公安局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市总工会、潮州供电局、市消防救援支队为成员的“4·15”饶平县三饶镇较大火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行调查。市纪委监委成立事故追责问责调查组，提前介入事故追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、查看监控视频和调阅资料、询问谈话、座谈交流、调查取证等，查明了

事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位与人员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

**调查认定：潮州市饶平县三饶镇“4·15”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）起火建筑基本情况

起火建筑位于潮州市饶平县三饶镇南新村西平路485号，产权人为陈**，建筑主体为3层钢筋混凝土结构，坐东朝西，南北两侧贴邻村民自建房，西侧为西平路，东侧为水沟及山地。该建筑单层面积约160平方米，总建筑面积约480平方米。首层为陈**自主经营的五金店，第二、三层为居住用。

### （二）事故单位基本情况

**陈**五金店。**位于建筑首层，陈某某于2010年4月14日取得饶平县市场监督管理局核发的个体工商户营业执照，无字号，统一社会信用代码/注册号：4451226000*****，经营范围：零售：五金电器、水暖。




图 1–1　现场方位图



图 1–2　起火建筑概貌

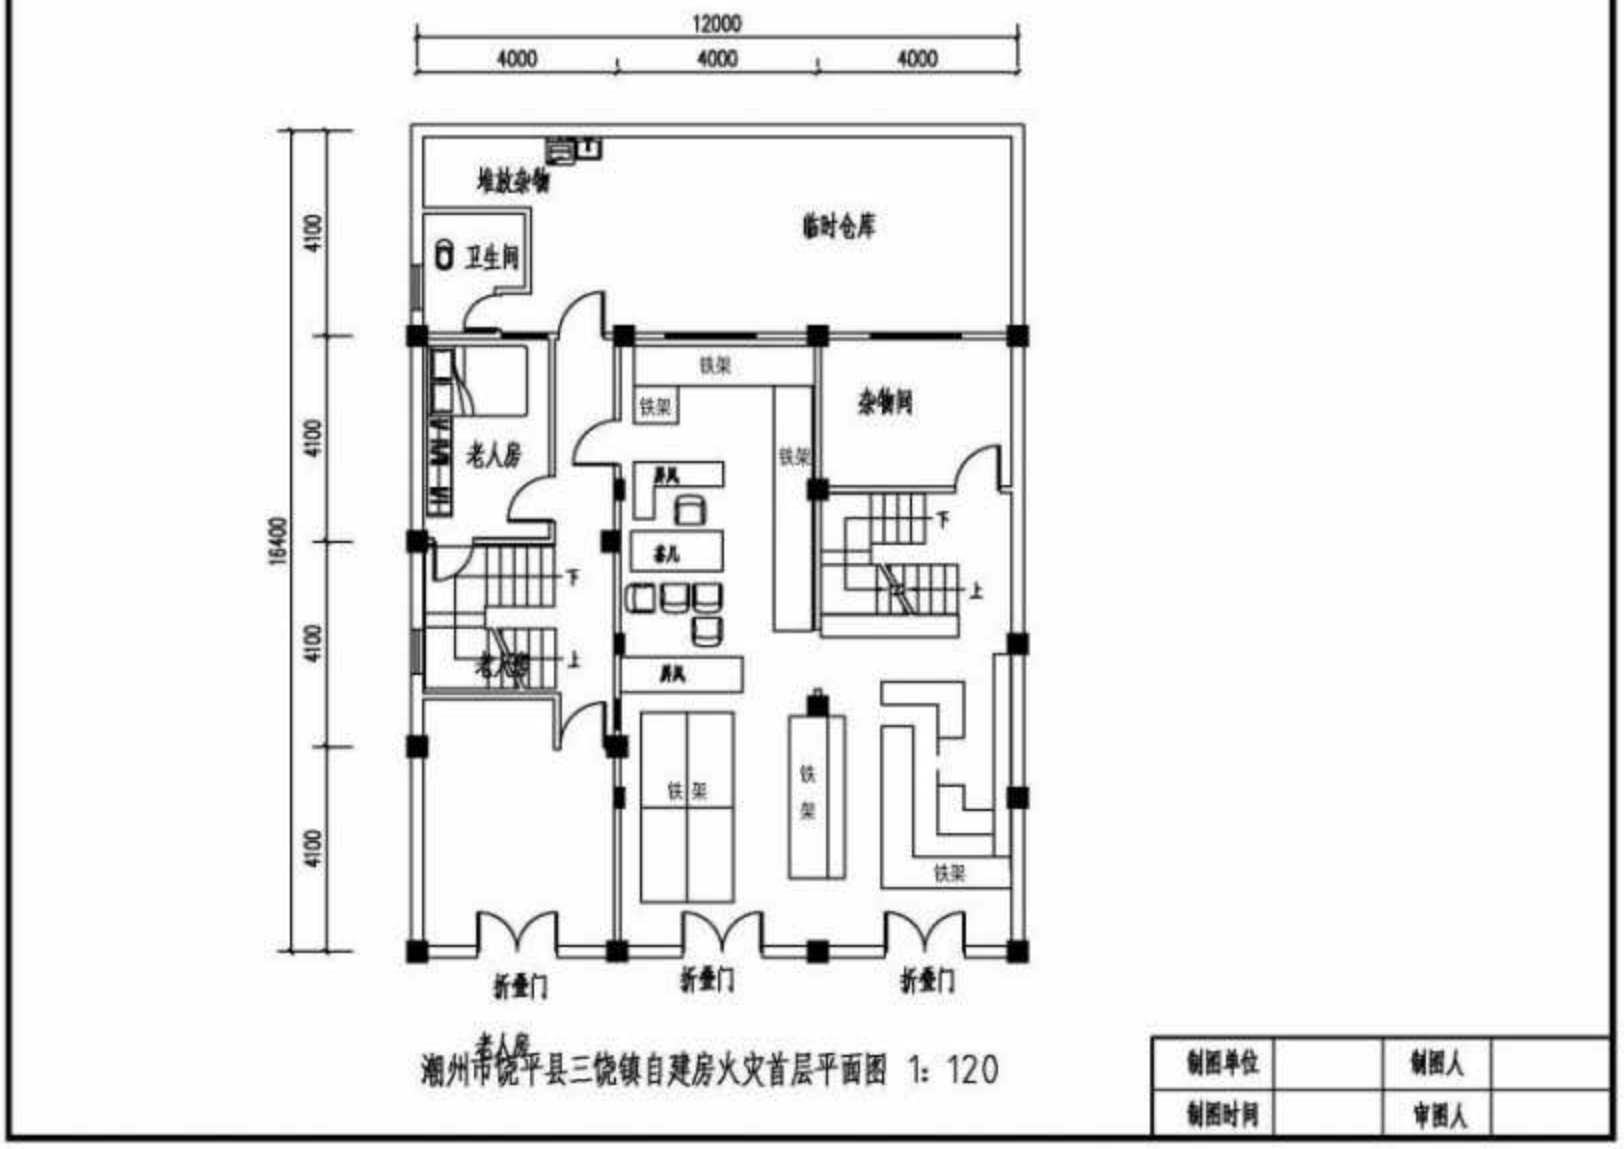



图 1-3　现场平面图

## （三）消防设施器材设置情况

### 1.周围水源情况

该起火建筑周边100米范围内无水源、200米范围内有1个天然水池、700米处有1个市政消火栓。




图1-4　建筑周边水源情况

**2.建筑内消防设施及器材设置情况**

该建筑未设置消防设施，仅在建筑首层经营区域配置独立式烟感报警器、灭火器，在第二层居住区域客厅处开设1个逃生窗。

## 二、事故发生经过和应急救援处置情况

### （一）事故发生经过

2024年4月15日2时50分许，潮州市消防救援支队指挥中心接到报警：潮州市饶平县三饶镇一自建房起火。2时58分

首战力量三饶镇专职消防队到达现场立即开展救援，樟溪消防救援站、新塘专职消防队、黄冈消防救援站先后到达现场开展救援，3时18分基本控制火势。现场救出被困人员4人，除张**（陈**的婆婆）外，其余3人均第一时间送往医院救治，后经医院救治无效死亡。

（二）应急处置情况

2024年4月15日2时50分，潮州市消防救援支队指挥中心接到报警：潮州市饶平县三饶镇一自建房起火。指挥中心立即调派黄冈消防救援站、樟溪消防救援站、三饶镇政府专职消防队、新塘镇政府专职消防队共4个队站，5辆消防车、30名消防救援人员赶赴现场扑救。3时30分，现场明火基本扑灭。

（三）火灾伤亡情况

事故共造成3人死亡，3名死者经饶平县公安司法鉴定中心鉴定，解剖气管内均见碳黑色灰粒，结合调查情况，均符合生前烧死特征。

（四）事故应急救援评估情况

事故发生后，市委市政府、饶平县党政、三饶镇党政及市、县有关部门领导能及时赶到现场，靠前指挥；消防部门接到报警后能及时赶到火灾现场开展灭火救援工作，反应迅速，处置高效；各有关部门分工明确，协调联动，密切配合，救援工作开展安全

有序，善后处置工作及时到位。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效。

（五）善后处置情况

事故发生后，饶平县迅速成立由县主要领导任组长的事故善后处置工作领导小组，三饶镇成立事故工作专班，全力做好伤者救治、受灾家属安置等善后工作，积极为受灾家庭筹集捐款，善后处置工作稳妥推进，没有发生群体性事件和不良舆论影响。

（六）直接经济损失情况

此次火灾直接经济损失197.16万元，其中3名死者人身伤亡后支出费用2.6万元，善后处理费用3.5万元，烧毁的货物、家具、生活用品、房屋装修等物品直接财产损失191.06万元。

## 三、起火原因认定

消防救援部门结合现场勘查、技术鉴定、询问调查等情况，现已查明：2024年4月15日2时29分许，饶平县三饶镇南新村西平路485号陈**个人自建房首层中部茶几东面铁架底部隔板上的电子设备内置的18650锂电池热失控自燃，引燃周边可燃物蔓延成灾。

## 四、事故原因和性质

（一）直接原因

起火原因为陈**个人自建房首层中部茶几东面铁架底部隔板上的电子设备（自用电器，非销售货物）内置的18650锂电池热失控自燃，引燃周边可燃物蔓延成灾。

（二）间接原因

**1、涉事房主、经营者安全意识淡薄。**涉事房主、经营者缺乏基本的消防安全意识，违规在经营性场所内设置住宅，且未与经营、存储位置进行物理分隔，为后续火灾发生和人员伤亡埋下隐患。**事发前，三饶镇政府及南新村委会曾到该店开展安全检查和宣传提示，督促其落实“破网开窗、砌墙装门”，但该店经营者对此存在抵触行为，未配合、接受安全检查和安全宣传提示，也未主动落实整改工作。**调查中发现，起火建筑首层堆放大量可燃物品增加了火灾荷载，着火产生大量有毒烟气令人窒息死亡。加之起火建筑仅在首层经营区域配备灭火器、独立式烟感报警器，二楼以上居住楼层内没有配备灭火器、简易防毒面具等基本的灭火逃生器材，且只在二层客厅处开设1个逃生窗并上锁，其它房间、其它楼层设置的防盗网均未开设逃生窗，业主无法第一时间实施自救和快速逃生。

**2、属地监管责任缺位，隐患排查整治和宣传教育工作不力。**三饶镇、南新村委会未认真落实消防安全网格化管理制度，网格人员对经营性自建房安全检查的重点把握不准，未能对“有无存在‘三合一’问题”进行精准辨识；三饶镇、南新村委会对辖区

经营性自建房违规住人问题的排查整治工作针对性不强、力度不足，日常虽有开展消防安全宣传教育等相关工作，但工作一定程度上流于形式，存在只排查未有效督促落实整改的情况。同时，三饶镇政府对南新村委会消防工作的督促指导不力，对南新村委会火灾隐患排查整治、消防宣传教育等工作等疏于检查管理和指导帮扶。

**3、部门监管联动不足，未有效指导属地工作落实。**三饶派出所对辖区“三小”场所、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所排查不深入、不细致，未认真开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作，指导村（居）委会履行消防安全职责存在不足，未有效提升群众的安全防范意识，日常消防监督检查和消防宣传教育工作不到位。

**4、基层救援力量建设不到位。**三饶镇政府专职消防队未按照一级乡镇专职消防队标准建设，作为“打早灭小”的初战力量，人员、装备、器材等应急响应、救援能力还存在量少质弱、作用发挥不够等问题；南新村微型消防站装备器材缺配、人员配备不足。这充分暴露三饶镇政府专职消防队、南新村微型消防站履职缺失，基层监督管理不到位、重视不够、投入不足，基层消防救援力量亟需进一步强化，打早灭小能力还有待进一步提高。

（三）人员死因分析

**1、火灾荷载大，产生大量有毒烟气。**自建房首层起火部位

处存放了大量的杂物、生活用品等，火灾荷载大，火灾产生大量高温浓烟毒气迅速蔓延导致人员窒息死亡。

**2、火灾发生时间是住宅亡人火灾高发时间段。**本次火灾发生在凌晨2时29分许，是人体生理上第二次深度睡眠周期，火灾发生时，二层3名被困人员正处于熟睡中，当发现发生火灾时，火势已处于猛烈燃烧阶段，错失了最佳的逃生时机。

**3、缺乏基本的逃生自救常识。**起火建筑为村民自建住宅、钢筋混泥土结构，内部有疏散楼梯，首层起火后，火灾产生的高温浓烟顺楼梯向上蔓延，封堵逃生通道，二层迅速形成高浓度的烟雾环境，加之被困人员缺乏逃生自救的基本常识，未向逃生窗处进行逃生自救，造成在二层被困的3人（2个大人和1个小孩）吸入过多的有毒高温烟气无法逃生。

（四）事故性质认定

**经调查认定，潮州市饶平县三饶镇“4·15”较大火灾事故是一起因经营性自建房房主没有落实安全管理主体责任，未按照有关要求设置防火分隔，配置消防设施，火灾风险隐患排查治理不深入不彻底，火灾隐患长期未得到有效整治导致的较大生产安全责任事故。**

**五、相关单位的履职情况**

（一）饶平县人民政府。饶平县政府未认真贯彻落实省、市关于安全生产和消防工作的有关部署，开展《潮州市自建房安全

专项整治实施方案》（潮府办函〔2022〕16号）、《潮州市“三小”场所、沿街商铺、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所消防安全专项整治行动方案》（消安[2023]11号）、《潮州市消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》（潮消安〔2024〕1号）等专项治理工作措施不够全面，对各有关行业主管部门、各镇和村（居）工作落实情况督导检查和跟踪问效不够。

（二）三饶镇人民政府。对潮州市、饶平县两级政府部署的“三小”场所、沿街店铺、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所消防安全专项整治行动、消防安全集中除患攻坚行动等专项整治工作推进不力，虽已部署开展，但未结合自身实际研究制定可行的工作方案和有效的专项整治工作“四项措施”推进表。对南新村“三小”场所、沿街店铺、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所消防安全专项整治行动工作组织指导不力，督促检查消除火灾隐患不彻底；在排查陈**村民自建房存在的消防安全隐患，虽多次开展上门检查及劝说，但没有采取有效措施落实整改，未落实砌墙装门和畅通通道等措施，隐患治理未能有效形成闭环。基层消防救援力量建设不到位，未按照有关规定和建设标准建成一级政府专职消防队。组织开展消防法律法规和消防安全常识宣传教育频次不足，未能有效帮助公民掌握防火、灭火和逃生方法。

（三）南新村委会。南新村委会宣传工作开展不力，消防宣

传不到位，防火宣传教育不扎实，村民消防安全意识淡薄;消防安全“网格化”管理工作不到位，对区域内的“九小场所”、经营性自建房火灾隐患问题跟踪落实整改不到位，对检查发现的消防安全隐患未督促及时整改，工作未能形成闭环。

**（四）饶平县消防救援大队。**饶平县消防救援大队虽已按要求开展各有关工作，但对饶平县“三小”场所、沿街店铺、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所消防安全专项整治行动、消防安全集中除患攻坚行动等工作督导检查不够深入，履行消防安全综合监管不到位，对各镇和相关部门专项整治工作推进情况进行督导检查不够全面具体。组织开展经常性的消防法律法规和消防安全常识宣传教育培训不到位。

**（五）饶平县公安局三饶派出所。**饶平县公安局三饶派出所未认真贯彻落实市、县关于安全生产和消防工作的有关部署，未有效落实《消防监督检查规定》(公安部120号令)第三条[1]、第三十二条[2]、第三十三条[3]、第三十四条[4]，《关于认真组织做好城乡

---

[1] 直辖市、市（地区、州、盟）、县（市辖区、县级市、旗）公安机关消防机构具体实施消防监督检查，确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案。
公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。
公安派出所日常消防监督检查的单位范围由省级公安机关消防机构、公安派出所工作主管部门共同研究拟定，报省级公安机关确定。

[2] 公安派出所对居民委员会、村民委员会进行日常消防监督检查，应当检查下列内容：（一）消防安全管理人是否确定；（二）消防安全工作制度、村（居）民防火安全公约是否制定；（三）是否开展消防宣传教育、防火安全检查；（四）是否对社区、村庄消防水源（消火栓）、消防车通道、消防器材进行维护管理；（五）是否建立志愿消防队等多种形式消防组织。

[3] 公安派出所民警在日常消防监督检查时，发现被检查单位有下列行为之一的，应当责令依法改正：（一）未制定消防安全制度、未组织防火检查和消防安全教育培训、消防演练的；（二）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的；（三）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防

社区日常消防检查和消防宣传教育工作的通知》(公治安明发〔2020〕78号)、《关于组织派出所积极参与做好防火工作的通知》(公治安明发〔2023〕98号)、《转发公安部三局关于组织派出所积极参与做好防火工作的通知》(广公治(传)〔2023〕20号)、《关于做好消防改革过渡期间公安派出所消防监督检查工作的通知》(粤公网发〔2020〕2074号)等文件要求，组织部署《潮州市“三小”场所、沿街商铺、出租屋和经营性自建房等“小火亡人”多发场所消防安全专项整治行动方案》(潮消安[2023]11号)》、《潮州市消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》(潮消安〔2024〕1号)等各项消防安全专项行动不深入、不细致；日常消防监督检查和消防宣传教育工作不到位；指导村(居)委会履行消防安全职责存在不足。

**(六)三饶镇专职消防队。**三饶镇专职消防队未按照《关于全面开展基层消防救援力量三年达标建设工程的实施意见》(潮消安〔2022〕10号)要求达到乡镇一级专职消防队建设标准，人员、器材装备配备不足，日常训练不到位，开展消防法律法规宣传、普及消防安全知识方面等工作不扎实。在处置火灾过程中，战术战法不当，扑救火灾不力，对造成火灾亡人负有一定责任。

---

火间距的；(五)室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效的；(六)人员密集场所在外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；(七)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；(八)违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的；(九)生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的；(十)未对建筑消防设施定期组织维修保养的。

[4] 公安派出所在日常消防监督检查中，发现存在严重威胁公共安全的火灾隐患，应当在责令改正的同时书面报告乡镇人民政府或者街道办事处和公安机关消防机构。

## 六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）涉事房主、经营者处理建议。涉事房主、经营者陈**，消防意识淡薄，五金零售与居住场所无有效防火分隔，楼梯未设置防火、防烟分隔，未配齐消防设施、器材，未落实安全管理主体责任；对镇、村两级消防安全检查时查出的隐患没有采取措施进行整改，未落实隐患整改主体责任。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对相关部门及个人的问责建议。对于在事故调查中发现的地方及相关部门履职方面问题及材料移交市纪委监委，对相关责任单位、责任人的问责意见，由市纪委监委提出。

## 七、事故主要教训

（一）消防安全责任制不落实。基层镇村消防安全责任制度和工作机制落实不到位，责任职能落实缺乏层层传递、压实压紧，消防安全“网格化”管理工作流于形式，机构不专、人员不定、业务不精的问题有所存在，最基层消防安全网格工作开展不扎实、落实不到位，消防安全专项治理力度不足，面对突出问题缺乏果断有效措施，排查整改火灾隐患不彻底、不到位，整治行动存在“运动式”“突击式”“应付式”“走过场”现象，未能持续保持隐患整治高压态势。

（二）村民自建房火灾隐患突出。部分村民自建房御火能力较差，采用易燃可燃装修装饰材料，电气线路私拉乱接、老化未

及时更新、未使用防短路防过载防电弧断路保护开关、线路未穿管套管保护直接敷设在可燃物上或未与可燃物保持安全距离，外窗防盗网未开设紧急逃生窗，户内可燃杂物未及时清理，未配备必要的防火灭火逃生器材等问题较为突出。三饶镇经商氛围浓厚，部分村民自建房存在“下店上宅”“前店后宅”现象，住宅与生产经营区域未落实防火分隔、消防设施器材配置欠缺、经营者消防安全意识薄弱、自救逃生能力弱等问题突出，一旦发生火灾极易造成人员被困，甚至造成群死群伤。

**（三）公共消防基础设施建设薄弱。**市政消火栓缺乏和消防车通道不畅的问题突出，起火民房附近700米内仅有1个市政消火栓。三饶镇政府专职消防队执勤值班力量不足，经费保障不规范不到位，灭火、破拆、防护等消防器材配置不足，日常训练管理还不够规范，队伍建设和整体战斗力亟待规范和提升。三饶镇已建成的19个村（居）微型消防站建设标准不高，部分车辆器材装备老化未及时更新，部分未能按制度落实执勤运转。

**（四）消防宣传教育力度还不足。**三饶镇虽有开展日常消防宣传教育培训，但覆盖面还不够广、针对性和实效性还不强。群众消防常识知晓率偏低，消防安全意识不强、逃生自救技能常识较为欠缺。起火建筑及周边多数家庭未配备必要的灭火和逃生器材，没有及时排查和消除家庭火灾隐患，在日常安全用电、用火、用油、用气等方面防火意识不强，甚至面对火灾时不懂得有效应

对处置和逃生自救。部分群众存在侥幸心理，对火灾隐患的严重性、危害性认识不足，容易导致遗患成灾。

## 八、事故防范和改进措施

（一）狠抓消防安全责任落实。要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示批示精神，全力防范化解各类消防安全风险，针对基层消防工作“落实不到位、隐患不托底、整治不彻底”的问题，以“输不起、等不起”的态度，拿出“铁的手腕、硬的作风、实的措施”有效遏制“火灾亡人”。

（二）狠抓城乡消防基础建设。要按照《关于全面开展基层消防救援力量三年达标建设工程的实施意见》（潮消安〔2022〕10号）和相关专兼职消防队建设标准，补齐建队欠账，配齐人员和车辆器材装备，特别是配齐水罐消防车以及空气呼吸器、破拆工具、两节拉梯等“救命装备”，同时要实施提档升级工程，科学规划、合理布局、不断织密消防救援站点，在重点镇街建设小型消防站。

（三）狠抓消防宣传教育培训。要通过集中培训、以会代训等形式，分别组织各镇街、各村居、行业单位开展一次警示会和消防安全培训，用“身边事警示身边人”。要开展典型火灾案例警示教育，解读事故教训，警示企业、教育公众，组织曝光具体单位火灾隐患和消防安全违法行为，强力推动隐患整改。