阳江江城福地生态休闲园“8·11”一般触电事故调查报告

江城区政府事故调查组

2024年9月

目录

一、事故基本情况 2
（一）涉事单位情况 2
（二）涉事人员情况 3
（三）事故舞台灯光搭建项目概况 4
（四）事故舞台灯光搭建项目安全管理情况 5
（五）事故现场勘验情况 5
（六）天气情况 10
二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况 10
（一）事故经过 10
（二）善后情况 11
（三）应急处置评估情况 12
三、人员伤亡和直接经济损失情况 12
（一）人员伤亡情况 12
（二）直接经济损失情况 12
四、事故原因 13
（一）事故直接原因 13
（二）事故间接原因 13
五、相关单位存在的问题情况 14
（一）阳江市源素设计工程有限公司 14
（二）阳江市江城区嘉年华广告材料部 14
（三）阳江市江城区文化广电旅游体育局 14
（四）阳江市江城区文化馆 14
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 15
（二）建议给予相应处理的单位 16
（三）其他处理建议 17
六、事故防范和措施建议 17
（一）明确监管原则，夯实监管责任 18
（二）落实企业安全生产主体责任 18

阳江江城福地生态休闲园“8·11”一般触电事故调查报告

2024年8月11日，阳江市江城区城西街道福地生态休闲园，施工人员在舞台灯光安装调试时发生一起触电事故，造成1人死亡（以下简称江城区“8·11”触电事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城城西“8·11”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2024〕79号）的要求，8月13日，江城区政府成立了由区府办副主任何文海同志为组长，区应急管理局、区总工会、区人社局、区住建和交通局、市公安局江城分局、阳江江城区供电局、城西街道有关负责同志为成员的江城区“8·11”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城区“8·11”触电事故是一起因舞台灯具漏电，金属外壳材质的灯具通过铁质扣件与临时舞台钢构架连通导电，施工人员安全意识淡薄，未取得低压电工特种作业证上岗作业，未按照规程规范安全施工，发包方未对舞台灯光搭建项目的安全生产统一协调管理导致施工人员触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1.阳江市源素设计工程有限公司（以下简称源素设计公司），成立于2017年**月**日，社会统一信用码:91441700MA4******，注册资本叁佰万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是梁*记，住所位于阳江市江城区莲花路东怡小区******，经营范围是承接室内外装饰设计与工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、市政工程、城市道路照明工程等，代理或内各类广告业务、电脑图文制作、形象设计、公关活动策划及礼仪服务、艺术培训、组织国内文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.阳江市江城区嘉年华广告材料部（以下简称嘉年华材料部），成立于2015年**月**日，社会统一信用码:92441702L824******，组成形式是个人经营，类型是个体工商户，经营者是李*华，经营场所位于阳江市江城区潮排山仙踪路******，经营范围是销售广告材料、广告设计与制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.阳江市飞镖传媒有限公司，成立于2016年**月**日，统一社会信用代码：91441723MA4U******,类型是有限责任公司（自然人独资），法定代表人是张*标，住所位于阳江市江城区马曹路南排八队******，经营范围是音乐制作、唱片推广、文化学术交流、文化活动、演出会、文艺晚会的策划等。经查，该公司事故发生前已注销，注销日期为2023年**月**日。

（二）涉事人员情况

1.梁*记，男，汉族，户籍地址：广东省阳江市江城区埠场镇山外东村委会角塘村十二巷1号，源素设计公司法定代表人，2024广东乡村歌手大赛阳江（江城）赛区选拔赛活动执行单位负责人。

2.李*华，男，汉族，户籍地址：广东省阳江市阳东区大沟镇高垌村委会******，嘉年华材料部经营者，2024广东乡村歌手大赛阳江（江城）赛区选拔赛活动舞台、灯光搭建项目负责人，负责舞台项目搭建。

3.张*标，男，汉族，原户籍地址：广东省阳江市阳东区合山镇合山居委会******，原事故舞台灯光搭建项目负责人，负责灯光项目搭建，在事故中死亡。经查，张*标未取得低压电工特种作业操作资格证[1]。

1 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
《特种作业目录》第1.2低压电工作业：指对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

4.杨*帮，男，汉族，户籍地址：广东省合山市瑞芬镇******，张*标临时聘请的灯光师，负责舞台灯光调试。

5.李*，男，汉族，户籍地址：广东省阳江市阳东区合山镇******，张*标临时聘请的电工，负责灯光电路主电缆安装。经查，李*未取得低压电工特种作业操作资格证。

6.冯*和，男，汉族，户籍地址：广东省阳江市阳东区合山镇丰垌村委会******，张*标临时聘请的杂工，负责安装灯具等工作。

7.李*星，男，汉族，户籍地址：广东省阳江市阳东区合山镇******，张*标临时聘请的杂工，负责安装灯具等工作。

（三）事故舞台灯光搭建项目概况

8月8日，中共阳江市江城区委宣传部、阳江市江城区文化馆、源素设计公司签订《2024广东乡村歌手大赛阳江（江城）赛区选拔赛活动三方合作协议》，约定中共阳江市江城区委宣传部负责本次活动统筹协调工作，阳江市江城区文化馆负责活动具体组织落实，源素设计公司负责活动具体执行工作，包括选拔赛活动背景设计、制作、会场宣传氛围、舞台灯光音响工程及座椅布置设计及安装、项目安装及拆卸工程参与活动者的人身安全、活动现场施工的安全生产工作等，并约定在8月11日下午17时实施完成并交付比赛使用，22时活动结束后进行拆卸清理现场。

源素设计公司法定代表人梁*记将舞台灯光音响安装及拆卸项目、座椅布置项目交由嘉年华材料部经营者李*华完

成，双方约定价格为8880.6元，包工包料，双方没有签订相关的合同协议和专门的安全管理协议。

嘉年华材料部经营者李*华将舞台灯光音响安装及拆卸项目、座椅布置项目中的灯光搭建项目交由张*标完成，双方约定价格为2000元，包工包料，双方没有签订相关的合同协议和专门的安全管理协议。

（四）事故舞台灯光搭建项目安全管理情况

1.张*标未按照规程规范安全施工，安全意识淡薄，未穿戴劳动防护用品，上身裸露，下半身穿短裤和拖鞋，未采取安全措施进行电气作业；未对从业人员杨*帮、李*、冯*和、李*星进行安全教育和培训；安排未取得低压电工特种作业操作资格证上岗作业，舞台灯光供电系统没有过流、短路及过热保护安全保护措施，灯具没有保护接地；未对舞台灯光项目进行风险辨识，未定期检查各种灯具是否存在漏电情况，未采取有效技术、管理措施，未及时发现并消除灯具漏电的安全事故隐患。

2.源素设计公司将舞台灯光音响安装项目发包给嘉年华材料部，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方嘉年华材料部进行统一的协调、管理。

3.嘉年华材料部将灯光搭建项目发包给张*标，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方张*标的安全生产工作统一协调、管理。

（五）事故现场勘验情况

事故发生于阳江市江城区城西街道福地生态休闲园（以下简称福地园）内（图1），场地免费借用举办2024广东乡村歌手大赛阳江（阳江）赛区选拔赛活动。

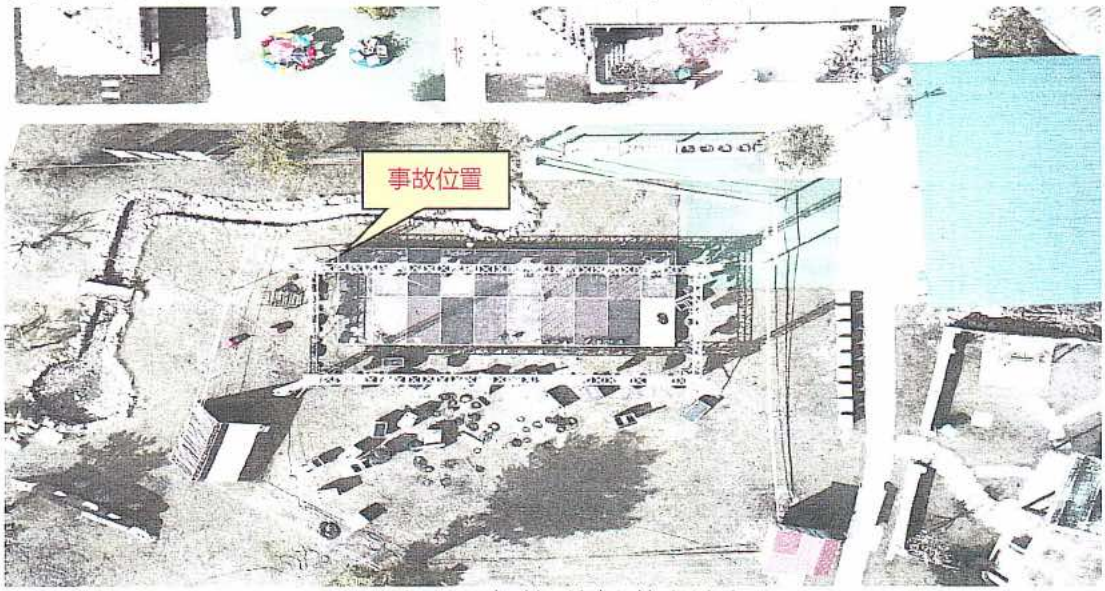


图1：事故现场俯视图

8月13日，事故调查组邀请电气技术人员在福地园对临时电源线、舞台钢构架、舞台电源直通箱、舞台灯具等事故相关用电设备进行试验。经现场勘验，舞台现场临时电源是通过长约40米的1条4芯电缆（黄绿相间外皮的铜线不使用）外加一条红色外皮的铜线（工作零线）沿地敷设接入福地园低压总开关的出线侧取电，用电方式为220V/380V三相四线制低压用电（图2）。

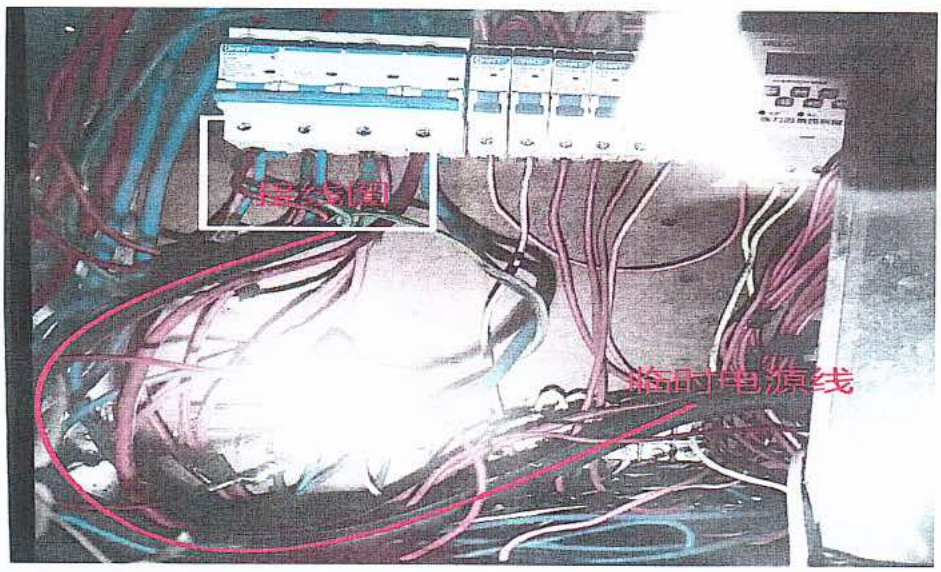


图 2：舞台临时电源取电接线图

现场检查电源线电缆外表无破损，测试三条相线间绝缘良好不短路，电源线电缆从福地园低压总开关引出后，直接接入舞台电源直通箱（图 3），未采用分级配电系统，未见接入漏电保护系统。

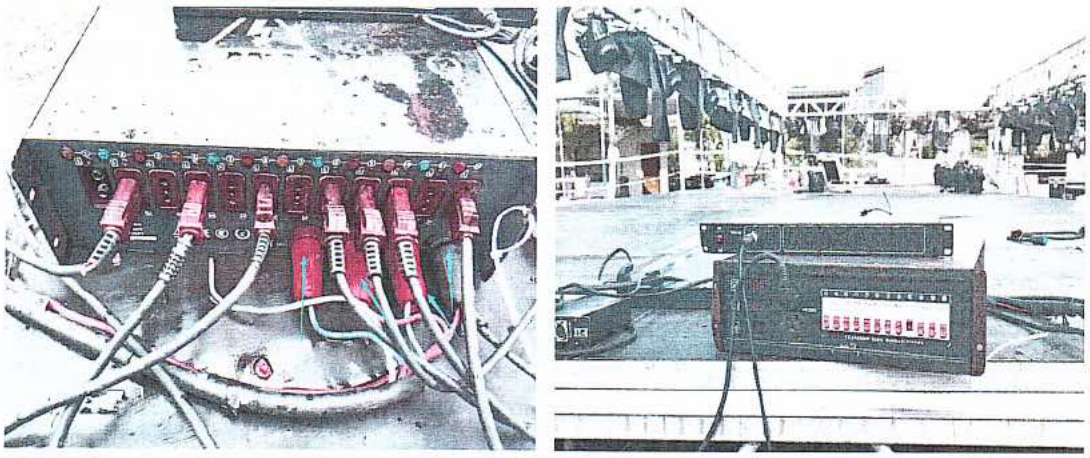


图 3：舞台电源直通箱电源接线及电源箱正面

该舞台电源直通箱可用 12 路线路输出，输出电压为交流 220V。事故当晚，电源箱有第 2、4、6、8、9、10、12 号共七路插座接有插头，供舞台灯具用电（图 4）。

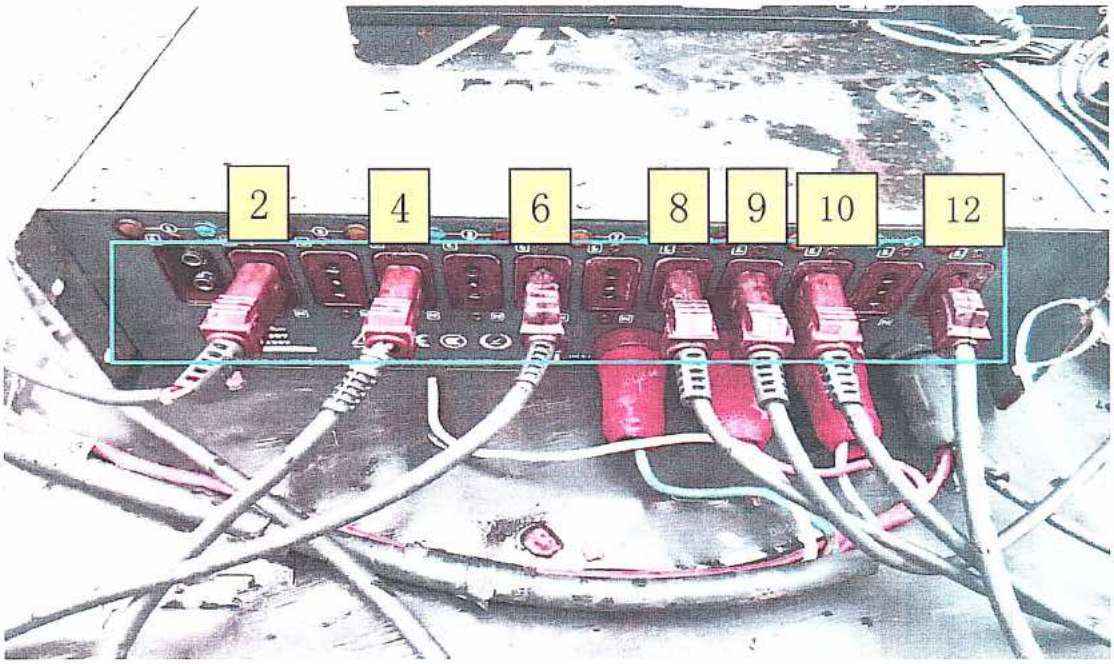


图 4：舞台电源直通箱输出接线图

为检测舞台钢构架是否存在漏电缩小排查范围，在保持与事故当晚同样接线方式不变的情况下，技术人员用排除法对七路出现逐一通电排查，最终通过测电笔确认，仅当第 9 号线路合闸供电时，测试舞台钢构架带有 110V 交流电（图 5）。

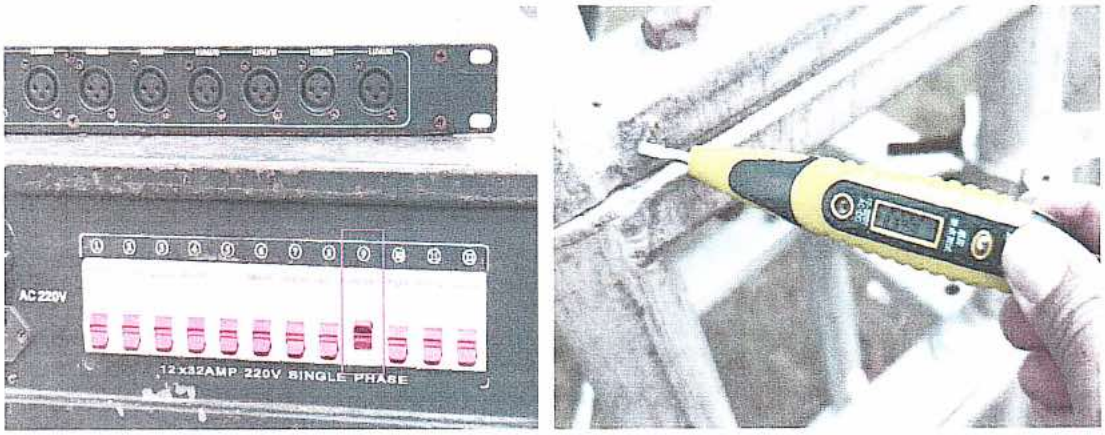


图 5：第 9 号线路通电测试显示漏电

根据电源走向逐一找到 9 号开关后段线路灯具，发现 9 号线路所供灯具位于舞台东北角及东侧，共 8 盏灯具（图 6）。

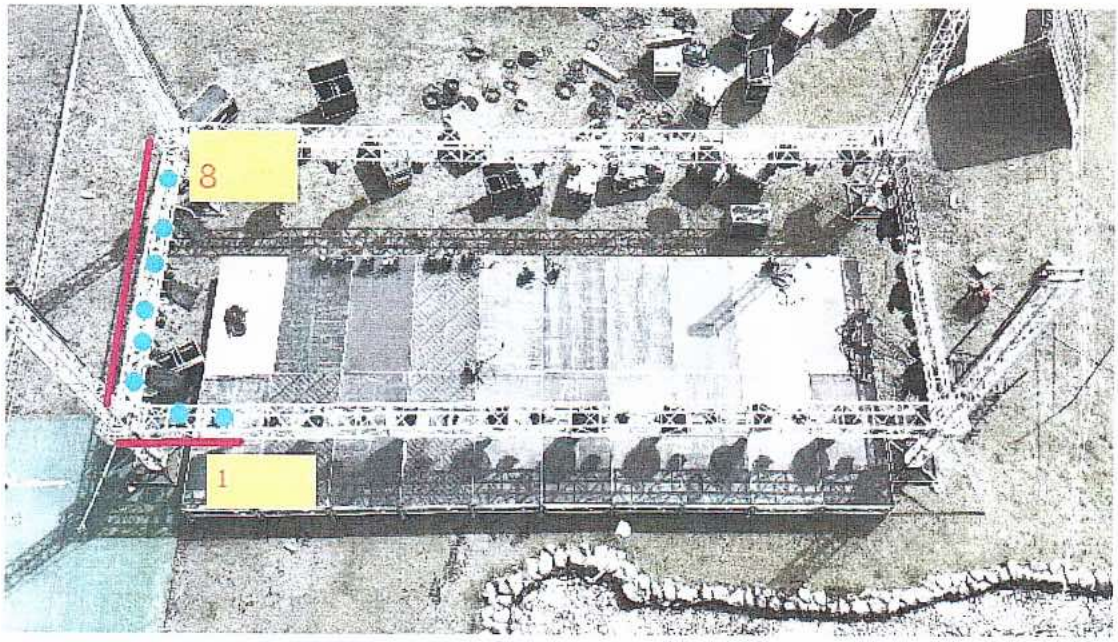


图 6：第 9 号线路灯组位置图

技术人员运用排除法先将灯具电源连接处逐个断开，再按顺序逐个灯具通电检查是否存在舞台漏电现象，在检查到第 6 个灯具时，舞台再次带上 110V 交流电，遂确定漏电点为该灯具（图 7）。



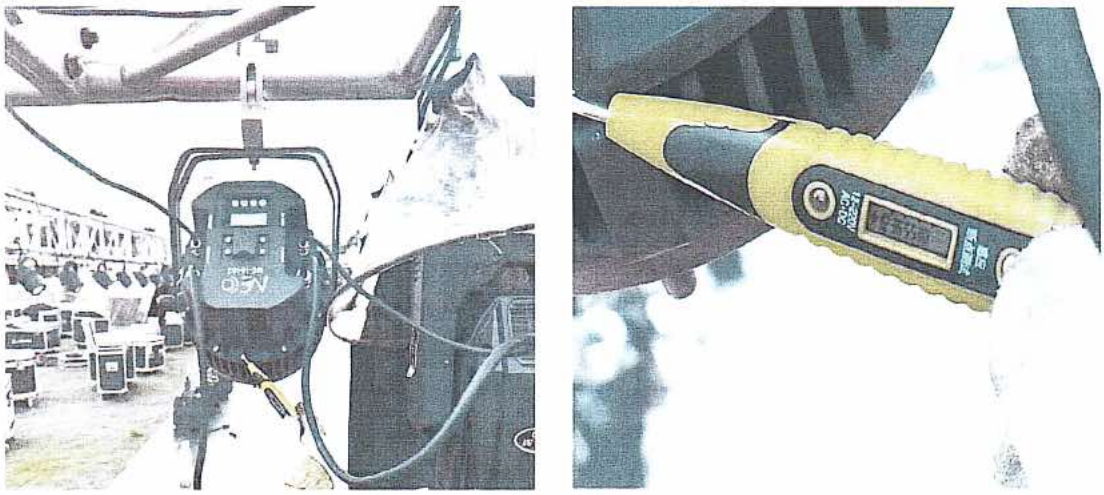


图 7：第 9 号线路灯组第 6 个灯具漏电

经技术人员现场检测得出结论：舞台钢构架四周均为钢扣件硬连接，导电性良好，灯具外壳均为金属材质，通过铁质扣件挂在钢构架上，当灯具内部漏电后，通过灯具外壳—挂扣—钢架，致使舞台钢构架全部带有 110V 交流电压，当人体触碰钢构架金属部分时，通过人体与大地产生卸流通道，造成人员触电。

（六）天气情况

2024 年 8 月 10 日，气温 29℃-33℃，天气阴小雨，南风 2 级。8 月 11 日，气温 28℃-31℃，小雨转中雨，南风 2 级。综合当时事故现场施工人员笔录，8 月 10 日晚至 11 日凌晨 3 时，事发时雾水较大，周围物品、环境非常潮湿。

二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况

（一）事故经过

8 月 10 日 16 时许，嘉年华材料部李*华安排施工人员到城西街道第一埒村福地生态休闲园搭建临时钢构架舞台工作，20 时许，临时舞台基本搭建完成。

22时许，张*标先安排杨*帮进场将灯具挂到舞台钢构架横梁，11日凌晨0时许，杨*帮已经完成部分灯具安装。凌晨1时许，张*标带着电工李用、杂工李*星和冯*和到达施工现场，然后由李*星和冯*和安装完剩下的灯具。凌晨2时许，电工李*将主电缆从福地生态休闲园电源箱接出到舞台上的电源直通箱[2]，然后张*标将灯具线路接到电源直通箱，李*接完主电缆后便下班回家了。凌晨2时58分，杨*帮在灯光控制台调试灯光，张*标上半身裸露，穿着一条蓝色短裤和拖鞋带着李*星和冯*和走到舞台后面调试灯具代码，张*标准备踏上舞台时，右手触碰到钢构架突然身体僵直倒下，倒下时双手拳头紧握。李*星马上走过去扶起张*标，在双手抓住张*标时，手部发麻，大喊救命并叫关闭电源。冯*和看见后过来想和李*星合力将张*标拖出来，李*星再次走近张*标旁边时，突然双脚感觉痹痛，跪在草地上，用双手爬滚出来，然后在周围寻找可以救援的物品，由于当晚雾水较大，周围物品很潮湿都利用不上。杨*帮和冯*和迅速关闭电源后回到舞台旁边，合力将张*标拖出来。

事故发生后，杨*帮拨打120急救电话，医生在电话上指导杨*帮对张*标进行心肺复苏。凌晨3时17分，阳江市人民医院医护人员到达事发现场，对张*标进行现场抢救，张*标经抢救无效死亡。

（二）善后情况

2 舞台电源直通箱作用：提供供电和分配电源。

8月27日，阳江市源素设计工程有限公司梁*记和嘉年华材料部经营者李*华先垫付赔偿死者家属5万元，死者家属情绪稳定，后续的赔偿问题三方准备走诉讼程序，没有因事故导致社会不稳定因素。

（三）应急处置评估情况

接报后，江城区应急局、阳江市公安局江城分局、城西街道等有关部门人员赶赴事故现场开展调查取证，做好善后安抚工作，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

接报后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，各部门事故救援先期响应迅速，紧密配合协调开展应急处置工作，现场处置得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

张*标，男，**岁，身份证号码为4417231******，原户籍所在地为广东省阳江市阳东区合山镇******。根据《居民死亡医学证明（推断书）》（编号：D442023******），死亡原因是电击伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721

-1986)[3]等标准，初步核定事故造成的直接经济损失为5万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

经调查认定，舞台灯具漏电，金属外壳材质的灯具通过铁质扣件与临时舞台钢构架连通舞台钢构架，通过灯具外壳—挂扣—舞台钢构架，致使舞台钢构架全部带有110V交流电压，周围潮湿的物品及环境增加了导电的风险，当人体触碰钢构架金属部分时，通过人体与大地形成卸流通道，是导致造成发生触电的直接原因。

（二）事故间接原因

1.张*标安全意识淡薄，未按照规程规范安全施工，未穿戴劳动防护用品，上身裸露，下半身穿着短裤和拖鞋，未采取安全防护措施进行电气作业。

2.张*标未对施工人员杨*帮、李*、冯*和、李*星进行安全教育和培训。

3.张*标安排未取得低压电工特种作业操作资格证的施工人员上岗作业，舞台灯光供电系统没有过流、短路及过热保护安全保护措施，灯具没有保护接地。

4.张*标未对舞台灯光项目进行风险辨识，未定期检查各种灯具是否存在漏电情况，未采取有效技术、管理措施，未及时发现并消除灯具漏电的安全事故隐患。

---

3 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1.2直接经济损失指：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

五、相关单位存在的问题情况

（一）源素设计公司

源素设计公司将舞台灯光音响安装项目发包给嘉年华材料部，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方嘉年华材料部进行统一的协调、管理。

（二）嘉年华材料部

嘉年华材料部将灯光搭建项目发包给张*标，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方张*标的安全生产工作统一协调、管理。

（三）阳江市江城区文化广电旅游体育局

阳江市江城区文化广电旅游体育局（以下简称江城区文广旅体局），负责管理全区的文化艺术事业、全区性重大文化体育活动等工作。同时作为2024广东乡村歌手大赛阳江（江城）赛区选拔赛活动主办单位，未督促指导下属单位江城区文化馆对本次活动开展安全隐患排查工作，对江城区文化馆承办活动安全工作指导、监督不力问题失察。

（四）阳江市江城区文化馆

阳江市江城区文化馆（以下简称江城区文化馆）是阳江市江城区文化广电旅游体育局所属事业单位，作为2024广东乡村歌手大赛阳江（江城）赛区选拔赛活动承办单位，具体负责该活动项目组织落实，对于承办活动安全工作指导、监督不力，未检查督促执行单位现场布置的安全工作，对于执行单位将舞台灯光项目分包、未持有低压电工特种作业操作资格证上岗作业等问题失察失管。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

1.张*标安全意识淡薄，未按照规程规范安全施工，未穿戴劳动防护用品，上身裸露，下半身穿着短裤和拖鞋，未采取安全措施进行电气作业，违反了《演出安全第三部分：舞台灯光安全》第8.1.6条[4]、《用电安全导则》第九条第二款[5]的规定。

2.张*标未对施工人员杨*帮、李*、冯*和、李*星进行安全教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]的规定。

3.张*标安排未持有低压电工特种作业操作资格证的施工人员上岗作业，舞台灯光供电系统没有过流、短路及过热保护安全保护措施，灯具没有保护接地，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[7]、《用电安全导则》第九条第三款[8]、《演出安全第三部分：舞台灯光安全》第6.2.2.3条[9]、第6.2.2.6条[10]、第8.1.6条[11]的规定。

---

4 《演出安全第三部分：舞台灯光安全》WH/T78.3-2018第5.4.3.1条：电气安装应按照相关规程规范安全施工，应避免没有相应能力、没有安全措施造成触电、高空作业跌落等安全事故。

5 《用电安全导则》GB/T13869-2017第九条第二款：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

7 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

8 《用电安全导则》GB/T13869-2017第九条第三款：从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。

9 《演出安全第三部分：舞台灯光安全》WH/T78.3-2018第6.2.2.3条：供电系统应有过流保护、短路保护和过热保护等安全保护措施。

10 《演出安全第三部分：舞台灯光安全》WH/T78.3-2018第6.2.2.6条：所有舞台专用灯具（含效果器）应有良好的保护接地，配电柜、直通柜、调光柜、配电箱（盘）、流动硅箱等接地应符合相关标准规定，接地螺栓和连接导体应符合相关标准规定。

4.张*标未对舞台灯光项目进行风险辨识，未定期检查各种灯具是否存在漏电情况，未采取有效技术、管理措施，未及时发现并消除灯具漏电的安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款[12]、第四十一条第一款[13]、第二款[14]的规定。

综上所述，张*标对事故发生负有直接责任，鉴于张*标已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议给予相应处理的单位

1.源素设计公司将舞台灯光音响安装项目发包给嘉年华材料部，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方嘉年华材料部进行统一的协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[15]的规定，建议由江城区文广旅体局依法对其进行行政处罚。

---

11 《演出安全第三部分：舞台灯光安全》WH/T78.3-2018 第 8.1.6 条：使用舞台上的临时备用电源时，应有使用电源的申请程序。与电源箱连接导线时，应有持有低 压电工证资格的操作人员作业，且不能带电作业；使用前应核实负荷输出功率和配线规格是否符合要求，检查各种灯具是否存在漏电、短路的危险；危险源不排除不得接线或送电。临时敷设的供电电缆、流动灯光延长线缆等，不得影响演员上下跑场；不可避免时，应铺设过桥板等安全措施；舞台有配线易触电的场所，应铺设绝缘防护垫或拉设防护隔离带等保护措施。使用流动调光台控制地排灯具时，地排灯具不得与舞台地板直接接触，器具与地板之间应铺设隔热材料或进行隔热处理。

12 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

13 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

15 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.嘉年华材料部将灯光搭建项目发包给张*标，双方未签订合同和专门的安全生产管理协议，未对承包方张*标的安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由江城区文广旅体局依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议江城区文广旅体局向江城区政府作出深刻检查，加强和改进指导督促下属单位及辖区文化活动安全监管工作。江城区文广旅体局对下属单位指导不力问题存在失察失管，建议将该问题线索移交区纪委监委处置。

2.江城区文化馆主要负责人对于承办活动安全工作指导、监督不力，未检查督促执行单位现场布置的安全工作，对于执行单位将舞台灯光项目分包、未持有低压电工特种作业操作资格证上岗作业等问题存在失察失管，建议将该问题线索移交区纪委监委处置。

在本起事故中未发现其他单位需承担事故责任的情形，司法机关、纪委监委和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和措施建议

本起事故的发生暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，以转包形式逃避企业主体责任，造成施工人员安全意识淡薄、现场安全监督管理缺位，安全防护措施存在隐患，风险管控和隐患排查治理有形无实。行业主管部门对类似的

文化活动的监管存在盲区，未建立相应的监管机制。针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）明确监管原则，夯实监管责任

江城区文广旅局、江城区文化馆要按照“谁审批（备案）、谁负责”“谁主办、谁负责”“谁主管、谁负责”的要求，全面加强文化活动安全监管。一是夯实监管责任，根据不同类别、规模的活动，按照有关规定和职责分工进行管理，对辖区域内的文化活动承担安全监管责任。二是要督促落实组织者主体责任，主办方、承办方、协办方等组织者对文化活动安全负直接责任，活动前应当签订书面协议明确职责分工，强化责任意识、风险意识，督促从业单位不断完善安全管理制度，加强对从业人员的安全教育，特种作业人员应持证上岗，配齐各类劳动安全防护用品，防止类似事故再次发生。

（二）落实企业安全生产主体责任

源素设计公司、嘉年华材料部深刻吸取事故教训，要严格履行生产经营单位主体责任，要严格按照法定要求规范生产经营项目发包制度，要与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，严格按照要求审核承包项目中所有施工作业人员的相应资质，按照职责要求，对发包项目的施工现场进行安全管理。