顺德龙江“8·31”一般物体打击事故
调查报告

龙江镇“8·31”物体打击事故调查组

2025年12月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）涉事工程的基本情况.....2

（二）事故相关单位情况.....3

（三）事故相关人员情况.....5

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....8

（一）事故发生经过.....8

（二）事故信息接报及响应情况.....10

（三）事故现场应急处置情况.....10

（四）善后处理情况.....10

三、事故人员伤亡及直接经济损失.....11

（一）事故人员伤亡情况.....11

（二）直接经济损失.....11

四、事故调查情况.....11

（一）现场勘查情况.....11

（二）事故单位安全生产落实情况.....17

（三）部门履职情况.....17

（四）事故发生的直接原因.....18
（五）事故发生的间接原因.....19
五、事故性质.....19
六、事故责任认定以及处理建议.....19
（一）免予追究事故责任人员.....20
（二）追究事故责任单位和人员.....20
（三）其它处理意见.....21
七、事故防范和整改措施.....21

2025年8月31日18时24分左右，广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了龙江镇“8·31”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安局顺德分局、龙江镇人民政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

事故调查组认定，顺德龙江“8·31”一般物体打击事故是一起因未按规范绑扎固定好构造柱钢筋的上、下部，钢筋与墙体未连接，地面灰砂未能全部清除并冲洗干净，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差，砼浆液在下落过程中，外加泵机的推力，对构造柱的钢筋笼产生水平推力，导致钢筋笼冲破钢筋束的约束，失稳倾覆重心顶在模板上，作整体固定的模板与砖墙在钢筋笼失稳惯性冲击力以及水平推力和钢筋笼倾覆弯矩的综合作用下倒塌，导致倒塌墙体砸中施工人员

受伤致死的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程的基本情况

1、工程概况：广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目，于2024年9月4日取得佛山市顺德区住房城乡建设和水利局核发的《建筑工程施工许可证》，施工许可证编号为44060620240904***1；建设地址为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区；建设规模79604.58平方米；工程合同价10846.93万元。该工程由周*华、黄*勇发包，由广东华南纪业建设有限公司负责施工总承包，由广东鑫渝建筑工程有限公司负责劳务承包，由广东耀信工程管理有限公司负责施工监理。该项目已经投保了工伤保险和建筑施工行业安全生产责任保险。

2、工程施工合同。发包人周*华、黄*勇于2024年7月30日与承包人广东华南纪业建设有限公司签订《佛山市建设工程标准施工合同》，工程内容：按发包方提供的施工图及设计说明，图纸会审记录及设计变更等内容，包含：土石方、主体结构、电梯、不锈钢门窗、铝合金门窗、消防、强电、电房、弱电、给水、排水、市政道路、化粪池和雨污管线等全部基础工程和土建工程及其他装饰工程；建设规模79604.58平方米地上9层，地下1层；工程合同价10846.93万元。

3、工程监理合同。周*华、黄*勇与广东耀信工程管理有限公司签订了《佛山市建设工程委托监理合同》。周*华、黄*勇委托广东耀信工程管理有限公司对广东省佛山市顺德区龙

江镇325国道东侧工业区厂房建设项目进行施工监理。

4、工程劳务分包合同。发包方广东华南纪业建设有限公司于2024年8月6日与承包方广东鑫渝建筑工程有限公司签订《劳务分包合同》。工程分包内容:按提供图纸范围内工程及工程量清单内的劳务等;承包范围:甲方提供的施工图及工程变更等。承包方式:包人工、包工期、包质量、包安全、包文明、包工程量清单施工、含短期施工停工劳务人员安置费用及施工现场发生的各种保管、维护费用,完成该项目施工中不可预计的其他费用、含自带低值易耗物资消耗费、工具机具损耗费以及相关进退场、安拆、装卸、场内转运保管及相关检测等费用。

(二)事故相关单位情况

1、建设单位:周*华和黄*勇是广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的发包人。周*华,男,广东省佛山市人,1973年12月出生;黄*勇,男,广东省佛山市人,1994年8月出生。

2、施工单位:广东华南纪业建设有限公司(以下简称华南纪业);统一社会信用代码:91441426MA53RD***R;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:佛山市南海区九江镇沙头英明村村尾经济社厂房第*层*车间(住所申报);法定代表人:崔*昌;经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿

化工程施工;市政设施管理:工程管理服务;体育场地设施工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。持有建筑业企业资质证书,证书编号:D24455***1,资质等级:建筑工程施工总承包二级。持有安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字〔2020〕08***6,许可范围:建筑施工。

华南纪业现有员工30名左右,任命李*华为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理,负责主持实施涉事项目的全过程和全面管理工作,其中包括安全管理,编写了广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的《施工组织设计及施工方案》,该方案通过了施工单位、监理单位以及建设单位的审查,另配备了赖*毫,胡*霞和李*永3名安全员开展日常的隐患排查工作,对现场作业人员开展了安全技术交底以及安全教育工作。

3、监理单位:广东耀信工程管理有限公司(以下简称耀信工程);统一社会信用代码:91440606MA55JA***L;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路1号顺汇园*栋***室之一;法定代表人:陈*桐。经营范围:许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。持有

工程监理资质证书，证书编号：E24406***2，资质登记：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理乙级。

4、劳务分包单位：广东鑫渝建筑工程有限公司（以下简称鑫渝建筑）。统一社会信用代码：91441602MA55H6***Y；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：鹤山市沙坪十里方圆德仁路**号；法定代表人：杨*田。经营范围：许可项目：建设工程施工；水运工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；建筑材料销售（不含石材、砂）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有建筑业企业资质证书，证书编号：DL3440***0，资质等级：施工劳务不分等级。持有安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字〔2021〕13***4，许可范围：建筑施工。

（三）事故相关人员情况

1、苟*隆（死者），男，四川阆中市人，1982年7月出生，苟*隆经伏*东介绍，应混凝土浇筑班组组长殷*平要求，进入事发项目从事混凝土浇筑班组工作，负责混凝土中转运输，事发当天为苟*隆在该项目工作的第一天，殷*平未将其带到华南纪业项目部报备，未接受安全教育培训以及安全技术交底。

2、李*华，男，湖北公安县人，1990年9月出生，受雇于广

东华南纪业建设有限公司，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理。

3、刘*兴，男，湖南澧县人，1994年1月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的总监理工程师。

4、许*使，男，广东阳西县人，1975年10月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的劳务分包单位鑫渝建筑的现场负责人。

5、许*恩，男，广东阳西县人，1999年3月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的施工员，负责协调各班组进场施工。

6、殷*平，男，重庆合川市人，1973年12月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组组长。

7、李*明，男，贵州习水县人，1972年2月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

8、王*均，男，重庆忠县人，1974年8月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

9、殷*，男，湖南桃源县人，1993年6月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

10、薛*敏，男，山西河津市人，1989年9月出生，为广东省

佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

11、陈*权，男，重庆黔江区人，1971年10月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

12、梁*发，男，四川南充市人，1969年3月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的混凝土浇筑班组成员。

13、刘*忠，男，湖南桃源县人，1964年12月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的砌筑班组成员。

14、覃*章，男，广西浦北县人，1967年7月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的钢筋班组成员。

15、赖*毫，男，广东普宁市人，2002年12月出生，为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的安全员。

16、伏*东，男，四川阆中市人，1967年8月出生，与苟*隆为舅甥关系，应混凝土浇筑班组组长殷*平要求介绍苟*隆进入事发项目从事工作。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年8月31日，广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目处于正常施工状态。

9 时左右，混凝土浇筑班组组长殷*平联系伏*东，要求伏*东安排 3 个人 14 时到广东省佛山市顺德区龙江镇 325 国道东侧工业区厂房建设项目参加混凝土浇筑班组工作。伏*东安排了苟*隆、梁*发、任勇前往现场。

14 时左右，苟*隆、梁*发、任*到达施工现场和混凝土浇筑班组的王*均等人会合，开展 9 楼二构混凝土浇筑工作。

17 时左右，现场施工人员开始对 9 楼货梯 1 和货梯 2 货梯井（以下简称涉事货梯井）进行二构混凝土浇筑工作。

18 时 15 分左右，现场施工人员完成了涉事货梯井后侧墙体圈梁的浇筑工作，开始对中间墙体的圈梁和构造柱进行浇筑。

18 时 20 分左右，混凝土浇筑班组向中间墙体圈梁和构造柱的模板内浇筑完第一车由电动工程运输车送过来的混凝土。

18 时 24 分左右苟*隆驾驶电动工程运输车将混凝土从 1 楼大门口运到涉事货梯井前、细石泵车旁边后，苟*隆从电动工程运输车上下来，站在涉事货梯井中间墙墙垛前，背对墙体休息，由李*明等人将车上的混凝土转入细石泵车入料口，并经管道输送到中间墙梁的上方，由薛*敏和王*均操控管道进行浇筑，混凝土顺着模板由圈梁流进构造柱，突然涉事货梯井中间墙门垛倒塌，墙体压在苟*隆身上，现场人员立即合力扒开压在苟*隆身上的砖头，救出苟*隆后，苟*隆自述腿部无法活动，殷*马上将相关情况告知浇筑班组殷*平并拨打 120 急救电话。

18 时 48 分左右，医护人员到达现场对苟*隆进行施救，并转移至救护车上，送往佛山中医院继续接受治疗，在转移至救护车时，苟*隆仍然保持清醒状态。

21 时 34 分左右，苟*隆经救治无效死亡。



图 1　事发经过演示图



图 2　事故后现场照片

（二）事故信息接报及响应情况

2025 年 8 月 31 日 18 时 31 分接报，广东省佛山市顺德区龙江镇 325 国道东侧工业区厂房建设项目发生一起物体打击事故。龙江镇相关领导、镇城建水务办、镇应急办、龙江派出所、龙江居委会等相关负责人立即赶赴事故现场，组织协调事故处理。2025 年 8 月 31 日 21 时 34 分确认苟*隆经救治无效死亡，龙江镇应急指挥中心值班员于 23 时 23 分将事故初步处置情况上报给顺德区应急指挥中心。

（三）事故现场应急处置情况

接报事故后，区应急管理局、龙江镇相关领导立即到场指挥应急处置工作，组织各部门迅速开展调查、封锁现场、查封事故设备，并要求涉事单位做好死者家属的沟通安抚和善后处理事宜。事故发生后，相关部门部署到位，应急机制响应迅速，现场救援处置到位，未发生二次事故，信息报送准确全面

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（四）善后处理情况

经协调，2025 年 9 月 4 日，死者家属和广东鑫渝建筑工程有限公司、广东华南纪业建设有限公司以及周*华、黄*勇签订了《和解协议书》，广东华南纪业建设有限公司作为该工程总承包单位一次性向死者家属支付抚慰金 15 万元，该抚慰金已于 9 月 5 日支付完毕，另工伤理赔款及其他保险理赔款项办理手续后，由死者家属领取。

2025 年 9 月 12 日，苟*隆遗体在佛山市殡仪馆火化。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：苟*隆。根据佛山市中医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442024186***8），苟*隆死亡原因是“呼吸心跳骤停”。

（二）直接经济损失

苟*隆的死亡情形被认定为工伤，结合《和解协议书》的约定内容，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和统计规定，估算事故造成的直接经济损失约135万元。

四、事故调查情况

（一）现场勘查情况

1、事发现场情况



图2　事发地概况



图3　涉事9楼平面图

该项目位于121省道及龙江大涌旁（详见图2），事发地为该项目9楼货梯1和货梯2的货梯井（详见图3），位于该项目的东南方向。

事发现场正在从事涉事货梯井的砌筑工程，该工程的工

艺流程如下：捆扎构造柱钢筋——砌筑梁下面墙体——捆扎圈梁钢筋——安装下半截模板——浇筑下半截混凝土——砌筑梁上面墙体——安装上半截模板——浇筑上半截混凝土——拆模板。事发时正在从事的是浇筑下半截混凝土的工作。

倒塌的墙体为涉事货梯井中间墙体的门垛（含模板）。

2、涉事货梯井事发时浇筑情况

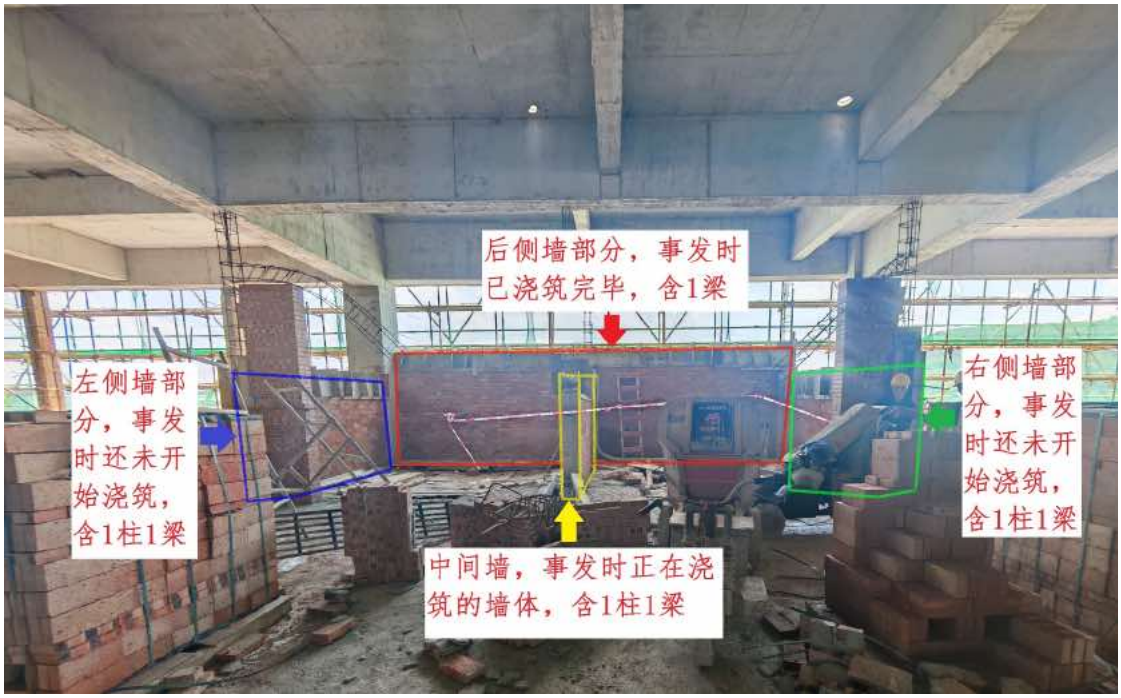


图 4　涉事货梯井事发时浇筑情况

事发时正在从事的是涉事货梯井下半截墙体圈梁和构造柱的浇筑工程，总共分为四个部分，分别为左侧墙部分、右侧墙部分、中间墙部分、后侧墙部分，左侧墙部分包括左侧墙的圈梁和构造柱，右侧墙部分包括右侧墙的圈梁和构造柱，中间墙部分包括中间墙的圈梁和构造柱，后侧墙部分包括后侧墙的圈梁，一共是 4 条圈梁和 3 条构造柱，其中中间墙部

分和后侧墙部分原本是连通的，但是为了浇筑混凝土时，防止混凝土从比较高得后侧墙部分流到比较低的中间墙圈梁和构造柱的模板里面，用砖头堵住了连接处，所以墙体的 4 个部分处于互相独立，不相通的状态。

事发时，后侧墙部分的圈梁已浇筑完毕，正在对中间墙的圈梁和构造柱进行浇筑，左侧墙部分以及右侧墙部分还未开始浇筑工作。

3、涉事货梯井中间墙体门垛砌筑情况



图 5　涉事货梯井中间墙体门垛概况

倒塌的墙体为涉事货梯井中间墙体的门垛（含模板），经调查，该墙体为砌筑班组成员刘*忠砌筑，采用 4.5 厘米*11 厘米*23 厘米的页岩实心砖砌筑，从 8 月 25 日早上 7 时开始砌筑，8 月 26 日 18 时砌筑完毕，高约 2.97 米，宽约 1.93 米（含模板），厚约 0.23 米，模板与砖墙已做整体固定。

4、涉事货梯井筋捆扎情况



图 6 涉事货梯井中间墙体构造柱下部钢筋情况

经调查，涉事货梯井钢筋为钢筋班组成员覃*章安装绑扎，8 月 22 日安装了 3 条构造柱的钢筋，8 月 28 日安装了左侧墙的圈梁钢筋、中间墙的圈梁钢筋、后侧墙的圈梁一半钢筋以及门垛上方的钢筋，8 月 31 日安装了后侧墙圈梁的另一半钢筋以及右侧墙的圈梁钢筋。

根据覃*章询问笔录，中间墙体构造柱钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋需等到圈梁浇筑完毕后再绑扎，事发时正在浇筑圈梁和构造柱，所以筋笼上端未与顶部伸出的预埋钢筋绑扎。覃*章也不能确定钢筋笼下端与底部伸出的预埋钢筋是否有绑扎。

经勘查，现场没有找到钢筋笼和下部钢筋、圈梁钢筋、墙体钢筋搭接时捆扎使用的铁丝。涉事货梯井 3 条构造柱的钢筋都是覃*章在同一天安装绑扎，9 月 10 日，调查人员在施工单位相关负责人的陪同下对涉事货梯井的剩余两条构造柱的模板进行拆除，剩余两条构造柱的钢筋笼搭接接头时均未在接头中心和两端用铁丝扎牢，钢筋笼未绑扎固定好，仅靠与上下的钢筋的摩擦处于暂时相对稳定状态，用手能轻易晃动

钢筋笼。

5、事故原因分析

8月31日，事发当日，涉事货梯井中间墙的圈梁已浇筑完毕，正在进行构造柱浇筑，砼浆液从1楼运上9楼，再运输到需浇筑的构件前，放入一台小型砂浆机上，利用该机的推力压入砂浆管道，再到达浇筑的位置，浇筑现浇构造柱时，砼浆液在下落过程中，外加泵机的推力，对构造柱的钢筋笼产生水平推力和液体上浮力，从而减弱了原来钢筋笼与上下的钢筋之间的摩擦力，同时钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，导致钢筋笼冲破钢筋束的约束，在水平推力下，墙体向前倾覆失稳。钢筋笼约有3.9米，浇筑到事发时仅1米多高，其重心顶在模板之上，在失稳惯性下产生冲击力压向旁边的木模板，又由于水平推力和倾覆弯矩，传递到模板和砖墙成整体的根部，砖墙根部即在倾覆弯矩作用下，砖墙与楼面的粘结层发生拉力作用下的撕裂，同时地面灰砂未能全部清除并冲洗干净，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差，造成整体向前倾覆，压倒死者。

6、笔录询问情况

经对相关人员询问以及现场的勘查，该项目没有二次构造的砌砖、浇筑、钢筋工程的专用施工方案，二次构造的砌砖浇筑、钢筋工程的相关规范应遵循施工单位提供的《施工组织设计及施工方案》以及相关的国家规范。涉事货梯井门垛钢筋捆扎违反了《施工组织设计及施工方案》第四章主要施

工方案，第五节钢筋工程，5.9钢筋绑扎，3、架柱钢筋绑扎中的“套柱箍筋:按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子主筋，在搭接长度内，绑扎不少于3个，绑扎要向柱中心”的内容及国家标准GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》“5.4.7 钢筋绑扎应符合下列规定:1钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;”的规范。

根据施工方项目部与混凝土浇筑班组组长殷*平签署的《安全生产协议书》第四条:乙方的责任、权利的“6.现场人员进出要由班组长带领于项目部进行安全教育培训。”的内容，殷*平需要将苟*隆带到项目部进行安全教育培训等工作，但殷*平没有将苟*隆带到项目部报备，所以并未对苟*隆进行安全教育培训。

（二）事故单位安全生产落实情况

华南纪业，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的施工单位，未落实安全生产主体责任，隐患排查不到位，未及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，地面灰砂未能全部清除并冲洗干净，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差，砼浆液在下落过程中，外加泵机的推力，对构造柱的钢筋笼产生水平推力等导致墙体倒塌的事故隐患。

李*华，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理，履行主要负责人职责不到位，未严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生

产工作不到位，未及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定等导致墙体倒塌的生产安全事故隐患。

（三）部门履职情况

龙江镇城建和水务办公室的履职情况如下:

1、落实开工前安全监督交底。龙江镇城建和水务办公室于2024年9月19日组织参建各方在项目部会议室召开安全监督会，签发《建设工程安全监督告知书》，明确各参建各方的安全生产职责和任务，切实做好安全生产管理工作。

2、开展安全生产检查。龙江镇城建和水务办公室通过开展工程安全监督日常抽查、安全生产专项检查等形式，压实各参建责任单位的安全生产主体责任。截至2025年9月1日，龙江镇城建和水务办公室共对该项目巡查**次，对施工单位发出整改通知书*份，对施工单位发出停工通知书*份；执行广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法，对施工企业累计扣分**分，对项目负责人累计扣分**分，执行佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法，对施工企业诚信累计扣分**分。对监理单位发出整改通知书*份；执行广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法，对监理企业累计扣分*分，对总监累计扣分**分。

3、督促事故隐患整改。监督检查过程中，在事发项目发现的安全隐患如下：模版支撑系统安全平网挂设不全，悬挑卸料平台工字钢固定U型环未满塞，一侧防护不严密，洞口设置位置加强措施不足，塔吊位置外脚手架立杆无法对接，

现场搭接长度不足，专职安全员未在岗履职等安全隐患，龙江镇城建和水务办公室发现后及时发出整改通知书，责令施工单位限期改正，施工单位基本能按整改时限的要求落实整改。

综上所述，龙江镇城建和水务办公室已履职到位。

（四）事故发生的直接原因

1、华南纪业，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的施工单位，未有效落实安全生产主体责任，隐患排查治理不到位，未及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，砼浆液灌注和泵机产生水平推力，地面灰砂未能全部清除并冲洗干净，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差等导致墙体倒塌的事故隐患，导致事故发生。

2、李*华，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理，履行主要负责人职责不到位，未严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差等导致墙体倒塌的事故隐患，导致该起事故发生。

（五）事故发生的间接原因

苟*隆，安全生产意识淡薄，风险认识不足，置身在风险区域内，在涉事货梯井门垛倒塌时未能成功撤离，被倒塌墙体砸中受伤致死。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

六、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

苟*隆，安全生产意识淡薄，风险认识不足，置身在风险区域内，对事故发生负有责任。鉴于苟*隆在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、广东华南纪业建设有限公司，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的施工单位，未落实安全生产主体责任，隐患排查不到位，未及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，灌注的砼浆液和泵机产生水平推力，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差等综合导致墙体倒塌的事故隐患。广东华南纪业建设有限公司的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对广东华南纪业建设有限公司予以行政处罚。

2、李*华，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理，履行主要负责人职责不到位，未严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全

生产工作不到位，未及时发现并消除钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差等综合导致墙体倒塌的生产安全事故隐患。李*华的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对李*华予以行政处罚。

（三）其它处理意见

1、广东耀信工程管理有限公司，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的监理单位，未能及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎，第一皮砖砂浆与基底面粘接力较差的安全隐患，建议由住建部门依法对广东耀信工程管理有限公司进行相应处理。

2、许*恩，作为负责涉事货梯井二次构造的施工组织员，未能及时发现并消除钢筋笼未绑扎固定好，钢筋笼上端与顶部伸出的预埋钢筋未绑扎的安全隐患，建议由广东鑫渝建筑工程有限公司依照公司相关规定对许*恩予以处理。

七、事故防范和整改措施

(一)广东华南纪业建设有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，加强对从业人员安全生产教育和培训力度，加强对作业现场的安全检查和管理。李*华，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的项目经理，应依法履行安全生产管理职责，落实督促、

检查本单位安全生产工作，加强现场检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止类似生产安全事故再次发生。

（二）广东耀信工程管理有限公司，作为广东省佛山市顺德区龙江镇325国道东侧工业区厂房建设项目的监理单位，要严格遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，全面加强安全生产监督管理工作，强化监理工作，扎实开展钢筋捆扎、墙体建造等领域检查工作，排查整改履职方面存在的不足，发现违法建设的行为的要及时制止并督促整改，彻底消除生产安全事故隐患。

（三）龙江镇城建和水务办公室应高度重视，要加大对建筑施工安全生产宣传力度，加强对施工单位的安全生产教育，开展一次建设工程事故警示教育，提高施工安全防范意识和自我保护意识，推动生产经营单位切实落实安全生产主体责任，建立完善风险管控、隐患排查机制。同时，要组织开展建筑施工领域安全生产大检查工作，加大对违规行为的巡查力度，督促有关单位遵守有关安全生产的法律法规，提高建筑施工单位的安全生产主体意识，并对事故发生的相关单位广东华南纪业建设有限公司开展约谈工作。

上述防范和整改措施落实情况由龙江镇城建和水务办公室牵头汇总后转龙江镇应急管理办公室，并及时报送事故调查组。