沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿
“7·30”一般运输事故调查报告

沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿

“7·30”事故调查组

2025年8月21日

目 录

一、 事故基本情况 - 1 -
（一） 事故发生单位概况 - 1 -
（二） 安全管理情况 - 3 -
（三） 事故发生经过 - 4 -
（四） 事故现场情况 - 5 -
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况 - 6 -
（六） 事故类别、等级、性质 - 6 -
二、 事故应急处置及评估情况 - 6 -
（一） 事故信息接报及响应情况 - 6 -
（二） 事故现场应急处置情况 - 7 -
（三） 医疗救治和善后情况 - 7 -
（四） 应急处置评估 - 7 -
三、 事故原因分析 - 8 -
（一） 直接原因分析 - 8 -
（二） 事故相关检测检验和鉴定情况 - 8 -
（三） 其他可能因素排除 - 9 -
四、 有关责任单位存在的主要问题 - 9 -
（一） 事故单位 - 9 -
（二） 上级企业 - 10 -
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 10 -
六、 事故防范和整改措施 - 10 -

2025 年 7 月 30 日 16 时 45 分，沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿（以下简称林盛煤矿） -400 水平东翼大巷发生一起运输事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 117.47 万元。

7 月 30 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省地方矿山安全监督管理局、沈阳市公安局苏家屯公安分局、沈阳市总工会成立沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿“7·30”事故联合调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。辽宁省监委驻辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称省能源产业集团）监察专员办公室应邀派员参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，查清了事故经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的主要问题，提出了事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

调查认定：**该起事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故，且迟报。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.上级企业概况

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称辽能股份）是辽宁省大型煤电一体化上市公司，注册资本 13.2 亿元，资产总额 135 亿元，员工总数 1.3 万余人。沈阳焦煤股份有限公司（以下简称沈焦公司）是辽能股份下属全资子公司，管理辽能股份所属 7 处煤矿（本埠 5 处、域外 2 处），煤炭核定生产能力为 1160 万 t/a。

2.林盛煤矿概况

(1)基本情况

林盛煤矿位于沈阳市苏家屯区林盛堡镇，隶属于沈焦公司，省属国有重点煤矿。矿井始建于 1970 年 10 月，1981 年 12 月移交生产，现核定生产能力 110 万 t/a，正常生产煤矿，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内，矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

(2)开采条件

林盛煤矿井田面积 29.5 km^2，含煤地层为石炭系太原组及下二叠山西组，可采煤层为 3 煤、5 煤、7 煤和 12 煤，现主采煤层为 12 煤，煤种为气煤、肥煤和焦煤。

该矿为煤与瓦斯突出矿井，矿井绝对瓦斯涌出量 6.43 m^3/min，相对瓦斯涌出量 4.44 m^3/t；煤层自燃倾向性为II类自燃煤层，自然发火期为 3~6 个月；煤尘具有爆炸性；水文地质类型中等，最大涌水量 315 m^3/h，正常涌水量 239 m^3/h。

(3)开拓部署及生产现状

林盛煤矿采用立井单水平两翼分区式上下山开拓方式，共有4条立井，即主井、副井、东风井、西风井，其中：主井提升煤炭，副井升降人员、运输物料，主、副井兼作入风和安全出口，东、西风井均为专用回风井。通风方式为两翼对角式，通风方法为抽出式。采用走向长壁后退式采煤方法，综合机械化采煤工艺，全部垮落法管理顶板。井下各采区主运输系统采用胶带输送机运输，-400m水平运输大巷采用电机车运输，各采区上下山采用轨道及架空乘人装置运输。井下安全避险“六大系统”健全。

井下共有7个采掘工作面，即：东六复采区1202-3综采工作面、下东六区1221外块段改造回撤工作面、下东六区1222运顺掘进工作面、下东六区1223外块段运顺（2）掘进工作面、西六区1202运输顺槽（1）掘进工作面、西六区1202下段运顺掘进工作面、西六区-330联络巷巷修工作面。

（二）安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

林盛煤矿现有职工1591人，其中：安全管理人员105人，技术岗位人员59人，特种作业人员502人。配备矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全副矿长和生产、掘进、机电运输、通风、地测防治水副总工程师。设置安全监督管理部、生产技术室、机电室、地测室、调度室、通防办6个职能部室和采煤队、掘进队、维修队、运输队、运转队、皮带队、通风队、防突队、信息中心等19个基层单位。

2.安全规章制度及培训情况

林盛煤矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。矿井主要负责人和安全生产管理人员进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育和培训，取得了相应安全培训合格证明。

（三）事故发生经过

事故调查组根据调查询问、现场勘查和查阅相关资料，并经综合分析，事故发生经过如下:

2025 年 7 月 30 日 13 时 50 分，运输队三班班长白某某主持召开机电班班前会，当班出勤 18 人。白某某分配当班工作任务，裴某某负责在配车室调配车辆，电机车司机张某负责在-400m 水平东翼运输大巷运送人员，电机车司机刘某某负责在-400m 水平东翼运输大巷运输煤炭，其余人员按照分工在井下其他地点运送人员，运输煤炭、物料等。裴某某 14 时 40 分到岗接班，调度电机车往东、西两翼发出 3 趟人车运送人员。16 时 20 分，裴某某安排张某驾驶 8#电机车牵引 3 节人车和 1 节工具车（人车改装）向东翼运送作业人员，8 分钟后安排刘某某驾驶 0#电机车向东翼运送空矿车。16 时 40 分，裴某某电话通知张某在 34#路标前方道岔处将车辆变轨至下行车道，给刘某某驾驶的电机车让行。16 时 42 分左右，张某将车辆停放在轨道道岔后方，下车查看道岔

变轨情况。16 时 45 分，刘某某驾驶电机车经过 34#路标，与停在道岔处的车辆发生追尾，8#电机车向前滑行将前方的张某撞伤。

（四）事故现场情况

事故地点为-400m 水平东翼运输大巷 34#路标前方轨道道岔处，距离副井井底 3440.1m，事故地点巷道中心高 3.5m，宽度 4.5m，巷道为直墙三心拱形，净断面 14.33㎡。巷道内铺设 2 条轨道双向运输，由井底向东、西两翼运输，左侧上行、右侧下行，上行车道铺设 30kg 钢轨，下行车道铺设 38kg 钢轨，轨距均为 600mm。34#路标前方（人车前行方向）40m 处设有道岔，供车辆变道。

张某驾驶 8# CTL8/6B 型电机车，运行最大速度 3m/s，牵引 3 节 PRC12-6/3 型人车、1 节工具车，电机车长 4.39m，人车、工具车长 4.29m，车辆总长 21.55m。刘某某驾驶 0# CTL12/6GP（A）型电机车，运行最大速度 3m/s，牵引 17 节 3 吨底卸式矿车，电机车长 4.94m，矿车长 3.45m，车辆总长 63.59m。矿井安装 KJ293（A）机车运输监控系统，监视井下机车运行位置。

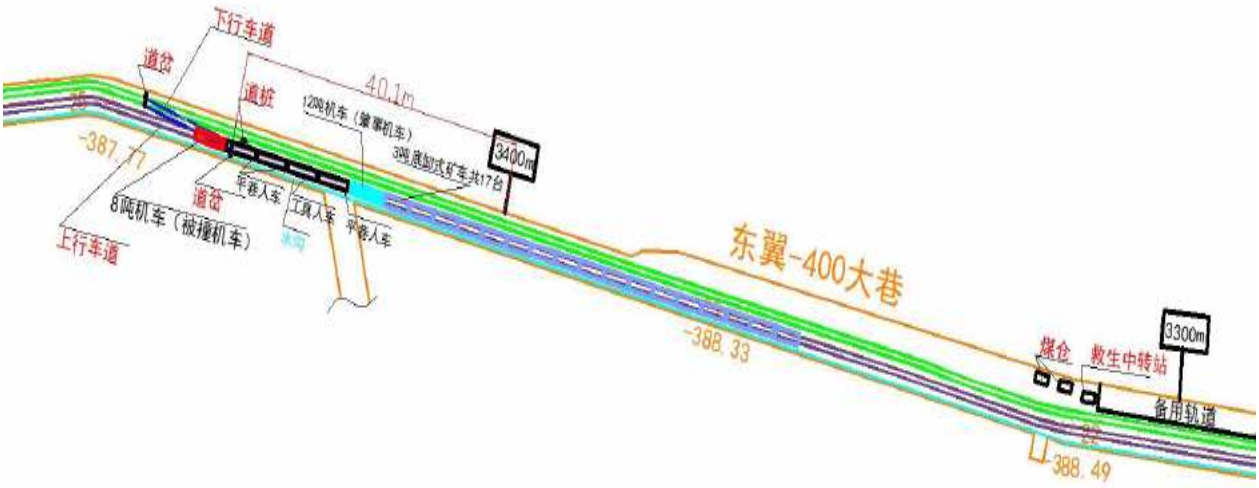


图 1 事故现场平面图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人遇难，直接经济损失 117.47 万元。

（六）事故类别、等级、性质

经调查分析认定，该起事故为运输事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 30 日 16 时 46 分许，刘某某用 KTW166 型矿用本安型手机告知裴某某“井下碰人了，赶紧找人救援”。裴某某随后向矿调度值班员高某某报告，高某某电话告知运输队队长孙某某、机电矿长吴某某、生产矿长郝某某、安全矿长王某和当班井下带班领导李某。17 时 07 分矿调度值班员高某某电话告知矿

长张某某“井下-400 东翼大巷 34 号点发生一起运输事故，运输队张某被大链（矿车）司机刘某某碰伤”。21 时 25 分，张某经抢救无效死亡。22 时矿调度值班员高某某向国家矿山安全监察局辽宁局汇报了事故情况，22 时 08 分高某某向辽宁省地方矿山安全监督管理局汇报了事故情况。

经调查，事故发生时间为 16 时 45 分。事故发生后，电机车司机刘某某立即向运输队配车室值班员裴某某进行了汇报，林盛煤矿 22 时才向监管监察部门上报，迟报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某某立即电话报告裴某某，寻求人员救援，刘某某随后将张某从电机车车头下救出，与前来救援的白某某一同将张某抬上人车，刘某某驾驶电机车牵引人车将张某运至副井井底，18 时 06 分，张某连同人车一并被护送升井。

（三）医疗救治和善后情况

林盛煤矿接到事故报告后，立即组织医疗救治，并启动工伤保险程序。救援人员将张某运至地面后，120 救护车将张某送往辽宁省健康产业集团沈煤林盛矿医院抢救，21 时 25 分，抢救无效死亡。林盛煤矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置，一次性支付工亡补助金及丧葬费 108.38 万元。

（四）应急处置评估

林盛煤矿在事故发生后及时启动应急预案，现场应急救援处置及时稳妥，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

经分析认定，事故直接原因为：电机车司机停车后，违规下车进入车辆前方轨道内，车辆被后方电机车追尾后向前滑行，将其撞伤致死。

（一）直接原因分析

1.电机车司机张某使用的轨道道岔遥控器失效，不能将道岔从上行车道调整到下行车道，造成停车。

2.电机车司机刘某某驾驶车辆时注意力不集中，未认真瞭望，未及时发现停放在前方的车辆，刹车不及时发生追尾。

3.电机车司机张某未严格执行操作规程，停车后未向配车室调度员报告，离开座位时未扳紧停车制动，且违规进入车辆前方轨道内，被滑行的电机车撞伤致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

辽宁省健康产业集团沈煤林盛矿出具的《门诊病历》记载：张某创伤性休克，肋骨多处骨折，上肢骨折（左上肢），多脏器功能衰竭。

阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司对刘某某驾驶的0#CTL12/6GP（A）型电机车带载检测，《检测检验报告》记载：实时运行速度3m/s，最大制动距离20m。符合《煤矿安全规程》第三百七十七条第（十一）项[1]之规定。

事故调查人员在事故地点现场测试轨道道岔遥控系统，张某

[1] 《煤矿安全规程》第三百七十七条：采用轨道机车运输时，应当遵守下列规定：（十一）新投用机车应当测定制动距离，之后每年测定1次。运送物料时制动距离不得超过 40m；运送人员时制动距离不得超过 20m。

使用的轨道道岔遥控器失效，不能遥控道岔变轨。

（三）其他可能因素排除

根据公安机关刑事侦查、尸体表面检查、调查询问以及现场勘查，遇难者排除他杀可能，事故巷道顶板结构完整稳定，支护状况良好，未发现坍塌痕迹或顶板异常情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.运输调度管理有漏洞。机车运输监控系统显示机车运行位置模糊，无法准确显示同向同轨道 2 辆机车运行间距。配车室调度员发现车辆间距小于 100m 后，未及时提醒后车减速。矿井未对同向同轨道列车发车间隔时间作出明确规定，调度员仅凭经验确定发车时间。

2.设备设施管理不严格。-400m 水平东翼运输大巷 34#路标前方轨道道岔闭合不严，影响车辆通过。矿井未对轨道道岔遥控器进行经常性维护，未定期对遥控器灵敏度进行检测。矿井擅自对人车车厢进行改装，用于运送作业工具。

3.现场安全管理缺失。平巷人车运送人员未配备跟车工，遇有紧急情况时不能发送停车信号。平巷人车运输附挂工具车，存在人和物混运情况。安全监督检查存在盲区，对平巷人车无跟车工、人物混运等长期违规行为失察。

4.安全培训教育不到位。电机车司机安全意识淡薄，对违章行为造成的严重后果认识不足，自保意识不强，违规进入车辆前方轨道内。工人互救意识不足，电机车司机被撞伤后，乘车人员

未及时参与救援。

5.事故信息报告不及时。16 时 45 分，事故发生后电机车司机立即向运输队配车室进行了汇报，直至 22 时，林盛煤矿才开始向矿山监管监察部门报告，存在迟报事故信息行为。

（二）上级企业

沈焦公司未严格落实全省煤矿事故警示教育会议精神，组织机电运输系统隐患排查不到位。履行安全生产监督管理职责不严格，对林盛煤矿安全生产工作指导不力，对矿井运输系统存在的长期违规行为失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组对 13 名相关责任人员提出处理建议，其中林盛煤矿矿长等 11 人、沈焦公司安全监察部部长等 2 人给予党政纪处分、组织处理、行政罚款、暂停或吊销其安全生产有关资格。对林盛煤矿罚款 84 万元，责成林盛煤矿、沈焦公司作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）完善运输调度管理。健全机电运输管理制度，明确列车发车时间间隔；全面升级机车运输监控系统，准确显示机车运行位置、运行状态以及机车间距，车辆间距小于 100 米时，实现自动报警并减速停车。

（二）加强设备设施维护。全面规范轨道道岔遥控装置的使用和管理，手持遥控器必须集中管理，定期进行维护和灵敏度检测，并建立维护、检测台账。加强轨道道岔的日常巡查、检查，

对动作不灵敏，闭合不严的道岔要及时维修更换，保证车辆顺畅通行。严禁擅自改装机电、运输设备。

（三）强化现场安全管理。平巷人车运送人员，必须设跟车工，遇有紧急情况及时发出停车信号。平巷人车严禁附挂物料车，严禁人、物混运。严格执行运输管理制度和操作规程，杜绝“三违”行为。实行“无视频不作业”，配齐井下主要运输巷道视频监控，实现运输状况的实时监视。

（四）深化安全教育培训。开展全员安全教育培训，提高从业人员安全意识和操作技能。加强应急演练，提升现场应急处置能力和自救互救意识。加强事故警示教育，制作警示教育片，集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。

（五）强化事故信息报告。增强事故信息报告的主动性和责任感，严格落实重大灾害事故紧急信息1小时内向中央办公厅报告的硬性要求，事故信息报告应坚持先电话后书面，做到“应知应报、先报后核”，不得因核查情况而耽误时间，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报行为。

（六）强化上级公司监管。沈焦公司要严格落实全省煤矿事故警示教育会议精神，深刻汲取事故教训，在全公司开展机电运输系统专项整治。严格落实安全生产监督管理职责，加强对所属矿井的日常管理和监督检查，紧盯作业现场，严打“三违”行为，切实提升矿井的安全保障能力。