来宾武宣县工业投资有限责任公司
武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿华成银山矿段“6·12”一般坍塌事故调查报告

2025年6月12日15点10分许，武宣县华成银山采石场在武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿华成银山矿段挖井取水施工过程中发生坍塌，造成2人死亡、1人受伤。

事故发生后，国家矿山安全监察局，自治区党委、政府和市委、市政府领导高度重视。自治区党委常委、常务副主席许永锞，市委副书记、市长廖和明，市委常委、副市长农化等领导先后作出批示，要求全力搜救被困人员，调查事故原因。国家矿山安全监察局、自治区政府连夜分别派出工作组赶赴现场指导救援工作。市委、市政府和武宣县党委、政府积极组织开展应急救援、伤员救治、善后处置等工作。

依据有关法律法规和国家矿山安全监察局广西局的指示要求，来宾市人民政府成立由市人民政府办公室、市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市总工会等单位有关负责同志参加的来宾武宣县工业投资有限责任公司“6·12”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。聘请中国安全生产科学研究院专家参加调查、勘查工作。同时，邀请市纪委监委、市人民检察院介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，来宾武宣县工业投资有限责任公司武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿华成银山矿段“6·12”一般坍塌事故是一起因武宣县华成银山采石场将挖井取水工程项目发包给不具备相应资质的施工队并以危险作业方式施工造成的，发生在矿区范围内非矿山采掘施工作业的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿华成银山矿段（以下简称华成银山矿段）基本情况。2020 年 9 月，武宣县华成银山采石场（以下除另外备注外，均为企业名称）等 4 家相邻矿山企业在武宣县人民政府的协调下，与**武宣县工业投资有限责任公司（以下简称武宣县工投公司）**签订采矿权整合协议，将原 4 座独立私营相邻的采石场采矿权整合为 1 座大型露天矿山。2022 年 3 月，武宣县工投公司依法取得武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿（即整合后的矿山名称）采矿许可证，原 4 座采石场变为该矿山的 4 个矿段，其中，原武宣县华成银山采石场（矿山名称）变为华成银山矿段。随后，武宣县工投公司将华成银山矿段承包给武宣县华成银山采石场生产经营。2025 年 2 月 25 日，

武宣县工投公司向武宣县应急管理局申请华成银山矿段复工复产。武宣县应急管理局先后开展两次现场验收后，于3月17日批准华成银山矿段复工复产。5月29日，华成银山矿段涉嫌超深开采，武宣县应急管理局函请武宣县公安局停止爆破作业审批，当日武宣县公安局即停止对该矿段的爆破作业审批。至事发时，该矿段主采区内未进行开采工作，各采掘工作面处于停工状态。

2. 武宣县华成银山采石场。成立于2005年08月05日，社会统一代码：9145132366212773XF，投资人：张*军，类型：个人独资企业，住所：武宣县马步乡桥巩村民委银村横山，经营范围：灰岩矿开采、销售。2024年11月25日至今，实际投资人为莫*明、陈*先、钟*朝，其中，莫*明占50%股份，陈*先占30%股份，钟*朝占20%股份。

武宣县华成银山采石场没有设置安全管理机构及配备专职安全管理员，其日常生产的安全管理工作由武宣县工业投资有限责任公司安全管理员负责巡查检查。

3. 武宣县工投公司。成立于2013年04月09日，统一社会信用代码：91451323067403314F，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：黄*禹，住所：武宣县武宣镇华宾路标准厂房技术研发楼，经营范围：建筑用石加工、非金属矿及制品销售、非煤矿山矿产资源开采等。

（1）采矿许可证情况。2022年3月，武宣县自然资源局将原4个采矿权整合挂牌出让，武宣县工投公司竞得整合后的武宣

县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿采矿证，证号：C4513232017057130144453，采矿权人：武宣县工投公司，矿山名称:武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿,有效期限:2022年3月2日至2031年3月2日，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：990万吨/年。

（2）安全生产许可证情况。武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿4个矿段的每个矿段均为独立的生产系统，4个矿段均履行安全生产“三同时”程序后，分别取得安全生产许可证。其中，华成银山矿段安全生产许可证编号为(桂G)FM安许证字〔2024〕0005号，企业名称为武宣县工投公司（武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿华成银山矿段），主要负责人：莫*凤，有效期为2022年11月15日至2025年11月14日，许可范围：建筑石料用灰岩、露天开采。

（3）安全管理机构及人员配备情况。武宣县工投公司下设矿产资源部与质安环管理部，负责对公司所属矿山进行技术安全监管。同时，任命肖*为武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿主要负责人、矿长，黄*源为生产副矿长，林*雨为安全副矿长，黄*港为机电副矿长，杨*鑫为技术负责人、采矿技术员，吴*华为地质技术员，肖*为综合科科长。莫*凤、陈*敏等8人为专职安全管理员。其中安全管理员莫*凤、陈*敏具体负责华成银山矿段生产安全管理。

4. 挖井取水工程项目及施工队有关情况。2025年4月，武

宣县华成银山采石场股东莫*明、陈*先、钟*朝3位股东共同商议，决定在华成银山矿段北侧原临时排土场区域挖井取用地下水，并修建蓄水池，供拟新建的一条洗沙生产线使用。由莫*明具体负责联系对接施工人员、商谈施工报酬费用、施工现场监督协调等挖井取水所有事宜。事故发生前，武宣县华成银山采石场未按规定申请领取取水许可证[1]。

挖井取水施工队主要由黎*中（主要召集人，在事故中受伤）、何*华（在事故中遇难）、熊*升、杨*林（在事故中遇难）等4人组成。莫*明最先联系黎*中，问其是否承接挖井取水施工。随后，黎*中联系何*华，何*华联系熊*升，熊*升联系杨*林，4人临时组成挖井取水施工队。该施工队未注册营业执照、无相关施工资质，相关人员无专业技能证书。武宣县华成银山采石场未对施工队人员进行安全生产教育和培训。

（二）事故现场勘察情况

1. 事故发生前事故地点地形地貌及周边地形特征

事故地点周围为喀斯特地貌，事故现场位于华成银山矿段采场北侧临时堆场坡脚，坡度60°~65°，原始地形30°~40°，矿山开采把表土和废石堆填在坡面，形成坡度60°~65°的表土和废石混合堆积物，厚度3~5米左右，废石块度大小不一，最大超过1.5米。坡顶最高高程117.29米，坡脚最低高程105.07米。坡东


[1] 《中华人民共和国水法》第四十八条第一款：直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。但是，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。

侧为岩石，坡西侧为土层和废石。根据事故地点前后航测图绘制的剖面图，剖面线位置如图 6 所示，剖面图如图 7 所示。




(a)5 月 22 日事故地点航测图　　(b)6 月 13 日 13 时事故地点航测

图 7 事故地点发生前后对比图与剖面线

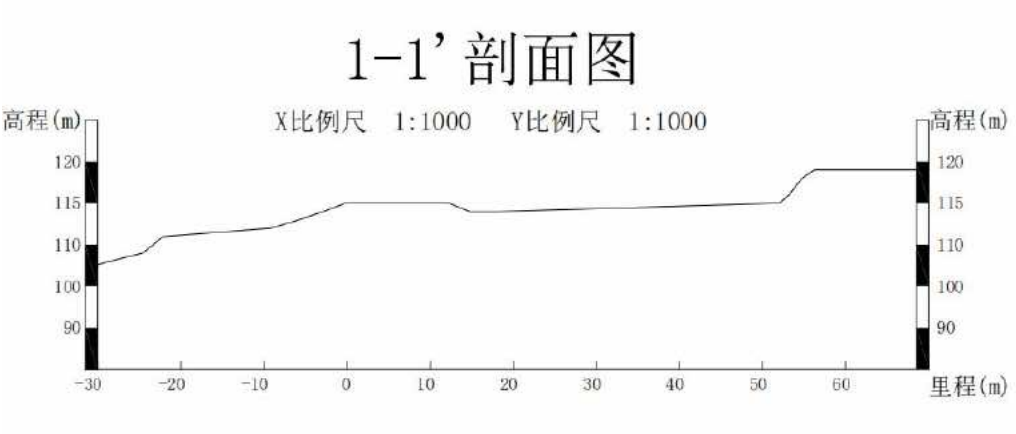

(a)5 月 22 日事故地点剖面图

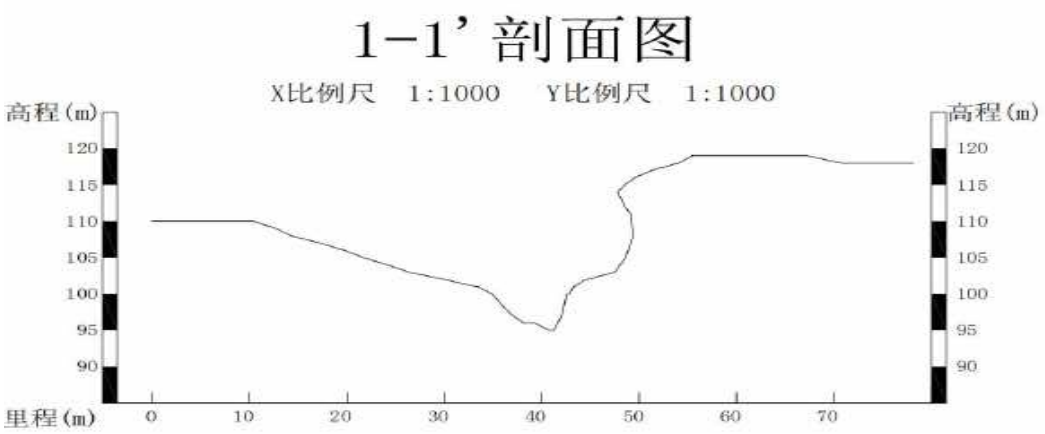

(b)6 月 13 日 13 时事故地点剖面图

图 8 事故地点发生前后对比图与剖面线

2. 事故地点水文地质条件

（1）地下水类型：第四系松散岩类孔隙水和石炭系马平组(C2Pm)碳酸盐岩裂隙岩溶水，水量丰富。

（2）地下水位：标高 93 米-95 米左右。

（3）地下水补给、径流、排泄特征：主要受大气降水补给，以分散渗流或者管道流、地下河的形式向区外排泄。事故地点 100 米范围内未发现地表水体或河流。

3. 事故地点工程地质条件

（1）自上而下岩土层结构:

第一层为杂填土，厚度 1-5 米，由块度不一的灰岩块石和黄色亚黏土组成，分选性差，最大灰岩块石超过 1.5 米。

第二层为黄色亚黏土，厚度 2-9 米，可塑至软塑状，上部为可塑，底部掺灰岩 1～2 米未软塑状。

基岩为石炭系平马组（C2Pm）浅灰-灰白色厚层-巨厚层灰岩。

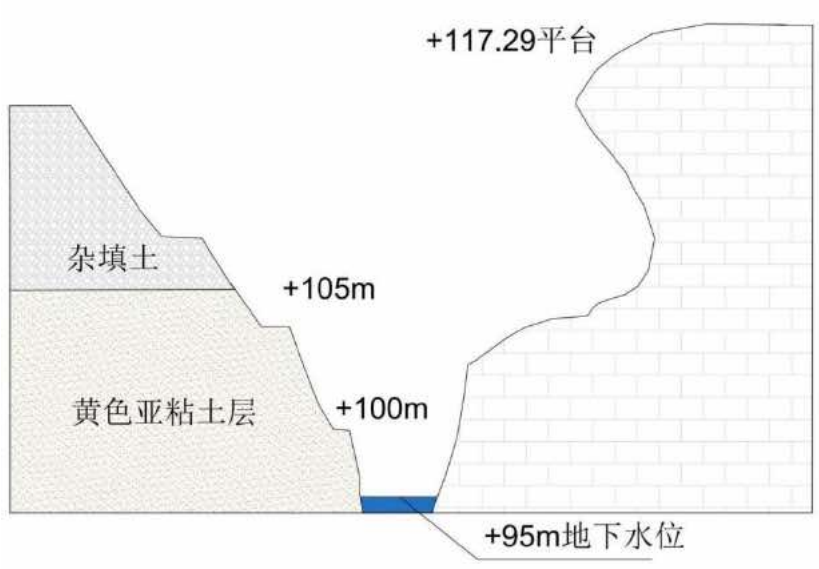


图 9 岩土结构示意图

（2）地表岩溶裂隙、溶沟、溶槽、小溶洞较发育，表面见溶洞、土洞、溶蚀沟槽等。

（3）未发现断层，节理裂隙较发育。

（4）岩土体工程地质条件复杂程度属中等复杂。

（三）事故伤亡与经济损失情况

此次事故造成 2 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 400 万元。死、伤者信息如下：

表 1 伤亡人员信息

姓名	身份证号码	年龄	性别	工种	家庭住址	伤亡情况
何*华	441424********6372	28	男	打井工人	广东省梅州市五华县龙村镇**村**尾	死亡
杨*林	511028********4634	39	男	打井工人	四川省隆昌县龙市镇***村*组*号	死亡
黎*中	441224********3251	44	男	打井工人	广东省怀集县梁村镇**村委会**组***号	受伤

二、事故发生经过、事故救援情况和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 15 日，黎*中等 4 人到达武宣县，随后开展商定报酬、准备机器设备等前期工作。5 月 23 日，黎*中等 4 人在矿段采场北侧临时排土场开始钻孔探水作业。6 月 7 日，正式确定水井地点，由武宣县华成银山采石场挖掘机驾驶员李*贵操作挖掘机从+117.29 水平挖掘斜坡通道，黎*中等 4 人在旁边负责相关辅助工作。6 月 11 日上午，黎*中、何*华、熊*升、杨*林等 4 人因下雨停工；下午，因挖掘机已挖至+105.07 水平坡底处无法继续作业，由黎*中等人从坡底部采用人工挖掘，当天共挖了 1 米多深，底部已出水。6 月 12 日上午 08 时 30 分许，黎*中等人继续开展人工挖井作业。13 时 35 分许，继续开展挖井作业，何*华、熊*升、杨*林在井底作业，挖掘机驾驶员李*贵负责利用挖掘机的铲斗为井下三人做防护并协助将土吊上井上平台，黎*中负责在井上平台倒土及观察周边情况，后熊*升因腰痛与黎*中调换了位置，熊*升负责在井上平台倒土，黎*中与何*华、杨*林在底部作业。15 时 10 分许，井的西北面沟槽边坡失稳坍塌，瞬间将杨*林、何*华、黎*中等 3 人掩埋，至此事故发生。

（二）事故报告及响应情况

6 月 12 日 15 时 12 分，武宣县华成银山采石场资料员莫日照通过电话先后向武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿专职安全员莫*凤、矿长肖*报告事故情况。15 时 34 分，武宣县工

投公司覃柱通过电话、肖*通过微信电话先后向武宣县应急管理局秦开林报告事故情况。15 时 46 分，肖*再次通过电话向武宣县应急管理局值班室报告事故情况。16 时 00 分，武宣县应急管理局通过电话向来宾市应急管理局报告事故情况。16 时 05 分，来宾市应急管理局通过电话分别向国家矿山安全监察局广西局、自治区应急管理厅报告事故情况。16 时 21 分，肖*通过电话向国家矿山安全监察局广西局报告事故情况。

接到事故报告后，自治区应急管理厅、国家矿山安全监察局广西局、来宾市政府及武宣县政府立即启动事故应急救援预案并赶赴现场开展救援处置工作。国家矿山安全监察局派出刘卫东副司长连夜赶赴现场指挥救援。

（三）事故救援情况

6 月 12 日 15 时 12 分许，塌方区域稳定后，熊*升、陈*先两人用手向外刨土，并利用铁管等工具向下打孔通气，对被掩埋人员进行施救。约十五分钟后，现场发生第二次塌方，两人跑上平台进行躲避，塌方区域稳定后两人继续进行施救。约五分钟后，黎*中露出头部、意识清醒并能够交流，现场人员用抽水管冲洗使其周围泥土软化，减轻泥土压力，使其呼吸更顺畅，黎*中随后露出手臂。15 时 50 分许，武宣县消防中队到达现场开展救援。15 时 53 分许，120 救护人员到达现场。17 时 10 分许，贵港救援中队到达现场投入救援工作。19 时 40 分许，黎*中被成功救出并立即送武宣县人民医院治疗。20 时 30 分许，国家应急救援

队华锡中队到达现场参与救援工作。

6月13日10时30分许，被掩埋人员杨*林被救出。10时50分许，被掩埋人员何*华被救出。经现场120急救医务人员、公安机关法医诊断确认，2人均无生命体征。至此，救援结束。

（四）善后处置情况

事故发生后，武宣县人民政府组织相关部门成立了医疗救治和善后处置工作组，积极开展遇难者及伤者家属的安抚工作，督促协调武宣县华成银山采石场与遇难者、受伤人员家属协商。

武宣县华成银山采石场与遇难者、受伤人员家属积极协商，签订了赔偿协议，按照国家相关政策给予了经济赔偿和抚恤金，善后工作得到妥善处理。6月25日，伤者黎*中经治疗已出院。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，武宣县华成银山采石场相关人员能迅速先行开展救援，及时拨打119、120电话请求帮助。各相关职能部门立即赶赴事故现场开展救援处置，积极协调有关专业应急救援队伍参与救援，善后工作得到及时妥善解决。经评估，本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

黎*中、何*华、熊*升、杨*林等4人组成的挖井取水施工队安全意识淡薄，在作业前未经地质勘探、工程设计、安全论证，又未编制施工组织方案及应急预案，没有进行安全技术交底、安

全培训，未布置现场变形监测的前提下以危险作业方式进行施工，挖井过程中对周围松散的岩土体形成的高陡边坡，特别是西北侧高边坡中下部可塑-软塑状黄色亚黏土的强度不满足边坡稳定要求的情况下，没有采取有效的防护措施，导致发生滑动性破坏，滑落的亚粘土体将正在井底施工的人员掩埋。

（二）间接原因

1. 武宣县华成银山采石场安全生产主体责任落实不到位，未经许可擅自挖井取用地下水，将挖井取水施工项目发包给不具备安全生产条件及相应资质的黎*中等人，未对黎*中等施工人员进行安全生产教育和培训，在挖井取水施工过程中未采取技术、管理措施及时发现并消除存在的坍塌事故隐患，未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。

2. 武宣县工投公司安全生产主体责任落实不到位，将华成银山矿段发包给不具备安全生产条件及相应资质的武宣县华成银山采石场，未与武宣县华成银山采石场签订专门的安全生产管理协议，对武宣县华成银山采石场的安全生产工作统一协调、管理不到位，对华成银山矿段各项安全检查工作流于形式，2025年5月以来对华成银山矿段进行的月度检查、日常巡查均未发现武宣县华成银山采石场擅自组织挖井取水施工及施工中存在的安全事故隐患。

3. 武宣镇人民政府对华成银山矿段安全生产巡查检查不到位，未检查发现武宣县华成银山采石场擅自组织挖井取水施工存

在的安全隐患。

4. 武宣县应急管理局作为矿山安全生产监管部门，督促武宣县工投公司落实安全生产主体责任不到位，对华成银山矿段安全生产监督检查不深入、不彻底，未检查发现武宣县华成银山采石场擅自组织挖井取水施工存在的安全隐患。

5. 武宣县自然资源局作为矿山行业监管部门，未认真落实“三管三必须”要求，对华成银山矿段安全生产监督检查不深入、不彻底，未检查发现武宣县华成银山采石场擅自组织挖井取水施工存在的安全隐患。

6. 武宣县人民政府组织实施矿山整合工作后，督促武宣县工投公司落实安全生产主体责任不到位，督促负有矿山安全监管职责部门落实安全生产监督管理责任不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处置建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1. 何*华，群众，武宣县华成银山采石场聘请的挖井取水施工人员，安全意识淡薄，施工过程中未对高陡边坡松散的岩土体进行有效的防护，采取危险方式实施施工，涉嫌危险作业罪。因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 杨*林，群众，武宣县华成银山采石场聘请的挖井取水施工人员，安全意识淡薄，施工过程中未对高陡边坡的松散的岩土体进行有效的防护，采取危险方式实施施工，涉嫌危险作业罪。因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3. 黎*中，群众，武宣县华成银山采石场聘请的挖井取水施工人员，安全意识淡薄，施工过程中未对高陡边坡的松散的岩土体进行有效的防护，采取危险方式实施施工，涉嫌危险作业罪，建议移交武宣县公安机关依法对其进行处理。

4. 熊*升，群众，武宣县华成银山采石场聘请的挖井取水施工人员，安全意识淡薄，施工过程中未对高陡边坡的松散的岩土体进行有效的防护，采取危险方式实施施工，涉嫌危险作业罪，建议移交武宣县公安机关依法对其进行处理。

5. 莫*明，群众，武宣县华成银山采石场实际控制人，华成银山矿段实际出资人，负责华成银山矿段现场管理工作。未经许可擅自组织挖井取用地下水，聘请、组织无资质人员开展挖井取水施工作业，未对施工人员进行安全生产教育和培训，在施工过程中未对高陡边坡松散的岩土体进行有效防护、未及时消除安全事故隐患情况下，仍指挥施工作业人员以危险作业方式进行施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[2]、第（五）项[3]的规定，对本起事故负有主要管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定对其实施行政处罚。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移交武宣县公安机关依法对其进行处理。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

6. 陈*先，群众，武宣县华成银山采石场股东之一，华成银山矿段实际出资人，负责华成银山矿段机械设备维护等管理类工作。同意莫*明有关挖井取用地下水决定，对本单位的安全生产工作检查督促不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

7. 钟*朝，群众，武宣县华成银山采石场股东之一，华成银山矿段实际出资人，负责武宣县华成银山采石场外联和销售工作。同意莫*明有关挖井取用地下水决定，对本单位的安全生产工作督促检查不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

8. 莫*凤，群众，武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿专职安全生产管理人员，负责华成银山矿段安全生产管理工作。未严格履行安全管理员法定职责，知晓武宣县华成银山采石场未经许可擅自组织挖井取用地下水及聘请、组织无资质作业人员开展挖井取水施工作业等情况而不上报，对挖井取水施工过程中存在的事故隐患未及时排查并提出改进建议，对武宣县华成银山采

石场及相关施工人员以危险作业方式开展挖井取水的行为不予及时制止和纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[5]、第（六）项[6]的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

9. 林*雨，群众，武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿安全副矿长兼安全科科长，负责矿山安全生产工作。未认真履行工作职责，检查华成银山矿段的安全生产状况不到位，未及时排查华成银山矿段生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

10. 黄*源，群众，武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿生产副矿长兼生产技术科科长，负责统筹生产计划实施，协调采矿、运输等环节，确保产量达标与作业流程规范。未认真履行工作职责，检查华成银山矿段的安全生产状况不到位，未及时排

---

[5] 中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

查华成银山矿段生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

11. 肖*，群众，武宣县武宣镇银村矿区建筑石料用灰岩矿矿长，负责矿山全面工作。未履行矿山主要负责人安全生产法定职责，督促、检查华成银山矿段的安全生产工作不到位，未及时发现并消除华成银山矿段存在的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有领导责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

12. 翁*耿，群众，武宣县工投公司矿产资源部经理，主持矿产资源部全面工作，负责组织开展矿山生产经营活动的监督管理等工作。未认真履行工作职责，检查华成银山矿段的安全生产状况不到位，未及时排查华成银山矿段生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

13. 鲁*，群众，武宣县工投公司质安环管理部经理，主持

质安环管理部工作，负责安全生产监督管理等工作。未认真履行工作职责，检查华成银山矿段的安全生产状况不到位，未及时排查华成银山矿段生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

14. 黄*禹，中共党员，武宣县工投公司总经理，主持公司全面工作，分管矿产资源部、质安环管理部。未认真履行企业主要负责人安全生产法定职责，督促、检查华成银山矿段的安全生产工作不到位，未及时发现并消除华成银山矿段存在的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有领导责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1. 武宣县华成银山采石场。安全生产主体责任落实不到位，未经许可擅自挖井取用地下水，将挖井取水施工项目发包给不具备安全生产条件及相应资质的黎*中等人，未对黎*中等施工人员进行安全生产教育和培训，在挖井取水施工过程中未采取技术、管理措施及时发现并消除存在的坍塌事故隐患，未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，违反《中华人民共和国水法》第四十八条第一款及《中华人民共和国安全生产法》

第四十九条第一款[8]、第二十八条第一款[9]、第四十一条第二款[10]、第二十四条第一款[11]的规定，对本起事故负有主要责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]的规定对其实施行政处罚。

2. 武宣县工投公司，安全生产主体责任落实不到位，将华成银山矿段发包给不具备安全生产条件及相应资质的武宣县华成银山采石场，未与武宣县华成银山采石场签订专门的安全生产管理协议，对武宣县华成银山采石场的安全生产工作统一协调、管理不到位，对华成银山矿段各项安全检查工作流于形式，2025 年 5 月以来对华成银山矿段进行的月度检查、日常巡查均未发现武宣县华成银山采石场擅自组织挖井取水施工及施工中存在的安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第四十九条第二款[13]、第四十一条第二款的规定，对本起事故负有管理责任，建议由武宣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

百一十四条第一款第（一）项的规定对其实施行政处罚，并将其违纪违法问题线索移交武宣县监察委员会处理。

（三）对有关地方政府、部门的处理建议

建议责令武宣镇人民政府、武宣县应急管理局、武宣县自然资源局向武宣人民政府作出书面检查，同时由来宾市应急管理委员会对武宣县人民政府进行警示约谈。

五、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。武宣县党委政府及负有矿山安全监管职责的部门，辖区内各类矿山企业要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，提高政治站位，坚持“人民至上、生命至上”，充分认识矿山安全生产工作的特殊性、复杂性和艰巨性，统筹好发展和安全，强化红线意识和底线思维，统筹好发展和安全，扎实推进非煤矿山安全治本攻坚三年行动，全面落实两办《意见》，“八条硬措施”贯彻和实施，深刻汲取近期发生的非煤矿山生产安全事故教训，对全县矿权整合不彻底现象，对县级国有平台公司涉矿经营中违法发包，“以包代管，包而不管”的行为开展整顿治理，制定行之有效的管控措施，堵塞监督管理漏洞，克服麻痹松懈思想，采取有力措施有效防范和遏制非煤矿山生产安全事故发生。

（二）迅速组织开展事故警示教育。市应急管理局针对事故暴露的问题和教训，迅速组织开展全市矿山事故警示教育。各非煤矿山企业要结合近期发生的典型生产安全事故，结合企业灾害

特点和安全生产薄弱环节、突出问题，开展一次集中警示教育，深刻吸取事故教训，做到全员受教育。督促矿山企业健全安全生产教育培训制度，将警示教育纳入安全生产教育和培训计划，积极利用安全培训、职工大会、安全生产例会、班前会等多种形式，常态化开展全员警示教育，确保警示教育取得实效。

（三）深入开展非煤矿山外包工程专项整治。在全市范围内组织开展非煤矿山外包工程专项整治，严厉整治非煤矿山企业外包工程施工单位的安全管理、培训、检查、考核、奖惩未纳入发包单位统一管理的行为。严厉查处不具备承包资质施工队伍承接采掘施工工程，严查“以包代管，包而不管”，承包单位非法转包分包采掘工程项目等违法违规行为。

（四）强化企业安全生产主体责任。各类矿山企业，特别是国有平台集团公司涉矿生产经营企业，要在落实安全生产主体责任起典范作用，建立健全并落实安全生产责任制，健全安全管理机构，配齐配优“五职矿长”、“五科技术员”及专职安全生产管理人员。健全安全生产管理制度和操作规程，紧盯生产经营过程中“三违”不安全因素，加强现场安全管理和经常开展隐患排查治理，抓好从业人员的三级安全教育培训工作。组织学习贯彻两办《意见》及“八项硬措施”。严格压实企业主要负责人第一责任人责任，全面履行法律法规赋予职责，加大安全投入和安全培训力度，及时研究解决矿山安全生产重大问题，定期到生产现场督促检查安全生产工作。积极创建矿山安全标准化和构建双重预防体系。

（五）加强停产停建非煤矿山复工复产工作监管。各县（市、区）要按照《广西壮族自治区应急管理厅 国家矿山安全监察局广西关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》（桂应急发〔2024〕24号）的精神和要求，督促各类矿山企业严格履行停产停建报告程序，各级应急管理部门要加强停产停建矿山日常管理，督促矿山企业采取必要的防范措施，安排人员值班值守，储备必要应急物资。严格开展复工复产验收，属地应急管理部门组织验收时要从严审核矿山企业和采掘施工单位的安全管理机构的设置，“五职矿长”、“五科人员”及特种作业人员配备到位、在岗的实际情况，对人员身份属性认真审查，按照规定程序履行地方政府及有关部门签字手续后，方可复工复产。