# 抚顺中顺建设工程有限公司“11·5”

# 一般车辆伤害事故调查报告

2023年11月5日10时55分许，在位于抚顺市某区古城子街1号的抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿厂区内距大门约1公里的28-1弯道处，抚顺中顺建设工程有限公司2辆自卸汽车在运输作业过程中相向碰撞，造成其中1名司机受伤后死亡，事故直接经济损失约120万元，事故存在瞒报。

2024年1月2日市应急局接到辽宁省应急管理厅《关于核查举报投诉案件的函》，要求市应急局牵头按照有关规定核查抚顺矿业集团涉及的瞒报生产安全事故，2024年4月2日事故核查组形成核查报告确认事故为生产安全瞒报事故，2024年4月7日抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺中顺建设工程有限公司“11·5”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了安全生产专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经

过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位、有关单位及涉嫌参与瞒报人员的处理建议，事故防范及整改措施。

经调查认定，“11·5”事故是一起因驾驶员违规造成且有关单位瞒报的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）工程项目及承包施工概况

#### 1.工程项目概况

事发工程项目名称：抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿矿山复绿土方回填工程项目（以下简称“西露天矿复绿土方回填项目”），位于抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿露天采坑上部生态修复区，与抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿坑下灾害治理无交叉作业情况。西露天矿复绿土方回填项目利用抚顺东露天矿剥离表土作为客土土源，利用2m$^3$挖掘机挖装、20t自卸汽车二次运输至生态修复区。事发时，抚顺中顺建设工程有限公司正在进行西露天矿复绿土方回填项目的黄泥运输作业。

#### 2.工程项目承包情况

发包方（甲方）：抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿（以下简称“西露天矿”），承包方（乙方）：抚顺中顺建设工程有限公司（以下简称“中顺公司”），双方签订了《矿山复绿工程外委合同》。作业内容:按照甲方矿山复绿工程的需要，乙方负责土方回填过程中的挖装、运输、排卸及场地平整。合同有效

期:2023年6月5日至2023年12月31日。合同中附安全协议，进一步明确甲乙双方责任。

**（二）相关单位概况**

**1.西露天矿**

西露天矿复绿土方回填项目发包方。统一社会信用代码：91210400941650056C；类型：有限责任公司分公司；负责人：张防修；住所：某区古城子街1号；经营范围：煤炭开采、加工、销售，电铁线路安装及维修，机械配件加工、销售，铁道器材加工、销售，房屋、设备、场地、土地出租等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期：2001 年 10 月 15 日。

2019年，西露天矿闭坑，采矿证注销，营业执照保留，在西露天矿及原有人员基础上成立了辽宁西露天生态环境工程有限公司，对西露天矿进行灾害治理，原西露天矿人员及组织架构总体不变，为两个企业牌子一套人员班子。两个企业上级为抚顺矿业集团有限责任公司（以下简称“抚矿集团”），抚矿集团分管安全的副总经理为盛继权。

**2.中顺公司**

西露天矿复绿土方回填项目承包方。统一社会信用代码：91210400793877800 3C；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人、党支部书记：范宝林；住所：抚顺市东洲区万新街3号；经营范围：房屋建筑工程、金属门窗工程、钢结构工程、机电设备安装工程（特种设备除外）、矿山工程（前置许可项目除外）、绿化工程、矿山照明工程（前置许可项目除外）、建筑

幕墙工程施工，水利工程施工，市政工程施工；加气混凝土砌块制作、销售，混凝土预制构件生产，国内劳务承包，设备租赁，工程技术咨询；煤炭加工；煤炭洗选、分选、销售；铁路电气化工程施工；铁道线路检修维修工程施工；轨道交通设备维修；铁路隧道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本：贰仟伍佰万元整；成立日期：2002年05月28日。中顺公司副经理王东儒（安全生产考核合格证书编号：辽建安C2（2019）0441751，职务：专职安全生产管理人员，初次领证时间：2019年10月10日，有限期至：2025年10月09日，发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅，发证日期2022年10月10日。）为西露天矿复绿土方回填项目现场负责人，30号自卸汽车司机任延安（驾驶资格齐全），32号自卸汽车司机付余江（驾驶资格齐全、占用对向车道行驶受伤后死亡）。

2023年8月，牛洪刚被任命为中顺公司经理，此前被任命为抚顺矿区老虎台生产服务公司金属制品厂（负责人、党支部书记谢华）和抚顺矿区五公司（法定代表人、党支部书记朱勇）经理，上述三个公司由抚顺矿区集体企业管理局（以下简称“抚顺矿区集体局”）进行管理，抚顺矿区集体局分管安全生产的局长助理为胡长安。

**（三）事发车辆情况**

事发车辆为辽宁西露天生态环境工程有限公司购买，中顺公司租赁。购买方名称：辽宁西露天生态环境工程有限公司；车辆类型：自卸汽车；厂牌型号：豪沃牌 ZZ3257V3847F1；车

辆制造企业名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司；产地：成都市；合格证号：WEA14ZPB060684C；发证日期：2023 年 02 月 06 日；车辆识别型号/车架号码：LZZ1ELWD9PT100558;车身颜色：新火红；底盘型号/底盘 ID：ZZ3257V3847F1；底盘合格证编号：WEA14DPB060154C；发动机型号：WP12.460E62；发动机号：1422L049601；燃料种类：柴油；排放标准：GB17691-2018 国VI；销货单位名称：抚顺恒德车业有限公司；地址：抚顺县石文镇石文村；车辆制造企业信息：本产品经过检验，符合 Q/ZZG 10203.1-2019《豪沃牌（HOWO-7）国VI系列汽车第 1 部分：货车》的要求，准予出厂。

## 二、事故经过及救援情况

### （一）事故发生经过

2023 年 11 月 5 日 10 时 55 分许，在位于抚顺市某区古城子街 1 号的西露天矿厂区内的西露天矿复绿土方回填项目，中顺公司司机任延安按作业安排驾驶 30 号自卸汽车从 28-5 复绿区卸完黄泥后向 38-3 黄泥场地行驶，任延安途径 28-1 弯道在弯道右侧行驶时，看到对向 32 号自卸汽车占用自己车道，任延安鸣笛、踩刹车，32 号自卸汽车稍微调整方向后驾驶室位置与 30 号车驾驶室位置相撞，32 号自卸汽车司机驾驶室严重变形破损，司机付余江受伤，任延安未受伤。事发现场情况见下图。

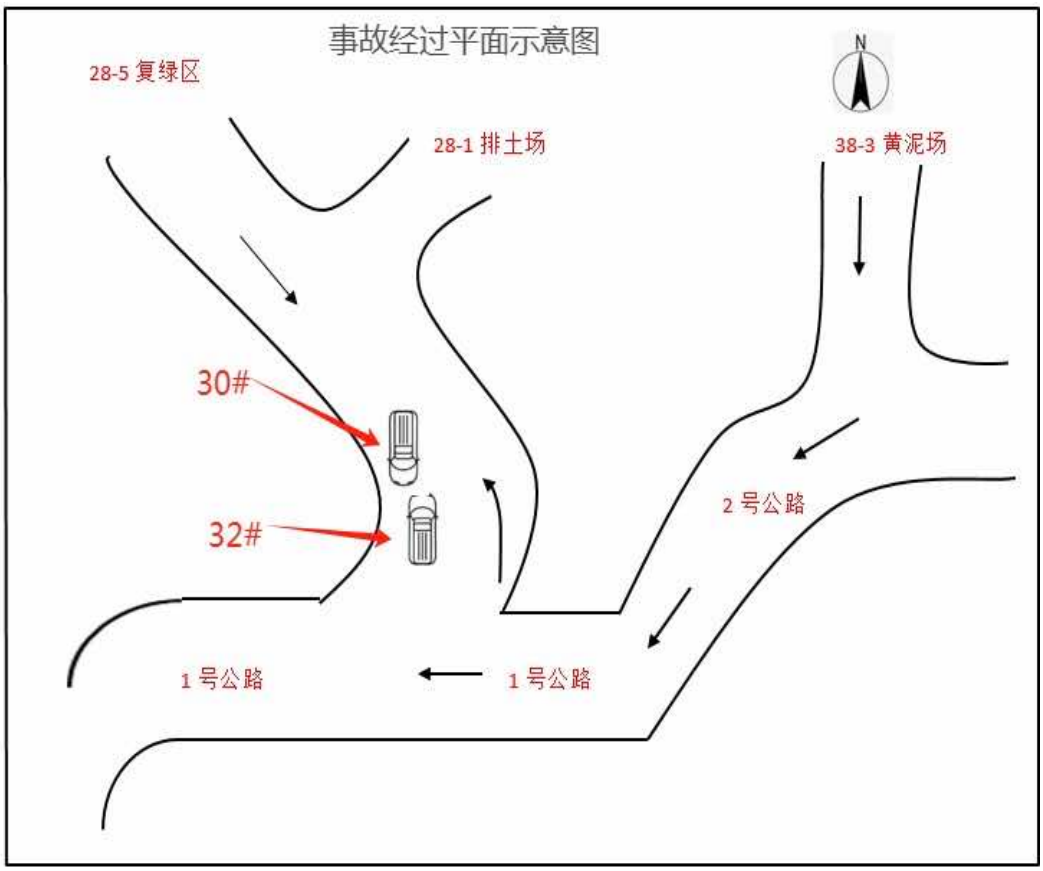



图 1 事发现场平面示意图



图 2 事发现场视频截取图



图 3 事发现场实景图（32 号车车头方向）



图 4 事发现场实景图

（30 号车车头方向，弯道中间隔离带为事故后设置）

## （二）事故救援情况

事故发生后，任延安尝试救援但因 32 号自卸汽车司机驾驶室严重变形，车门无法打开，无法救出付余江，途经人员发现事故后向西露天矿安全副矿长马兴德进行了报告，马兴德安排西露天矿运修厂人员赶往事故现场进行救援，同时马兴德也赶到现场，期间有人拨打了 120 急救电话，王东儒也途经事故现场了解事故发生，西露天矿运修厂人员将伤者救出后，由 120 送至抚矿总医院救治，13 时 08 分许付余江经抢救无效宣告死亡，医院诊断情况如下。

付余江 2023 年 11 月 5 日抚矿总医院入院情况：急诊以“创伤性休克；双下肢外伤；头、胸、腹部外伤不除外”为诊断送至 ICU。付余江神志不清，深度昏迷，查体不能配合。双瞳孔散大，光反射消失。双下肢畸形，骨擦感阳性，左小腿开放创口，局部肿胀，活动出血。骨盆挤压试验。胸腹外观无明显异常，颅脑颜面部未见创口及活动出血。入院诊断：下肢损伤，双下肢开放外伤，骨盆骨折；双侧股骨干骨折；左侧胫腓骨开放粉碎性骨折；胸部损伤（不除外），腹部损伤（不除外），创伤失血性休克。死亡原因：创伤失血性休克。死亡诊断：多发伤；创伤失血性休克，腹部损伤，肝挫伤可能性大，脾挫伤可能性大；腹腔脏器损伤待除外；腹腔积液，胸部闭合性损伤；右 9-11 肋骨骨折，骨盆骨折；双侧股骨干骨折；左侧胫腓骨开放粉碎性骨折；下肢损伤，双下肢开放外伤。居民死亡医学证明（推断）书死亡原因：创伤失血性休克。

## 三、事故瞒报和核查经过

### （一）事故瞒报经过

事故发生后，中顺公司副经理、西露天矿复绿土方回填项目现场负责人王东儒向公司法定代表人、党支部书记范宝林报告了事故，西露天矿安全副矿长马兴德向矿长张防修报告了事故，马兴德又联系了某交警大队交警李某某。14时20分许，某交警大队李某某、礼某某到达西露天矿厂区外，14时50分许进入现场勘察，李某某在现场口头告知马兴德此事故为厂区内的安全生产问题，马兴德在事故核查询问时称其已将情况告知了中顺公司，中顺公司未报告事故。

中顺公司在事故发生后由范宝林、牛洪刚安排朱勇和谢华与死者家属处理善后赔偿等事宜，朱勇参与事故赔偿，谢华参与非正常死亡证明开具和死者尸体火化。2023年11月15日，付余江在抚顺县毛燕殡仪馆火化。

### （二）事故核查经过

获得事故举报信息后，由市应急局牵头，市公安局、市公安局交管局、市总工会组成事故核查组，立即开展了事故核查，并聘请了安全生产专家参与，先后对有关人员进行询问、对事发现场进行勘查、查看内业资料、了解医院诊断情况并走访派出所，确认中顺公司发生了一起生产安全事故，截至事故核查及调查结束中顺公司未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告[1]，核查确认为生产安全事故后，抚顺

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的

市人民政府成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的事故调查组开展事故调查工作。

经调查，中顺公司法定代表人、党支部书记范宝林和经理牛洪刚认为西露天矿已经向公安交管部门报告了交通事故，中顺公司不存在瞒报行为，但中顺公司在公安交管部门未确认为道路交通事故并调查处理的情况下，安排人员与家属达成赔偿，安排人员联系某乡、某村会同家属到抚顺市公安局新抚公安分局某乡公安派出所开具了非正常死亡证明（所证字[2023]005），安排人员帮助家属火化死者尸体，后续未向公安交管部门了解事故处理进展和事故性质认定，其行为构成了瞒报。某交警大队提供录像和录音显示，西露天矿安全副矿长马兴德在事故发生后联系某交警大队李某某按照道路交通事故进行处理，且在某交警大队已告诉其为生产安全问题情况下，未要求中顺公司向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门进行事故报告，其行为构成了参与事故瞒报。通过对西露天矿领导班子(党委书记、矿长张防修，党委副书记张振宇，生产副矿长肖平，时任总工程师李惠发)询问和调查，发现西露天矿并非事故发生单位，事发车辆为中顺公司租赁，人员为中顺公司雇佣，未发现西露天矿瞒报事故，马兴德瞒报为其个人行为。通过调查与对抚顺矿区集体局局长助理胡长安询问，发现抚顺矿区集体局为中顺公司上级管理单位，中顺公司为独立法人单位，日常生产经营为其自主行为且要

---

有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

承担相应责任，未发现抚顺矿区集体局及人员瞒报事故，但胡长安了解事故发生，未按照生产安全事故报告要求报告事故。通过对抚矿集团安全监察部和分管安全生产的副总经理盛继权进行调查，未发现抚矿集团及其他人员瞒报事故。

**（三）公安交管部门处警情况**

某交警大队出具的《某交警大队关于 2023 年 11 月 5 日西露天矿内车辆碰撞死亡事件的情况说明》及抚顺市公安局交通管理局《情况说明》中表述，2023 年 11 月 5 日 12 时某交警大队接到警情（马兴德未通过 122，而是拨打公安机关交通警察个人手机报警），14 时 20 分许，某交警大队李某某、礼某某到达西露天矿厂区外，14 时 50 分许进入现场，某交警大队在现场及处警后未出具《不予受理告知书》，在事故核查期间（2024 年 3 月 15 日）某交警大队出具了《不予受理告知书》，告知马兴德此案不属于公安机关交通管理部门管辖。

某交警大队处警后[2]，应按照《道路交通事故处理程序规定》[3]一般规定进行调查，虽现场口头告知马兴德此事故为厂区内的安全生产问题，但未对现场及证据进行固定、提取或者

---

[2]《道路交通事故处理程序规定》第十六条 公安机关及其交通管理部门接到报警的，应当受理，制作受案登记表并记录下列内容：（一）报警方式、时间，报警人姓名、联系方式，电话报警的，还应当记录报警电话；

[3]《道路交通事故处理程序规定》第二十七条 除简易程序外，公安机关交通管理部门对道路交通事故进行调查时，交通警察不得少于二人。交通警察调查时应当向被调查人员出示《人民警察证》，告知被调查人依法享有的权利和义务，向当事人发送联系卡。联系卡载明交通警察姓名、办公地址、联系方式、监督电话等内容。

保全[45]，有关情况未向应急管理部门、属地派出所或政府移送[6]，导致事故核查组进行核查和事故调查组进行调查时，现场已经灭失，车辆及车速等有关情况无法鉴定。此外某交警大队事故后仅提供出部分录音、录像[7]，导致后期无法对现场进行还原，给事故调查带来阻碍。

**（四）专家鉴定情况**

事故调查组聘请的专家出具了《抚顺中顺建设工程有限

---

[4]《道路交通事故处理程序规定》第三十二条 交通警察应当对事故现场开展下列调查工作：（一）勘查事故现场，查明事故车辆、当事人、道路及其空间关系和事故发生时的天气情况；（二）固定、提取或者保全现场证据材料；（三）询问当事人、证人并制作询问笔录；现场不具备制作询问笔录条件的，可以通过录音、录像记录询问过程；（四）其他调查工作。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第三十四条 痕迹、物证等证据可能因时间、地点、气象等原因导致改变、毁损、灭失的，交通警察应当及时固定、提取或者保全。对涉嫌饮酒或者服用国家管制的精神药品、麻醉药品驾驶车辆的人员，公安机关交通管理部门应当按照《道路交通安全违法行为处理程序规定》及时抽血或者提取尿样等检材，送交有检验鉴定资质的机构进行检验。车辆驾驶人员当场死亡的，应当及时抽血检验。不具备抽血条件的，应当由医疗机构或者鉴定机构出具证明

[6]《道路交通事故处理程序规定》第四十一条 经过调查，不属于公安机关交通管理部门管辖的，应当将案件移送有关部门并书面通知当事人，或者告知当事人处理途径。公安机关交通管理部门在调查过程中，发现当事人涉嫌交通肇事、危险驾驶犯罪的，应当按照《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现当事人有其他违法犯罪嫌疑的，应当及时移送有关部门，移送不影响事故的调查和处理。

[7]《道路交通事故处理程序规定》第三十三条 交通警察勘查道路交通事故现场，应当按照有关法规和标准的规定，拍摄现场照片，绘制现场图，及时提取、采集与案件有关的痕迹、物证等，制作现场勘查笔录。现场勘查过程中发现当事人涉嫌利用交通工具实施其他犯罪的，应当妥善保护犯罪现场和证据，控制犯罪嫌疑人，并立即报告公安机关主管部门。

公司“11•5”一般车辆伤害事故专家组工作报告》，判定“11·5”事故是一起生产安全责任事故，情况如下：

事发地点位于28-1号路口，该路口入口处设有限速标志（限速40km/h），事发路段宽约26m，转弯半径约36m，坡度3.3%,事发路段外侧设有挡墙，高度约1.9m。事发路面为煤渣路面，无标志标线，为一条弯路，现场两辆自卸汽车，无号牌，车厢部喷涂30号和32号。事发时32号车辆转弯时逆向进入对向行车道，与对向驶来的30号车辆相撞，导致事故发生。专家组入场时，现场已无任何事故痕迹。28-1号路口中线段已增设隔离设施。上述情况为施工方、某交警大队描述由专家组推断得出。

## 四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 工种 | 伤害部位 | 伤害程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付余江 | 59 | 男 | 小学 | 司机 | 腿部 | 死亡 |

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失约120万元。

## 五、事故发生原因和事故性质

### （一）直接原因

付余江驾驶的32号自卸汽车违规逆向进入对向行车道；两车发生碰撞导致车辆驾驶室变形，对驾驶员造成挤压伤害。

### （二）间接原因

中顺公司未依法全面落实安全生产主体责任。安全生产责任制、管理制度和操作规程等不健全，缺乏针对运输环节及预防车辆伤害事故的具体措施。未按照合同对作业人员开展安全教育培训,作业人员只是跟随西露天矿班前会进行学习。

在事故发生后，未按规定上报事故，并采取与家属私下达成赔偿协议的方式瞒报事故。

**（三）事故性质**

经调查认定，抚顺中顺建设工程有限公司“11·5”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

**六、对责任人员、责任单位及有关单位的处理建议**

**（一）对责任人员的处理建议**

1.付余江，中顺公司32号自卸汽车驾驶员，驾驶32号自卸汽车违规逆向进入对向行车道与30号车发生相撞，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

2.王东儒，中顺公司副经理、西露天矿复绿土方回填项目现场负责人，未按照合同对作业人员开展安全教育培训，对运输环节及预防车辆伤害事故管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由住建部门暂停其与安全生产有关的资格三个月，并由应急管理部门对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币2.32万元，建议对其处人民币0.464万元罚款的行政处罚。

3.范宝林，中顺公司法定代表人、党支部书记，对安全生产管理不到位，未对西露天矿复绿土方回填项目进行安全管理及检查，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

在事故发生后，未按规定上报事故，对事故瞒报，依据《生

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[8]的规定，建议对其处上一年年收入百分之六十的罚款的行政处罚。

其上一年收入为人民币 4.1 万元，即建议对其合并处人民币 4.1 万元罚款的行政处罚。

**（二）对责任单位的处理建议**

中顺公司，未落实安全生产主体责任，对安全生产管理不到位，未按照合同对作业人员开展安全教育培训，对运输环节及预防车辆伤害事故管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议对该单位处人民币 45 万元罚款的行政处罚。

在事故发生后，未按规定上报事故，对事故瞒报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[9]的规定，建议对该单位处人民币 100 万元罚款的行政处罚。

即建议对该单位合并处人民币 145 万元罚款的行政处罚。

**（三）对有关单位处理建议**

---

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的……

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的……

**1.西露天矿**

有关人员未按照生产安全事故报告要求报告事故，建议向抚矿集团作出书面检查。

**2.抚顺矿区集体局**

生产安全事故报告制度不健全，有关人员及下属单位未按照生产安全事故报告要求报告事故，建议向市国资委作出书面检查。

## 七、涉嫌参与瞒报人员的处理建议及移交建议

### （一）参与瞒报人员处理建议

1.牛洪刚，中顺公司经理，参与事故瞒报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之六十的罚款的行政处罚，其上年收入为人民币 5.28 万元，即建议对其处人民币 3.168 万元罚款的行政处罚。

2.马兴德，西露天矿安全副矿长，参与事故瞒报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之六十的罚款的行政处罚，其上年收入为人民币 11.2 万元，即建议对其处人民币 6.72 万元罚款的行政处罚。

3.朱勇，抚顺矿区五公司法定代表人、党支部书记，协助中顺公司参与事故赔偿，未按照生产安全事故报告要求报告事故，依据《安全生产法》第一百零七条[10]，建议由抚顺矿区集体

[10] 《安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责

局给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.谢华，抚顺矿区老虎台生产服务公司金属制品厂负责人、党支部书记，协助中顺公司参与非正常死亡证明开具和死者尸体火化，未按照生产安全事故报告要求报告事故，依据《安全生产法》第一百零七条，建议由抚顺矿区集体局给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5.胡长安，抚顺矿区集体局局长助理，分管安全生产工程，了解事故发生，未按照生产安全事故报告要求报告事故，依据《安全生产法》第一百零七条，建议由抚顺矿区集体局给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（二）移交建议

**1.某交警大队**

有关情况未向应急管理部门、属地派出所或政府移送，导致事故核查组进行核查和事故调查组进行调查时，现场已经灭失，车辆及车速等有关情况无法鉴定，给事故调查带来阻碍，建议移交给具有干部管理权限的部门进行处理。

**2.抚顺市公安局新抚公安分局某乡公安派出所**

未按照工作程序，为死者开具了非正常死亡证明，建议移交给具有干部管理权限的部门进行处理。

八、事故防范及整改措施

（一）中顺公司

一是要按照《安全生产法》要求开展生产经营活动，落实好企业安全生产主体责任。二是要进一步完善安全生产责任制、

---

任。

管理制度和操作规程等，针对运输环节及预防车辆伤害事故要制定具体措施。三是要加强对从业人员的安全教育培训，提升从业人员的安全生产意识。四是要完善并落实好生产安全事故报告机制。

**（二）西露天矿**

一是要加强对外委施工单位的安全生产统一协调和管理。二是要按照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，落实好生产安全事故报告机制，防止类似情况发生。

**（三）抚顺矿区集体局**

要加强对下属企业的安全生产管理，组织学习好《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关安全生产的法律法规规定，建立、完善、落实好生产安全事故报告机制，确保安全生产形势稳定，防止类似事故和瞒报发生。