抚顺钢铁公司行政处液化气贮存站内“7·14”物体打击一般事故调查报告

【信息来源： 信息时间：2020-11-18 阅读次数：699】 【我要打印】 【关闭】

2020年7月14日16时04分左右，坐落在抚顺市望花区的抚顺钢铁公司行政处液化气贮存站在组织一辆装有丙烷的抚顺坤仪运输有限公司辽重型半挂车卸液过程中，卸车台连接车辆一端的卸液用液相软管脱落，造成1人死亡事故。

事故发生后，望花区应急局第一时间向区政府进行了报告，并将此情况同时报告给抚顺市应急管理局。因事故发生地单位属于住建部门行业监管，区急局人员及专家联合到现场了解调查情况。市应急局也派人到事故现场调查了解情况。经了解，事故发生所在地属于抚顺钢铁公司单位，抚顺钢铁公司属该起事故由抚顺市政府组织调查。鉴于当时天气高温炎热，为防止发生次生灾害，经现场相关部门和专家及时会商同意后，望花区政府对罐车内丙烷液体施。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《辽宁省安全生产条例》抚顺市人民政府组成了由市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市的“7·14”事故调查组（以下称“调查组”）。调查组聘请专家全程参与调查论证，并委托技术鉴定机构单位对事故原因分析鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、鉴定试验、调查取证、综合分析发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施，现报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.抚顺钢铁公司行政处液化气贮存站（以下称抚钢公司液化气贮存站），为抚顺钢铁公司分支机构，营业执照统一社会信用代码：912104008194109场所：抚顺望花区田屯街，成立日期：1989年8月1日，营业期限:自1989年8月1日至长期，经营范围：液化石油气销售，液化气钢瓶、炉具零售。2019040201169P，经营类别：瓶装燃气，许可证有效期：2019年10月11日至2021年10月10日；气瓶充装许可证编号：TS420400024-2021,充装介质：2021年12月15日。

2.抚顺钢铁公司，营业执照统一社会信用代码：91210400119414788N，类型：全民所有制，法定代表人：任光，注册资金：贰亿柒仟零壹拾玖万元30日，经营期限：自1980年6月30日至长期，经营范围：钢铁副产品制造、机械设备及配件制造、货物装卸服务，住所：抚顺市望花区工农街。

3.抚顺坤仪运输有限公司（以下称抚顺坤仪公司），营业执照统一社会信用代码：91210403MA0QENU35D，法人代表，王世义，类型：有限责任公资本人民币壹佰万元，成立时间：2016年6月22日，营业期限：2016年6月22日至2031年6月21日，住所：抚顺市东洲区龙凤街，经营范围：道路普通货物输：2类1项，6类1项，剧毒化学品除外；液化石油气、天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气（民用液化气气体燃料和车载燃料使用>80%]、甲酸溶液、甲基叔丁基醚等；道路运输证经营许可证号：抚字210400200042，发证日期：2016年12月28日，经营范围：危险货物运输（2类1项运输证有效期：2019年10月10日至2020年10月31日。

（二）涉事车辆及人员情况

1.涉事车辆

（1）车辆：解放牌重型半挂牵引车（以下称罐车），车辆号牌：辽D 81320，所有人：抚顺坤仪公司，使用性质：危化品运输，行驶证注册日期：2期：2016年10月24日，检验有效期至2020年10月；道路运输证经营许可证号：抚字210400200042，发证日期：2016年12月2日，经营范围：危险货物运效期为2019年10月10日至2020年10月31日；GPS卫星定位仪使用证有效期：2019年11月1日至2020年10月30日。

（2）车辆：宏图牌重型罐式半挂车（以下称罐车），车辆号牌：辽D6733挂，所有人：抚顺坤仪公司，使用性质：危化品运输，行驶证注册日期：2期：2017年3月17日，检验有效期至2020年10月。移动式压力容器使用登记证编号：容22辽D009716，充装介质：液化石油气（丙烷），技术特性：装积：56.1立方米，罐体外形尺寸：外径2.473米，总长：12.75米；最高工作压力：1.61MPa,设计温度：-20/50；发证日期：2016年10月24日，下期检验日式压力容器定期检验报告》（报告编号：FYD-39-20190269），使用证号：容22辽D009716，下期检验日期2020年9月。



（涉事车辆）

2.涉事人员

（1）王雅忠（事故中死亡），男，56岁，身份证号：21**********3，抚钢公司液化气贮存站安全管理人员，证书编号：辽221201602215P；


日，有效期限5年。

（2）张光新，男，41岁，身份证号：21**********7，抚顺坤仪公司员工。机动车驾驶员（以下称驾驶员），持A2驾驶证，初次领证日期：199(2025年7月15日；从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，编号：2101579947，初次领证日期：2018年3月23日，有效起始日期：2020年3月9日，有 从业资格类别：道路运输危险品押运员，编号：2102022544，初次领证时间：2018年4月2日，有限期限：2024年4月2日。

（3）高伟杰，男，41岁，身份证号：21**********6，抚顺坤仪公司新入职员工。从业资格类别：道路运输危险品押运员，编号：2102027938，月14日，有限期限：2025年6月14日。

（三）现场勘查情况

事故现场在抚顺市望花区田屯街抚钢公司液化气贮存站院内。

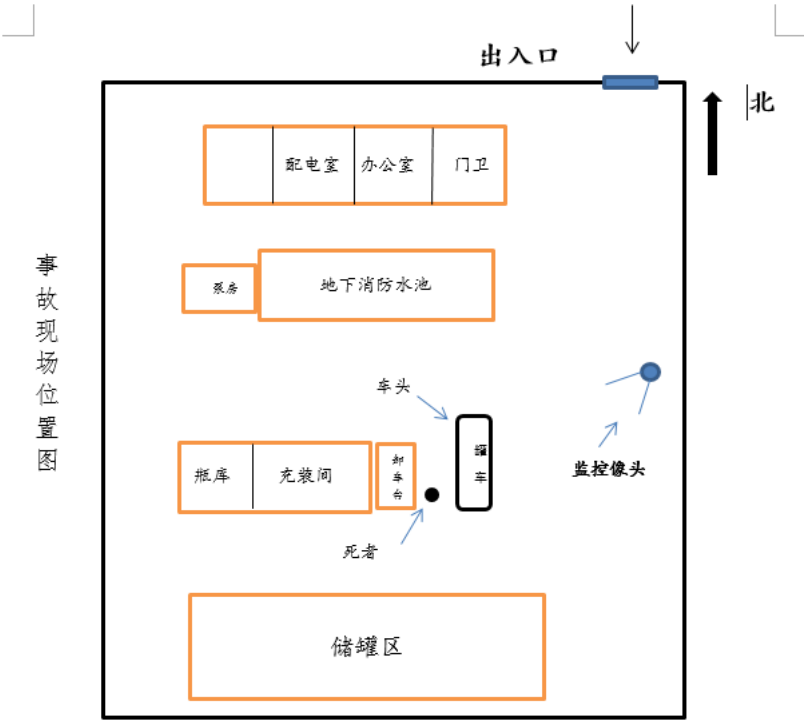

（事故发生位置示意图）

涉事罐车在抚钢公司液化气贮存站院内卸车台东侧2米处与卸车台平行停放。经现场勘查，贮存站卸车台连接罐车卸车用液相软管（黑色）一端在地面液相管上。连接罐车卸车用液相软管（黑色）一端的球阀阀杆弯曲，液相软管上的快接接头两个定位锁止扳把折断分离（现场只发现一个折断的止扳把，痕）。罐车气、液连接管和阀门完好。

抚钢公司液化气贮存站院内东北方向距涉事罐车副驾驶位置一侧10米处，有一监控摄像头，事故发生具体位置在车辆驾驶员位置一侧，靠近车辆后轮遮挡。



（事故现场）



（液相软管）



（致害物：液相软管快速接头部分）

（四）技术鉴定情况

为了查明事故原因，调查组牵头单位市应急局委托具有国家资质的苏州华碧微科检测技术有限公司（以下称华碧公司）对该起事故进行技术鉴定，并测技术有限公司技术意见书》（苏华碧[2020]技鉴字第635号），以下称《技术意见书》，附件3）。

（五）抚钢公司液化气贮存站承包情况。

由于抚钢公司液化气贮存站经营亏损，抚顺钢铁公司研究决定从2010年起对外承包，承包合同一年一签。贮存站营业执照显示，抚钢公司液化气贮存原抚钢公司液化气贮存站负责人，于2017年11月份退休。经了解，2013年前王宝侠具体负责抚钢公司液化气贮存站工作。2013年后，王宝侠由于女儿生再负责抚钢公司液化气贮存站工作，委托其兄王宝全（抚顺钢铁公司集体企业职工，2019年退休，也是出资人之一）负责管理，并签订承包合同，是该站刘岩负责管理抚钢公司液化气贮存站站内工作。年承包金10万元人民币。抚钢公司液化气贮存站与抚顺钢铁公司签订有承包合同和安全管理协议。

（六）液化气购销合同主要信息情况

供方：抚顺坤仪公司；需方：抚钢公司液化气贮存站。

合同编号：XS-LPG-20200627-DS；签订日期：2020年7月14日。

二、事故经过及应急处置和救援情况

（一）事故经过

2020年7月14日上午，抚顺坤仪公司机动车驾驶员张光新，押运员高伟杰驾驶装有液化石油气（丙烷）的罐车，从山东返回辽宁，原计划该车去沈阳的还有另外两辆罐车，一台罐车去沈阳市送货，一台罐车回抚顺市给抚顺钢铁公司液化气站送货。因张光新驾驶证需要年检，抚顺坤仪公司临时将其与回行了对调。张光新、高伟杰是第一次去抚钢公司液化气贮存站送货，14时30分左右与抚钢公司液化气贮存站刘岩通了电话，询问了送货具体位置，随后刘高伟杰罐车入站。15时57分（监控摄像提供的时间，以下显示时间均为监控摄像提供）张光新、高伟杰驾驶罐车进入抚钢公司液化气贮存站院内，经该站挥罐车直接将车停靠在卸车台一侧靠近位置。16时00分24秒，高伟杰将卸料箱箱盖打开。16时00分45秒，张光新手拿手套从驾驶室下来走到卸料箱处等待雅忠从充气间出来走过卸料箱处，站在用护栏围住的卸车台管线里侧。由于车位没有完全对正卸车位置，16时4分36秒，张光新又进行两次倒车将车对正卸张光新戴好手套，双手从地上拿起之前他与王雅忠从卸车台拆下的液相软管一端去对接罐车上的液相管接口。16时5分21秒，“嘭”的一声，从罐车卸体，同时，卸车台连接罐车一端液相管脱落，液相软管上的快速接头，在擦过张光新手腕后，将此时站在罐车后车轮位置的王雅忠击倒。

（二）应急处置和救援情况

事故发生后，听到响声的抚钢公司液化气贮存站员工

王义龙从贮存站充气间跑了过来，看到王雅忠躺在地上，一端脱落的液相软管口掉在地上还在往外冒气，便急忙上前关闭了卸车台液相管阀门。随即的办公室告知刘岩。刘岩到现场后立即拨打了120，又拨打了110。半个小时后，前来的120急救人员，经检查确认王雅忠已经死亡。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害部位	伤害程度
王雅忠	56	男	高中	安全员	胸部	死亡

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失130万元。

为查明王雅忠死亡原因，抚顺市公安局内部安全保卫分局委托抚顺公正司法鉴定所对死者王雅忠尸体进行了司法鉴定。《抚顺公正司法鉴定所司法鉴法鉴定所[2020]病鉴字第220号，附件4）出具的鉴定意见为“王雅忠系胸部遭受钝体暴力作用，造成胸腔脏器严重损伤而亡”。

四、事故发生原因及事故性质

（一） 直接原因

为查明脱落的液相软管上的快速接头将王雅忠致死直接原因，调查组委托具有国家资质的华碧公司对液相软管脱落原因进行分析鉴定。

华碧公司出具的《技术意见书》对液相软管脱出原因鉴定意见为：“依据《槽车卸车安全操作规程》和《槽车押运员岗位职责》可以判定辽D81320与液过程中液相软管内产生的压力应是从贮气站流入。依据现有物证，辽D81320与辽D6733（挂）车辆在卸液作业过程中液相软管的快速接头与车辆卸料箱液相管内的压力导致液相软管脱出”。

事故直接原因：辽D81320与辽D6733（挂）车辆在卸液作业过程中液相软管的快速接头与车辆卸料箱液相管口未能可靠连接，液相管内的压力导致液生。

（二）间接原因

1.抚钢公司液化气贮存站未落实安全生产主体责任。

（1）未落实企业全员安全生产岗位责任制。企业实际负责人王宝全和刘岩没有取得企业负责人安全生产从业资格证书，对企业安全管理工作存在不懂产从业资格。（2）未建立双重预防机制。安全设施设备陈旧，安全检查和隐患治理不彻底、不深入，对存在的问题隐患未建立检查记录和台账，没有实施安全生产现场管理制度和操作规程。对外来人员进入液化气站没有进行入场检查、安全告知、安全教育和安全技术交底。（4）安全教育培训流于形式，从风险辨识能力。（5）日常管理混乱。安全管理人员、运行工一人多岗，混岗作业，外部人员随意出入，部分一线员工没有按规定穿戴劳动防护用品。

2.抚顺钢铁公司未落实安全生产主体责任。

（1）未落实企业承包制度，在签定承包合同和安全管理协议上简单随意，缺少调查评估论证。(2)对抚钢公司液化气贮存站承包人不能到岗履职，实以及对抚钢公司液化气贮存站存在的安全问题隐患失察失管，以包代管。

3.抚顺坤仪公司安全生产主体责任落实不到位。

（1）未全面落实企业全员安全生产岗位责任制，企业员工对自身安全生产岗位职责不熟悉。（2）教育培训不到位，针对性不强，未对新入职员工（训考核。（3）改变运输计划、变更送货地点，并且未对由此产生的安全隐患进行风险辨识。（4）未对运输作业的每个环节实施全过程管理，未对企业员用品问题实施有效监督。（5）未严格落实企业安全生产制度和责任书规定，企业员工在卸液作业过程中风险辨识不到位、安全检查不到位、遏制隐患问题

（三）事故性质

调查组经过认真调查，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位及事故责任人员处理建议

（一）对事故责任单位处理建议

1.抚顺钢铁公司，作为其分支机构抚钢公司液化气贮存站上级和法人单位，未落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法定，建议对该公司给予处四十万元罚款的行政处罚。

2.抚顺坤仪公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一款规定，建议对该公司给予处二十

（二）对事故责任人员处理建议

1.任光，抚顺钢铁公司党委书记，董事长，作为公司主要领导，安全生产第一责任人，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二给予处上一年年收入百分之三十，即16413元人民币罚款的行政处罚。建议依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(中华人民共和国监察部总局令第11号)等规定按干部管理权限，给予行政责任追究。

2.谭博，抚顺钢铁公司总经理，作为公司主要领导，安全生产第一责任人，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款规年年收入百分之三十，即16413元人民币罚款的行政处罚。建议依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(中华人民共和国监察部、国家安全号)等规定按干部管理权限，给予行政责任追究。

3.李志文，抚顺钢铁公司副总经理，作为分管安全生产工作领导，对事故发生负有直接领导责任。建议依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂监察部、国家安全生产监督管理总局令第11号)等规定按干部管理权限，给予行政责任追究。

4.魏恒通，抚顺钢铁公司经营部部长，同时负责安全生产工作，对事故发生负有直接领导责任。建议依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行察部、国家安全生产监督管理总局令第11号)等规定按干部管理权限，给予行政责任追究。

5.刘岩，抚钢公司液化气贮存站安全管理人员，没有履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十三条规定，建议有关关的资格。

6.王雅忠，抚钢公司液化气贮存站安全管理人员，卸车作业具体组织者，违反本单位《槽车卸车安全操作规程》，未对卸车准备工作安全标准进行认着装不全的情况下进入卸车区域；未对第一次进场卸车的外来人员进行必要详细的入场检查教育和安全技术交底。未检查液化石油气检验单；未检查确认压力和温度是否正常；未检查确认装卸阀和法兰连接处有无泄漏；未确认车轮防滑块(止溜块)是否垫好；未检查确认静电接地线是否接上；未对液相软管查确认，对事故发生负有责任。鉴于在事故中死亡，建议不予责任追究。

7.王世义，抚顺坤仪公司法人代表，企业实际负责人，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款规定年收入百分之三十，即16594元人民币罚款的行政处罚。

8.张光新，抚顺坤仪公司驾驶员（押运员），未着劳动防护用品进入贮存站和卸车区域，未对卸车现场进行风险辨识，未对车辆落实防溜车措施，未连接进行检查确认，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》一百零四条规定，建议由抚顺坤仪公司依照企业有关规章制度给予处分。建议行业管理部处理。

9.高伟杰，抚顺坤仪公司押运员，未着劳动防护用品进入贮存站和卸车区域，未对卸车现场进行风险辨识，未对液相软管快速接头可靠连接进行检查任。依据《安全生产法》一百零四条规定，建议由抚顺坤仪公司依照企业有关规章制度给予处分。建议行业管理部门对其相关问题依法做出处理。

六、事故防范及整改措施

（一）抚顺钢铁公司要认真落实企业安全生产主体责任，牢固树立“安全第一”思想。要认真吸取事故教训，履行安全管理职责，对所属单位认真开严格按照国家有关规定做好承包和出租工作，加强承包、出租单位安全生产管理，坚决杜绝以包代管，以租代管行为，将其纳入企业安全生产管理范围。

（二）抚顺坤仪公司要全面落实企业全员安全生产岗位责任制，对运输作业的每个环节实施全过程管理，加强教育培训，对企业员工未按要求穿戴劳监督。

（三）市国资委要会同有关行业监管部门对所属企业安全生产工作进行全面检查，督促落实企业安全生产主体责任，科学运用双重预防机制，全面提控能力。

（四）市住建局要结合我市安全生产专项整治三年行动工作要求，组织开展全市燃气经营行业安全生产专项检查，对企业安全生产问题隐患进行全面面评估，查找安全问题，治理安全隐患。要加强对县区住建部门在液化气贮气站年度审核及日常检查方面的工作指导和检查，加强县区监管能力建设，认力不足等问题。

抚顺钢铁公司行政处液化气贮存站内“7·14” 物体打击一般事故调查组

2020年11月3日