茶陵枣市炬佳金新能源有限公司“3·15”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月15日上午10时15分许，茶陵县枣市镇岩口村株洲市炬佳金新能源有限公司（华峰科技院内）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失69万元。

事故发生后，茶陵县委、县政府高度重视，相关领导立即作出指示，要求全力做好死者善后和家属安抚工作，查明事故原因，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，茶陵县人民政府于3月17日依法组织成立事故调查组，由县政府办副主任伍志华任组长，县应急管理局副局长吴发明任副组长，县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县人社局、县住建局、县总工会、县卫健局等相关单位人员组成，并分设技术组、管理组和综合组三组开展调查工作。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、走访问话、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，茶陵枣市炬佳金新能源有限公司“3·15”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

株洲市炬佳金新能源有限公司（以下简称炬佳金公司），于2025年9月23日注册登记，统一社会信用代码：91430224MAG06U9G95，注册资金100万元，法定代表人为唐*松，实际控制人为何*东（担任董事长兼总经理），副总经理李*负责安全生产工作。公司位于茶陵县枣市镇岩口村原茶陵县华峰科技发展有限公司（华峰瓦厂）院内，主要从事技术服务，开发、咨询、交流、转让、推广、新材料技术推广；储能技术服务；电池制造销售；电池零配件生产销售；新型膜材料制造、销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品（不含危险化学品），信息咨询服务；科技中介服务；生物质液体燃料生产销售；生产装备销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属材料销售等。事发时，公司处于筹备阶段，尚未正式投入生产，正在进行厂区设施修复和清理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

株洲市炬佳金新能源有限公司制定了《安全生产管理制度》等部分安全管理文件，但由于公司处于筹备期，人员配置严重不足，除总经理何*东、副总经理李*在岗外，其余岗位人员缺失，安全生产管理未能有效运行，存在安全管理盲区。

针对本次厂棚维修作业，公司副总经理李*通过中间人

苏*明联系了苏*云、何*元、冯*海三名临时民工进行施工作业。公司未对临时雇佣的现场作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，未与施工人员签订专门的安全生产管理协议，也未安排专人在现场进行安全监督和统一协调管理。

（三）事故发生经过


2026年2月下旬，李*多次联系苏*明，请其帮忙找民工对厂区内华峰瓦厂的旧雨棚进行拆换铁皮瓦作业。苏*明随即联系了其堂兄苏*云、外甥何*元、邻居冯*海三人（三人均未取得“特种作业操作证”）。3月14日上午，苏*云等三人入场作业前，李*和苏*明均到现场口头提醒注意安全，但未为三人提供必要的安全防护用品，也未安排专人负责现场安全管理。何*元、苏*云负责对雨棚进行拆换瓦作业，冯*海在地面负责吊运材料。3月15日上午，作业继续进行，李*因外出办事未在现场，由何*元、苏*云两人从华峰瓦厂的高塔沿梯爬上华峰瓦厂的雨棚作业，冯*海在地上负责吊运施工材料。上午10时15分许，苏*云在高约5.8米的雨棚顶作业时，因不慎踩踏到锈蚀朽烂的铁皮瓦，导致铁皮瓦破裂，又未系安全带或安全绳，苏*云从破裂处坠落至地面。

（四）事故现场情况

事故现场位于炬佳金新能源有限公司租赁的原华峰瓦厂院内一处旧雨棚，棚顶距地面高度约5.8米，棚顶铁皮瓦因年久失修，存在大面积锈蚀和朽烂情况。现场勘查时发现，现场可见雨棚顶部有一处明显的踩踏破裂洞口的痕迹，周边未见设置任何安全警示标志，也未配备头盔、安全网、安全


绳、安全带等高空作业防护的设施设备。

“2026.3.15”茶陵县枣市镇岩口村原华峰科技发展有限公司苏件云死亡事件现场方位图

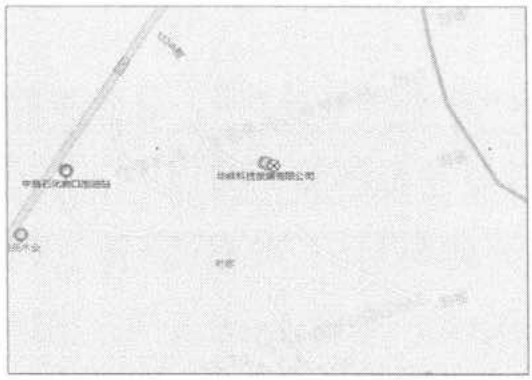


说　明	
⊗	案发位置
绘图单位	茶陵县公安局
绘图人	陈志文
绘图时间	2026年3月15日

“2026.3.15”茶陵县枣市镇岩口村原华峰科技发展有限公司苏件云死亡事件现场平面示意图

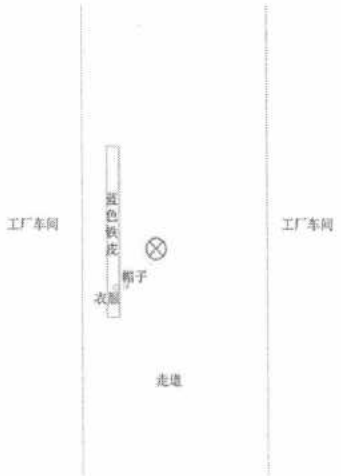

说　明	
⊗	坠亡位置
绘图单位	茶陵县公安局
绘图人	陈志文
绘图时间	2026年3月15日



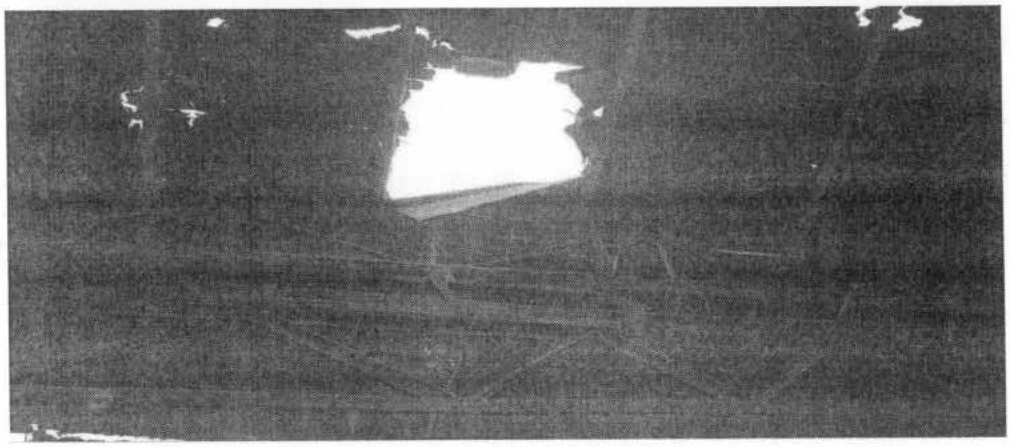

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

2.死者身份信息：苏*云，男，61岁，身份证号码为430224******3910，湖南省茶陵县枣市镇枣园村苏家老湾167号。

3.直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，本次事故造成的直接经济损失为69万元人民币。

二、事故报送及应急处置情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

2026年3月15日10时15分许事故发生后，正在棚顶作业的工友何*元立即从雨棚上下来，与地面作业人员冯*海一同查看苏*云伤情。冯*海于10时17分许请附近挖机司机刘*桃拨打了120急救电话。工友何*元电话告知中间人苏*明事故情况，苏*明随即电话通知了炬佳金有限公司副总经理李*。李*在接到苏*明电话通知后赶回现场。

2026年3月15日11时34分许，茶陵县公安局接群众报警，称其亲属苏*云从屋顶摔下。县公安局立即指派枣市派出所出警处置。枣市派出所民警接报后高度重视，第一时间向县公安局刑侦大队报告，13时许，刑侦技术人员陈*文、王*等民警赶赴现场进行了勘查和尸体检验，排除了刑事案件可能。

2026年3月15日11时50分许，李*与枣市镇副镇长张*夫通电话告知了事发的大致情况，张*夫随即于12点15分许赶赴事发现场，枣市镇应急办主任刘*志在接到张*夫电话后也旋即前往现场。12时34分许，茶陵县应急管理局值班室接枣市镇人民政府报告，称辖区内炬佳金公司发生一起坠落事故，造成1人死亡。接报后，县应急管理局立即按规定程序向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并迅速核查情况，指导枣市镇人民政府和企业开展死者家属安抚和善后处理工作。

（二）医疗救助及善后情况

120急救中心接报后，调派枣市中心卫生院救护车出诊。救护车于10时30分许到达事故现场，急救人员到达后，体

查伤者无生命体征，瞳孔散大固定约6mm，立即现场进行心肺复苏术30分钟后，查伤者血压仍为0，心跳呼吸0，颈动脉搏动未扪及，心电图呈直线，遂宣告伤者死亡后离开现场。企业负责人李*到达现场时未碰见救护人员，于是用私家车带着苏*明及另外一名民工将苏*云送往茶陵县中医院抢救，经中医院医生检查，再次确认苏*云已死亡，终止抢救程序。

枣市镇人民政府积极组织炬佳金公司与死者家属就善后赔偿事宜进行协商。经过调解，炬佳金公司与死者家属达成赔偿协议，约定一次性赔偿死者家属共计陆拾玖万元人民币（含死亡赔偿金、丧葬费、抚养费等所有相关费用），要求炬佳金公司于协议签订之日起一日内先支付赔偿款伍拾万元，剩余壹拾玖万一个月内付清，赔偿协议于2026年3月16日上午签订。死者家属情绪稳定，善后处理过程平稳有序，未引发群体性事件及负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员苏*云在未取得特种作业操作证的情况下，在高约5.8米的雨棚上进行高处作业时，无安全防护意识，违反高处作业安全操作规程，未佩戴安全帽，未按规定系挂安全带或安全绳，未采取任何有效的安全防护措施，且在作业过程中对作业安全环境风险辨识不足，不慎踩踏到锈蚀朽烂的铁皮瓦，导致坠落并造成颅脑损伤而死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.企业安全生产主体责任未落实。炬佳金公司未针对高处作业建立起有效的安全管理制度，对临时雇用的作业人员管理失控。

2.安全教育培训和交底缺失。公司在安排高处作业任务前，未对苏*云等3名作业人员进行必要的安全教育培训，未告知作业场所存在的危险因素、防范措施和应急措施。

3.现场安全防护措施缺失。公司未为高处作业人员提供符合国家标准的安全帽、安全带、安全绳等防护用品，也未在作业现场设置安全网等防护设施。

4.现场安全管理缺位。公司副总经理、安全管理人员李*未核验作业人员是否具备高处作业的资格，在明知作业人员从事高处危险作业的情况下，未安排专人进行现场监护，也未对作业现场进行有效的巡查，未能及时制止和纠正作业人员的违章行为。

（三）其他可能因素排除

经公安机关现场勘查、法医检验及调查询问，排除了自杀、他杀及自然灾害和其他可能导致事故的突发因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位：株洲市炬佳金新能源有限公司

1.未建立健全并落实全员安全生产责任制。公司虽制定了部分制度，但在实际运行中，主要负责人何*东、安全管理人员李*均未能有效履行各自安全管理职责，未有效管控高处作业等危险环节。[1]

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

2.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未对临时雇佣人员进行必要的岗前安全培训和现场作业交底。[2]

3.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制缺失。未对厂棚维修高处作业进行风险辨识评估，未制定有效的风险管控措施，未排查和消除作业环境（如锈蚀棚顶）及人员行为带来的事故隐患。[3]

4.未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。公司安全管理人员李*对高处作业现场失管失控，未能发现并纠正作业人员未佩戴安全防护用品的重大事故隐患。[4]

（二）属地有关单位

1.枣市镇人民政府:

（1）履行安全生产属地监管职责不细致、不深入。对炬佳金公司的安全检查存在“重表面、轻实质”的现象，检查工作未能有效督促企业落实危险作业的管控要求。[5]

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（2）对高处作业安全宣传力度不够，宣传教育工作未能有效覆盖辖区企业和居民，未能使高处作业的安全防范意识深入人心。

（3）平安法治和应急管理办公室主任刘*志在检查中对企业的要求不严，对发现的问题仅作出口头提醒，未督促其按法律法规要求整改到位。

2.枣市镇岩口村：

（1）村级安全监管责任断档。原负责安全生产的综治主任苏*勇于3月初离职后，村党支部书记陈*华未及时安排人员接手安全生产工作，导致村级安全生产巡查工作出现空白。

（2）对本村辖区内发生的零散工程、小型维修作业情况掌握不全面，巡查不彻底，未能及时发现和上报炬佳金公司厂棚维修高处作业的安全风险。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

苏*云，男，61岁，死者，未取得特种作业操作证，无安全防护意识，违反高处作业安全操作规程，未佩戴安全帽，未按规定系挂安全带或安全绳，未采取有效的安全防护措施，且在作业过程中对作业安全环境风险辨识不足，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.何*东，男，株洲市炬佳金新能源有限公司实际控制人、董事长、总经理。作为企业主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（五）项的规定[6]。建议由茶陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定[7]，对何*东予以行政处罚。

2.李*，男，株洲市炬佳金新能源有限公司副总经理，负责安全生产工作。作为公司安全生产管理人员，未依法履行安全生产管理职责，未有效辨识高处作业现场存在的风险，未落实本单位重大危险源的安全管理措施，未到场监督、制止和纠正违章作业行为，对事故发生负有安全管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定[8]。建议由茶陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[9]，对李*予以行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（五）项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

9 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

株洲市炬佳金新能源有限公司。作为生产经营单位，未全面落实安全生产主体责任，未对从业人员进行安全教育培训，未提供必要的安全防护装备，未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定。建议由茶陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[10]，对该单位予以行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.刘*志，男，26岁，枣市镇平安法治和应急管理办公室主任，负责辖区安全生产监督管理工作。未有效履行安全生产监督管理职责，对企业的要求不严，检查督促整改不力，未督促企业严格落实高处作业的安全管理要求。建议由茶陵县纪委监委追责。

2.陈*华，男，53岁，中共党员，枣市镇岩口村党支部书记。未及时统筹安排填补村安全生产工作负责人离职后的空缺，导致村级安全监管工作断档，对辖区内的安全生产隐患排查不全面。建议由茶陵县纪委监委追责。

（五）其他相关处理建议

建议枣市镇人民政府向茶陵县人民政府作出深刻书面检讨，并组织开展辖区内安全生产大检查，全面排查安全生

10 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产隐患风险，对辖区内企业开展警示教育培训，督促辖区生产经营单位压实安全生产主体责任。

六、事故主要教训

（一）企业未牢固树立安全发展理念。 炬佳金公司在投入生产前，对潜在的安全风险辨识不足、重视不够，安全管理制度不完善、安全投入不足、对临时、零散作业的现场安全管理缺位，未能将安全第一的原则落实于初级启动阶段。

（二）企业安全管理员履职不到位。未有效辨识高处作业现场存在的风险，未落实本单位重大危险源的安全管理措施，未到场监督、制止和纠正违章作业行为。

（三）从业人员安全意识淡薄。 特别是临时雇佣的年长民工，往往缺乏基本的安全知识和自我保护能力，对危险作业环境的危害性认识不足，存在违章冒险作业，自身对违规作业可能导致的严重后果缺乏基本预判，最终酿成事故的发生。

（四）基层安全监管的“最后一公里”存在梗阻。 属地乡镇虽然开展了安全检查，但检查不深不细，对特种作业环节的监管缺乏专业性和针对性，未能有效传导监管压力。村级安全信息员作用发挥不充分，尤其在工作交接等关键时期，出现了监管真空。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施:

（一）严格落实企业安全生产主体责任。炬佳金公司要深刻反思，立即全面加强安全生产工作。一是要建立健全并严格落实全员安全生产责任制和各项安全管理制度。二是要

组织对所有从业人员（包括临时聘用人员）进行安全教育培训和安全技术交底，未经培训合格严禁上岗。**三是**要为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴使用。**四是**要全面开展风险辨识和隐患排查治理工作，尤其要加强对高处、动火、临时用电等危险作业环节的审批和现场监护管理。

（二）压实属地政府安全生产监管职责。枣市镇人民政府要认真吸取教训，提升安全监管能力。**一是**要对辖区内所有企业开展“地毯式”安全隐患大排查，特别关注企业筹建、检维修、零散工程等非正常生产状态下的安全保障。**二是**要加强监管人员业务培训，提升发现和查处深层次问题的能力，确保安全检查不走过场。**三是**要建立辖区内零散、临时作业报告和备案制度，打通村级信息报送渠道，确保监管全覆盖、无盲区。

（三）强化村级安全生产巡查能力建设。茶陵县各行政村（社区）要引以为戒，加强安全生产基础建设。**一是**要明确安全生产信息员，并保障人员的稳定性，确保工作交接时责任不断档。**二是**要加强对村级巡查人员的培训，使其掌握基本的安全隐患排查知识。**三是**要建立并落实定期巡查报告制度，对辖区内发现的各类安全风险隐患，及时劝阻并向乡镇人民政府报告。

（四）深化行业领域安全宣传教育。茶陵县各有关部门要结合此次事故，深入开展高处作业安全警示教育活动。通过以案说法、发放宣传资料、组织观看警示教育片等方式，将高处作业的安全要求和操作规程普及到每一个企业和有房屋修缮需求的村（居）民，切实增强全县的高处作业安全

意识，营造“生命至上、安全第一”的浓厚氛围。

茶陵县“3·15”株洲市炬佳金新能源有限公司
高处坠落事故调查组
2026年4月27日