沈北新区辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司“9·18”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月12日

目　录

一、涉事相关单位基本情况 2

（一）伤者隶属单位 2

（二）事故发生所在单位 2

二 、事故现场踏勘情况 3

（一）运输车辆简况 3

（二）涉事叉车基本情况 4

（三）涉事“货笼”基本情况 5

（四）涉事叉车与“货笼”连接简况 5

三 、事故发生前后经过及救援情况 6

四 、相关人员基本情况 13

五、事故造成的人员受伤及直接经济损失情况 14

（一）受伤人员情况 14

（二）直接经济损失 16

六、事故原因及暴露出的问题 16

（一）直接原因 16

（二）间接原因 17

（三）暴露出的问题 17

七、事故性质 18

八、对事故有关责任单位及有关责任人的处理建议 18

（一）对事故相关责任单位的处理建议 18

（二）对事故责任人员的处理建议 19

九、事故防范和整改措施 19

沈北新区辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司“9·18”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月26日，沈北新区应急管理局接到举报，反映2025年9月18日，梁某彬（沈阳市于洪区杉洋秸秆加工厂货车驾驶员）在辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司回收固废作业过程中，因叉车驾驶员佟某伟（辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司员工）用叉车将梁某彬举升到货车车厢顶部进行整理作业时致其掉落摔伤。区应急局接到举报后，立即对举报事件进行初步核查，经核查确认举报情况属实。

事故确认后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、财落街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组聘请相关领域专家成立技术组，对事故现场勘查及技术分析，并按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术分析、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员受伤情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，本事故是一起因沈阳市于洪区杉洋秸秆加工厂对员工安全教育培训不到位，沈阳市于洪区杉洋秸秆加工厂员工梁某彬违反操作规程，在固废装货不规范且超高于车辆侧翼护栏的情况下，未采取任何安全措施违规到货车车厢顶部整理回收废料作业过程中，失稳坠落，造成一人重伤的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、涉事相关单位基本情况

（一）伤者隶属单位

沈阳市于洪区杉洋秸秆加工厂[1]（以下简称为杉洋秸秆加工厂），企业类型为个体工商户，成立于2025年3月26日，住所为辽宁省沈阳市于洪区光辉街道新义村，经营者鲍某，主营农作物秸秆处理及加工利用服务，共有3名员工，其中伤者梁某彬系杉洋秸秆加工厂劳务雇用货运车辆驾驶员。

（二）事故发生所在单位

辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司[2]（以下简称为中升公司）系沈阳城市资源循环利用科技有限公司全资子公

---

[1] 沈阳市于洪区杉洋秸秆加工厂：成立于2025年3月26日，经营者鲍某，企业类型为个体工商户，经营场所在辽宁省沈阳市于洪区光辉街道新义村，经营范围：一般项目：农作物秸秆处理及加工利用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司：成立于2020年7月20日，法定代表人是宋某朝，住所为辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街，经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理，危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：家用电器零配件销售，电器辅件销售，家用电器研发，家用电器安装服务，日用电器修理，电子产品销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，资源再生利用技术研发，再生资源回收(除生产性废旧金属)，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属材料销售，五金产品批发，塑料制品销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，金属结构制造，金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

司，法定代表人是宋某朝，成立于2020年7月20日，住所为辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街，主营废弃电器电子产品处理，危险废物经营。

2025年4月29日，中升公司与杉洋秸秆加工厂签订了《聚氨酯颗粒清运承包合同》，合同约定承包费300元/车，合同期限是2025年5月1日至2025年12月31日，同时双方于2025年4月29日当日签订了《安全管理协议》。

二、事故现场踏勘情况

（一）运输车辆简况

涉事车辆为一辆重型自卸货车，车牌号为：辽AXXXXX，车厢长6.25米，宽2.3米，车厢左侧护栏高为3.5米，其余三侧护栏高均为4米。该车辆为经营者鲍某自有车辆，车辆行驶证车架号码为LVBV5PDB9GW01XXXX。涉事车辆情况见图1、图2。



图1 涉事车辆左视图



图 2 涉事车辆右后侧视图

（二）涉事叉车基本情况

涉事叉车为平衡重式叉车，外观如图 3 所示。涉事叉车已通过定期检验合格，同时经现场勘验已对该车辆进行功能验证，证明叉车功能正常。



图 3 涉事叉车外观

（三）涉事“货笼”基本情况

中升公司固废拆解部的零件“货笼”外观，如图 4 所示。“货笼”为一矩形铁笼，顶部和一侧开放，在底面设计有和叉车货叉相配合的限位“叉孔”。



图 4 涉事“货笼”外观

（四）涉事叉车与“货笼”连接简况

在实际作业过程中，为满足叉车“货笼”便捷卸货需要，且保障叉车运行及卸货过程中“货笼”的稳固和安全，在叉车叉齿固定结构件与“货笼”间进行了捆绑固定。捆扎物为工业用纤维绑带，多“股”捆扎后为实现快速捆绑、解捆，采用“U”形卡扣并螺栓固定。叉车与“货笼”间捆扎见图 5。



图 5 叉车与“货笼”捆绑固定示意图

三、事故发生前后经过及救援情况

依据中升公司生产车间监控视频[3]，还原货车驾驶员梁某彬坠落过程如下：

2025 年 9 月 18 日 9 时 02 分 30 秒许前，在货车驾驶员梁某彬在场的情况下，叉车驾驶员佟某伟在中升公司生产车间内分批次完成车辆装货（见图 6）。9 时 01 分 45 秒至 9 时 02 分 30 秒，从监视视频可以看出，由于装车过程采用控制叉齿倾斜角度并抖动的“倾倒”方式，造成了泡沫固废包装袋出现了装车不均匀的状态（见图 7）。

9 时 02 分 43 秒佟某伟驾驶叉车停至辽 AXXXXX 重型自卸货车西侧，并将货笼落至地面。

9 时 02 分 44 秒梁某彬走向货笼，9 时 02 分 48 秒站在货笼里。

[3] 中升公司生产车间监控视频是该起事故的关键证据，其具有不可替代的客观性。虽然该视频存在卡顿、且仅有录像功能，无录音功能，影响观视效果；但其“不规律”复现和卡顿时间特征，可以排除人为干预的影响。



图 6 9 时 02 分 30 秒监控截图



图 7 装车结束时货物状态

9 时 02 分 46 秒—54 秒佟某伟下车，解开叉车与“货笼”间捆绑的“U”形卡扣（见图 8）。



图 8 梁某彬站进“货笼”

9 时 02 分 56 秒—9 时 03 分 51 秒，佟某伟驾驶叉车离开货笼，前往生产车间西侧，并逐渐进入监控画面盲区。

9 时 03 分 56 秒，叉车驾驶员佟某伟返回货笼放置处。

9 时 02 分 48 秒—9 时 03 分 58 秒，梁某彬一直站在货笼内，未离开。

9 时 03 分 59 秒，佟某伟违章将载有梁某彬的“货笼”叉起举升，见图 9。

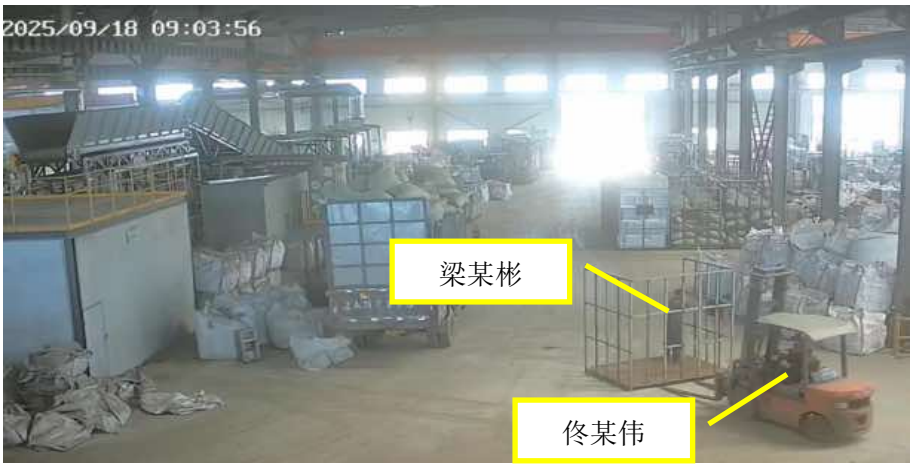


图 9 9 时 03 分 56 秒监控截图

2025 年 9 月 18 日 9 时 04 分 16 秒，叉车驾驶员佟某伟将梁某彬举升至预期高度向货车侧翼靠近，并在梁某彬手势示意下悬停在货厢顶部侧翼，见图 10。



图 10 9 时 04 分 16 秒监控截图

2025 年 9 月 18 日 9 时 04 分 19 秒，梁某彬沿“货笼”右侧面（自叉车向货车方向观察的右侧）伸出右腿大踏步跨出（见图 11），随即其全身整体与“货笼”分开（见图 12），并在右脚“落稳”后抬左腿向前迈了一小步（见图 13）。



图 11 9 时 04 分 19 秒监控截图（1）



图 12 9 时 04 分 19 秒监控截图（2）



图 13 9 时 04 分 19 秒监控截图（3）

监视视频在 9 时 04 分 19 秒至 9 时 04 分 22 秒间出现卡顿，至 9 时 04 分 22 秒许，显示的是梁某彬坠落过程的影像。采用逐帧播放模式，可以还原、推定梁某彬坠落的过程。9 时 04 分 19 秒后接续的 9 时 04 分 22 秒的第一分帧视频是梁某彬坠落的“起点”（见图 14），其疑似踏空（极大可能是由于泡沫固废快速向下及货厢侧翼滑移）。下一帧显示，梁某彬本能应激反应，意

欲站立并扬手寻找稳定体位支撑点态势（见图 15）。但，此时佟某伟主观已确认梁某彬进入车厢且无安全监护约束，便操作叉车及货笼“离开”车厢。第 3 帧、第 4 帧图像显示（见图 16、图 17），梁某彬未能抓到叉车货笼，并由滑落惯性与应激行动力合成作用，加之人体上身重力影响，致使其体位旋转，头朝下坠向地面。梁某彬在其坠落过程中未见明显与叉车货笼运动相关的迹象。



图 14 9 时 04 分 22 秒监控截图（1）



图 15 9 时 04 分 22 秒监控截图（2）



图 16 9 时 04 分 22 秒监控截图（3）



图 17 9 时 04 分 22 秒监控截图（4）

事件发生后，佟某伟立即下车查看梁某彬伤情，并联系负责人高某龙、申某民。申某民随后拨打 110、120 电话请求救援。9 时 13 分，梁某彬自行坐起，周围人员上前查看（见图 18）。



图 18 梁某彬自行坐起

9 时 19 分，救护车抵达现场，众人协助将伤者梁某彬抬至救护车上，送往中国医科大学附属盛京医院（沈北院区）救治（见图 19）。



图 19 救护车抵达现场将伤者送医救治

四、相关人员基本情况

伤者梁某彬，男，57 岁，已取得驾驶证，准驾车型为 B2，系杉洋秸秆加工厂经营者鲍某雇用货运车辆驾驶员，未与杉洋秸

秆加工厂签订《劳务合同》，未缴纳保险。

叉车驾驶员佟某伟，男，54岁，已取得《特种设备作业人员证》，该证件于2026年12月到期，系中升公司雇佣员工，已签订《劳动合同》。

五、事故造成的人员受伤及直接经济损失情况

（一）受伤人员情况

事故发生后，梁某彬被及时送医抢救，经中国医科大学附属盛京医院（沈北院区）诊断为：1.重型闭合性颅脑损伤；2.双侧额颞叶脑裂伤伴出血；3.创伤性蛛网膜下腔出血；4.颅骨骨折；5.右侧肋骨多发骨折；6.胸椎及附件骨骨折等，构成重伤[4]。事故调查组依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项[5]的规定，对该起重伤事故立案调查。梁某彬住院病案见图20，《骨折及功能损伤损失工作日换算表》见图21。


转院情况如下：梁某彬9月18日就医于中国医科大学附属盛京医院（沈北院区），于9月19日、10月4日、10月17日及11月3日先后转院至中国人民解放军北部战区总医院、中国人民解放军北部战区空军医院、沈阳市第一人民医院、沈阳二四

---

[4] 事故调查组依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中《附录B损失工作日计算表（补充件）》中的《表2骨折及功能损伤损失工作日换算表》及《表3功能损伤损失工作日换算表》换算伤者重型闭合性颅脑损伤、双侧额颞叶脑裂伤伴出血、创伤性蛛网膜下腔出血、颅骨骨折、右侧肋骨多发骨折、胸椎及附件骨骨折等损失工作日超过105日，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.2重伤：“指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。”，判定伤者伤情构成重伤。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

二医院就医。于 11 月 12 日从沈阳二四二医院出院，11 月 13 日被家属送至沈北新区碧泉老年公寓休养。

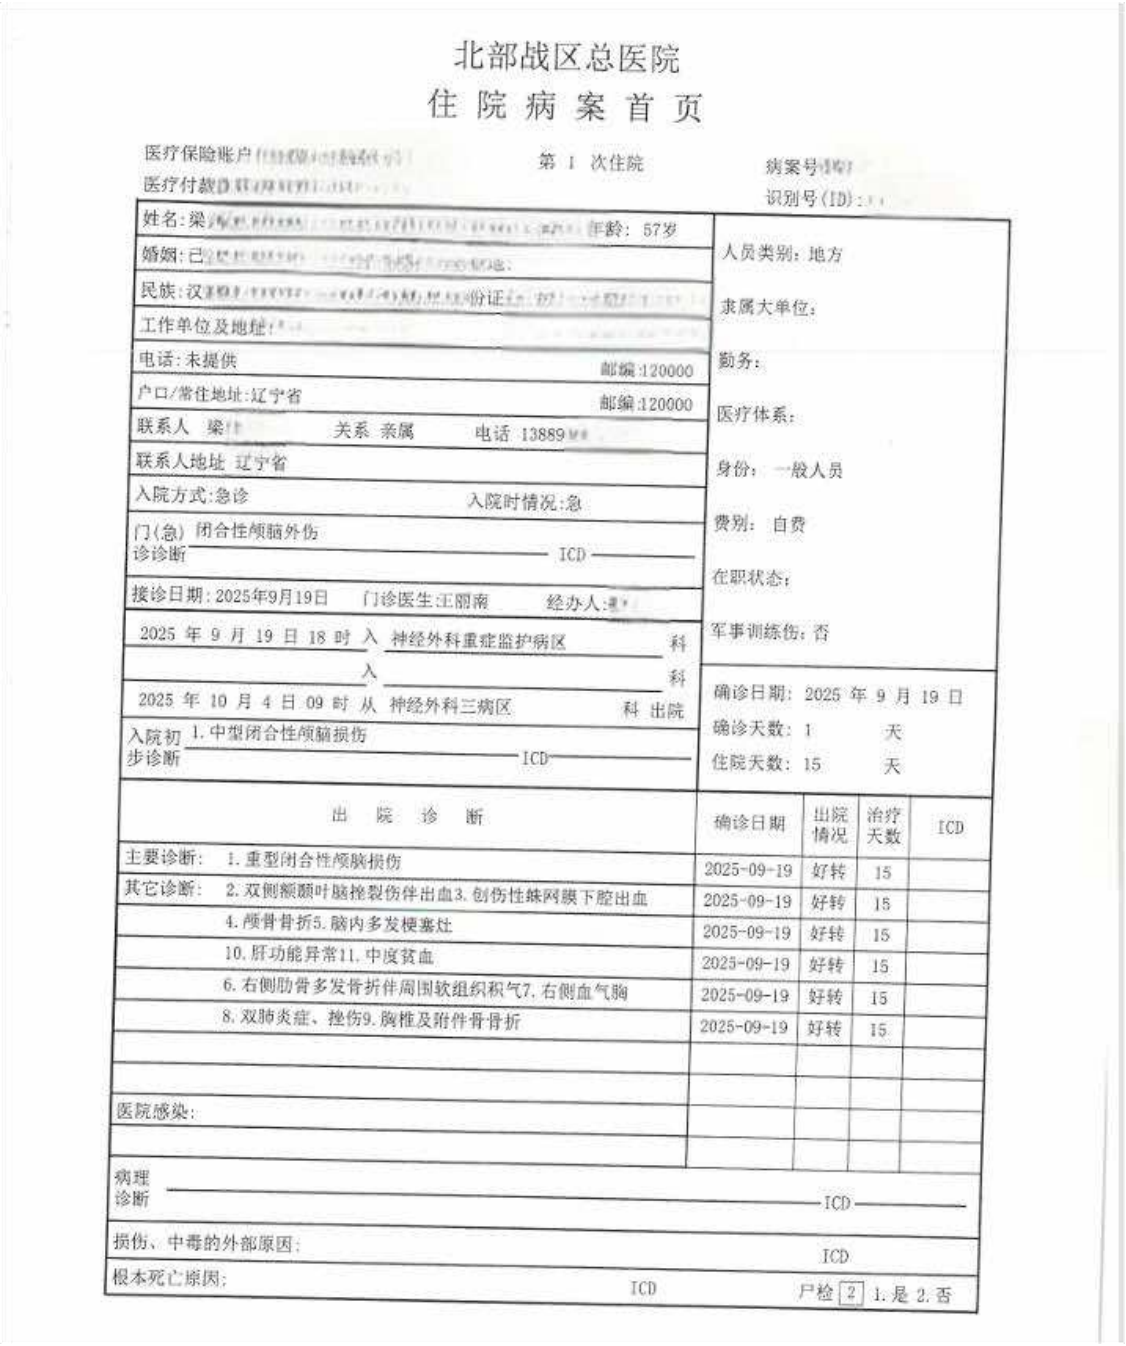

北部战区总医院

住 院 病 案 首 页

医疗保险账户 第 1 次住院 病案号

医疗付款 识别号(ID)

姓名:梁 年龄: 57岁	人员类别: 地方
婚姻:已	隶属大单位:
民族:汉 份证	勤务:
工作单位及地址:	医疗体系:
电话:未提供 邮编:120000	身份: 一般人员
户口/常住地址:辽宁省 邮编:120000	费别: 自费
联系人 梁 关系 亲属 电话 13889	在职状态:
联系人地址 辽宁省	军事训练伤: 否
入院方式:急诊 入院时情况:急	
门(急)诊诊断 闭合性颅脑外伤 ICD	确诊日期: 2025 年 9 月 19 日
接诊日期:2025年9月19日 门诊医生:王丽南 经办人:	确诊天数: 1 天
2025 年 9 月 19 日 18 时 入 神经外科重症监护病区 科	住院天数: 15 天
入 科	
2025 年 10 月 4 日 09 时 从 神经外科三病区 科 出院	
入院初步诊断 1.中型闭合性颅脑损伤 ICD	

出 院 诊 断	确诊日期	出院情况	治疗天数	ICD
主要诊断: 1.重型闭合性颅脑损伤	2025-09-19	好转	15	
其它诊断: 2.双侧额颞叶脑挫裂伤伴出血3.创伤性蛛网膜下腔出血	2025-09-19	好转	15	
4.颅骨骨折5.脑内多发梗塞灶	2025-09-19	好转	15	
10.肝功能异常11.中度贫血	2025-09-19	好转	15	
6.右侧肋骨多发骨折伴周围软组织积气7.右侧血气胸	2025-09-19	好转	15	
8.双肺炎症、挫伤9.胸椎及附件骨骨折	2025-09-19	好转	15	
医院感染:				

病理诊断 ICD

损伤、中毒的外部原因: ICD

根本死亡原因: ICD 尸检 2 1.是 2.否

图 20 梁某彬住院病案图

表 2 骨折损失工作换算表

骨折部位	损失工作日
掌、指骨	60
挠骨下端	80
尺、挠骨干	90
肱骨髁上	60
肱骨干	80
肱骨外科颈	70
锁 骨	70
胸 骨	105
跖、趾	70
胫、腓	90
股骨干	105
股粗隆间	100
股骨颈	160

表 3 功能损伤损失工作日换算表

功能损害部位	损失工作日
1. 包被重要器官的单纯性骨损伤（头颅骨、胸骨、脊椎骨）	105
2. 包被重要器官的复杂性骨损伤，内部器官轻度受损，骨损伤治愈后，不遗功能障碍者	500
3. 包被重要器官的复杂性骨损伤，伴有内部器官损伤，骨损伤治愈后，遗有轻度功能障碍者	900

图 21 《骨折及功能损伤损失工作日换算表》

（二）直接经济损失

双方未达成赔偿协议，且目前伤者梁某彬仍处于康复阶段，未完全恢复，故该起事故直接经济损失暂无法确定。

六、事故原因及暴露出的问题

（一）直接原因

伤者梁某彬个人安全意识淡薄，对日常作业危险辨识、分析不充分，在严禁人员上车装车作业的情况下，违反操作规程，通过叉车货笼将其举升的方式至车厢顶部。同时在泡沫固废装货不规范且已经超高车辆侧翼护栏的情况下，未采取任何安全措施便

踏进车厢货物表面，导致其失稳从车厢坠落受伤，梁某彬对本次事故的发生负有直接责任。

（二）间接原因

杉洋秸秆加工厂（个体工商户）在其从事生产经营活动过程中，以特殊自然人的身份未积极、主动学习、遵守安全生产相关法律法规，未明确全员安全生产责任，未对员工进行规范的安全教育培训，未制定必要的安全管理制度与操作规程，该公司员工作业违反操作规程，未对员工配备必要个体安全装备，对坠落事件的发生负有管理责任。

（三）暴露出的问题

中升公司虽在检查中提供了必要的企业安全管理内业资料，表明了企业日常安全管理工作实施、落实情况。但是，中升公司生产车间现场管理混乱仍是本次事故发生的潜在因素，暴露出的问题如下：

自卸车辆严禁人员上车装车作业，但中升公司生产车间现场安全管理不到位，未及时发现和制止人员违反装车作业操作规程的行为；中升公司员工佟某伟违反叉车操作规程，协助梁某彬登高作业。这些均表明中升公司全员安全责任未落实，全员安全意识提升不到位，对从业人员的安全教育和培训不到位，“安全第一、生命至上”等安全发展理念未成为企业共识，常态化的安全隐患排查治理工作流于形式，现场管理人员失职，企业安全管理人员失察，对该起坠落事件的发生应负连带责任。

七、事故性质

经调查认定，本事故是一起因杉洋秸秆加工厂对员工安全教育培训不到位，其员工梁某彬在严禁人员上车装车作业且未采取任何安全措施的情况下，违反操作规程，通过叉车货笼将其举升的方式，登高至车厢顶部，踏进车厢泡沫固废货物表面，导致其失稳从车厢坠落受伤，造成一人重伤的一般高处坠落生产安全责任事故。

八、对事故有关责任单位及有关责任人的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

1.杉洋秸秆加工厂，未依法落实安全生产主体责任，未建立安全生产规章制度和操作规程，对员工安全教育培训不到位。因该企业类型为个体工商户，依据《中华人民共和国民法典》第五十四条[6]及第五十六条第一款[7]的规定释义，个体工商户属于特殊自然人，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条的规定[8]，建议应急管理部门依据相关规定，对其特殊自然人鲍某进行处罚。

2.中升公司，对生产车间现场疏于管理，未及时制止、纠正员工违章作业行为。建议应急部门对该企业进行约谈，并将约谈结果上报至事故调查组备案。

---

[6] 《中华人民共和国民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

[7] 《中华人民共和国民法典》第五十六条：个体工商户的债务，个体经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担的；无法区分的，以家庭财产承担。

[8] 《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

(二)对事故责任人员的处理建议

梁某彬，个人安全意识淡薄，在严禁人员上车装车作业、未采取任何安全措施的情况下，进入车厢开展作业，违反劳动纪律、违反操作规程，导致其失稳从车厢坠落受重伤，梁某彬对本次事故的发生负有直接责任。鉴于其在该起事故中受重伤，建议免予对其处罚。

佟某伟，违反叉车操作规程，使用叉车将梁某彬举升至高栏货车车厢顶部，鉴于本次事故在佟某伟叉车载人行为结束后发生，建议中升公司按照公司内部管理制度要求对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

鲍某，杉洋秸秆加工厂经营者、主要负责人，作为特殊自然人，未依法履行主要负责人对本单位的安全生产工作职责，未建立安全生产规章制度和操作规程，对员工安全教育培训不到位，对事故发生负有领导责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[9]、第（三）项[10]的规定，建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

九、事故防范和整改措施

杉洋秸秆加工厂要深刻吸取事故教训，在今后的安全生产工作中，应做到：1.健全制度，制定装车作业操作规程；2.强化教

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

育培训，提升从业人员安全意识，严禁违章作业行为发生。

中升公司应举一反三，立即开展自查整改工作，应做到：1.强化教育培训，提升从业人员安全意识，严禁违章作业行为发生；2.实施现场统一协调管理，指派专人检查，确保安全措施落实到位；3.加强作业过程监督，对发现工人违反操作规程、违规作业等违法行为，必须立即停止作业并督促相关人员整改。

沈北新区辽宁中升废旧汽车家电拆解再生利用有限公司

“9·18”一般高处坠落事故调查组

2026 年 3 月 12 日