烟台鲁明建材有限公司
“10·28”一般机械伤害事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2023年4月17日

目 录

一、事故基本情况 4
（一）事故发生单位概况 4
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（六）其他情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因 10
（二）相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 10
（四）间接原因 10
四、有关责任单位存在的主要问题 11
（一）事故单位 11
（二）有关单位 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 11
（二）对有关公职人员的处理建议 12
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12
六、事故主要教训 14
七、事故整改和防范措施 14
（一）全面落实企业安全生产主体责任。 14
（二）严格履行行业监管职责和属地监管责任。 15
附件：事故死亡人员基本情况表 16

烟台鲁明建材有限公司
“10·28”一般机械伤害事故调查报告

省政府安委会办公室于2023年2月14日派员对烟台鲁明建材有限公司一起死亡事故情况进行现场核查，经核查，2022年10月28日,烟台鲁明建材有限公司发生1人死亡事故。根据2023年3月15日的烟台市安委会办公室举报核查反馈意见书，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，2023年3月16日，莱阳市人民政府成立了由应急局、公安局、总工会、照旺庄镇政府等有关单位组成的烟台鲁明建材有限公司“10·28”事故调查组，同时邀请市纪委监委、检察院派员参加，并聘请了相关安全生产专家、律师参与，全面展开事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”的要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关当事人、综合研判分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查明了事故上报情况，制定了相应的防范措施。经调查认定，烟台鲁明建材有限公司“10·28”

事故是一起因违章作业造成的一般机械伤害事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

烟台鲁明建材有限公司（以下简称：鲁明建材公司）成立于2012年9月，法定代表人李室蒽，统一社会信用代码：91370682053414354T，注册资本：4000万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），单位地址：莱阳市照旺庄镇山后村北，公司经营范围：保温砖、保温板生产销售，水泥制品制造销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

鲁明建材公司现有从业人员20人，实行经理负责制，法定代表人李室蒽不参与鲁明建材公司的日常生产经营。王顺为鲁明建材公司经理兼安全员，下设两个班组，分别生产保温板、保温砖，本次事故发生在保温砖生产班组，班长为吕俊义。

鲁明建材公司制定了安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程，对从业人员进行了相关安全教育培训，开展了安全生产隐患排查治理。


（三）事故发生经过

1、工艺简介

本次事故发生在保温砖班组，工艺流程为：

第一步和灰：铲车司机将水泥、石子、粉煤灰、石灰四种原料投入搅拌机料斗进行混凝土搅拌；第二步制砖：制砖工搅拌完毕后通过制砖机模震成型，并将成型后的砖经传送带送入 1#升降机；第三步入窑养护：子母车操作工使用子母车将 1#升降机上的砖运至窑室，养护三天；第四步转运：养护完的砖由子母车操作工使用子母车转运到 2#升降机；第五步填料：码垛机操作员通过控制台控制输送带自动将 2#升降机垫板上的砖经输送带输送至填料作业工序进行人工填料；第六步码垛捆扎：堆垛机操作员通过控制台控制输送带自动将填料完毕后的砖运送至码垛机进行码垛，码垛后由人工进行捆扎，叉车驾驶员驾驶叉车将捆扎好的砖存放到指定位置，保养 15 天后出库。

制砖作业主要工艺流程见下图

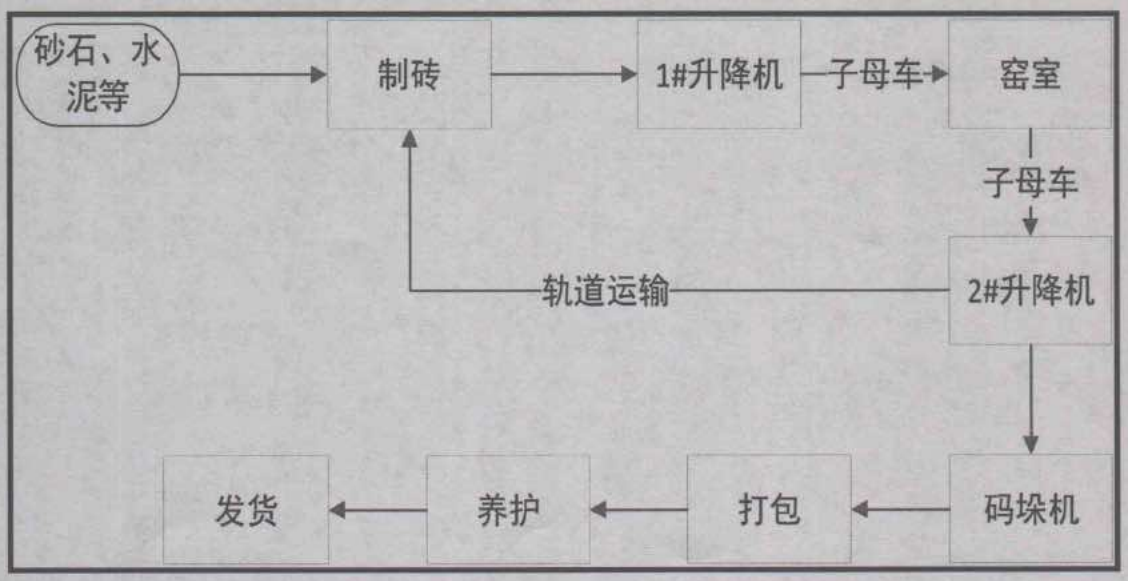

制砖工艺中子母车操作具体分为两个过程：

一是制砖过程：子母车将存放在窑室里的垫板转运至2#升降机，垫板经过输送链条转至制砖机，模震成型的砖放在垫板上经输送带输送至1#升降机，升降机上的垫板装满后，子母车操作员操作子母车自动将加工好的砖转运至窑室进行养护。

二是出砖过程：子母车操作员操作子母车将窑室内养护好的砖自动转运至2#升降机，经过填料、码垛、捆扎后由叉车工叉运至指定场所存放养护。空垫板经输送链条输送至1#升降机，由子母车操作员操作子母车转运至窑室存放。

本次事故发生时子母车处于制砖工序运行，子母车将窑室内空板转运至2#升降机料架上。

2、事故经过

2022年10月28日上班后，鲁明建材公司经理王顺安排吕俊义带领制砖车间员工盛磊、宋文聪等人进行制砖作业。吕俊义负责操作制砖机制砖，宋文聪负责为制砖机输送垫板，盛磊负责操作子母车从1#升降机将制好的砖块转运到窑室内并从窑室内将空垫板转运至2#升降机。

上午9时左右，盛磊操作子母车将存放在窑室里的垫板转运至2#升降机。当子母车自动运行到2#升降机待作业区域时，因2#升降机还有垫板没有按照设定程序转运走，处于自动控制状态的子母车没有接收到2#升降机传送的动作信号，子车处于停止

状态。此时盛磊观察到2#升降机最后一层垫板出现异常，没有按预定程序进入输送带，盛磊发现垫板异常后在没有将子母车控制状态由自动调整为手动状态、也没有将子母车停止运行的情况下，违规进入2#升降机入料侧处理异常垫板，在处理过程中意外触发了控制器，发出了子母车可以自动上料的信号，子母车子车开始自动向2#升降机运行，此时盛磊由于背对子母车且车间内噪音较大，没有发现子车已经开始运行，当子车运行至盛磊站立位置时，盛磊来不及躲闪，被挤压在了子车与2#升降机之间，盛磊左腿膝盖腿弯处被挤住无法移动，事故发生。

（四）事故现场情况

事发车间共一条制砖生产线，该生产线于2012年投入运行，主要设备及设施包括子母车一台、堆垛机一台、制砖机一台、升降机两台及窑室和其他辅助设施。子母车最下层货叉距作业平台地面垂直距离570mm，约处于人体膝盖高度。

升降机共有十层，每层两块垫板，升降机上的垫板通过控制台控制升降，将垫板放置在传送带输送到下一道工序。子母车的货叉共有十层，每层放置两块垫板。

子母车的控制方式分为手动操作和自动运行两种模式，当控制开关为自动运行模式时，设备主要通过连锁信号来判断是否开始动作，当2#升降机上有垫板的时候，子母车即使处于自动运

行模式时也不会接收到动作信号，子母车不运行。当子母车运行的时候因为手动控制操作不能精确定位，容易发生碰撞或者运行不到位，影响作业时间和工作质量，子母车工作时通常是调整为自动状态，停止工作或进行人工微调时通常是调整为手动状态。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成鲁明建材公司现场作业人员盛磊受伤后，送医院抢救无效死亡，直接经济损失128万元。

（六）其他情况

事故发生当天气象情况正常。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

9时左右，宋文聪发现盛磊被挤伤后，立即向班长吕俊义呼喊、报告，吕俊义接到报告后立即停止制砖机运行跑到子母车和2#升降机处，发现盛磊受伤，立即到公司办公室向经理王顺报告，王顺和吕俊义一起赶到事故现场，发现盛磊伤势不明，立即拨打120急救电话。120到达现场将盛磊送往莱阳中心医院，于当日19时左右盛磊经抢救无效死亡。王顺认为这是一起意外事故，未向照旺庄镇人民政府及负有安全生产监督管理的部门报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，鲁明建材公司瞒报生产安全事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，宋文聪听见盛磊的喊声，跑到事发现场，发现盛磊被子车挤住，立即手动将子车移回母车，宋文聪发现盛磊腿部弯曲、上身趴在2#升降机底层的一块垫板上，同时发现盛磊左腿裤脚处有血流下，宋文聪就把盛磊抱到子车旁边地上，吕俊义听到声音也赶了过来，立即向王顺报告，王顺赶到事故现场，立即拨打120急救电话，吕俊义和吕俊起一起把盛磊左大腿中部用软电线进行了捆扎。约15分钟后，救护车到达现场，将盛磊送往莱阳中心医院急救。

（三）医疗救治和善后情况

到达医院后盛磊被送进ICU进行抢救，当日晚上19时左右，盛磊因失血性休克、呼吸循环衰竭，经抢救无效死亡。

事故发生后，王顺和死者家属经协商，达成了赔偿协议，事故善后工作已处理结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，公司经理王顺、班长吕俊义及时组织人员对盛磊采取了相应的急救措施，拨打120急救电话，根据盛磊伤情进行了止血处置，鲁明建材公司现场救援措施得当，避免盛磊立即死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查，鲁明建材公司子母车操作员盛磊在操作子母车作业过程中，在子母车处于自动运行模式、没有断开子母车电源的情况下，进入到子母车和2#升降机之间处理升降机垫板异常情况，导致子母车接收到动作信号后自动运行，子车与2#升降机将盛磊挤压导致事故发生。

鲁明建材公司子母车操作规程中要求：维修时必须切断电源并挂警示牌进行维修。盛磊违反操作规程、违章作业是该起事故发生的直接原因。

（二）相关检验检测和鉴定情况

导致该起事故的设备为子母车。

经调查，子母车当时运行状态无异常。

1.该子母车是开关量自动控制，不是模拟量控制，一般不会发生因信号干扰自动运行情况。

2.经现场试验，控制开关打在自动位置时，只有2#料架发出信号后，子车才能上料，没有信号子车不会动作。

（三）其他可能因素排除

经调查，该起事故排除自杀、他杀刑事案件的可能性，排除因设备故障导致事故发生的可能性。

（四）间接原因

1.盛磊违章作业导致事故发生，反映其安全意识不强，鲁明建材公司对员工的教育培训不到位，对现场作业人员违章作业监督检查不到位。鲁明建材公司主体责任落实不到位是该起事故间接原因。

2.照旺庄镇政府

照旺庄镇政府履行属地安全监管责任不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

鲁明建材公司未严格落实安全生产主体责任。对盛磊的安全教育培训不到位；在应急救援预案中明确了发生生产安全事故上报的时间、流程，但该公司没有规范执行。

（二）有关单位

照旺庄镇政府安全生产属地管理责任履行不到位，未及时发现和纠正鲁明建材公司公司安全生产管理存在的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

盛磊，男，鲁明建材公司子母机操作员，安全意识不强，在操作子母车作业过程中，在子母车处于自动运行模式、没有断开子母车电源的情况下，违章到子母车和2#升降机之间处理升降机上的垫板，处理过程中，子母车接收到可以动作信号后自动运

行，将盛磊挤压。盛磊违章操作对事故的发生负有主要责任。依据《安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百零七条[1]规定，应予追究责任。鉴于其在事故中死亡，依法免予追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.崔良，中共预备党员，照旺庄镇应急服务中心主任，负责照旺庄镇安全生产工作，对鲁明建材公司安全监督管理不到位，对事故发生负有责任，拟给予批评教育。

2.王大琳，中共党员，照旺庄镇应急服务中心科员，负责照旺庄镇工贸企业监督检查，对鲁明建材公司安全监督管理不到位，对事故发生负有责任，拟给予通报批评。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故责任单位的行政处罚

鲁明建材公司主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，根据《安全生产法》第一百一十四条[2]、《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（140-3）[3]，建议莱阳市应急管理局对

---

1 《安全生产法》（2021）第一百零七条生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2 《安全生产法》（2021）第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3 山东省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022.5.1）140-3对生产安全事故发生负有责任的生产经营单位造成1人死亡，或者5人以上7人以重伤，或者500万元以上700万元以下直

其处以89万元的罚款；同时鲁明建材公司瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[4]、《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（146-1）[5]规定，建议由莱阳市应急管理局对其处以100万元的罚款。

以上两项合并由莱阳市应急管理局对鲁明建材公司处以189万元罚款。

2. 对事故有关责任人员的行政处罚及处理建议

（1）王顺，男，鲁明建材公司经理，安全生产主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有重要责任，同时瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[6]、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条

接经济损失的，处70万元以上90万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的4倍以上5倍以下处以罚款，事故发生单位对一般事故发生负有责任且有谎报或者瞒报事故情节的，处89万元罚款，并可以按照该罚款数额的4.9倍处以罚款。

4 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

5 山东省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022.5.1）146-1 事故发生单位谎报或者瞒报生产安全事故，没有贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查的，（1）发生一般生产安全事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

6 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

第二项[7]规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2021年年收入100%的罚款。

（2）吕俊义，男，鲁明建材公司制砖车间班长，未认真履行班长安全生产管理职责，对现场人员违章作业行为没有及时发现、制止，对事故的发生负有责任，建议鲁明建材公司按照公司规章制度对其进行处理。

六、事故主要教训

1.鲁明建材公司安全生产主要负责人安全生产意识不强，安全责任落实不到位。

2.鲁明建材公司应进一步加强安全教育培育，不断提高从业安全生产知识和应急处置能力。

3.鲁明建材公司要严格落实隐患排查治理责任，监督教育从业人员杜绝违章作业。

4.未按规定上报事故。

七、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任

（1）鲁明建材公司要严格落实安全生产主体责任，强化全员安全生产责任制和安全生产规章制度落实，定期对各岗位人员

---

7 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条 事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100%的罚款。

职责落实情况进行检查，严格奖惩。

（2）鲁明建材公司要强化安全生产教育培训，包括新员工入职三级安全教育、岗位日常教育等，培训内容要加强岗位职责、岗位操作规程、应急处置等方面，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法。

（3）鲁明建材公司要深入总结事故教训，全面排查治理各类安全隐患，严格落实各项安全防范措施，提升从业人员的自我安全防范意识和应急处置能力。

（4）定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，发生事故后必须按照规定要求上报，最大限度减少事故损失。

（二）严格履行属地管理责任

照旺庄镇政府要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，加大日常监督检查，严厉查处“三违”行为，减少和避免各类生产安全事故发生。

附件：事故死亡人员基本情况表

莱阳市人民政府鲁明建材“10·28”事故调查组

2023年4月17日