湖南 XXXXX 管理有限责任公司
“4·1”较大火灾事故调查报告

湖南 XXXXX 管理有限责任公司

“4·1”火灾事故调查组

2022 年 9 月

目 录

一、基本情况……2
（一）事故单位基本情况……2
（二）工程建设相关情况……4
（三）起火建筑基本情况……6
二、属地政府及相关部门监管履职情况……7
（一）属地政府监管情况……7
（二）职能部门监管情况……8
（三）消防部门监管情况……9
三、事故发生经过、灭火救援及应急处置情况……9
（一）事故发生经过……9
（二）事故单位初期处置情况……12
（三）消防救援机构处置情况……12
（四）市委市政府应急救援处置情况……13
四、人员伤亡及财产损失情况……14
（一）人员伤亡情况……14
（二）直接财产损失情况……14
五、火灾原因调查情况……14
（一）视频分析情况……14
（二）调查询问情况……15
（三）检验鉴定情况……15
（四）现场勘验情况……15

（五）数据提取情况……16
（六）模拟实验情况……17
（七）起火原因排除情况……17
（八）火灾原因调查认定……18
六、事故性质及原因分析……18
（一）事故性质……18
（二）直接原因……18
（三）间接原因……20
1. 事故单位存在的主要问题……20
2. 工程建设相关联单位存在的主要问题……20
3. 属地政府和相关部门存在的主要问题……24
七、事故责任认定及处理建议……26
（一）对起火原因涉事产品相关生产厂家的处理……26
（二）建议移交公安机关调查处理人员……26
（三）对事故单位的处理建议……27
（四）对工程建设相关联单位的处理建议……27
（五）对工程建设相关联单位负责人的处理建议……30
（六）建议追责问责人员……32
（七）其他处理建议……35
八、防范措施建议……36

湖南XXXXX管理有限责任公司

“4·1”较大火灾事故调查报告

2022年4月1日，湖南XXXXX管理有限责任公司单层仓库发生火灾，无人员伤亡，直接财产损失约4172.47万元。

事故发生后，省委、省人民政府、省安委会高度关注，省委副书记、省人民政府省长毛伟明率省应急管理厅厅长李大剑，采取“四不两直”方式，深入火灾事故现场开展督导，就火灾事故调查处理和企业消防安全作出重要指示。

省消防救援总队总队长徐伟保率队深入火灾现场指导火灾事故调查，并从全省抽调火调专家、专业人员协助指导。

市委书记刘志仁，市委副书记、市人民政府市长胡贺波等领导相继作出批示，要求迅速查明事故原因，严肃追责问责，举一反三开展安全检查，坚决防范类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湘潭市火灾事故调查处理规定》（潭政办发〔2022〕第6号）等法律法规，市人民政府成立了湖南XXXXX管理有限责任公司“4·1”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），由市委常委、市人民政府常务副市长吴志雄任组长，市人民政府副秘书长王

建军，市消防救援支队支队长刘红军，市应急管理局总工程师刘兴，湘潭综合保税区党工委书记、管委会主任肖均平任副组长，市委网信办、市发改委、市公安局、市住房城乡建设局、市商务局、市应急管理局、市市场监管局、市消防救援支队、国网湘潭供电公司等单位以及湘潭经济技术开发区、湘潭综合保税区相关人员为成员，调查组下设技术组、管理组、综合组。市纪委监委也同步开展追责问责调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、实验测试、检验鉴定和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因和直接财产损失等情况，全面客观认定事故性质和责任，实事求是提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，依纪依法依规严肃追责问责，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

湖南XXXXX管理有限责任公司（以下简称中仓公司）成立于2019年7月10日[1]，注册资金9000万元，法定代表人唐某明，公司实际控制人、主要负责人为董事长马某。该公司是一家电商服务企业，主要为电商企业和网店平台提供专业电子商务第三方精细化仓配一体化服务。公司园区位于湘潭经济技术开发区（以下简称湘潭经开区）xx街道x路x号。

[1] 该公司2019年9月租用湘潭经开区xxxx公司仓库进行经营活动，2022年7月合同将到期，事故发生前，正处于从租用仓库向此次起火的新园区转货过程，公司计划新园区于4月底正式全面开业。



图 1　湖南 XXXXX 管理有限责任公司营业执照

该公司园区主体建筑共 3 栋,总建筑面积 67621 ㎡。其中多层仓库位于园区东部，框架结构，共 5 层，建筑面积 47676.82 ㎡，建筑设计高度 23.25 米，建筑设计耐火等级为一级，建筑使用性质为丙二类多层仓库，为货物发货临捡区。科研楼位于园区中部，框架结构，共 5 层，建筑面积 6458.27 ㎡，建筑设计高度 20.25 米，建筑设计耐火等级为二级。单层仓库位于园区西部，建筑构架为钢结构，建筑设计高度 20.55 米，建筑面积 12412.47 ㎡，建筑设计耐火等级为一级，建筑使用性质为丙二类单层仓库，为中转货物储存区。



图 2　起火单位方位图和效果图

（二）工程建设相关情况

1.项目设计。中仓公司项目工程由广州 XX 建筑设计研究院有限公司 XX 分公司（以下简称设计单位）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）设计。

2.设计审核。该项目设计审核在市住房城乡建设局办理，设计图纸由湘潭市 XXXXX 服务有限公司（以下简称审图机构）负责审查。2021 年 4 月 13 日，市住房城乡建设局勘察设计管理科出具了施工图设计文件审查合格书［文书编号：2021FW03626(430300)-S180110057-SH］和《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》［文书编号 2021FW03626(430300)-S180110057-SB］，审查结果“合格”。

3.设计变更。2021 年 11 月 3 日，中仓公司向湘潭经开

区行政审批局提出一般变更申请，2021 年 11 月 19 日，通过设计变更审查。

4.工程施工。该项目工程施工总包单位是湘乡市 XX 工程有限责任公司（以下简称总包单位），于 2020 年 11 月与中仓公司签订施工合同，合同内容包括土建工程及附属工程。另外，湖南 XX 建筑工程有限公司分包负责钢结构防火墙施工。湖南 XX 消防设备有限公司分包负责防火卷帘施工。

5.工程监理。湖南 XX 项目管理有限责任公司（以下简称监理单位）于 2020 年 11 月 2 日与中仓公司签订《建设工程委托监理合同》，范围为土建施工阶段的监理（二次装修未在合同内）。

6.消防施工。因总包单位当时不具备消防工程施工资质，总包单位将该项目的消防工程分包给湖北 XX 消防工程有限公司 XX 分公司（以下简称消防施工单位）。

7.消防检测。中仓公司项目消防工程竣工后，由湖南 XX 消防检测有限公司（以下简称消防检测单位）实施检测，2021 年 12 月 7 日出具消防设施检测合格评定报告。

8.消防验收。湘潭经开区建设局在对中仓公司项目工程消防验收过程中，按照湖南省优化营商环境有关工作要求，采取消防验收“提前介入、预先服务”的方式[2]，于 2021 年

[2] 住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（51 号令）及省住建厅《关于进一步规范建设工程消防验收、备案和抽查工作有关事项的通知（试行）》（湘建建〔2020〕88 号）明确消防验收时限，省住建厅通知规定为 8 个工作日。根据《湖南省优化营商环境攻坚行动方案》要求“减材料、减时间、减程序、减跑动”、“一件事、一次办好”、“平均法定办理时限提速 90%以上”，经开区建设局参考市、县住建部门办理方法，进一步优化相关工作流程，采取消防验收“提前介入、预先服务”的方式，推出“提前线下验收”举措，确保企业线上验收办理时限一般为 2 天，最多不超过 3 天。

11 月 30 日下午、12 月 1 日上午，派验收组到场开展“提前线下验收”，提出了 37 条问题整改意见，下发了《建设工程消防验收整改通知单》。12 月 10 日，验收组到场针对问题清单进行复查。经复查，37 条问题整改 31 条，6 条未整改到位。12 月 17 日，中仓公司提交后续问题整改资料，验收组对资料进行审核，此次复查认定问题已经全部整改，消防工程满足技术规范要求，验收组专家签署了《建设工程消防验收专家意见表》。12 月 17 日，中仓公司正式提交线上联合验收申请，该局于 12 月 20 日完成消防验收申请受理［《特殊建设工程消防验收申请受理凭证》（建验受字〔2021〕22 号）］，并于 12 月 21 日办结出具了《特殊建设工程消防验收意见书》，消防验收意见为“合格”。

9.工程竣工。2021 年 12 月 24 日，中仓公司通过全部建设工程竣工验收备案。

（三）起火建筑基本情况

此次起火建筑为单层仓库，仓库东边长 109.18 米，西边长 93.03 米，南边长 109.68 米，北边长 95.18 米。仓库东北、东南、西南角均为直角，西北角为 45 度切角。仓库自南向北共分四个防火分区，分别为 A、B、C、D 区，建筑面积依次为 2992.20 ㎡、2995.23 ㎡、2939.42 ㎡和 2895.62 ㎡。仓库共设有安全出口 25 个。

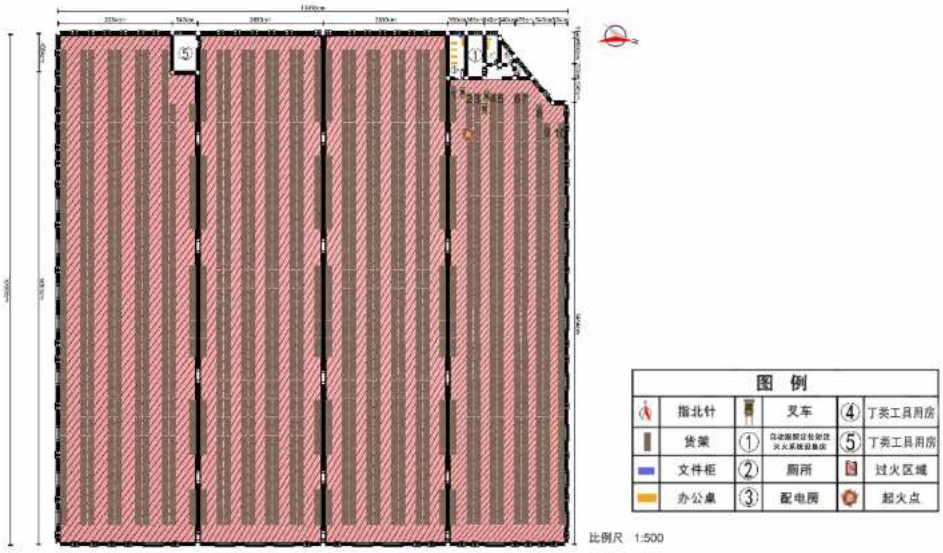


图 3　单层仓库平面示意图

仓库储存货物为各类纸质外包装待发货的小家电。仓库内设铁制 6 米 4 层和 8 米 5 层两种规格货架，每个防火分区设 10 排货架，货架长边沿东西方向设置。仓库 A 区西部设有丁类工具用房 1 间；D 区西部设有配电房 1 间，自动跟踪定位射流灭火系统设备房 1 间，丁类工具用房 1 间，厕所 1 间。

仓库设有自动跟踪定位射流灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和防火卷帘等消防设施。

二、属地政府及相关部门监管履职情况

（一）属地政府监管情况

2022 年 2 月 6 日，市应急局对中仓公司开展安全生产督查，指出了该企业在安全生产和消防安全方面的问题，并以市安委办名义向湘潭综保区安委办下发了安全生产问题隐

患整治任务交办单，要求于2月28日前报送整改情况。2月8日，湘潭综保区安委办牵头，组织产业发展局、经济合作局、开发建设局等部门，并邀请安全生产顾问、湘潭经开区消防救援大队对中仓公司的安全生产、企业规范管理提供指导帮带服务。根据现场检查，湘潭综保区安委办向产业发展局、经济合作局、开发建设局及企业下达了《关于加强投产企业安全生产工作的提示函》，列出中仓公司在消防及安全生产方面的问题清单共计18个。2月15日，湘潭综保区安委办组织进行现场复查，仍发现部分问题没有整改到位。

（二）职能部门监管情况

1.产业发展局：2022年1月26日，湘潭综保区开发建设局在中仓公司项目建设完成后移交产业发展局，产业发展局以区安委办名义，依据“三管三必须”的原则，将中仓公司的安全生产工作移交给经济合作局。2月8日，该部门参与对中仓公司的联合检查，且区安委办向其下达了《关于加强投产企业安全生产工作的提示函》。2月15日对中仓公司开展复查，对相关问题整改只是口头提醒。

2.经济合作局：2022年1月26日，湘潭综保区安委办将中仓公司安全生产事宜书面移交至该局。2月8日，该部门参与对中仓公司的联合检查，且区安委办向其下达了《关于加强投产企业安全生产工作的提示函》，该局转发至中仓公司并多次到企业开展检查和提醒。2月9日，中仓公司向该局提交了2022年企业安全生产及消防责任状。

（三）消防部门监管情况

根据《湖南省消防安全重点单位界定标准》第十一条第六款“总储存价值在5000万以上的可燃物品仓库、堆场”应纳入消防安全重点单位范围。中仓公司旧厂区于2020年3月25日被确定为消防安全重点单位，湘潭经开区消防救援大队先后对其进行了7次消防安全检查（4次双随机，3次复查），共发现并督促整改13处火灾隐患。中仓公司新厂区于2022年3月18日被湘潭经开区应急管理局确定为消防安全重点单位。在此之前，湘潭经开区建设局在该项目工程竣工验收后，未按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（建设部令〔2020〕第51号）规定，将该工程消防验收情况告知湘潭经开区消防救援大队，并且未共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等。2月8日，湘潭经开区消防救援大队参与湘潭综保区组织对中仓公司的联合检查，并指出该企业消防安全存在10个方面问题，相关问题隐患由湘潭综保区安委办下发工作提示函交办企业及主管部门跟踪督促。按照“双随机一公开”监督机制，湘潭经开区消防救援大队在1月至3月份的双随机任务中，并未抽中中仓公司，只是在3月30日生成4月份双随机任务中，首次抽中中仓公司新厂区。

三、事故发生经过、灭火救援及应急处置情况

（一）事故发生经过

1.2022年4月1日上午9时24分28秒,视频监控显示：

D区西部第3排货架第5层[3]所堆货物旁首次出现白色烟气流动影像，且烟气浓度逐渐加大。

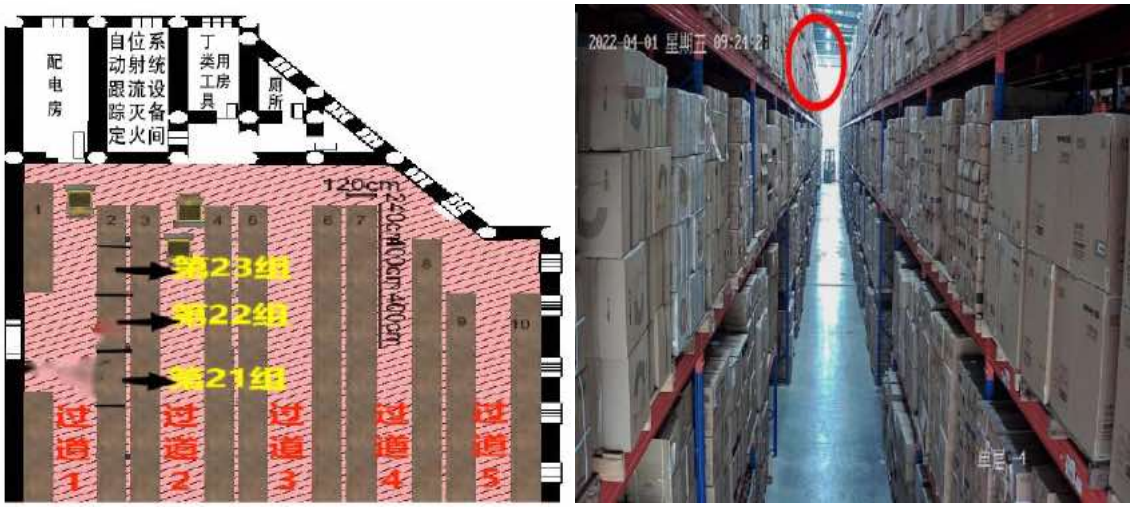


图4　D区西部第3排货架第5层首次出现白色烟气流动影像

2.9时27分03秒，D区西部第2排货架第4层所堆放货物侧面出现白色烟气流动影像，且烟气浓度逐渐加大。9时39分28秒，该区域出现明火，火势迅速扩大蔓延。

[3] 单层仓库货架及过道编号说明：根据该单位货物储存系统编号规则，起火的单层仓库每个防火分区共有10排货架，自南向北分别记为第1至10排，其中第1排和第10排紧靠南北墙体设置，2排至9排货架采用两两并排组合设置，每一排货架自东向西分为23组或26组（A、B、C区为26组，D区为23组），每组货架长4米、宽1米。每个防火分区有5条东西走向的过道，自南向北分别记第1至第5条。以下货架及过道编号均按此规定编排。



图 5　D 区西部第 2 排货架第 4 层出现白色烟气流动和明火影像

3.9 时 39 分 00 秒，D 区西部第 3 排第 22 组货架第 3 层所堆放货物箱侧面首次有映射出来的火光。



图 6　D 区西部第 3 排第 22 组货架第 3 层货物有映射出来的火光

4.9 时 39 分 36 秒，仓库工作人员肖某勇在 D 区第一条过道东侧作业时，发现 D 区西部第 2 排第 22 组货架第四层疑似异常并立即查看。9 时 39 分 52 秒，肖某勇确认已经着

火，随即大声呼喊“起火了”。



图 7　现场首位发现明火人员肖某勇确认火情

（二）事故单位初期处置情况

9 时 41 分 41 秒，仓库工作人员林某、肖某勇以及黄某然使用手提式干粉灭火器灭火；9 时 42 分 48 秒，工作人员沈某湘拨打 119 火警电话进行报警；9 时 43 分 36 秒，林某、黄某然、刘某清使用室内消火栓出水枪实施灭火。同时，其他 3 名工作人员使用手提式干粉灭火器参与灭火。9 时 44 分 24 秒，火势扩大迅猛，现场扑救无法有效控制火势，初期火势完全失控，现场处置人员开始疏散撤离。

（三）消防救援机构处置情况

9 时 52 分，首批消防救援力量湘潭经开区吉利路消防站 4 车 22 人到场，迅速展开救人和灭火行动，10 时 02 分，从

西北角救出2名被困人员。10时07分，建设北路消防站、湘大新路消防站力量到场，增援吉利路消防站在仓库南、北、东面阻截火势。10时20分，湘潭市消防救援支队全勤指挥部、应急通信站分队、战勤保障分队、团竹路消防站、鹤岭消防站、特勤消防站、书院路消防站、红易路消防站等灭火救援力量相继抵达现场处置。12时38分，现场明火基本被扑灭。15时10分，现场余火清理完毕。

（四）市委市政府应急救援处置情况

接报火灾信息后，市委、市人民政府立即启动应急处置预案。市委副书记、市人民政府市长胡贺波，市委常委、市人民政府常务副市长吴志雄，市委常委、市人民政府副市长董巍，市政协副主席、湘潭经开区管委会主任黄韧等领导，第一时间赶到现场指导救援，现场设立救援指挥部，成立消防救援、医疗、宣传、善后、综合等5个处置组，全面开展灭火救援处置工作。

市委书记刘志仁批示：抓紧组织调查，并举一反三，对全市进行安全生产风险隐患排查，特别对物流仓储等类似业态场所排查安全风险隐患，强化企业主体责任、政府监管责任、领导管理责任和岗位责任，对发现的问题要从快从严坚决整治到位。市委副书记、市长胡贺波批示：通报全市警示，并开展大检查，尽快调查事故原因，对失职追责，以儆效尤。

四、人员伤亡及财产损失情况

（一）人员伤亡情况

此次事故未造成人员伤亡。

（二）直接财产损失情况

依据《火灾损失统计方法》(GB185-2014)，核定事故造成直接财产损失约4172.47万元。

五、火灾原因调查情况

（一）视频分析情况

1.2022年4月1日9时24分28秒，D区西部第3排货架第5层所堆放货物旁最先出现白色烟气流动影像。

2.9时27分03秒，D区西部第2排第22组货架第4层所堆放货物侧面出现白色烟气流动影像，且烟气浓度逐渐加大；9时39分28秒，该区域出现明火并迅速扩大蔓延。

3.9时39分00秒，D区第3排第22组货架第3层所堆放货物箱侧面首次有映射出来的火光。

4.9时39分52秒，首位发现起火者肖某勇确认第2排第22组货架第4层所堆放货物起火。

5.9时39分56秒至40分15秒，不断有带火光的电池形状物体从起火部位炸出并掉落。

6.2022年3月30日16时24分至25分，D区第2排第22组货架第4层放置了24台“科洛威牌M5型”电动折叠滑板车[4]（以下简称电动滑板车）。

[4] 该型号滑板车踏脚部位设有10组共30个三元锂电池。三元锂电池由正负电极层、电解液、隔膜等薄片卷压组成。这种薄片结构，正负极距离很近，隔膜稍有破坏就会造成短路，电池会发热，把电解液蒸发成

（二）调查询问情况

询问首位发现起火人员肖某勇、首位扑救火灾人员林某等相关人员以及现场指认情况显示：最先发现起火的部位为单层仓库D区第2排第22组货架第四层。



图8　起火部位及附近货架起火前货物储存情况3D复原图

（三）检验鉴定情况

将监控室提取的现场视频录像8段送应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心视频分析。鉴定中心视频分析显示：D区第2排第22组货架第4层范围为起火部位。

（四）现场勘验情况

1.D区西部第2排第22组货架向南倾倒，且货架东部

气体，体积膨胀，胀破外封装发生物理爆炸，然后喷出剧毒气体，同时这种气体也是极易燃烧的，遇电池短路积累的热量被点燃，向外喷火。三元锂电池内部故障起火通常是先发烟再出现明火，同时伴随爆炸。

倾倒程度大于西部倾倒程度。

2.D 区西部第 2 排第 22 组货架设置在第 2 至第 3 根（由西往东计）内承重柱之间，货架东端与第 3 根内承重柱贴近，第 3 根内承重柱 6 至 8 米处烟熏及烧损程度大于该承重柱其他部位且已无防火涂料附着，其他部位防火涂料仍有附着。

3.D 区仓库西部第 2 排第 22 组货架正上方有一条南北走向的照明线路桥架，该货架位置正上方区域桥架烟熏及烧损程度较其他部位桥架严重，且呈向下弯曲状。

4.对 D 区西部第 2 排第 22 组货架区域地面进行勘验，在距 D 区南侧墙体 1.37 米、距离 D 区第 1 排第 23 组货架 0.8 米的地面上发现一颗电池，实心金属筒体状，长 65 ㎜、直径 16.5 ㎜，外表面有烟熏及火烧痕迹。（后经与视频比对，该电池与 9 时 40 分 01 秒，从 D 区第 2 排第 22 组货架炸出并掉落在旁边过道地面处的电池一致）。

5.D 区第 2 排第 22 组货架正上方距仓库地面 12 米处，有一照明灯电线桥架横跨该货架，勘验发现该桥架有大量烟熏痕迹，有轻微烧损变形，桥架未见击穿；有三根照明铜导线敷设在桥架内，未见电线露出桥架；对 D 区照明配电箱进行勘验，发现该配电箱设有电气火灾监控设备。

（五）数据提取情况

1.提取该单位总电表 4 月 1 日电流电压监控数据，显示起火前该单位电流电压数据稳定。

2.提取该单位电气火灾监控主机记录数据，显示起火前

单层仓库D区照明线路无漏电或短路情况。

（六）模拟实验情况[5]

1.极限过火实验燃烧特征分析。模拟电动滑板车在外火作用下燃烧，开展极限过火实验（即实验火势大于事故早期火势），记录燃烧特征，比对极限过火实验与事故燃烧特征，发现实验燃烧特征与事故燃烧特征不符。

2.电池热失控实验燃烧特征分析。模拟电动滑板车电池内部故障，开展电池热失控实验，记录燃烧特征，比对电池热失控实验与事故燃烧特征，发现实验燃烧特征与事故燃烧特征相符。

（七）起火原因排除情况

通过气象分析、视频分析、调查询问以及现场勘验等方法，排除了雷击、遗留火种、用火不慎、人为纵火、外来飞火、货物自燃以及电气线路故障引发起火的可能。

---

[5] **1、模拟电动滑板车在外火作用下燃烧，开展极限过火实验一至实验三。**在室外地面上放置一个木质货架，在木质货架上并排放置两个半径为30Cm，高度为70Cm的火盆，将火盆内放入一定量木板和汽油，将品牌为科洛威、型号为M5的电动折叠滑板车（包括纸质外包箱）放置在火盆上（117Cm×25Cm为底面，竖向摆放），随后用火把点燃火盆内可燃物，记录电动滑板车燃烧情况。在相同情况下，做三次实验。三个实验极限火烧时间分别为10分钟左右、15分钟左右、10分钟左右。实验一、实验二木板和汽油放入量一致，实验三木板和汽油放入量比实验一、实验二多1/2。

实验一显示：货物猛烈燃烧并不断产生大量黑色烟气，实验结束后电动平衡车电池组基本完好，未有电池炸出现象。**实验二显示：**货物猛烈燃烧并不断产生大量黑色烟气，实验结束后电动平衡车电池组基本完好，未有电池炸出现象。**实验三显示：**货物猛烈燃烧，火势较实验一、实验二更大，黑色烟气浓度较实验一、实验二更大，未见白色烟气产生，见明火后八分钟左右有电池炸出。

2、模拟电动折叠滑板车内部故障，开展电池热失控实验四。在室外地面上放置一个木质托盘，将品牌为科洛威、型号为M5的电动折叠滑板车（包括纸质外包装）拿出，拆开电池盖板，将加热云母片贴紧电池组，关上盖板，复原后放在木质托盘上。随后接通电源加热云母片加速电池内部故障。**实验四显示：**早期产生少量白色烟气，白色烟气浓度缓慢增大，加热约50分钟后，同时出现明火并有带火光的电池炸出。

3、模拟电动折叠滑板车内部故障开展电池热失控实验五。在室外地面上放置一个木质托盘，将品牌为科洛威、型号为M5的电动折叠滑板车（包括纸质外包装）拿出，拆开电池盖板，将电池组放入多功能锅的烤盘上，将电池连同多功能锅移至纸箱内，将滑板车放进纸箱，复原后放在木质托盘上，多功能锅电线穿孔伸出纸箱并通电，较实验四以更大功率加速电池内部故障。**实验五显示：**迅速产生白色烟气，白色烟气浓度逐渐加大，加热约1分钟左右出现明火，出现明火后不到2分钟有带火光的电池炸出。

（八）火灾原因调查认定

1.最先冒出烟气时间为2022年4月1日9时24分28秒，最先出现明火时间为2022年4月1日9时39分00秒。

2.起火部位（起火点）为湖南XXXXX管理有限责任公司单层仓库D区第2排第22组货架第4层范围。

3.起火原因为湖南XXXXX管理有限责任公司单层仓库D区第2排第22组货架第4层所储存的电动滑板车内三元锂电池故障引发。

六、事故性质及原因分析

（一）事故性质

经调查认定，湖南XXXXX管理有限责任公司“4·1”火灾是一起较大火灾事故。

（二）直接原因

1.经调查认定，事故的起火原因为湖南XXXXX管理有限责任公司单层仓库D区第2排第22组货架第4层储存的电动折叠滑板车内三元锂电池故障引发起火。

2.消防设施未发挥防灭火功能，导致处置不及时，报警晚，是造成初期失控的主要原因。一是火灾自动报警系统未报警。从最初的冒烟到出现明火，直到现场人员确认起火前，将近15分钟，D区设置的线型感烟系统探测器未能探测到火灾初期产生的烟气，未发挥报警功能作用。二是自动灭火系统未动作。从D区出现明火到火势蔓延至C区、B区、A区，在此过程中，各防火分区设置的自动跟踪定位射流灭火系统

装置未动作。中仓公司日常消防安全管理方面存在严重缺失，未明确专人负责消防控制室、水泵房等设施设备管理，且消防控制室值班人员未持证上岗，防火巡查及防火检查制度未落实，未组织全面接收消防设施系统，未及时组织对建筑消防设施进行检查和维修保养，导致相关设施设备处于瘫痪状态，未及时处理涉及消防安全的重大问题。

3.防火分隔不到位，未能有效阻隔火势和烟气，是造成燃烧面积大和损失巨大的主要原因。一是防火墙未有效发挥功能作用。从D区出现明火到C区出现烟气及明火，间隔不到5分钟，随后火势和烟气依次迅速蔓延至B区和A区。经查,仓库各防火分区之间的防火墙4.6米以下为砖砌实体墙，基本完好，4.6米以上区域的组合防火板（钢龙骨内设防火岩棉外封硅酸盐防火板）烧损脱落严重，组合防火板内的防火岩棉填充严重缺失，填充区域不足23%，设计要求防火墙墙体应突出屋面500mm，实际未按照设计施工突出屋面层，且防火墙与仓库屋顶连接部位的空隙未进行封堵和密实。二是防火卷帘未发挥有效作用。仓库内防火墙部位共安装15樘防火卷帘。火灾发生后，只有2樘完全下降到地面，1樘下降未到底，其余12樘防火卷帘均未动作。

4.储存货物多，火灾荷载大，导致火势蔓延迅猛。中仓公司采用多层货架存储货物，仓库内储存货物外包装为纸质且内部设有聚氨酯泡沫，属易燃可燃物。起火时仓库存有2196类共约29.3万件货物，火灾荷载大。仓库空间大，物

品堆放高，巷道通风快，火势纵深发展快，立体燃烧，浓烟高温，扑救困难。

（三）间接原因

1.事故单位存在的主要问题

（1）中仓公司违反《中华人民共和国消防法》，消防安全主体责任落实不到位，未制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，未制定灭火和应急疏散预案，未依法明确本单位消防安全责任人和消防安全管理人，相关责任人未依法履职。

（2）日常消防安全管理缺失，未定期组织消防安全培训和消防演练，未明确相关设施设备管理负责人，消防控制室值班人员未持证上岗，防火巡查及防火检查制度未落实，未及时组织对建筑消防设施进行检查和维修保养，未及时处理涉及消防安全的重大问题。

（3）单层仓库通过消防竣工验收后，违背设计变更承诺，在仓库内使用多层货架存储货物，违反《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB51427-2021）第3.1.2条规定。

2.工程建设相关联单位存在的主要问题

该工程在设计、审图、施工、监理、消防检测等系列环节均存在问题，导致建筑及相关设施存在严重的“先天隐患”。

（1）广州XX建筑设计研究院有限公司。作为设计单位，对防火墙设计深度不足，图纸中防火墙设计为“9+75+9”防

火轻质隔墙，未注明材质和构件做法，仅标注需要采用 4 小时的防火墙，应由专业厂家另行设计，实际上没有设计；设计图纸中标注防火墙突出屋面 500mm，但立面图和剖面图中均没有设计突出屋面墙体；单层仓库防火墙的耐火极限设计说明要求 4 小时，附表中却要求 3 小时；图纸中室内消火栓消防水泵的型号为 XBD8/20（扬程 80 米，流量 20L/S），计算书和主要性能指标均为 25L/S，设计自相矛盾，未说明降低选型的原因；消防排烟原设计按照有喷淋选取参数，取消喷淋后，未按照无喷淋取值设计；建筑图与结构图不一致。

（2）湘乡市 XX 工程有限责任公司。作为项目工程总包单位，对湖北 XX 消防工程有限公司 XX 分公司项目实际负责人及主要施工负责人均无相应的消防施工资质以及对分包防火卷帘施工的湖南 XX 消防设备有限公司在施工环节层层转包情况监管不力。总包单位合同中约定的项目负责人未按合同履约到场开展工作。针对单层仓库的隐蔽工程防火墙部分，未由专业厂家另行设计、未依法报主管部门审批施工；仓库防火墙上方组合防火板内部的防火岩棉填充存在偷工减料，按要求应当填充 350m³，但在具体施工作业中实际采购填充不足 23%，致火灾发生后火势迅速蔓延。室外消火栓进水管网数量按设计要求为两路进水管网，现场安装只有一路管网，且连接管直径与设计要求不符。

（3）湖南 XX 建筑工程有限公司。作为钢结构防火墙施工单位，违规降低标准施工，未按图施工，在防火墙上方组

合防火板内部的防火岩棉填充施工作业中偷工，应当填充350m³，实际填充不足23%；防火墙未按设计要求突出屋面层500mm，防火墙与屋顶的缝隙处未进行封堵和密实，致火灾发生后火势迅速蔓延。

（4）湖南XX消防设备有限公司。作为防火卷帘施工单位，在具体施工环节存在层层转包。总包单位与XX公司签订了卷帘门施工合同,XX公司违法转包给富X公司进行施工，富X公司从国X公司采购防火卷帘后，又继续委托鸿X公司进行安装。XX与富X、国X、鸿X均未签订合同，防火卷帘施工方及主要负责人无相关专业施工资质。设计图纸显示在防火分区处采用耐火极限不低于4小时的防火卷帘,XX公司在实际施工中采用3小时防火卷帘加水幕保护。

（5）湖北XX消防工程有限公司。作为消防施工单位，对XX分公司管理不到位，本项目工程实际负责人及主要施工负责人均无相应的消防施工资质。部分工程内容不按图施工、擅自降低施工标准，图纸设计室内消火栓泵设计流量为25L/s，现场安装消火栓泵流量为20L/s。在消防工程竣工验收后，未整体移交相关消防设施系统，未确保设施系统处于自动完好状态，未履行两年质保期内的定期巡检维护责任，导致消防设施系统未能保持正常运行。

（6）湖南XX项目管理有限责任公司。作为工程监理单位，对施工方在防火墙施工过程中偷工减料、降低标准施工、不按图施工等行为现场监管履职不到位，虽发现了部分消防

施工问题，只是口头交代通知施工方，未核查跟进整改情况。在防火墙技术核定中把关不严。未对建设单位要求的设计变更进行有效提醒。未发现防火卷帘施工环节层层转包的违法行为。未发现消防施工单位实际负责人以及主要施工负责人无相应消防施工资质情况。对相关材料、产品准入管理不严。未认真核对相关产品质量和数量，让未出具“三证”的材料入场。

（7）湘潭市 XXXXX 服务有限公司。作为审图机构，对设计图纸相关内容及技术标准审查把关不严。图审关键结构存在漏项，对防火墙另行设计的内容没有审核到位；未指出立面图、剖面图未设计防火墙突出屋面 500mm 的问题；未发现室内消火栓消防水泵型号与计算书及主要性能指标数据矛盾的问题；未发现指出单层仓库防火墙的耐火极限设计说明与附表数据不一致问题；未指出建筑图与结构图不一致问题；未指出消防排烟选取参数在设计变更后取值不符的问题。

（8）湖南 XX 消防检测有限公司。作为消防设施检测机构，未按照相关行业标准开展消防设施检测，检测记录表未逐项填写检测部位，未对安装在疏散通道上的防火卷帘下降功能进行测试，未测量室内消火栓最不利处和最有利处出水压力，未对排烟阀进行检测。部分检测记录与实际情况不符，室外消火栓系统设计及实际为低压系统，但检测记录同时包含了低压、高压（临时高压）下的检测情况，喷淋系统管网

设计和实际为临时高压，但检测记录却填写了常高压水源管网相关检测情况。防火卷帘温控释放装置下降功能实际未检测，但检测记录却记载了检测情况。出具失实检测报告。

3.属地政府和相关部门存在的主要问题

属地政府及相关部门在安全监管、消防验收履职不到位。属地政府及相关部门多次对该企业开展检查指导，下达了相关工作提示函，但排查隐患工作不到位，督促企业整改隐患不彻底，未形成隐患整改闭环管理。相关部门在项目工程消防验收环节把关不严。

（1）湘潭经济技术开发区管委会。负责对所属职能部门履职情况的监督管理和指导。对湘潭经开区建设局的履职情况监督指导不力。

（2）湘潭综合保税区管委会。负责本辖区的安全生产和消防安全工作[6]，成立了湘潭综保区安全生产委员会。对中仓公司检查发现的问题隐患督促整改不彻底，没有形成闭环管理。对所属产业发展局、经济合作局、开发建设局等部门的履职情况督导检查不力。

（3）湘潭经济技术开发区建设局。负责湘潭经开区和湘潭综保区建设工程质量安全监管及非房地产项目消防验收。虽然按照优化营商环境有关要求，前期对中仓公司项目工程开展了消防验收，但在正式受理验收申请后，未按照相

[6] (1)中共湘潭市委办公室湘潭市人民政府办公室关于印发《中共湘潭综合保税区工作委员会湘潭综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；（2）中共湘潭综合保税区工作委员会湘潭综合保税区管理委员会关于调整工管委领导成员工作分工的通知（潭综工发〔2021〕1号）。

关规定开展现场评定，验收程序不符合要求，许可审批把关不严，验收项目检查不深入，验收流程和方法不规范，对发现的问题整改复查核实不到位。日常监管不力，未发现中仓公司工程建设中降低消防技术标准设计，施工单位偷工减料，降低标准施工等违法行为。

（4）湘潭综合保税区经济合作局。负责全区商贸物流企业消防安全工作。作为中仓公司的主管部门，履行行业监管责任不到位，排查隐患工作不彻底，对联合督导发现的问题隐患督促指导企业整改不力，整改期间未督促企业落实加强安全防范措施。

（5）湘潭综合保税区产业发展局。湘潭综保区安委会办公室设在产业发展局，牵头负责区消防安全领导小组办公室日常工作，统筹管理、协调、指导全区消防安全工作。作为安全监管部门，监管责任落实不到位，督促企业整改隐患不彻底。

（6）湘潭综合保税区开发建设局。负责辖区建设工程日常监督管理。未主动将建设工程施工质量纳入本部门管理范畴，对中仓公司建设工程的日常检查不到位，对施工质量监管不力。

（7）湘潭经济技术开发区消防救援大队。负责辖区单位日常消防安全监管。参与湘潭综保区及相关部门组织对中仓公司的检查，提出了相关建议和整改措施，但未单独下达法律文书，未形成整改闭环。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对起火原因涉事产品相关生产厂家的处理

鉴于此次引发起火的同批次同型号电动折叠滑板车已全部烧毁，且生产厂家无同批次产品备份，综合考虑该产品的特殊情况，故不再对该产品进行质量检测，对电动折叠滑板车及三元锂电池生产厂家作另案处理。

（二）建议移交公安机关调查处理人员

1.马 某，男，中仓公司主要负责人、实际控制人、董事长。作为本单位的消防安全责任人，违反《中华人民共和国消防法》等法律法规，未落实消防安全责任制，未全面履行消防安全责任人职责，未组织制定本单位的消防安全制度，未依法明确本单位消防安全责任人和消防安全管理人，未及时处理涉及本企业消防安全的重大问题，导致企业日常消防安全管理上存在缺失。**涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关调查处理。**

2.刘某为，男，中仓公司董事长助理、工程质量责任人。违反《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》，对工程整体建设履职不到位，对施工过程中存在的问题未督促相关单位整改，导致工程存在重大安全隐患。**涉嫌工程重大安全事故罪，建议由公安机关调查处理。**

3.刘某雄，男，湘乡市XX工程有限责任公司项目商务经理、湖南省XX劳务有限公司法定代表人。作为中仓公司

项目实际负责人，违反《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》，对工程整体建设履职不到位，导致工程存在重大安全隐患。**涉嫌工程重大安全事故罪，建议由公安机关调查处理。**

4.黄 某，男，湘乡市XX工程有限责任公司外聘人员。中仓公司项目工程师，负责项目现场管理、工程质量和日常生产安排，违反《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》，对工程建设履职不到位，导致工程存在重大安全隐患。**涉嫌工程重大安全事故罪，建议由公安机关调查处理。**

5.周 某，男，湖南XX项目管理有限责任公司员工。中仓公司工程项目总监理、工程师，违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，对工程整体建设履职不到位，尤其是对防火墙隐蔽工程现场施工、相关施工单位及人员资质核定等环节监管不到位，导致工程存在重大安全隐患。**涉嫌工程重大安全事故罪，建议由公安机关调查处理。**

（三）对事故单位的处理建议

湖南XXXXX管理有限责任公司。建议按照《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项[7]规定，由属地消防救援机构对该公司实施处罚。

（四）对工程建设相关联单位的处理建议

[7]《消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

1.广州XX建筑设计研究院有限公司。建议按照《建设工程质量管理条例》第六十三条[8]规定，由市住建局报记省级严重不良行为记录，由市城管执法局对其实施处罚。

2.湘乡市XX工程有限责任公司。建议按照《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款[9]、《建设工程质量管理条例》第六十四条[10]规定，由市城管执法局对其实施处罚。

3.湖南XX建筑工程有限公司。建议按照《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，由市住房城乡建设局报记省级严重不良行为记录，由市城管执法局对其实施处罚。

4.湖南XX消防设备有限公司。建议按照《中华人民共和国建筑法》第六十七条[11]、《建设工程质量管理条例》第六十二条[12]规定,由市住房城乡建设局报记省级严重不良行为记录，由市城管执法局对其实施处罚。

---

[8] 《建设工程质量管理条例》第六十三条　违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款:(二)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(四)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

[9] 《消防法》第五十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；

[10] 《建设工程质量管理条例》第六十四条　违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

[11] 《建筑法》第六十七条　承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

[12] 《建设工程质量管理条例》第六十二条　违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

5.湖北XX消防工程有限公司。建议按照《建设工程质量管理条例》第六十条[13]、第六十一条[14]、第六十四条规定，由市住房城乡建设局报记省级严重不良行为记录，由市城管执法局对其实施处罚。

6.湖南XX项目管理有限责任公司。建议按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[15]规定，由市城管执法局对其实施处罚。

7.湘潭市XXXXX服务有限公司。建议按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条[16]规定，由市城管执法局对其实施处罚。

8.湖南XX消防检测有限公司。建议按照《中华人民共和国消防法》第六十九条[17]、《社会消防技术服务管理规定》

---

[13] 《建设工程质量管理条例》第六十条：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。

[14] 《建设工程质量管理条例》第六十一条：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

[15] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任： (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

[16] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条审查机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令改正，处3万元罚款，并记入信用档案；情节严重的，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门不再将其列入审查机构名录：（三）未按规定的内容进行审查的；（七）已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的。

[17] 《消防法》 第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

第二十九条[18]规定，由属地消防救援机构对其实施处罚。

（五）对工程建设相关联单位负责人的处理建议

1.周 某，广州XX建筑设计研究院有限公司驻中仓公司项目现场代表，工程师，负责中仓单层仓库设计全面工作。建议：一是由设计单位按照公司相关规章制度进行处理。二是由市城管执法局对其个人实施处罚[19]。

2.郭某桥，广州XX建筑设计研究院有限公司设计人员，高级工程师，负责中仓公司单层仓库给排水设计工作。建议：一是由设计单位按照公司相关规章制度进行处理；二是由市城管执法局对其个人实施处罚。

3.易某妤，湘乡市XX工程有限责任公司员工，中仓公司工程项目经理。建议：一是由总包单位按照公司相关规章制度进行处理；二是由市城管执法局对其个人实施处罚。

4.胡某良，湖南XX消防设备有限公司法定代表人，负责中仓公司单层仓库防火卷帘、防火门安装工作。建议由市城管执法局对其个人实施处罚[20]。

5.许 某，湖北XX消防工程有限公司XX地区负责人，负责中仓公司单层仓库消防工程施工全面工作。建议：一是由消防施工单位按照公司相关规章制度进行处理；二是由市城管执法局对其个人实施处罚。

---

[18] 《社会消防技术服务管理规定》第二十九条 消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动或者出具虚假文件、失实文件的，或者不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的，由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十九条的有关规定处。

[19] 《建设工程质量管理条例》第七十三条规定，依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

[20] 《建设工程质量管理条例》第七十三条规定，依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

6.黄 某，湖南XX项目管理有限责任公司项目专监，注册监理工程师，负责中仓公司单层仓库监理工作。建议：一是由监理单位按照公司相关规章制度进行处理；二是由市城管执法局对其个人实施处罚。

7.姜某新，湖南XX项目管理有限责任公司项目监理员，注册监理工程师，负责中仓公司单层仓库监理工作。建议：一是由监理单位按照公司相关规章制度进行处理；二是由市城管执法局对其个人实施处罚。

8.欧阳某林，湘潭市XXXXX服务有限公司技术负责人，一级注册结构工程师，负责中仓公司单层仓库图审。建议由图审机构按照公司相关规章制度进行处理。

9.黄 某，湘潭市XXXXX服务有限公司给排水专业审图人员，注册公用设备工程师，负责中仓公司单层仓库给排水专业图审。建议由图审机构按照公司相关规章制度进行处理。

10.周某江，湖南XX消防检测有限公司法定代表人。建议根据《中华人民共和国消防法》第六十九条[21]规定，由属地消防救援机构对其个人实施处罚。

11.刘某红，湖南XX消防检测有限公司项目经理兼技术员，负责中仓公司消防设施检测。建议根据《中华人民共和

[21] 《消防法》 第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款。

国消防法》第六十九条规定，由属地消防救援机构对其个人实施处罚。

12.孙某秋，湖南XX消防检测有限公司技术员，负责中仓公司消防设施检测。建议根据《中华人民共和国消防法》第六十九条规定，由属地消防救援机构对其个人实施处罚。

（六）建议追责问责人员

1.湘潭经开区管委会追责人员

肖某平，湘潭经开区党工委副书记，湘潭综保区党工委书记、管委会主任，安委会主任，负责湘潭综保区全面工作，分管湘潭经开区建设局，对湘潭综保区安全生产工作以及对湘潭经开区建设局履职情况督导检查不力，**负属地管理领导责任。**

2.湘潭综合保税区管委会

（1）周某兵，湘潭综保区管委会副主任，湘潭综保区安委会副主任、消安委主任，牵头负责本辖区的安全生产和消防安全工作，分管湘潭综保区产业发展局(安全监督管理局)，对湘潭综保区相关职能部门履行安全生产和消防安全监管职责督导检查不力，**负属地分管领导责任。**

（2）张 某，湘潭综保区管委会副主任，负责本辖区的商贸物流消防安全工作，对分管的行业领域消防安全工作督导检查不力，**负行业分管领导责任。**

3.经开区建设局追责人员

（1）刘某海，湘潭经开区建设局局长，负责全面工作，

对湘潭经开区建设局履行工程质量安全监管和消防验收职能职责督导检查不力，**负工程质量安全监管和消防验收部门主要领导责任。**

（2）李某峰，湘潭经开区建设局副局长，分管工程建设科和质监站，消防验收网上审批签发人，对中仓公司项目工程消防验收许可审批把关不严，对相关科室履职情况督导检查不力，**负工程质量安全监管和消防验收部门分管领导责任。**

（3）黄某锋，湘潭经开区建设局质监站站长，负责质监站全面工作，包括非房地产项目的质量监督、消防验收、竣工验收以及在建工程的日常管理，消防验收网上审批复核人，对本科室消防验收的具体流程、方法组织规范管理不到位，对中仓公司项目有关参建单位主体责任落实监管不到位，对该项目工程消防验收许可审批把关不严，**负工程质量安全监管和消防验收部门重要领导责任。**

（4）刘某勋，湘潭经开区建设局质监站副站长，负责经开区西片区非房地产项目的质量安全监督、竣工验收，中仓公司项目工程消防验收实际经办人，现场验收组组长。作为中仓公司项目工程消防验收主要负责人，未按照国家有关规定，在受理验收申请后，组织对该项目进行现场评定。在开展提前线下验收期间，现场验收工作组织和参与不到位，对重点区域的验收不深入，验收流程和方法不规范，不严谨，对后续相关问题整改情况核查以及出具验收“合格”意见把

关不严。对中仓公司项目有关参建单位主体责任落实监管不到位，**负工程质量安全监管和消防验收部门直接责任。**

（5）聂 某，湘潭经开区建设局质监站职员，协助负责西片区非房地产项目的质量安全监督管理，作为中仓公司项目消防验收具体参加人，在提前线下验收期间，全程参与现场验收和复查。验收过程中，验收方法不严谨，对相关问题后续整改核查不到位，对该项目验收把关不严，**负工程质量安全监管和消防验收部门直接责任。**

（6）张某桥，湘潭经开区建设局质监站职员，协助负责西片区非房地产项目的质量安全监督管理及消防验收的线上受理，作为中仓公司项目消防验收具体参加人，在提前线下验收期间，全程参与现场验收和复查。验收过程中，验收方法不严谨，对相关问题后续整改核查不到位，对该项目验收把关不严，**负工程质量安全监管和消防验收部门直接责任。**

（7）李 某，湘潭经开区建设局质监站职员，协助对西片区建设工程的日常管理。作为中仓公司项目消防验收具体参加人，在提前线下验收期间，全程参与现场验收和复查。验收过程中，验收方法不严谨，对相关问题后续整改核查不到位，对该项目验收把关不严，**负工程质量安全监管和消防验收部门直接责任。**

4.湘潭综合保税区经济合作局

（1）高 某，湘潭综保区经济合作局局长，负责全面工

作，对本局履行行业监管职责统筹组织不力，**负部门领导责任。**

（2）李某帅，湘潭综保区经济合作局副局长，分管安全生产和消防安全工作，对本局的安全生产工作和消防工作组织实施不力，**负部门分管领导责任。**

5.湘潭综合保税区开发建设局

（1）王某光，湘潭综保区开发建设局兼产业发展局局长，主持全面工作，对本局落实建设工程监管职责统筹组织不力，**负部门领导责任。**

（2）颜某华，开发建设局副局长，分管安全生产，安全生产监督员，对中仓公司工程建设检查不到位，对工程施工质量监督不力，**负部门分管领导责任。**

6.湘潭综合保税区产业发展局

朱 某，产业发展局职员，具体负责区安委办日常工作，安全生产监督员，履行综合监管责任不到位，督促中仓公司整改安全隐患不彻底，**负部门监管直接责任。**

7.湘潭经济技术开发区消防救援大队

姜 某，湘潭经开区消防救援大队初级专业技术职务，负责综保区消防安全监管工作，对中仓公司存在的消防安全隐患督促整改不力，**负消防监管直接责任。**

对以上7个单位的16名相关责任人的问责处理，建议由市纪委监委进行追责问责。

（七）其他处理建议

1.湘潭经开区管委会、湘潭综保区管委会，建议责令其向市人民政府作出书面检查。

2.湘潭经开区建设局，建议责令其向湘潭经开区管委会作出书面检查。

3.湘潭综保区经济合作局、产业发展局、开发建设局，建议责令其向湘潭综保区管委会作出书面检查。

4.湘潭经开区消防救援大队，建议责令其向湘潭市消防救援支队作出书面检查。

5.王某光，湘潭综保区开发建设局兼产业发展局局长，湘潭综保区安委办主任。鉴于王某光在火灾事故前一天担任产业发展局局长一职，在产业发展局履职情况不纳入事故责任追究。

八、防范措施建议

（一）进一步强化安全生产责任落实。针对此次事故暴露出的问题，坚决贯彻落实国务院安委会“十五条硬措施”和“湘潭36条落实措施”要求，进一步压紧压实党委政府的领导责任、部门的监管责任、企业的主体责任，切实防范化解重大安全生产风险隐患。行业监管部门要督促企业法定代表人、实际控制人、实际负责人严格履行安全生产第一责任人职责，推动企业主要负责人懂安全“红线”意识，懂安全法律法规要求，懂本企业安全重点，懂同行业典型事故案例，守法履责。对企业法人代表、分管安全的企业负责人、企业安全部门负责人履职不到位的要进行约谈或强制培训。

企业要进一步规范和强化日常消防安全管理，建立消防安全管理制度，明确各岗位相关责任人，严格落实防火检查、防火巡查制度，定期开展消防设施检查维护，严格落实消防控制室值班人员持证上岗，严格内部用火用电安全管理，落实职工岗前安全培训和应急演练，切实提升企业自主管理消防安全水平。

（二）深入排查化解安全风险隐患。一是结合安全生产专项整治三年行动巩固提升，定期组织研判安全风险，强化安全风险辨识，深入开展自建房专项整治、安全生产大检查百日攻坚、消防安全大检查等专项行动，排查重大安全风险隐患。分地区、分行业、分领域制定问题隐患和制度措施“两个清单”，推动生产经营单位牢固树立“风险即危险”“隐患即事故”的安全理念，建立风险隐患自查自报制度，切实把安全风险管控挺在隐患前面，坚决防止风险隐患演变为事故。二是突出“盲区”风险隐患排查。要加强对各地工业园区、城中村、城乡结合部、安置区、乡镇集镇中心等区域物流仓储场所以及“多合一”场所、劳密企业、中小型加工企业、小作坊、生产经营性自建房等场所的隐患排查，坚决堵住安全监管漏洞。

（三）强化监督执法手段和力度。一是从源头强化“打非治违”。此次事故充分暴露建筑工程领域源头隐患问题，工程设计、审图、施工、监理、消防检测、消防验收等环节均存在问题，相关部门要严厉查处违规降低设计标准、违规

降低标准施工、违法分包转包、无资质施工和挂靠冒用资质行为，依法精准采取停业整顿、吊销资质、上限处罚、追究法律责任等执法措施，加大公开曝光力度，强化行业自律。二是要理直气壮开展安全执法检查。紧盯各类违法行为不放，督促企业彻底整改，坚决依法依规查处，不得选择性执法，不得借营商环境而“宽松软”、走过场，降低安全门槛，对典型事故暴露出的严重违法行为要举一反三，加强针对性执法。对于多部门联合检查，按照“谁牵头谁主责”原则跟踪落实，必须确保问题隐患整改闭环管理。三是要创新监管执法方式，强化专业执法。组织专家参与执法过程，解决安全检查查不出问题的难题。加强执法队伍专业化建设，充实专业干部、培养执法骨干力量。

（四）强化企业安全生产警示教育培训。一是要强化企业管理者和从业人员的安全意识，重点加大对主要负责人的安全管理培训，同时督促企业加大对关键岗位人员的培训投入，未经安全培训合格的一律不能上岗。对于需持证上岗人员，企业必须向行业主管部门备案。二是要面向企业和社会加强安全宣传警示力度，充分利用电视广播、微信、抖音等平台发布安全提示信息、安全政策法规和警示案例。三是要鼓励社会公众通过政务热线、举报电话等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。用好安全生产“吹哨人”制度，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为。