雨湖区湖南 XX 高科新技术开发有限公司“7·24”高处坠落事故调查报告

2026 年 7 月 24 日 9 时 44 分许，位于雨湖区鹤岭镇的湖南 XX 高科新技术开发有限公司发生一起高处坠落事故，致 1 人死亡，直接经济损失约 126.7 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于 2025 年 7 月 28 日组成由市应急管理局牵头，雨湖区人民政府、市公安局、市总工会、市生态环境局、市住建局为成员单位的事故调查组（详见附件 1）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，雨湖区湖南 XX 高科新技术开发有限公司“7·24”高处坠落事故是一起因作业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品、生产经营单位未依法履行安全生产主体责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）湖南 XX 高科新技术开发有限公司概况

1.湖南XX高科新技术开发有限公司基本情况

湖南XX高科新技术开发有限公司（以下简称“XX高科公司”）成立于2013年3月14日，系有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元整，统一社会信用代码91430300064200XXXX，注册住所位于湘潭市雨湖区鹤岭镇XXX村，法定代表人程X，总经理陈X湘负责实际主持XX高科公司全面工作。经营范围包括：工业固废、城市固废、矿山固废、城市污泥及循环综合利用（不含电器、电子产品及危险废物）；环境治理工程；污染土壤修复工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.安全生产管理情况

XX高科公司成立了安全生产委员会，制定了《风险管控·安全隐患管理制度》《特种作业审批制度》《焊工安全技术操作规程》《安全管理机构人员及职能部门安全职责》等，未明确设备检修工、焊工等岗位的安全职责。

2023年11月-2026年7月，XX高科公司一直处于停产状态，该公司安排其雇佣的窑炉工马X祥及其妻子凡X菊常驻，负责安保、保洁等工作。XX高科公司未与马X祥、凡X菊签订劳动合同，定期给上述两人发放工资。

针对涉事设备检修作业，XX高科公司临时雇佣维修工李X然、罗X洪和焊工胡X义进行现场检修作业，现场作业人员提供了安全带，但未提供安全帽等必要的劳动防护用品，也未组织对临时雇佣的维修工李X然、罗X洪和焊工胡X义开展专门的安全教育培训及考核，未组织实施本单位制定的

《安全生产培训教育制度》。

3.死者基本情况

胡X义，男，身份证号码430302197003 16XXXX，XX高科公司临时聘请的焊工，持有焊接与热切割作业特种作业资质（有效期：2025年8月27日-2031年7月16日），殁年56岁。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）作业组织情况

2026年6月15日，陈X湘计划组织对XX高科公司生产设备、厂房等进行检修，工期7月-10月，总检修费用约130万元。7月23日8时许，陈X湘通知胡X义、李X然、罗X洪在XX高科公司集合，明确工资标准为100-400元/天。8时20分许，陈X湘组织马X祥、胡X义、李X然、罗X洪查看焙烧车间检修工程施工现场，明确阶段性检修施工内容，预计工期2天，施工材料在厂内自筹，陈X湘在现场口头提醒作业人员：“注意施工安全”。根据陈X湘口头安排，马X祥负责辅助胡X义维修除尘管道及相关设备，李X然配合罗X洪维修振动结料机及相关设备。7月23日15时许，马X祥配合胡X义分别将三根长约3.5米、3米、4米的架管焊接在除尘管道两侧及正下方位置，架管底端部均设置在地面，实现架管对除尘管道的支撑作用，同时，通过手动葫芦铁索缠绕的方式，托住除尘管道。

截至7月23日17时许，在陈X湘的监督下，检修作业已完成磨机弯头部分焊割（已焊割但未取下并更换）、更换

振动结料机弹簧等施工内容。

（二）事故发生经过

2026 年 7 月 24 日 8 时许，马 X 祥、胡 X 义、李 X 然、罗 X 洪等 4 名检修人员继续按照分工开展检修施工。为方便更换磨机上连接除尘管道的弯头，胡 X 义、马 X 祥在紧临磨机的西北侧地面搭设了 2 层门式脚手架，距离地面垂直高度约 3.4 米。随后，马 X 祥配合胡 X 义将磨机弯头进行了更换。

9 时 44 分许，马 X 祥站在磨机顶部用扳手紧固弯头，胡 X 义站在门式脚手架上用气割焊枪对弯头边缘进行修整。此时，除尘管道将 3 根架管压垮，并从手动葫芦铁索中脱出，撞击到除尘管道正下方的门式脚手架，未穿戴安全带的胡 X 义从门式脚手架上摔至地面，其自备的黄色安全帽一并跌落至地面；听到金属撞击声的马 X 祥立即从磨机上跳至地面，转头发现胡 X 义仰卧在地面，头朝西北侧，脚朝磨机方向；背对脚手架清理地面煤块的李 X 然听到事故声响后，也立即赶至胡 X 义摔倒地点，配合马 X 祥扶起胡 X 义，看到胡 X 义后脑部位有明显创伤；修整完机修零件的罗 X 洪闻讯也赶至事故现场，马 X 祥安排罗 X 洪在现场拨打了 120；随后，马 X 祥通过电话向陈 X 湘报告了事故情况。

（三）应急处置情况

9 时 55 分许，陈 X 湘赶至事故现场应急处置，看到胡 X 义后脑部位有少量血迹。10 时许，120 救护车赶至事故现场将胡 X 义送往锰矿医院救治，经检查发现伤势严重，于 11 时许转至湘潭市中心医院抢救，诊断为急性特重型颅脑损

伤，枕骨、肋骨等多处骨折。13 时 11 分许，胡 X 义因伤势过重经抢救无效死亡。

（四）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2026 年 7 月 24 日 11 时 50 分许，市卫健委将事故信息报送至市应急指挥中心，市应急指挥中心迅即调度雨湖区应急指挥中心进行核实。12 时许，鹤岭镇平安法治与应急管理办公室主要负责人核实情况后，立刻向鹤岭镇负责人报告。随后，鹤岭镇主要负责人立即将相关情况通报鹤岭镇派出所主要负责人。13 时 50 分许，市卫健委将胡 X 义死亡的信息续报市委、市政府、市应急指挥中心。14 时 40 分许，市应急指挥中心将核实后的事故信息报省应急指挥中心。

2.响应情况

7 月 24 日 12 时 30 分许，鹤岭镇负责人带队赶至事故现场开展相关应急处置工作。随后，鹤岭镇派出所、雨湖区应急管理局相关调查人员赶至事故现场开展现场勘验、人员询问等前期调查工作。17 时许，市应急管理局调查人员赶至事故现场进行现场勘查等前期调查工作。

（五）现场勘查基本情况

事故中心现场位于 XX 高科公司焙烧车间一隔间内，中部区域设置有磨机（罐体高约 2.5m，上方为方形管道接口），西北侧有一根斜撑在地面的除尘管道（直径约 420mm，材质为铁质，重约 350kg），接地处有煤粉堆积，此管道与地面的弯头尺寸（底部为方形：长 45cm、宽 38cm，高度约 70cm）

一致；除尘管道的另一端与西北侧上方的除尘器相连。现场概貌如图 1、图 2 所示：



图 1 事故现场概貌

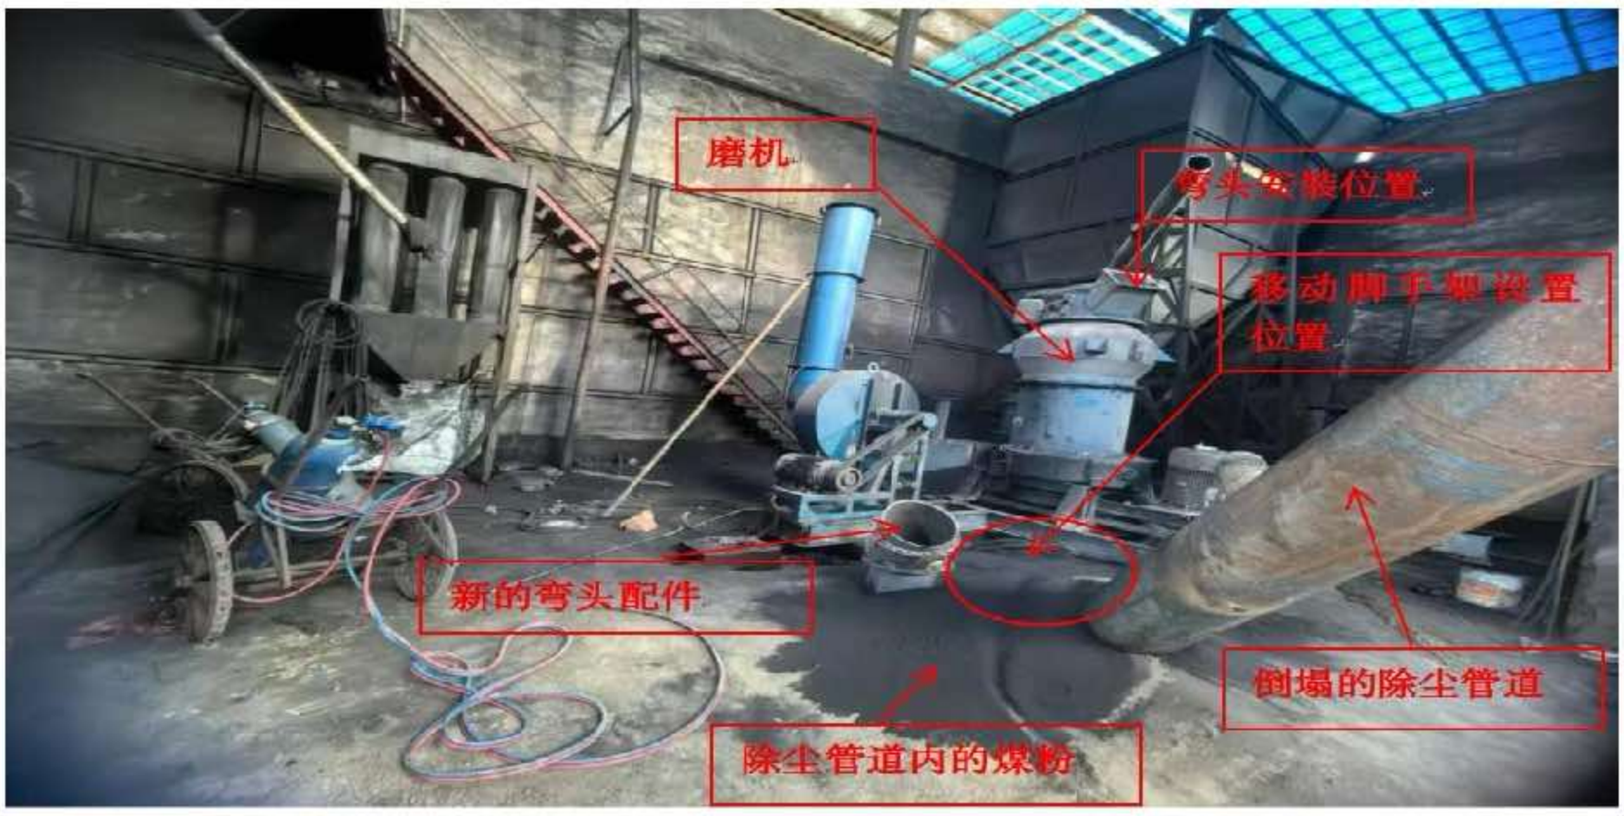


图 2 隔间内的事故中心现场概貌

磨机西北侧斜撑在地面的除尘管道两侧及下方共有三处点焊痕迹，图 3-图 5 所示：



图 3 东北侧点焊痕迹　　图 4 下方点焊痕迹　　图 5 西南侧点焊痕迹

磨机东南侧见一枪体长约 42cm 气割焊枪，图 6 所示：



图 6　气割焊枪

西侧地面放置有散落的脚手架部件，恢复后脚手架呈长方形结构，可搭成两层总高约 3.4m，单层高度均为 1.7m、宽约 0.95m，部分支撑杆存在弯折变形痕迹，图 7 所示：



图 7　门式脚手架零部件

现场有三根支撑架管，长度分别为 3.5m（一端可见 9×14cm 的管壁破损和脱焊痕迹）、4m（一端存在脱焊与管壁破损痕迹）、3m（一端焊有尺寸为 5×6cm 的长方形钢板，钢板边角处有点焊痕迹），直径均约 4cm，表面均不同程度锈蚀，图 8 所示：



图 8　还原支撑情况的支撑架管

隔间入口的南侧墙角处可见一顶黄色的安全帽，帽壳表面存在竖向陈旧性挫刮痕迹，但未见开裂和新鲜磕碰痕迹，安全帽内的帽箍、后箍、缓冲垫等部件均无脱落、撕裂、变形等新鲜痕迹，图 9、图 10 所示：



图 9 安全帽外壳概貌



图 10 安全帽内部概貌

2026 年 8 月 3 日，事故调查组委托湖南楷研司法鉴定中

心对事故现场进行勘查、对死者进行尸表检验，结合事故现场勘查、尸表检验情况分别出具了《现场勘验检查工作记录》《胡 X 义尸表检验情况说明》（详见附件 2、附件 3）。

（六）善后处置情况

2026 年 7 月 30 日，雨湖区鹤岭镇人民调解委员会组织 XX 高科公司与胡 X 义家属进行协商并达成一致，出具了《人民调解协议书》，由 XX 高科公司一次性赔偿胡 X 义家属 XXX 万元，事故善后工作至此结束。

（七）事故应急处置评估情况

市区应急、公安等部门及鹤岭镇根据自身职责第一时间对事故进行了处置。XX 高科公司作业人员在事故发生后拨打 120 请求救援，主要负责人积极组织对事故开展了应急处置、事故善后等有关工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 人的不安全行为。胡 X 义站在距离地面垂直高度约 3.4 米的门式脚手架上用焊接作业时，未按《焊工安全技术操作规程》穿戴安全带[1]，未正确佩戴安全帽等劳动防护用品[2]，事发时所佩戴的安全帽未对胡 X 义头部进行有效防护。

2. 物的不安全状态。支撑杆和手动葫芦铁索不能承受除尘管道自身重量，除尘管道发生倾倒并撞击胡 X 义所站立的门式脚手架，胡 X 义在摔倒过程中伴随安全帽从头部滑落，

---

[1]《焊工安全技术操作规程》2.4 4）2 米及以上高空焊割：安全带高挂低用；下方设置接火盆，设立警戒区，防止焊渣坠落引燃可燃物。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

胡 X 义头部受重伤致死。

（二）间接原因分析

XX 高科公司履行安全生产主体责任存在的问题

一是未提供安全帽等劳动防护用品并监督教育按照使用规则佩戴、使用[3]。未向胡 X 义提供安全帽等劳动防护用品，未依法监督、教育其在作业过程中正确使用安全带、安全帽下等劳动防护用品。

二是未落实作业审批等安全管理制度。未教育和督促胡 X 义执行本单位制定的《特种作业审批制度》[4]《焊工安全技术操作规程》[5]，未落实动火作业、高处作业审批制度。

三是未依法落实“双预防”机制[6]。未对设备检修作业现场存在的高处坠落、支撑支架和葫芦不能铁索承重等安全风险进行辨识并采取相应管控措施；未及时发现并消除胡 X 义未佩戴安全带、未正确使用安全帽的事故隐患。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《特种作业审批制度》第二条：本制度适用于企业内动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业及吊装作业等五类特种作业的审批、执行与监督管控。

第三条：特种作业实行分级审批、提级管控原则。作业必须办理审批手续，严禁无审批作业；作业条件发生重大变化必须重新审批。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《焊工安全技术操作规程》总则 1.3：作业人员必须熟悉设备性能、风险危害，严格执行动火审批制度，拒绝违章指挥、杜绝违章作业。4.3 动火作业：按企业制度办理动火证，监护人全程在岗，动火结束后留守观察。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

四是未依法组织安全生产教育培训[7]。未组织胡X义、马X祥、罗X洪、李X然针对设备检修进行专门的安全生产教育和培训，未保证设备检修从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉本单位制定的安全生产规章制度和安全操作规程；未如实记录安全生产教育和培训内容。

五是主要负责人未依法履职[8]。陈X湘未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织实施本单位制定的《安全生产培训教育制度》；针对事发设备检修工作，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

四、属地政府及部门履职情况

XX高科公司近年来一直处于停产状态，该公司自2023年被调整为镇管企业，由鹤岭镇人民政府负责监督管理，定期开展安全检查巡查等工作。

（一）鹤岭镇人民政府履职情况

2024年9月、2025年5月，鹤岭镇平安法治与应急管理办公室（以下简称“鹤岭镇应急办”）按照年度执法计划组织对XX高科公司进行执法检查，发现该公司一直处于停工停产状态。2026年2月，鹤岭镇应急办多次在辖区企业信息微信群内多次强调岁末年初安全生产工作要求以及复工

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）...；（四）...；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）...；（七）...。

复产“六个一”相关工作要求。2026年7月17日，鹤岭镇组织全镇企业负责人召开安全生产风险隐患大排查大整治工作推进会，要求停产企业在复工复产前需向鹤岭镇应急办提交复工复产申请，经现场踏勘符合安全生产要求后方可复工复产。2026年5月28日、7月17日，鹤岭镇在落实安全生产风险隐患大排查大整治工作过程中，联点镇领导杨X艳先后两次对XX高科公司进行带队检查，发现XX高科公司厂区无人，没有听到生产设备运转声，无法进入厂区检查核查。

鹤岭镇人民政府对XX高科公司开展了计划执法检查、领导带队督导检查、抽查检查等安全生产检查工作，相关站办所未定期调度掌握XX高科公司设备检修等复工复产工作情况，也未及时对XX高科公司设备检修工程开展安全检查抽查等工作，对XX高科公司安全监管存在漏洞，安全监管责任落实不力。同时，鹤岭镇联系企业制度落实存在差距，联企联点领导等人员与XX高科公司协调联络工作力度不够，未掌握企业生产经营状态，对企业未报告的情况下组织设备检修等复工复产的问题失察。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

胡X义，男，XX高科公司临时雇佣的焊工。胡X义站在距离地面垂直高度约3.4米的门式脚手架上用气割焊枪修整磨机与弯头接口边缘部位时，未穿戴安全带，未正确佩戴安全帽，事发时头部受重伤致死。胡X义对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.XX 高科公司未提供安全帽等劳动防护用品并监督教育按照使用规则佩戴、使用；未教育和督促胡 X 义严格执行本单位制定的《特种作业审批制度》《焊工安全技术操作规程》，未落实动火作业、高处作业审批制；未依法落实“双预防”机制；未依法组织安全生产教育培训，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四十四条、第四十一条、第二十八条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

2.陈 X 湘，男，XX 高科公司总经理，负责主持该公司全面工作。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织实施本单位制定的《安全生产培训教育制度》，XX 高科公司未对胡 X 义等检维修人员进行安全培训；针对事发设备检修工作，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二款、第五款之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

（三）建议生产经营单位内部处理的人员

马 X 祥，男，XX 高科公司窑炉操作工。在配合胡 X 义进行设备检修作业过程中，未穿戴安全带，未落实高处作业审批制。对该起事故应负责任，建议 XX 高科公司依据公司有关规定进行处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.甘X威，男，中共党员，鹤岭镇应急办工作人员，负责辖区企业安全生产检查等管理工作；对XX高科公司的安全检查巡查过程中，未定期调度掌握该公司设备检修等复工复产工作情况，也未及时对XX高科公司设备检修作业开展安全检查等工作，对事故发生负有责任，建议鹤岭镇对其给予批评教育。

2.周X，女，群众，鹤岭镇应急办工作人员，负责辖区企业安全生产检查等管理工作；对XX高科公司的安全检查巡查过程中，未定期调度掌握该公司设备检修等复工复产工作情况，也未及时对XX高科公司设备检修作业开展安全检查等工作，对事故发生负有责任，建议鹤岭镇对其给予批评教育。

3.唐X，男，男，中共党员，鹤岭镇应急办主任，负责鹤岭镇安全生产等工作，督促应急办定期调度XX高科公司复工复产工作情况不力，未督促开展对XX高科公司设备检修的安全检查工作，建议鹤岭镇对其给予责令检查。

4.杨X艳，女，中共党员，雨湖区鹤岭镇党委委员、组织委员，负责联系XX高科公司的联企联点镇领导；督促落实联企联点制度有差距，未及时掌握企业生产经营状态，对企业未报告的情况下组织设备检修等的问题失察，建议对其给予责令检查。

（五）其他处理建议

责成雨湖区鹤岭镇向雨湖区人民政府做出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）XX高科公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任

一是要切实加强对生产经营活动过程中的现场安全管理，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳保用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，并认真落实好劳保用品签收制。**二是**进行吊装、动火、高处作业等危险作业前，要严格落实审批制，制定具体的作业方案、操作规程和安全保障措施，安排专人进行现场安全管理和安全检查，督促作业人员严格执行作业方案、操作规程和安全保障措施。**三是**要切实将“双预防”机制落到实处，认真做好安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，有效杜绝类似事故。**四是**要依法组织所聘请的从业人员开展安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。同时，要如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。**五是**要认真做好停工停产期间的安全生产工作，在复工复产前，必须按照相关工作要求，提前向属地政府及相关行业主管部门报告，并全面做好复工复产安全生产工作。

（二）鹤岭镇人民政府要认真落实好属地责任，切实做到“守一方水土，护一方平安”

一是要进一步厘清安全责任，要结合辖区生产经营单位类型和站办所实际，认真研究并细化固废利用等行业的安全责任，厘清应急办、生态事务中心等安全职责并督促抓好落

实，严格依法贯彻执行安全生产“三管三必须”工作要求。**二是**要紧盯停工停产、“半生产”企业，开展一次全面摸排，定期采取暗访督导、安全巡查、用电量督查、安全宣传等方式，督促其全面加强安全防控措施。同时，督促相关企业严格落实复工复产“六个一”等工作要求，切实做到不安全不复工，不安全不生产。**三是**要切实提升政治站位，压实责任，统筹协作，严格按照“严之又严、实之又实”和“超常规、不一样”的整治要求，做细做实安全生产风险隐患大排查大整治各项工作，有力将事故遏制在萌芽状态。

（三）雨湖区要督促行业主管部门强化落实安全生产职责

雨湖区政府要贯彻落实“三管三必须”安全生产工作要求，认真研究涉事企业及同类型生产经营单位的安全生产工作，明确固废利用行业等跨行业企业的安全监管职责边界，督促指导生态环境、工信、应急管理、消防救援等部门依法依规履行安全责任，坚决堵塞监管盲区；同时，要强化停产复工安全管理，督促有关部门指导有关生产经营单位严格落实停工停产、复工复产安全措施和报备管理要求，及时掌握生产经营动态，坚决防止因停产复工安全防范措施不力导致同类事故再次发生。

（四）生态环境部门要切实抓好固废领域安全生产督促指导

生态环境部门要统筹生态环境保护等业务工作和安全生产工作要求，开展事故案例警示教育，同时在生态环境执

法检查等工作中，督促指导固废领域相关生产经营单位落实安全生产责任，发现存在违反安全生产法律法规行为的，属于本部门职责范围内的要及时依法处理，不属于本部门职责范围的，要及时移送处理，确保生产经营单位依法生产、合法经营，不断提升固废领域安全生产工作水平。

湘潭市人民政府事故调查组

2026 年 9 月