同安汀溪厦门日日兴工贸有限公司
“7·22”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：厦门市同安区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 9 月 30 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）涉事作业项目基本情况 2

（二）事故发生单位概况 2

（三）事故发生单位安全管理情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场情况 4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）善后处理 9

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）事故直接原因分析 10

（二）事故间接原因 10

（三）其他可能因素排除 11

四、单位安全管理及政府部门监督管理情况 11

（一）单位安全管理存在问题 11

（二）政府部门监督管理情况 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人） 12

（二）对事故有关责任人员处理建议（1人） 12

（三）其他处理建议 13

六、事故防范和整改措施 13

同安汀溪厦门日日兴工贸有限公司“7·22”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月22日9时6分许，在同安区汀溪镇汀溪街1000号厦门日日兴工贸有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约76万元。

事故发生后，区政府主要领导作出批示，要求各相关政府部门按各自职责妥善做好事故调查和善后处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规和有关规定，同安区人民政府授权区应急局牵头，会同区科技和工信商务局、区城市管理和综合执法局、区总工会、同安公安分局、汀溪镇人民政府等单位组成同安汀溪厦门日日兴工贸有限公司“7·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委和区检察院派员参加，依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。

经调查认定，本起事故是一起因作业人员安全意识淡薄，未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格、未按要求佩戴劳动防护用品，违章进行高处作业；作业单位未提供安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，未对其工作人员进行安全管理、安全培训及劳保措施落实，未严格落实高处作业安全操作规程，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事作业项目基本情况

作业名称：厂房屋面喷漆翻新作业；**作业地点：**同安区汀溪镇汀溪街1000号厦门日日兴工贸有限公司厂区内；**作业内容：**厦门日日兴工贸有限公司厂房屋面喷漆翻新；**发包方：**厦门日日兴工贸有限公司；**承包方：**全树根，个人经营的投资人。**建筑基本情况：**厂房建设于2006年，为钢结构铁皮屋顶，屋顶为斜坡，最高处距离地面6.4米，最低处距离地面4.5米，屋顶嵌有玻璃纤维材质透明采光瓦。

（二）事故发生单位概况

1.全*根，男，46岁，江西省黎川县人，居民身份证号码：3625231980****6010，涉事作业承包人。

2.厦门日日兴工贸有限公司，位于同安区汀溪镇汀溪街1000号，法定代表人杨*芳，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册日期：2010年6月17日，注册资金872万元人民币，统一社会信用代码：91350212556207488T，经营范围：包括

生产、加工、销售铝合金门窗、不锈钢制品、机械设备（不含特种设备）；批发、零售建筑材料、五金交电、金属制品、木制品。

3.杨*芳，男，52岁，福建省厦门市人，居民身份证号码：3502211974****2033，厦门日日兴工贸有限公司法定代表人。

4.尹*飞，男，41岁，重庆市梁平区人，居民身份证号码：5002281985****7111，全树根聘请的社会零散务工人员。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.全*根是社会零散工人，作为涉事作业项目的承包人，未严格落实《厂房屋面喷漆翻新包工协议》的安全生产责任，未提供安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，未对其工作人员进行安全管理、安全培训及劳保措施落实，未严格落实高处作业安全操作规程。

2.厦门日日兴工贸有限公司是厦门市同安区小微企业，现有从业人员13名，有自主创建安全生产标准化，有设置安全管理机构并任命安全管理人员，有制定厂区临时作业、实习参观及其他外来人员安全管理制度、特种作业人员管理制度、“三违”行为管理制度、高处作业安全管理制度、危险作业审批制度、作业安全及小散工程和零星作业管理制度等安全管理规章制度，并与承包人全树根签订有《厂房屋面喷漆翻新包工协议》明确双方权利、义务和安全生产责任。但该公司对外包作

业的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并消除外包作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格、未按要求佩戴劳动防护用品进行高处作业的生产安全事故隐患。

（四）事故发生经过

2026年7月22日7时30分许，全*根和尹*飞先后到达厦门日日兴工贸有限公司，开始做喷漆作业前的准备工作。8时24分杨*芳到达公司后，尹*飞、全*根先后从厂房南侧通过竹节梯登上制作车间屋顶从北向南开始喷漆作业，尹*飞负责在北侧喷漆作业，全*根在南侧辅助拉喷漆气管，杨*芳在边上监督。9时6分许，尹*飞在后退过程中不慎踩到采光瓦上，采光瓦破裂，尹*飞坠落至地面受伤。现场人员立即拨打120急救电话，救护人员到场后，将尹*飞送往同安中医院救治，10时00分许，经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于厦门市同安区汀溪镇汀溪街1000号，具体位置在厦门日日兴工贸有限公司制作车间钢结构铁皮屋顶采光瓦处，事发时为上午，天气晴，光照情况良好。施工区域未见围挡，下方未见脚手架或防坠网等安全防护措施，地面为水泥地板，事发点距地面垂直高度6.3m。（详见图1，图2，图3）



图1 事故现场



图2 制作车间外观



图3 现场竹梯

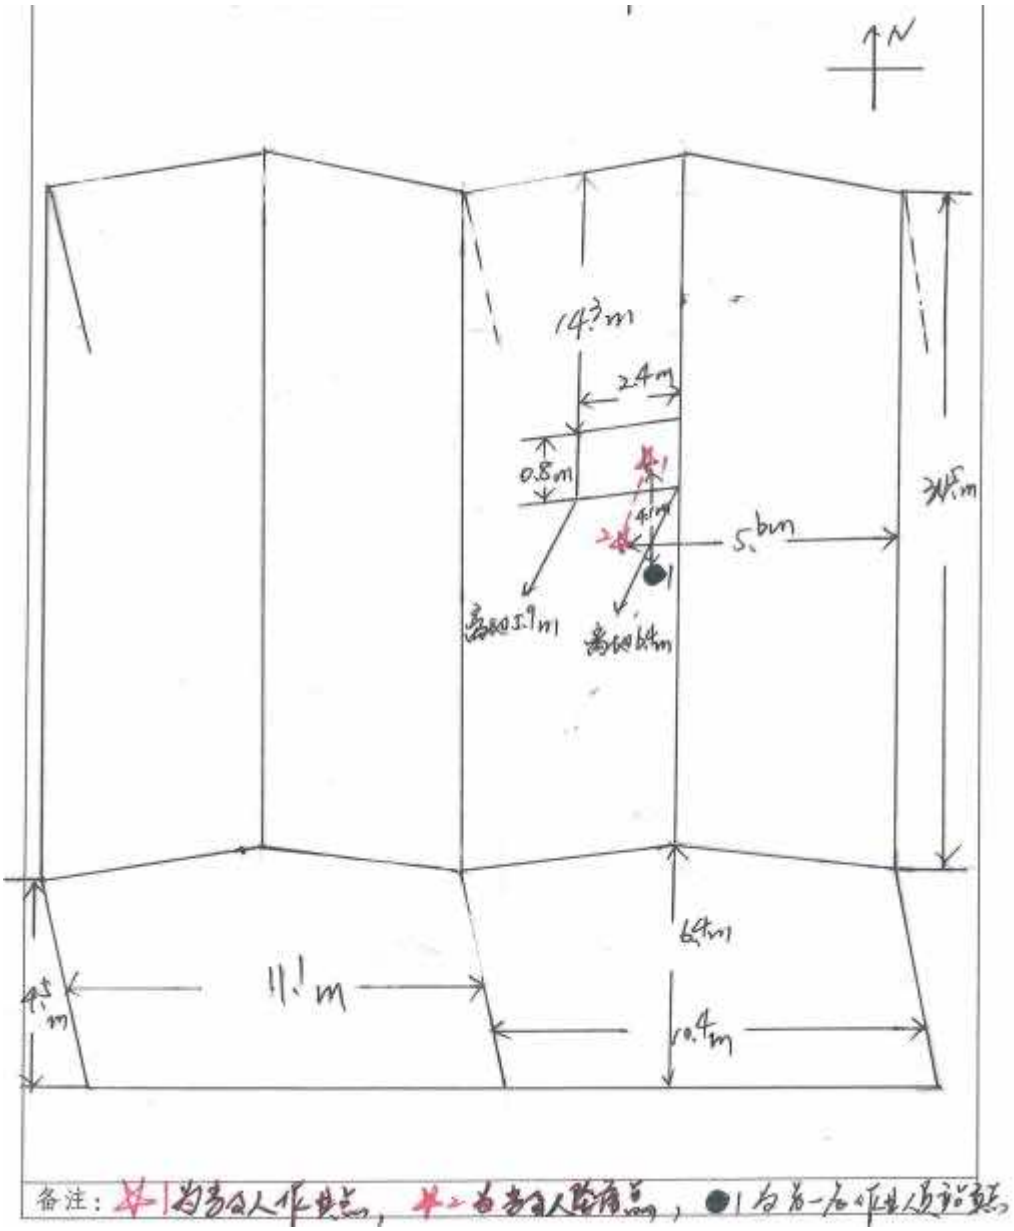


图4 现场勘验示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，信息如下：

姓名：尹*飞，男，41岁，重庆市梁平区人，身份证号码：5002281985****7111，全*根聘请的社会零散务工人员。

2.直接经济损失情况

该事故直接经济损失约76万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月22日9时7分，事故发生后现场人员马上拨打120将伤者送医。10时00分许，医院宣布抢救无效死亡，杨腾芳立即拨打110报警。

接报后，区应急局、同安公安分局、汀溪镇人民政府等单位第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，开展事故调查取证，要求企业保护现场，做好善后处置工作，并将相关情况上报区委区政府、市应急管理局和110指挥中心等。

（二）事故现场应急处置情况

2026年7月22日9时6分，尹*飞从屋顶高处坠落，9时7分杨*芳拨打120急救电话，现场人员取下尹*飞口罩，帮忙清理鼻孔和口腔里的血，9时27分120救护车抵达现场，医护人员紧急处置后，9时31分送往同安中医院进行抢救，10时00分许，尹*飞经抢救无效死亡。

（三）善后处理

事故发生后，汀溪镇立即开展事故善后处置工作。2026年8月4日，厦门日日兴工贸有限公司和尹*飞家属达成了赔偿协

议，签订了人民调解协议书，并支付部分赔偿款。承包人全*根尚未履行赔偿责任。

（四）事故应急处置评估

从应急救援情况看，各部门都能够迅速响应，妥善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、询问分析，事故的直接原因是：尹逢飞在喷漆后退的过程中踩到采光瓦上，采光瓦承受不住其体重破裂，尹逢飞从屋顶坠落至地面，造成本起事故。

（一）事故直接原因分析

1.尹*飞安全意识淡薄，未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格违章高处作业，自我安全防范意识不强，作业时未按要求佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品。

2.采光瓦材质为玻璃纤维，长期日晒雨淋后树脂变脆，集中荷载点易击穿断裂，无护栏、防坠网等安全防护措施。

（二）事故间接原因

全*根作为涉事作业承包人，未严格落实《厂房屋面喷漆翻新包工协议》的安全生产责任，未提供安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，未对其工作人员进行安全管理、安全培训及劳保措施落实，未严格落实高处作业安全操作规程。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、单位安全管理及政府部门监督管理情况

（一）单位安全管理存在问题

1.全*根作为涉事作业承包人，未严格落实《厂房屋面喷漆翻新包工协议》的安全生产责任，未提供安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，未对其工作人员进行安全管理、安全培训及劳保措施落实，未严格落实高处作业安全操作规程。

2.厦门日日兴工贸有限公司作为发包方，对外包作业的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现安全问题并督促整改。

（二）政府部门监督管理情况

2025年12月18日，汀溪镇安全生产监管人员对厦门日日兴工贸有限公司开展安全生产指导服务发现1条隐患；2026年1月7日复查，该企业隐患问题已整改到位。

2026年3月9日，同安区安全生产治本攻坚三年行动综合督导组对厦门日日兴工贸有限公司开展安全生产指导服务发现23项问题隐患，并于3月10日移交汀溪镇负责督促闭环整改；3月27日汀溪镇安全生产监管人员对该企业隐患问题整改情况进行复查，23项问题隐患已整改18项，其余5项未整改到位；3月31

日汀溪镇安全生产监管人员对该企业隐患问题整改情况进行复查，5项问题隐患已整改到位。

2026年6月30日，汀溪镇安全生产监管人员对厦门日日兴工贸有限公司开展安全生产指导服务发现问题隐患2项，7月22日复查，该企业2项隐患均已整改到位。

汀溪镇人民政府对辖区小散工程和零星作业安全巡查不到位，未及时发现并督促厦门日日兴工贸有限公司做好小散工程和零星作业登记纳管工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

尹*飞，全树根聘请的社会零散务工人员，安全意识淡薄，没有高处作业资格证违章高处作业，自我安全防范意识不强，作业时未按要求佩戴劳动防护用品，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员处理建议（1人）

全*根，作为涉事作业承包人，未严格落实《厂房屋面喷漆翻新包工协议》的安全生产责任，未提供安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，未对其工作人员进行安全管理、安全培训及劳保措施落实，未严格落实高处作业安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]和

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十五条[2]的有关规定，应对事故发生负主要责任，建议由区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十一条[3]有关规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.厦门日日兴工贸有限公司作为发包方，对外包作业的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现安全问题并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]的有关规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[5]的相关规定对厦门日日兴工贸有限公司及其直接负责人杨*芳进行行政处罚。

2.刘*成，汀溪镇人民政府小散工程和零星作业安全生产监管人员，对辖区小散工程和零星作业安全巡查不到位，未及时发现并督促厦门日日兴工贸有限公司做好小散工程和零星作业登记纳管工作，建议移交纪委监委依纪依法处理。

六、事故防范和整改措施

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

为认真吸取此次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”工作机制和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）落实企业安全生产主体责任

厦门日日兴工贸有限公司，一要开展事故警示教育。深入剖析事故原因，组织全体人员召开事故警示教育会，通报事故情况，加强关键岗位从业人员的岗前教育和日常培训，提升风险辨识能力；二要加强承包单位安全监管。严格审核项目承包单位资质，督促施工单位严格落实各项法律法规、强化现场安全管理及隐患排查力度，杜绝再次发生类似的事故。

（二）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险

汀溪镇人民政府要切实履行属地监管职责，结合调查发现的问题和安全生产管理工作要求，组织辖区企业召开警示教育会，督促各有关企业落实安全生产主体责任，认真排查各类事故隐患。强化小散工程和零星作业安全监管，压实网格巡查管控责任，严格落实信息登记、作业报备制度，重点盯防高处作业、拆除、维修等风险环节，从严核查作业人员资质条件，严禁无资质承揽施工、违规冒险作业。健全隐患排查整改闭环机制，常态化开展小散工程、零星作业风险排查整治，强化业

主、施工方安全责任告知，补齐小微作业监管短板，坚决防范同类事故发生。