附件

干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程“7·15”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月15日7时10分左右，位于干河办事处辖区恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程施工现场发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡（死者：曾中炎，男，57岁，湖北仙桃人），直接经济损失约95万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2024年7月20日，市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城市更新局、市总工会等部门人员组成的干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程“7·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 建设单位: 仙桃市干河街道办事处(以下简称: 干河街道), 位于仙桃城区西部，东至大新路与龙华山相邻，西靠胡场，北依汉水，南达沪蓉高速公路。复州大道、桃源大道、仙桃大道横贯东西，汉江路、干河路、丝宝路贯穿南北。版土面积 66.26 平方公里，辖 41 个村社区，总人口约 23.54 万。

2. 施工单位: 湖北山尊建设有限公司(以下简称: 湖北山尊), 法定代表人: 赵国平; 成立于 2020 年 08 月 07 日，注册资本 1000 万元人民币，统一信用代码: 91420105MA49JBFM10，企业类型: 有限责任公司（自然人独资），营业期限: 2020-08-07 至 无固定期限，企业地址: 仙桃市沙咀办事处致富路西侧，B 幢 2 楼，经营范围: 建筑工程、市政工程、水利水电工程、电力工程、公路工程、装饰工程、幕墙工程、防水工程、防腐工程、保温工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程施工; 为建筑工程提供劳务服务; 模板、脚手架、机电设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程由该单位承建。

3. 监理单位: 鄂通（湖北）工程咨询有限责任公司（以下简称: 鄂通公司）。法定代表人: 刘斯高; 成立日期: 2022 年 11 月 25 日，注册资本: 300 万元，统一社会信用代码: 91429004MAC3T3W44K，企业类型: 有限责任公司（自然人独资），工商注册号: 429004000486364，组织机构代码: MAC3T3W4-4，营业期限: 2022-11-25 至无固定期限，登记机关: 仙桃市市场

监督管理局，注册地址：仙桃市干河街道桃源大道中段8号设计院1栋1单元202室，经营范围：许可项目：建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理，水运工程监理，文物保护工程监理，地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，工程管理服务，标准化服务，单建式人防工程监理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），体育中介代理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故工程项目概况

项目名称：干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程（以下简称：新建工程）。

2024年2月19日，干河街道对新建工程公开招标，3月12日，湖北山尊领取中标通知书，3月15日，湖北山尊与干河街道签订施工合同。施工合同中写明工程总建筑面积：1800㎡，4层，每层约450㎡，工期：3个月，工程地点：仙桃市干河街道办事处恒迪社区，工程总造价：贰佰捌拾万零贰仟元（2802000.00），工程内容包括：土方、基础、砌墙、粉刷、钢筋砼、保温隔热、屋面防水、不包门、窗、涂料、外墙装饰等。


2024年3月20日，湖北山尊组织施工人员进场施工。同日，监理单位鄂通公司进驻工地开展监理工作。在施工期间，监理单

位对施工过程中发现的安全隐患和施工人员未采取安全防护措施的情况均通报给施工单位，截至事故发生，施工单位均未采取任何整改措施。

2024年3月30日，湖北山尊总经理陈国兵电话联系陈方革（个体经营户）口头约定将新建工程的外围脚手架搭设和拆除项目外包给其负责，4月2日，陈方革带领曾中炎、詹建平等6名工人进入新建工程施工工地进行安装外围脚手架（钢管和扣件由陈方革提供），安装作业前，湖北山尊未对陈方革的相应资质进行审查、未对曾中炎等6名工人的高处作业证件进行审查。

（三）事故现场情况

事故现场位于干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程三层外围脚手架与主体结构之间处，作业人员未佩戴安全防护用品，施工现场未见任何安全警示标志。

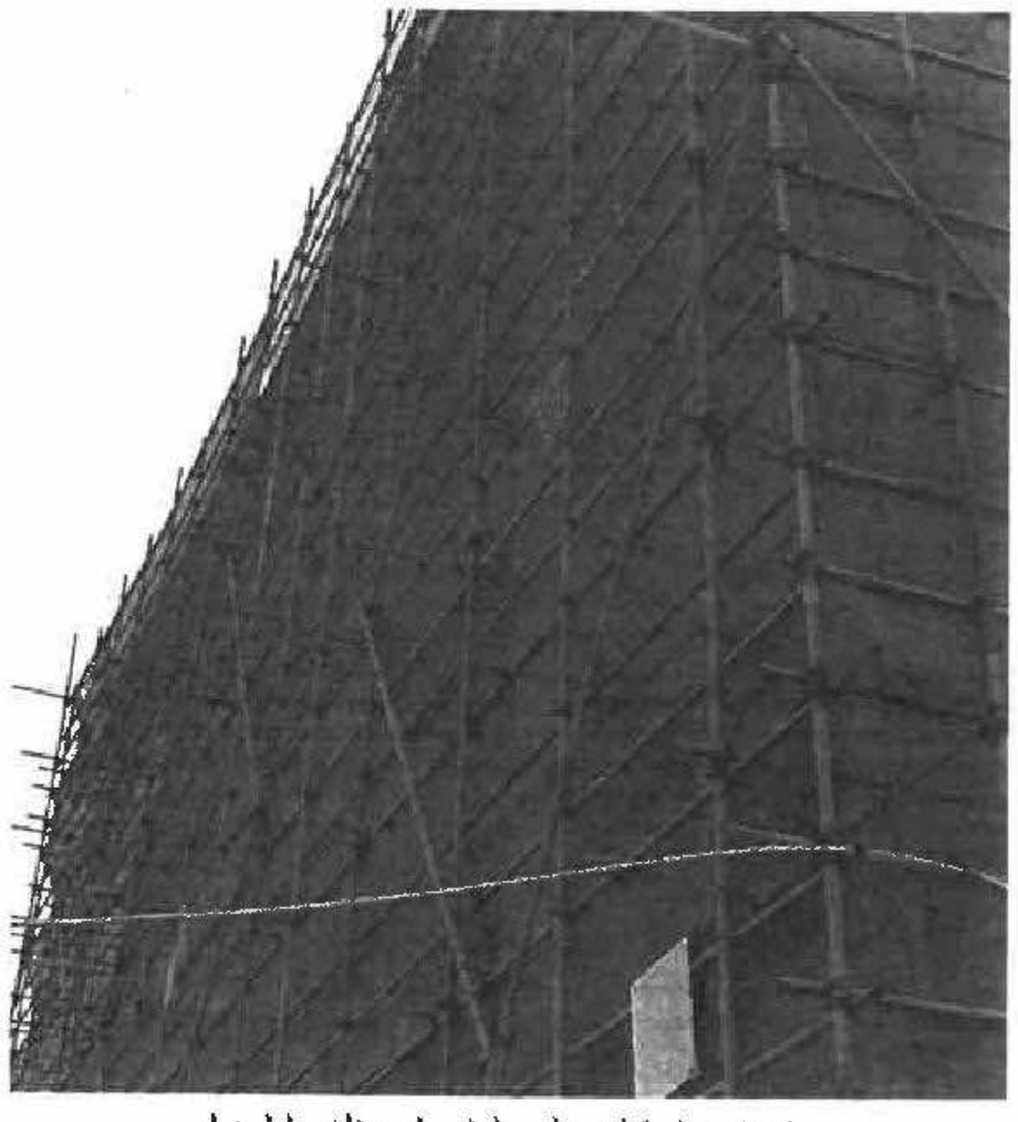

事故发生地点现场图

二、事故发生经过、报告和救援情况

（一）事故发生经过

经现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析，还原事故发生经过如下：

2024年7月15日上午6时30分，曾中炎与詹建平等6人进入新建工程施工工地对松动的外围脚手架进行加固，7时10分左右，曾中炎在未采取任何安全防护措施的情况下对三层的外围脚手架进行加固作业时，失足从三层外围脚手架与主体结构之间处坠落。

（二）事故信息报告和善后工作情况

2024年7月15日上午7时30分左右，内外墙涂料粉刷班组负责人张杏彪发现有人坠落后，分别拨打了120、110，并分别电话告知湖北山尊总经理陈国兵、外围脚手架安装和拆除的负责人陈方革此事，8时15分左右，120、110先后到达现场，将曾中炎送往市第一人民医院进行抢救，9时07分，医务人员宣布曾中炎经抢救无效死亡。随后，陈国兵联系仙桃市殡仪馆，9时50分，殡仪馆工作人员到达，将死者遗体运至殡仪馆。

7月15日，干河街道接到报告后，立即向市政府、市应急管理局报告了事故相关情况，市应急管理局依照事故报告程序分别向省应急管理厅和市人民政府进行了报告。

事故发生后，市应急管理局、干河街道、干河派出所相关人员第一时间赶到事故现场进行处置，干河街道迅速成立善后工作

专班，组织事故单位负责人与死者家属进行协商，双方于7月15日晚上达成赔偿协议并签订人民调解协议书（编号：仙干民调[2024]第39号），善后事宜得到妥善处理，没有造成社会负面影响。

（三）人员伤亡和直接经济损失

死者曾中炎，男，身份证号码为　　，现年57岁，家庭住址：仙桃市干河街道　　。此次事故造成直接经济损失约95万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

架子工曾中炎（死者）在未采取任何安全防护措施，且不具备相应资质的情况下对新建工程三层的外围脚手架进行加固作业时，不慎坠落。

（二）管理原因

湖北山尊，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未安排专门人员在作业现场进行安全管理，对作业人员违规进行高处作业的行为未能及时发现并制止；未聘请具有资质的人员进行作业。

（三）事故性质

事故调查组认定，干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程“7·15”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、有关辖区政府及部门履行职责的情况

干河街道在开工前组织施工单位、监理单位召开安全文明施工会议，特别对施工单位进场后成立安全应急小组提出了要求，干河街道安排了专人对施工单位及施工现场进行监督管理，要求施工单位、监理单位对进入施工现场的人员必须做好岗前安全教育培训和防护措施。经事故调查组调查发现，干河街道未认真落实属地安全生产管理责任，对辖区内的建设项目监督检查不力。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

曾中炎，架子工，在未采取任何安全防护措施，且不具备相应资质的情况下，违规作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚单位

湖北山尊，未依法履行工程建设单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚人员

陈国兵，湖北山尊总经理，未依法履行企业主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议问责单位及有关公职人员

建议干河街道党工委按照干部管理权限，对相关党员和公职人员履职不到位的问题予以处理，并将处理结果报仙桃市安全生

产委员会办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。建筑施工企业要深刻吸取事故教训，增强安全发展责任意识，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，完善安全操作规程和隐患排查治理机制。加强安全培训，增强员工素质。严格审查特种作业人员相关资格证件，依法依规从事建设和施工活动。

（二）加强隐患排查治理。各生产经营单位要高度重视高处作业风险，开展高处作业安全隐患专项安全检查，从责任划分、资质审查、教育培训、安全交底、装备配备、装备使用、安全措施、现场管理、应急演练等方面全面排查安全隐患，落实整改措施，做到安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援“五到位”，切实防范高处坠落事故再次发生。

（三）加强行业安全监管。行业监管部门要进一步提高对建设领域安全生产工作极端重要性认识，加强建设行业安全监管，强化以小散零星施工活动、高处作业施工活动为重点的安全检查力度，督促生产经营单位落实建筑施工安全生产五方主体责任，严厉打击建设领域违法违规行为，确保建设领域生产安全。

（四）加强属地安全管理。各地要认真落实“党政同责、一岗双责”责任，加强组织领导与统筹协调，盯紧建筑施工等高风险重点领域，加大日常监督检查力度，针对小散零星施工活动、高处作业施工活动，提高安全检查的深度和广度，督促生产经营

单位落实各项安全防范措施，遏制生产安全事故发生。

干河恒迪社区、肖台社区党员群众服务中心新建工程

“7·15”一般高处坠落事故调查组

2024年9月4日