马鞍山市胜达机电设备安装有限公司“8·9”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月9日15时10分许，位于马鞍山市雨山区佳山乡境内荣马山湖澜庭，一名工人于该项目工地施工3号楼高处不慎坠落，事故造成一人死亡。

事故发生后，雨山区区委、区政府领导高度重视，区政府主要和分管领导、区应急局、佳山乡政府相关同志赶赴现场核实情况，并会同雨山公安分局做好死者家属安抚工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，雨山区政府成立了以区政府常务副区长李刚为组长，区应急管理局为副组长单位，区纪委监委、区住建交运局、区应急管理局、区人社局、区总工会、雨山公安分局、佳山乡政府为成员单位，并邀请住建领域专家组成“8·9”高处坠落死亡事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见以及事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程概况

荣马山湖尊项目位于雨山区九华路与军民路交叉口东南角阳湖塘A地块，总建筑面积为107346.42㎡，地下1层，1-8#楼17层，9-10#楼20层，建筑高度52.4m至61.9m。项目于2023年10月开工，各楼栋施工已完成，1、3、4号楼已完成单体验收，正在进行室外绿化铺装等收尾作业。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1、建设单位：安徽荣马置地科技有限责任公司（以下简称荣马置地公司）成立于2008年1月2日，法定代表人为丁**，注册资本为76667万元，统一社会信用代码为91340500670903567R，企业注册地址位于安徽省马鞍山市花山区秀山大道999号，所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发等。

2、总承包单位：中铁二十三局集团有限公司（简称中铁二十三局）隶属于中国铁建股份有限公司。成立于2002年6月11日，法定代表人为肖**，注册资本为200000万元，统一社会信用代码为91510100740338242L，企业注册地址位于中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋5楼508号。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并具有公路、铁路、桥梁、隧道、市政工程、水利工程、矿山工程、轨道交通、机电安装、包括海外承包工程在内的众多资质。

3、监理单位：安徽汇华工程科技股份有限公司（以下

简称汇华工程公司）成立于2002年8月22日，注册地位于安徽省马鞍山市花山区湖东北路555号，法定代表人为李*。经营范围包括：建设工程监理，工程管理服务等。

4、专业分包单位：马鞍山钢铁建设集团门窗工程有限公司（以下简称马建门窗公司）成立于2014年2月13日，法定代表人为付*，注册资本为2000万元，统一社会信用代码为91340500092474536G，企业注册地址位于安徽省马鞍山经济技术开发区雨田路200号，所属行业为金属制品业，经营范围包含：建设工程施工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；门窗制造加工；门窗销售；技术玻璃制品销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售等。

5、劳务分包单位：马鞍山市胜达机电设备安装有限公司（以下简称胜达机电公司）成立于2011年4月15日，法定代表人为孙**，注册资本为800万元，统一社会信用代码为91340500573012543U，企业注册地位于马鞍山市花山区湖南东路2400号东城商城2-316，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：建筑劳务分包；施工专业作业；劳务服务。

（三）涉事单位合同签订情况

2024年11月马建门窗公司中标承揽了《荣马湖尊项目（EPC总承包）项目门窗工程》，项目总计10栋楼的门窗工程，总承包额1200万元。马建门窗公司根据合同要求负责制作门窗，同时将门窗安装的劳务分包给胜达机电公司，双方于2024年11月签订了《劳务分包合同》，承包额155万余元，合同工期由2024年11月30日至2027年5月30日，合同总工程

期 912 天。

（四）事故现场勘察基本情况

本起事故地点荣马山湖澜庭位于雨山区九华东路与慈湖河路交叉口西南角（图 1）。小区内 3 号楼 17 层楼顶北侧采光天井处（图 2、3、4）。



图 1 事故涉事项目电子地图位置（蓝框标注）

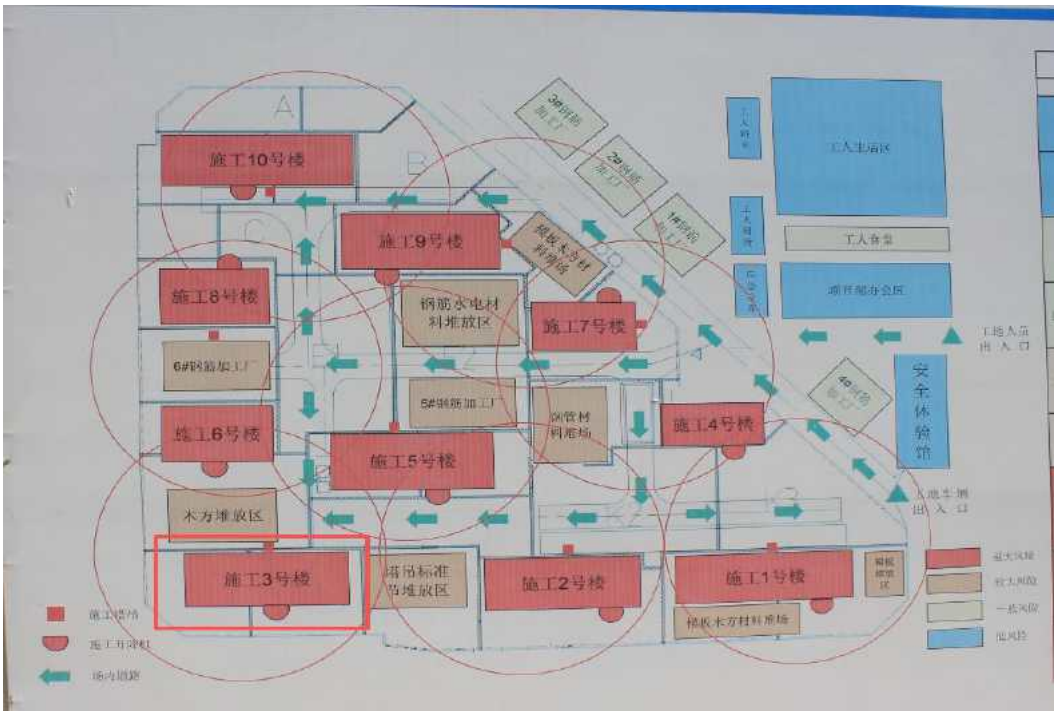


图 2 事故发生地位于荣马山湖澜庭建设项目工地西南角 3 号楼（红框标注）



图 3 事故现场照片（3 号楼 17 楼顶层平台北侧采光天井内侧）



图 4 事故现场照片（3 号楼 17 楼顶层平台北侧外采光天井）



图 5 事故现场照片（3 号楼 17 楼顶层平台北侧外采光天井）

采光井长 190 厘米、宽 50 厘米，南、北侧玻璃已安装完成，该位置南侧窗户高 190 厘米、宽度 140 厘米，北侧栏杆高度 110 厘米，屋面混凝土梁高 45 厘米，玻璃栏杆部分安装在屋面梁上，高 65 厘米。

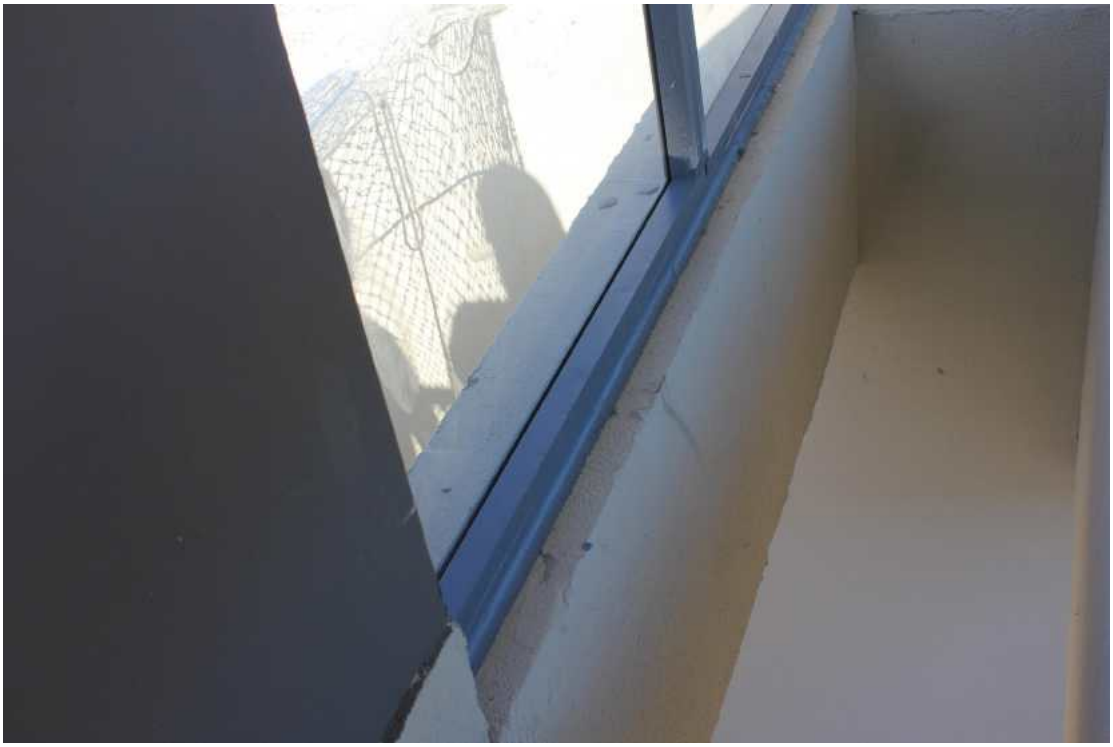


图 6 事故现场照片（经公安部门鉴定，采光天井口失足造成的鞋印）



图 7 事故现场照片（高坠发生位置位于 3 号楼楼顶北侧中部采光井，高度 51.45 米）



图 8 事故现场照片（3 号楼北侧二层屋面平台，平台离地建筑高度 2.9 米）

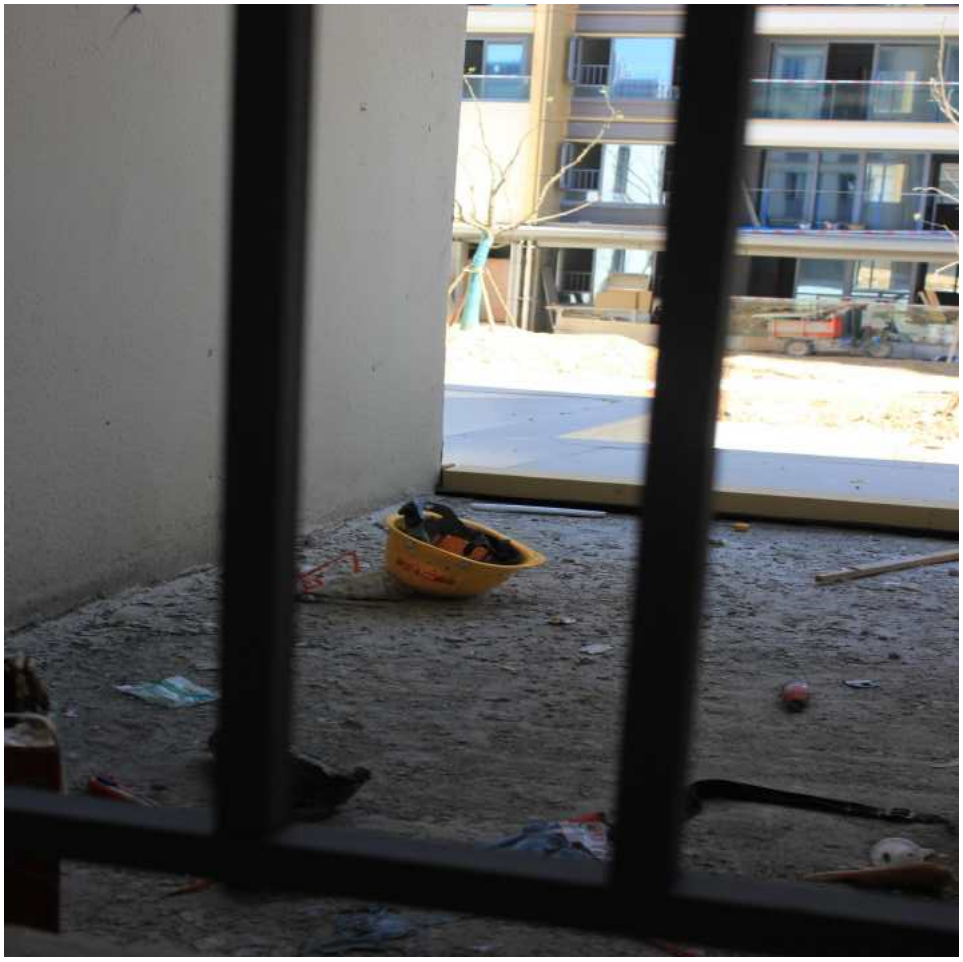


图 9 事故现场照片（3 号楼 2 楼平台死者坠楼位置）

（五）事故相关单位安全管理情况

1、荣马置地公司：作为涉事项目建设单位，该公司在工程开工前，依法申请领取了《建设工程规划许可书》《建设工程施工许可书》等相关证书，将工程发包给具备相应资质的中铁二十三局。该公司机构设置和人员配备符合要求；编制相应制度符合规范要求，履行了相关安全管理职责。项目开工后，联合监理单位开展了多次安全检查及隐患排查治理工作，并督促开展了 2 次应急救援演练。

2、中铁二十三局：作为涉事项目总承包牵头单位，履行安全生产相关职责，设立了荣马山湖尊项目工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了员工入场三级安全教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期开展施工现场安全检查和隐患排查；制定了生产安全事故应急救援预案，并组织开展了应急救援演练；与马建门窗公司签订了《门窗安装安全协议》，明确了各自的安全生产管理职责；组织编制了《荣马山湖尊项目门窗工程施工方案》，对施工工人进行安全技术交底；对监理方提出的相关建筑问题隐患及时督促整改。

3、汇华工程公司：制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则，安全监理方案、旁站监理方案；建立了监理例会、监理周报制度；按规定对《荣马山湖尊项目门窗工程施工方案》进行了审查；定期组织现场安全周检查，对发现的问题督促施工方进行整改，并组织安全总结会。

4、马建门窗公司：建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；项目管理人员具有相关执业资格；组织作业人员参加施工方开展的安全生产教育和培训，组织施工作业前按照要求进行安全技术交底。明确要求劳务分包单位配备必须的劳保用品，落实安全防护措施。事故发生当天，安排了安全管理人员负责施工过程中的巡检工作，对现场发现的隐患及时指出并督促整改。

5、胜达机电公司：建立健全了安全生产责任制，按要求配备相关安全管理人员，但安全生产主体责任不落实，组织劳动作业不合理，未按安全技术交底开展施工作业，未及时纠正违章作业，未及时发现和消除事故隐患。

（六）行业管理部门前期安全监管情况

马鞍山市建设工程监督站于2023年10月18日对荣马山湖尊项目制定了《建筑施工安全监督工作计划书》，进行了书面安全监督技术交底。通过日常巡查、专项检查等方式开展安全监督，检查事项包含了工程实体安全和安全管理行

为，主要内容包括脚手架及模板支撑体系、临时用电、建筑起重机械、危大工程管理、基坑支护、高处作业、关键岗位到岗履职、文明施工等。对发现的安全隐患共计下达安全隐患整改通知书15份，责令限期整改消除，形成闭环管理。

（七）事故涉及人员基本情况

孙**，男，38岁，身份证号：342622**********，本市人，现任胜达机电公司法定代表人。

顾**，男，36岁，身份证号：320282**********，现任胜达机电公司“荣马山湖澜庭”项目专职安全员。

钱**，男，53岁，身份证号：340521**********，现任胜达机电公司“荣马山湖澜庭”项目带班组长。

陈**，男，35岁，身份证号：340521**********，本市人，胜达机电公司临时劳务用工，本次事故死者，负责门窗安装。

（八）事故相关作业内容

经调查，事发时该班组负责项目1号、2号、3号楼楼顶玻璃维保作业，具体分工如下：钱**单独负责1号楼；侯*、李**、陈**、钱**4人组成作业小组，负责2、3号楼。

（九）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，认真分析事故经过如下：

2025年8月9日7时10分，胜达机电安装班组作业人员钱**、侯*、李**、陈**、钱**5人抵达山湖澜庭。胜达机电专

职安全员顾**因在外地出差不在现场。马建门窗公司现场负责人孙*向该班组明确当日工作任务，对交付前门窗进行检查并对发现问题及时整改，同步开展安全技术交底工作，交底内容经班组全体人员签字确认后执行。

11 时 10 分，胜达机电安装班组按照项目作息安排进入午休时段。

12 时，3 号楼作业小组 4 人结束午休，返回 3 号楼继续开展作业。

14 时 40 分，经现场协商，侯*、李**、钱**3 人前往 2 号楼开展作业，陈**留在 3 号楼楼顶负责窗户打胶收尾工作。

15 时 20 分，侯*见陈**仍未前往 2 号楼与他们汇合，便尝试拨打陈**电话，发现电话无人接听。

15 时 25 分，侯*等人立即返回 3 号楼开始寻找陈**。

15 时 30 分，侯*等人在 3 号楼北侧 2 层平台处发现陈**。当时陈**身着五点式安全带坐卧在平台上，面朝北背斜靠在墙上。现场作业人员多次向陈**呼喊，均未得到回应。

15 时 35 分，侯*拨打了 120 急救电话求救。

（十）事故信息接报及响应情况

15 时 36 分，马建门窗公司现场负责人孙*立即电话向公司领导报告事故情况。随后孙*又电话通知了中铁二十三局项目部。

15 时 50 分，中铁二十三局项目部立即启动高处坠落事故应急预案。

16 时 05 分，荣马置地公司汇同监理单位汇华工程公司立即对项目下达了停工停产的通知。

（十一）事故现场应急处置及善后情况

15 时 50 分，120 急救车赶到事故现场后，现场人员协助医护人员将陈**送往市人民医院东院进行紧急抢救。

17 时 05 分，陈**经市人民医院东院抢救无效死亡。

（十二）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，雨山区政府，市住建局，雨山区应急管理局，雨山公安分局，佳山乡政府、“120 医疗紧急救援”等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（十三）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2025 年 8 月 9 日，天气为多云转阴，西南风 3～4 级，最高气温 34℃，最低气温 27℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

陈**，男，35 岁，身份证号：340521**********，本市当涂县人，为胜达机电公司临时用工人员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 200 万元。

三、事故技术原因分析

事故调查组特邀住建领域专家通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故原因分析

经现场调查询问以及公安部门的现场痕迹鉴定报告分析，陈**（死者）一只脚站在北侧采光井屋面梁上，一只脚紧贴着窗户边缘临边作业，虽然身上穿戴了安全带，但未将安全带挂钩系挂在构筑物上，并且未采取任何其他安全防护措施的情况下进行窗户打胶作业不慎重心失衡（图6），从采光井坠落至二层平台。

（二）分析结论

综上分析，本次事故的发生系马鞍山市胜达机电设备安装有限公司安装工陈**未严格按照安全技术交底、操作规程及规范要求，在楼顶北侧采光井位置进行玻璃打胶时，由于未正确系挂安全带，违规作业过程中身体重心失衡，从采光井中间坠落至二层平台，导致其死亡。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因：

陈**安全意识淡薄，违章作业[1]导致高处坠落死亡是造成这起事故的直接原因。

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.1条：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）间接原因：

胜达机电公司：安全生产主体责任不落实，组织劳动作业不合理，未及时纠正违章作业，未及时发现和消除事故隐患，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的分析以及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员

陈：安全意识淡薄，违章作业，对这起事故发生负有直接责任。鉴于陈**已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理建议

孙：作为胜达机电公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

顾：作为胜达机电公司项目安全管理人员，未依法履行安全生产管理职责，未办理规范有效的工作交接，导致岗位管理出现真空，员工违章作业行为未能及时发现并制止，

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

放任违规风险扩大，未尽到安全监管责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

钱：**作为胜达机电公司项目带班组长，未严格履行安全生产管理人员职责，组织劳动作业不合理，未及时有效制止员工违章作业行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）对事故相关单位的责任认定和处理建议

胜达机电公司：未履行安全生产主体责任，未有效开展安全隐患排查，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

六、事故防范措施及整改建议

（一）胜达机电公司：要深刻吸取本次事故教训，加强对安全生产相关法律法规的学习，严格落实全员安全生产责任制，制定完善本单位安全生产管理制度，深入查找公司在安全管理上存在的问题和漏洞，要按照安全教育和培训计划对作业人员进行安全生产教育和培训；加强作业现场安全管理，确保生产经营活动安全进行。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）马建门窗公司：要深刻吸取本次事故教训，加强对安全生产相关法律法规的学习，深入开展隐患排查治理相关工作，切实加强本单位的安全教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，强化作业人员的自我安全防范意识，提高作业人员执行安全生产规章制度和操作规程的自觉性，加强作业现场安全监管力度，重点整治劳务人员“三违”现象，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）中铁二十三局：要提高风险隐患排查整改质量，**一是**要高度重视总承包工程安全生产管理的重要性，按照工程总承包企业对项目质量和安全全面负责的原则，扎实做好各项安全生产基础工作；**二是**要全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控；**三是**要加强对分包单位安全生产的指导、监督，实行安全生产的统一管理，进一步加强对分包单位及作业人员违章作业行为的惩治力度，严格监督管理作业过程中安全管理制度的落实和安全操作规程的执行。

（四）汇华工程公司：一是要深化对施工关键工序、高风险作业环节的动态巡查频次，尤其针对隐蔽工程和临时变更工序，需同步完善过程监督记录，确保风险隐患早发现、早提醒；**二是**要加强与施工单位的安全技术交底协同，对施工方案中可能存在的潜在风险点，提前组织技术论证并形成书面提示，同时定期开展安全管理复盘，共同筑牢项目安全生产防线。

（五）荣马置地公司：一是要积极支持地方政府做好安全生产工作；**二是**要深刻学习领会“工程质量安全负总责”的认识和实践程度，切实加强工程项目的各项安全管理；**三是**要对项目作业现场管理情况开展专项督查，全面保障项目作业现场安全管理规范高效运行。