蕉城漳湾天丽鑫石业公司“7•10”一般触电事故调查报告

来源：本网 发布时间: 2024-10-08 10:29 浏览量：1070

2024年7月10日9时30分许，位于蕉城区漳湾镇楼岗山的福建天丽鑫石业有限公司施工现场，1名工人在现场作业时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约185万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，报请区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区应急管理局、区工信局、市公安蕉城分局、区总工会、区纪委、区人社局、区自然资源局、漳湾镇政府等部门组成的事故调查组，并邀请区检察院派人参加调查。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，蕉城漳湾天丽鑫石业公司“7·10”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故项目概况

1.项目名称

宁德市漳湾镇楼岗山B、C区场地平整项目配套大洋临时水洗碎石、机制砂加工场建设项目。

2.项目地址

福建省宁德市蕉城区漳湾镇环湾大通道东侧楼岗山北面。

3.项目概况

2023年10月24日，宁德市自然资源局将宁德市蕉城区漳湾镇7号码头后方陆域地块三东侨开发区双创研发中心项目一期区块C区场地平整项目剩余砂石土出让给福建天丽鑫石业有限公司,并签订了出让合同；该区块剩余石土总量为715.30万m^3，其中石方量为601.65万m^3，土方量为113.65万m^3。福建天丽鑫石业有限公司于2024年3月14日将宁德市漳湾镇楼岗山B、C区场地平整项目配套大洋临时水洗碎石、机制砂加工场建设项目在宁德市蕉城区发展和改革局做了项目备案，该项目主要建设内容及规模备案内容如下：宁德市漳湾镇楼岗山北面，建设2条水洗石子、水洗机制砂生产线、设有颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、对辊制砂机、洗砂机及环保等主要设备;主要建筑面积1221平方米，新增生产能力（或使用功能）年加工碎石1000万吨。

(二)事故发生单位概况

企业名称：福建天丽鑫石业有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：陈*焰，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2023年9月25日，地址：宁德市蕉城区漳湾镇下塘村328号，统一社会信用代码：91350902MACXAX1937,经营范围：一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；机械设备销售；机械设备租赁；土方石工程施工；工程管理服务；建筑工程机械

与设备租赁；装卸搬运；选矿；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；港口货物装卸搬运活动；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），目前有从业人员70名。

(三)事故发生单位安全管理情况

福建天丽鑫石业有限公司已建立安全生产组织机构；已建立安全生产责任制，但未制定洗砂班组岗位安全生产责任制；已制定安全教育培训计划，并对从业人员进行安全教育培训，但无法提供从业人员洗砂工崔*文的安全教育培训档案；已组织制定安全生产规章制度；已制定岗位操作规程，但未制定设备维修岗位操作规程；未制定生产安全事故应急救援预案；张*忠（死者）未取得特种作业操作资格证书（焊工证）进行焊接作业。

(四)事故发生经过及救援情况


经调查，2024年7月10日上午8时许，福建天丽鑫石业有限公司员工张*忠在洗砂线现场检修洗砂线设备时，发现洗砂线振筛网损坏，就上去维修。张*建从监控室看见张*忠一个人在振筛网的走廊，就安排崔*文上去看下张*忠那里是否需要帮助。之后崔*文拿着两个筛勾、一个筛网从振动筛前面先进入振动筛，张*忠拿着电焊钳从振动筛后面进入。在振动筛里，崔*文听到张*忠说他自己触电了。崔*文用左脚踩住张*忠抓着电焊钳的右手，拉住连接电焊钳的电线将电焊钳从张*忠手上移除，张*忠叫崔*文用对讲机叫人，崔*文呼叫班组长张*建到事故现场。一分钟后张*建赶到事故现场，拨打了120急救电话，之后向生产线负责人张*军报告。陆续赶到现场的工人合力将张*忠从振动筛里抬到设备平台并轮流对张*忠进行心肺复苏。张*军赶到事故现场后打电话向厂长杨*俤报告了此事，杨*俤到达事故现场后与张*军商定用铲车把张*忠送出厂区与120急救车会合，大约9点40分左右在疏港路半路与120急救车会合，医生在路边对张*忠做了心肺复苏并挂了吊瓶，张*忠到达宁德市医院（东侨院区）后，经过半个多小时抢救，11点09分张*忠经抢救无效死亡。


(五)事故现场情况

现场勘验情况：

1.事故发生地点位于宁德市漳湾镇楼岗山B、C区场地平整项目配套大洋临时水洗碎石、机制砂加工场建设项目施工现场的洗砂生产线。（见图一）

图一：事故发生现场

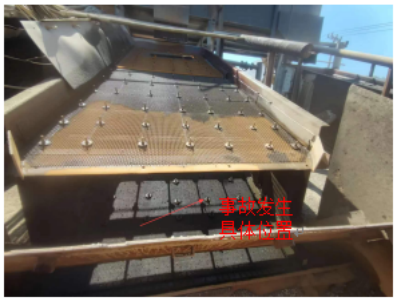

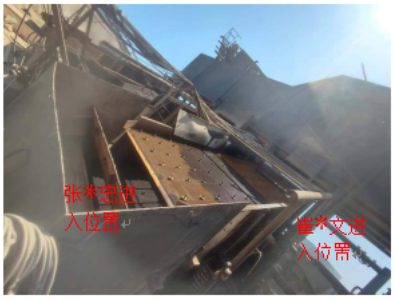

2.发生触电事故的设备为电焊机，其型号为BX1-500，生产厂家为上海通用集团（精博）机电有限公司（见图二）；电焊钳型号为kY-1000，35%-B型，生产厂家为浙江康宇焊接设备有限公司（见图三）。



图二



图三

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者张*忠，男，40岁，身份证号：411329********103X，河南人，系福建天丽鑫石业有限公司洗砂工。经宁德市医院（东侨院区）出具的医学证明（推断）书显示，死者张*忠死亡原因为呼吸心搏骤停。

2.事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失约为人民币185万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年7月10日11时许，福建天丽鑫石业有限公司总经理陈*焰向漳湾派出所报警称有一名工人意外受伤，需民警帮助，接警后，民警迅速赶赴现场了解情况。7月10日15时许，陈*焰到漳湾派出所反映张*忠在医院抢救无效死亡。公司随即与死者家属协商处理善后事宜。7月12日福建天丽鑫石业有限公司将事故情况向漳湾镇政府做了书面报告。漳湾镇政府随即向区委办、区政府办、区应急管理局书面报告，接报后，区应急管理局前往事故现场了解事故情况，漳湾镇政府组织召开了事故善后协调会，区政府成立了事故调查组。

(二)事故现场应急处置情况

张*忠触电后，崔*文将电焊钳从张*忠手上移除并用对讲机叫人。一分钟后班组张*建赶到事故现场，拨打了120急救电话，之后向生产线负责人张*军报告。现场工人合力将张*忠从振动筛里抬到设备平台进行心肺复苏。张*军赶到事故现场后向厂长杨*俤报告了此事，杨*俤到达事故现场后与张*军商定用铲车把张*忠送出厂区与120急救车会合，大约9点40分左右在疏港路半路与120急救车会合。总经理陈*焰接到现场员工的电话后赶往宁德市医院（东侨院区），同时向漳湾镇派出所报警，张*忠于当天11点09分经抢救无效死亡，陈*焰于当天下午3时许到蕉城区漳湾镇派出所报案。

(三)医疗救治和善后情况

2027年7月10日上午9点40分左右在疏港路半路与120急救车会合，医生在路边对张*忠做了心肺复苏并挂了吊瓶，上午11点09分，张*忠经宁德市医院（东侨院区）抢救无效死亡；福建天丽鑫石业有限公司与张*忠(死者) 家属达成了赔偿协议，事故得到妥善处理。

(四)事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故单位救援行动开展有序，现场处置得当，未发生次生事故，公安派出所应急响应迅速，应急处置到位，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

洗砂工张*忠安全防范意识淡薄，在未经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书（焊工证）且未佩戴劳动防护用品（焊工手套）的情况下违规冒险作业，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

福建天丽鑫石业有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制不健全，未落实全员安全责任制；部分安全生产规章制度和岗位操作规程缺失；主要负责人和相关安全管理人员未有效督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，是造成此次事故的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故单位的处理建议

福建天丽鑫石业有限公司安全生产主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，导致这起生产安全事故发生。对事故的发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依法依规予以行政处罚。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.张**安全防范意识淡薄，违规冒险作业。个人的不安全行为是事故发生的直接原因，应负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

2.陈**，福建天丽鑫石业有限公司总经理法定代表人，未依法履行生产经营单位主要负责人职责。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定生产安全事故应急救援预案；未组织制定设备维修岗位操作规程；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有管理责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定予以行政处罚。

3.杨**，福建天丽鑫石业有限公司厂长，安全负责人，未依法履行生产经营单位主要负责人职责。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定生产安全事故应急救援预案；未组织制定设备维修岗位操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有直接管理责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定予以行政处罚。

4.陈**，福建天丽鑫石业有限公司安全管理人员，未依法履行安全生产管理人员职责。未及时排查生产安全事故隐患，制止违规作业行为。对事故发生负有管理责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定予以行政处罚。

5.蕉城区漳湾镇人民政府未严格落实安全生产属地监管责任，未按照《蕉城区工贸企业安全生产分类分级监管执法工作实施方案》要求，落实本辖区的工贸企业安全生产监督管理工作，未能研究分析重点时段重点企业存在的安全风险，对企业监督检查力度不够，对排查出的隐患问题未能及时进行回头看，从根本上消除安全隐患。建议由蕉城区漳湾镇人民政府向蕉城区人民政府作出深刻检查，并由漳湾镇党委对相关人员进行处理。

五、事故整改和防范措施

(一)福建天丽鑫石业有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任；要认真吸取本次事故教训，健全安全生产责任制和规章制度；加强员工的安全生产教育培训，提高作业人员的安全生产意识；加强对危险作业的组织和现场安全管理，督促作业人员严格履行安全生产责任、执行安全管理制度和安全操作规程，确保各项规章制度、岗位操作规程落实到操作层面。

(二)蕉城区漳湾镇人民政府要按照安全生产相关法律法规的要求，认真履行安全生产相关职责，加强执法人员的培训管理，加强对工贸小微企业的监管力度；开展警示教育，加强安全生产教育宣传，防止发生类似事故。

关闭

市级政府网站 市政府部门网站 县级政府网站 区政府部门网站 乡镇街道管委会

联系我们 | 网站地图 | 隐私保护

网站标识码：3509020001 闽公网安备 35090202000127号 闽ICP备14002340号-1

版权所有：蕉城区人民政府

新媒体矩阵

蕉城政务公众号
闽政通APP
党政机关
政府网站找错

主办单位：宁德市蕉城区人民政府　　承办单位：蕉城区人民政府信息公开办
联系电话：0593-2822691　　联系邮箱：gztm2020@163.com
地址：宁德市蕉城区八一五中路7号