韶关市曲江区“10·9”一般坍塌事故调查报告

2023年10月9日14时50分许，广东三湘建设有限公司在曲江区状元府邸上城二期附属工程（共两层）施工时发生脚手架局部垮塌事故，导致2人死亡，3人受伤，直接经济损失约449万。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委副书记、区长李功保任组长，区委常委、常务副区长杨文乐任常务副组长，曲江公安分局、区住建管理局、区应急管理局、区总工会、马坝镇人民政府等部门任组员的“韶关市曲江区‘10·9’脚手架局部垮塌事故调查组”，并聘请两名专家协助事故调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员以及专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因、间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是广东三湘建设有限公司在曲江区状元府邸上城二期附属工程（共两层）顶层花架位置进行混凝土浇筑施工时，因模板脚手架支撑体系的刚度、强度不足，利用外脚手架（防护架）作为模板支撑，且外手脚架基础未找平、硬化，有些脚手架立杆未落地、与建筑物刚性拉结不足，在混凝土浇筑过程

中，增加混凝土动荷载后，模板支撑失稳垮塌，导致 2 人死亡，3 人受伤。

一、事故地点

事故地点位于韶关市曲江区马坝镇矮石路西侧，为状元府邸上城二期附属工程。

二、事故单位基本情况

建设单位：韶关市曲江区天志房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91440221MA7KH1UM4C，法定代表人：涂志高，成立日期：2022 年 3 月 29 日，注册资本：1000 万，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：韶关市曲江区马坝镇狮岩南路 66 号德城状元府邸第 11 栋首层 94 号商铺，经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具有房地产开发企业资质证书，证书编号：粤房开证字贰 0510183，有效期至 2026 年 1 月 11 日，资质等级：二级。

施工单位：广东三湘建设有限公司，统一社会信用代码：91440101MA5AKW9RXJ，法定代表人：肖琳，成立日期：2017 年 10 月 30 日，注册资本：1080 万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：广州市天河区林和西路 1 号 3604 之一、3605、3606 房（仅限办公用途），经营范围：房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程设计服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；消防设施工程设计与施工；智能化安装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑结构防水补漏；建筑幕墙工程专业承包；建筑钢结构、预制构件

工程安装服务;金属结构件设计服务;建筑劳务分包;劳务承揽;通信设施安装工程服务;市政公用工程施工;市政设施工程施工图设计文件审查;市政工程设计服务;市政设施管理。具有建筑业企业资质证书，证书编号：D344194182，有效期：至2023年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级。具有安全生产许可证，证书编号:（粤）JZ 安许证字[2021]221919，许可范围:建筑施工，有效期：2021年11月26日至2024年11月26日。

三、工程（项目）概况和人员基本情况

（一）工程（项目）概况

工程名称：状元府邸上城二期附属工程

建设单位：韶关市曲江区天志房地产开发有限公司

设计单位：深圳市华昇建筑设计有限公司

勘察单位：湖南中核岩土工程有限公司

施工单位：广东三湘建设有限公司

工程地址:韶关市曲江区马坝镇矮石路西侧狮岩路北侧地块

2023年4月30日，发包人（韶关市曲江区天志房地产开发有限公司）与承包人（广东三湘建设有限公司）签订《状元府邸上城二期附属工程施工合同》，工程内容：状元府邸上城二期附属工程二层商业楼，总建筑面积约2119.74平方米。工程总承包范围：按发包人提供的设计施工图纸内容及变更修改说明书、补充协议内容，包括但不仅限于基础工程，主体工程，抹灰工程，水电安装，门窗工程，装饰工程，附属工程等。合同工期：计划开工日期2023年4月30日，计划竣工时间2024年4月29日。合同金额：468万元，最终以工程结算造价以工程承包范围内实

际发生工程量和符合国家计价办法计量规范进行工程结算的造价为准。

状元府邸上城二期附属工程项目未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》。该建设工程总建筑面积约2119.74平方米，合同金额 468 万，根据[1]《建设工程监理范围和规模标准规定》未达到必须实施监理的要求，该建设工程未聘请监理单位。

（二）人员基本情况

涂志高，男，汉族，47 岁，江西赣州人，身份证号：***，是韶关市曲江区天志房地产开发有限公司法定代表人。

赖愈云，男，汉族，48 岁，江西赣州人，身份证号：***，是韶关市曲江区天志房地产开发有限公司工程部总经理。

姚来，男，汉族，31 岁，江西赣州人，身份证号：***，是韶关市曲江区天志房地产开发有限公司工程部副总经理。

胡人戈，男，汉族，29 岁，湖南湘潭人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司总经理兼任状元府邸上城二期附属工程项目经理，由于公司法人长期不在公司由总经理胡人戈全权负责并决策广东三湘建设有限公司所有事务和状元府上城附属工程建设项目全部工作，具有二级建造师执业资格证，证书管理号：20210504405020194408030001887。

封谟海，男，汉族，32 岁，湖南衡阳人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目技术

1.《建设工程监理范围和规模标准规定》第二条：下列建设工程必须实行监理：第二款（二）大中型公用事业工程；
《建设工程监理范围和规模标准规定》第四条：大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：第三款（三）体育、旅游、商业等项目；

负责人。

廖肇荣，男，汉族，33 岁，江西南康人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目施工员。

胡杏荣，男，汉族，46 岁，江西高安人，身份证号：***.是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目安全员。

钟起和，男，汉族，43 岁，江西南康人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目混凝土班组长。

林树村，男，汉族，48 岁，江西赣州人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目木工班组长。

王海龙，男，汉族，38 岁，广东韶关人，身份证号：***，广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目木工班组外架班组工人。

四、伤亡人员基本情况

李文考（死亡），男，汉族，44 岁，云南昭通人，身份证号：***,是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目混凝土班组工人，事发时在花架横梁模板上作业，用手固定泵车出料管，防止混凝土物料飞溅。后随混凝土花架坍塌坠落至地面，因心跳呼吸骤停导致死亡。

杨万文（死亡），男，汉族，25 岁，云南昭通人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目混凝土班组工人，事发时在花架横梁模板上作业，用手扶挡

泥板防止混凝土物料从泵车出料管飞溅出模板框架，后随混凝土花架坍塌坠落至地面，因心跳呼吸骤停导致死亡。


房明伟（受伤），男，汉族，28 岁，云南昭通人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目混凝土班组工人，事发时在花架横梁模板上作业，用振动棒将填充到花架横梁模板中的混凝土物料平整，发现花架坍塌时从横梁模板上迅速跳落至二楼楼面（距离作业面约 4m），导致右根骨和股骨骨折受伤。

黄家明（受伤），男，汉族，广东韶关人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目泵车司机，事发时在花架横梁模板上通过遥控设备操控泵车物料管移动放料，发现花架坍塌时从横梁模板上迅速跳落至二楼楼面（距离作业面约 4m），导致双根骨骨折受伤。


杨华梅（受伤），女，汉族，云南昭通人，身份证号：***，是广东三湘建设有限公司状元府邸上城二期附属工程项目混凝土班组工人，事发时在地面保障搅拌车顺利向泵车内投放混凝土物料，后被上方坍塌坠落的花架及脚手架构件砸到，导致右侧耻骨、右侧肩胛骨、左侧骶骨等身体多处骨折受伤。

五、事发现场基本情况


涉事建筑为状元府邸上城二期附属工程地上两层建筑，框架结构，总建筑面积 2119.74 平方米，该栋建筑长 85.9m，宽 14m，高度约为 13.25m，首层层高为 5.1m，二层层高为 3.85m，屋面花架层 4.3m。

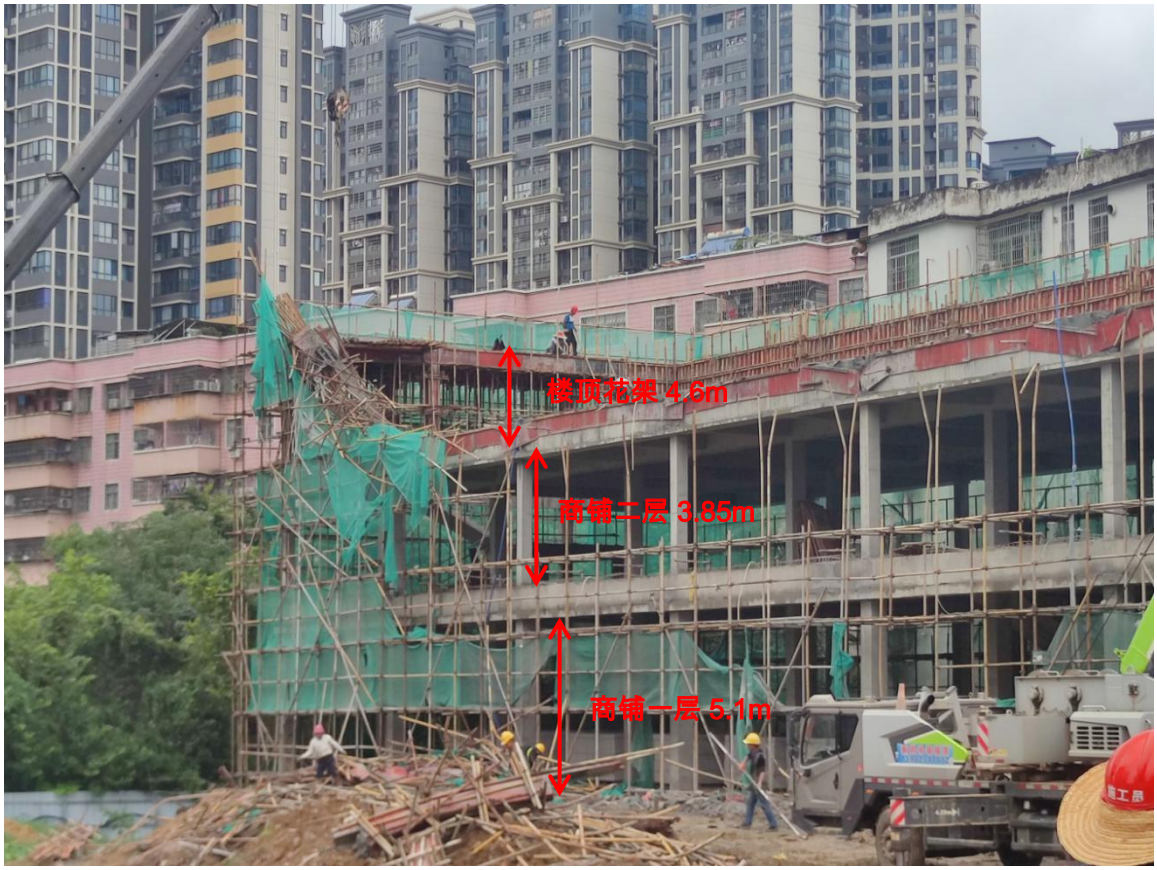


上图为涉事建筑——状元府上城二期附属工程（图片为涉事建筑物东偏南方位约 30 度，距离约 15 米拍摄）

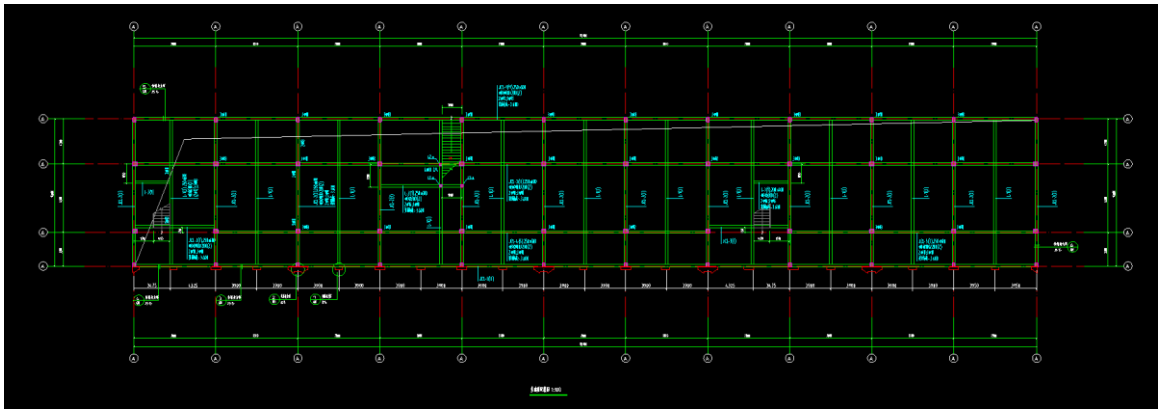


上图为第一层设计图，第一层长度是 85.9m，宽 14m，层高为 5.1m，从南往北分布 4 排柱子，每列柱子间隔 7.8m，最南边和最北边柱子规格是 300mmX300mm，中间两排柱子规格是 300mmX400mm，每相邻柱子间有横梁连接，横梁宽 250mm，高 600mm，一层板面厚度 120mm。第二层数据与第一层一致，层高为 3.85m。

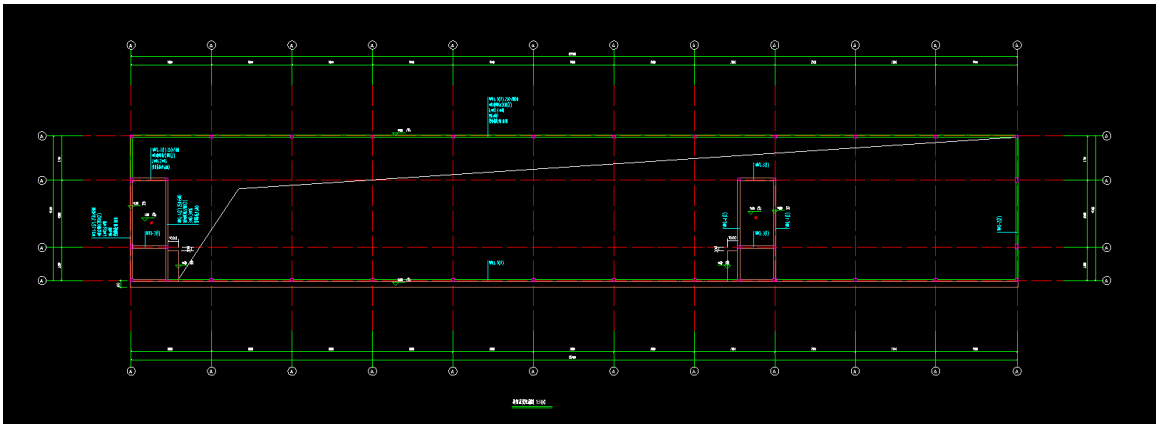

上图为构架层设计图，与一二层比只有最外围一圈柱子，其中最南边和最北边柱子规格是 300mmX300mm，中间两排的四根柱子规格是 300mmX400mm，最西侧有一个楼梯出口，由四根柱、四条梁以及盖板组成，A9 轴线处（东侧）有另一个楼梯出口，构造与西侧楼梯相同。柱子底部有一圈反坎(宽 200mm，高 300mm)，柱子顶部有一圈横梁，其中北侧、东侧、西侧横梁规格是宽 250mm，高 1000mm，南侧横梁呈一个倒梯形，上底为 700mm，下底为 450mm，高度是 1000mm。

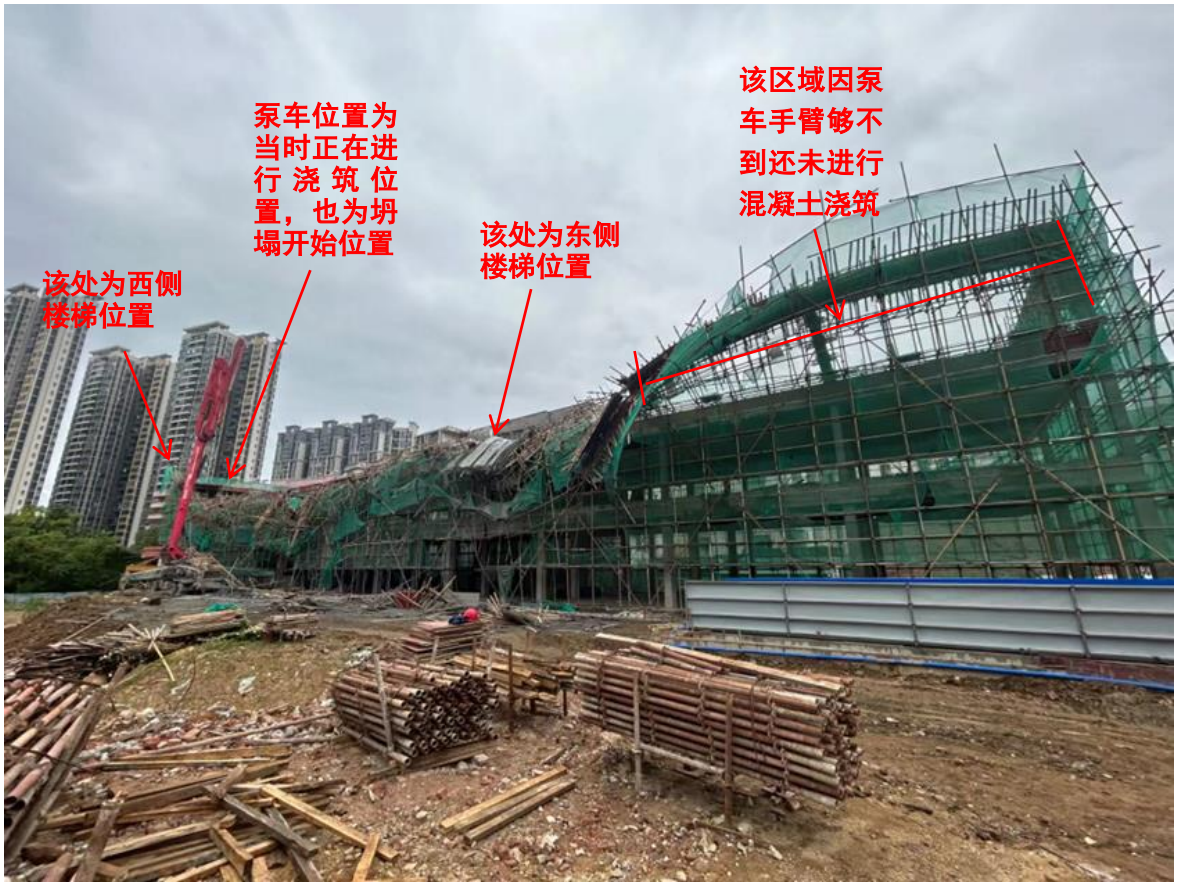


上图为事故现场图（图片为涉事建筑物东偏南方位约 20 度，距离约 30 米拍摄）

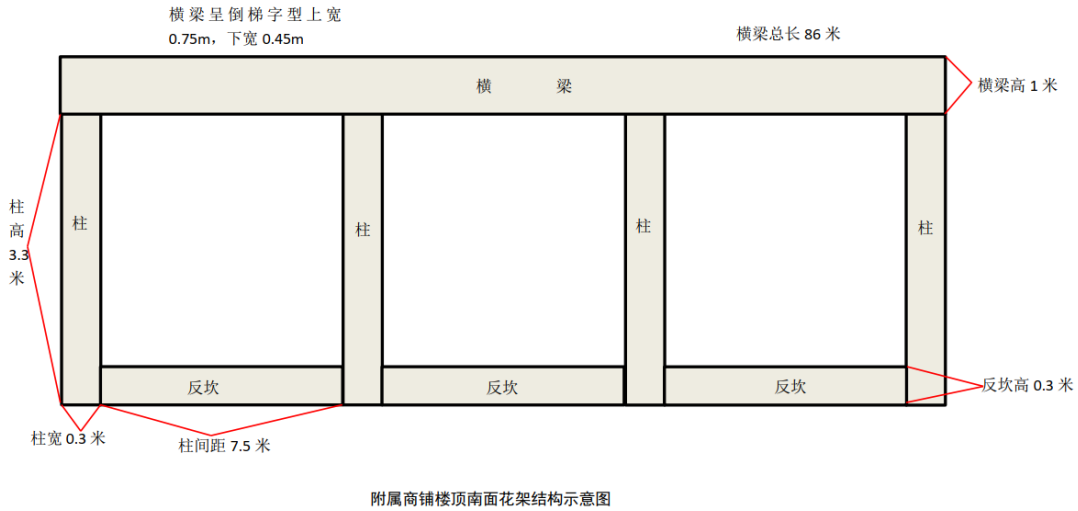

附属商铺楼顶南面花架结构示意图

上图为涉事建筑楼顶花架结构示意图

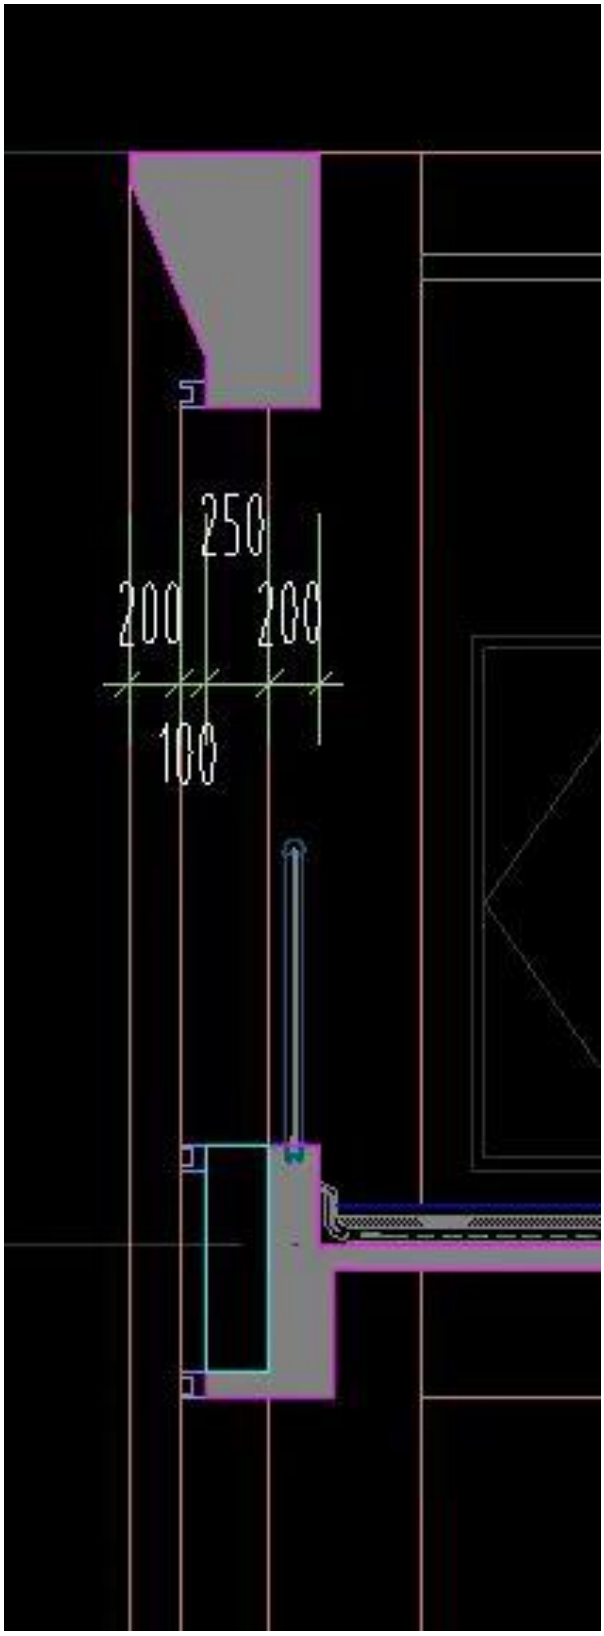

上图为涉事建筑楼顶花架剖面图

	
上图为屋面架构支撑图，现场天面架构梁模板支撑采用轮扣式钢管脚手架作为模板支撑，在梁中线位置加设一条扣件式钢管承担部分竖向荷载，但该立杆不垂直（倾斜向外、未与轮扣式钢管连成整体），且模板支撑体系高宽比大于 3，未采取加固措施（与楼面拉结），架构梁模板支撑体系构造不合理	
	
上图为外脚手架首层图片，架构梁飘出屋面部分利用外脚手架（防护架）作为模板支撑架体，外脚手架首层（层高 5.1m）未与建筑物可靠拉结（超过外脚手架规范最大允许高度 3.6m）、立杆缺失未落地、立杆纵向间距过大；外脚手架体基础未找平、硬化	

六、事故发生的主要经过

2023 年 8 月 1 日，状元府邸上城二期附属工程项目在未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》手续情况下擅自组织施工，9 月中旬完成一层框架搭建，9 月 27 日完成二层框架搭建，10 月 5 日完成模板安装及模板支撑体系搭建（该项目无模板安装和支撑体系搭建方案，由施工员和木工班组协商而定，模板支撑采用轮扣式钢管脚手架作为模板支撑，在梁中线位置加设一条扣件式钢管承担部分竖向荷载，但因下方反坎的存在该立杆不垂直，且部分竖杆未与横杆紧扣。其中南向横梁因呈倒梯字型，飘出屋面的横梁部分利用外脚手架作为模板支撑体系，外脚手架体基础未找平、硬化），10 月 6 日完成扎钢筋工作，10 月 9 日正在进行楼顶花架的混凝土浇筑工作。

2023 年 10 月 9 日，上午 8 时施工现场施工员廖肇荣与混凝土班组长钟起和口头商讨确定了天面架构层混凝土浇筑方案后开始施工，直至中午 13 时完成了反坎、西侧及东侧楼梯以及屋面南向柱子和 1/2 横梁的浇筑。约 13 时 20 分，由于怕混凝土物料硬化工人吃完盒饭后立马继续开工，约 14 时 50 分浇筑剩余 1/2 横梁过程中，自东向西回浇至离最西侧约 10 米的位置，该位置处楼顶花架混凝土开始向南垮塌，此时有 6 名工人在花架模板上开展混凝土浇筑工作，其中 4 名工人（房明伟、黄家明、宋平、余阳斌）见状立即从花架往二楼楼面上跳下（其中房明伟和黄家明伤到脚踝），另两名工人（李文考和杨万文）随着垮塌的花架及外部脚手架坠落至地面重伤，上方掉落的部分花架构件砸到在地面负责泵车放料的工人杨华梅。

七、应急救援情况

事故发生后（约 14 时 50 分），混凝土班组长钟起和立即拨打了施工员廖肇荣电话，约 14 时 53 分廖肇荣电话通知了天志公司的工程部副总经理姚来和总经理赖愈云以及三湘公司总经理胡人戈等人。在工地上听到响声的其他施工人员立即到达事故现场协助救援，其中有工人拨打了 110、119 和 120 急救电话，并将 2 名重伤人员（李文考和杨万文）和 3 名轻伤人员（房明伟、黄家明和杨华梅)抬到工程项目部等待医护人员。约 15 点左右，119、120、110 等救援人员到达现场进行救援。

15 时 30 分，区应急管理局值班室接区住建局报告事故后，立即向区委区、政府报告，区委、区政府主要领导和相关领导第一时间带领曲江公安分局、区住建管理局、区应急管理局、区消防救援大队等单位人员赶赴现场开展救援处置工作，区住建管理局对事故项目下达停工通知书，并要求事故企业对现场进行了警戒防止事故扩大和次生事故发生。120 医护人员将 2 名重伤和 3 名轻伤人员送往医院救治。16 时 32 分，区应急管理局值班室将现场情况整理形成突发信息专报向区委区政府和市应急管理局值班室做了报告。20 时 53 分，接医院通知其中两名重伤人员因抢救无效死亡，3 名轻伤人员继续在医院接受住院治疗，无生命危险。目前，事故善后处理已结束，死者家属情绪稳定。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因

广东三湘建设有限公司在状元府邸上城二期附属工程（共两层）顶层花架位置进行混凝土浇筑施工时，因模板脚手架支撑体系的刚度、强度不足，利用外脚手架（防护架）作为模板支撑，且外手脚架基础未找平、硬化，有些脚手架立杆未落地、与建筑

物刚性拉结不足，在混凝土浇筑过程中，增加混凝土动荷载后，模板支撑失稳，直接造成事故的发生。

（二）事故间接原因

1、韶关市曲江区天志房地产开发有限公司安全生产主体责任落实不到位，未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》手续就擅自组织施工，对施工单位的管理不到位缺少经常性安全检查巡查，对施工单位施工方案缺少审核任由其无秩序施工。

2、广东三湘建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，项目部人员架构和资质不齐全，项目经理无安全 B 证和建造师证，缺少质量员、造价员等岗位人员，未有效落实安全生产措施。

3、广东三湘建设有限公司安全培训教育不到位，对工人进行安全知识教育和培训流于形式，无班前安全教育，工人安全意识淡薄。危大工程施工前，对管理人员、施工作业人员进行安全技术交底流于形式、缺乏针对性。

4、广东三湘建设有限公司现场管理不到位，未设专人对施工现场进行检查、巡查。模板验收流于形式，未及时发现重大安全隐患。未制定模板施工、混凝土浇筑等专项施工方案。模板搭设不合理，花架飘出楼面部分利用外脚手架作为模板支撑架体，但未按模板支撑架的要求对外脚手架进行加固，外脚手架体基础未硬化，没有结合图纸对架构层模板支撑体系进行设计和安全验算，抗倾覆措施严重不足。混凝土浇筑顺序不合理，楼面南向花架（反坎、柱、梁）三阶段施工间隔太短，混凝土未硬化产生一定强度便进行下一阶段混凝土浇筑，且在第二阶段进行梁、柱同

时浇筑构成安全隐患。

九、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因建设单位违规建设，施工单位企业安全管理缺失、无施工方案、无风险辨识，忽视安全生产引起的一般生产安全责任事故。

十、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）事故责任单位

1、建设单位（业主）：韶关市曲江区天志房地产开发有限公司　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》就擅自组织施工，对施工单位的管理不到位，缺少经常性安全检查巡查，对施工单位施工方案缺少审核任由其无秩序施工。对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]的规定，对韶关市曲江区天志房地产开发有限公司实施行政处罚。

2、施工单位：广东三湘建设有限公司　安全生产主体责任

2.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款……

落实不到位，未认真履行安全管理职责，安全管理混乱，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，项目部人员架构和资质不齐全，安全培训教育不到位，对工人进行安全知识教育和培训流于形式，现场管理不到位，模板验收流于形式，未及时发现重大安全隐患，未制定模板施工、混凝土浇筑等专项施工方案，模板支撑体系搭设不合理，混凝土浇筑顺序不合理，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对广东三湘建设有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1、建设单位（业主）涉及人员

（1）涂志高　韶关市曲江区天志房地产开发有限公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产职责，未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》就擅自组织施工，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]，对涂志高实施行政处罚。

（2）赖愈云　韶关市曲江区天志房地产开发有限公司工程部总经理，分管项目建设工作，未认真履行安全生产职责，对施工单位的管理不到位，缺少经常性安全检查巡查，对施工单位施工方案缺少审核任由其无秩序施工，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……

安全生产法》第九十六条[4]的规定，对赖愈云实施行政处罚。

（3）姚来　韶关市曲江区天志房地产开发有限公司工程部副总经理，分管项目建设工作，未认真履行安全生产职责，对施工单位的管理不到位，缺少经常性安全检查巡查，对施工单位施工方案缺少审核任由其无秩序施工，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对姚来实施行政处罚。

2、施工单位涉及人员

（4）胡人戈　广东三湘建设有限公司总经理兼任项目负责人，由于公司法人长期不在公司由总经理胡人戈全权负责并决策广东三湘建设有限公司所有事务和状元府上城附属工程建设项目全部工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，未取得注册证书、安全生产考核证书承担项目负责人工作，安全培训教育不到位，对工人进行安全知识教育和培训流于形式，现场管理不到位，模板验收流于形式，未制定模板及支撑体系搭建安装、混凝土浇筑等专项施工方案，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对胡人戈实施行政处罚。

（5）封谟海　广东三湘建设有限公司项目技术负责人，未认真履行安全生产职责，未制定模板搭建、混凝土浇筑等专项施工方案，模板验收流于形式，对管理人员、施工作业人员进行安全技术交底流于形式、缺乏针对性，对事故的发生负有一定的管

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款……

理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对封谟海实施行政处罚。

（6）廖肇荣　广东三湘建设有限公司项目施工员，未认真履行安全生产职责，在事发下午的施工过程中未在场监工，对施工现场安全管理不到位，模板验收流于形式，模板支撑搭建和混凝土浇筑等施工作业违规指挥，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对廖肇荣实施行政处罚。

（7）胡杏荣　广东三湘建设有限公司项目安全员，未认真履行安全生产职责，对工人进行安全知识教育和培训流于形式，安全巡查不到位，未及时排查整治模板支撑体系搭建和混凝土浇筑等施工作业中存在的安全隐患问题，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对胡杏荣实施行政处罚。

（8）林树村 广东三湘建设有限公司木工班组长，未认真履行安全生产职责，模板搭设不合理，将反坎、柱、梁的模板一并搭设，因为反坎的存在导致梁的模板支撑竖杆不能直立而是斜向内，且竖杆缺少足够横杆连接，花架飘出楼面部分利用外脚手架作为模板支撑架体，但未按模板支撑架的要求对外脚手架进行加固，外脚手架体基础未硬化，没有结合图纸对架构层模板支撑体系进行设计和安全验算，抗倾覆措施严重不足，对事故的发生负有一定的职责。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对林树村实施行政处罚。

（9）钟起和　广东三湘建设有限公司混凝土班组长，未认真履行安全生产职责，混凝土浇筑顺序不合理，楼面南向花架（反

坎、柱、梁）三阶段施工间隔太短，混凝土未硬化产生一定强度便进行下一阶段混凝土浇筑，且在第二阶段进行梁、柱同时浇筑构成安全隐患。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对钟起和实施行政处罚。

（三）有关监管部门及人员

建筑领域监管部门对本建筑项目违法行为监管不到位、日常巡查不足，没有及时发现和纠正本建筑项目未办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》就擅自组织施工建设的违法行为，建议由韶关市曲江区监察委员会向韶关市曲江区住房和城乡建设管理局发出监察建议书，督促该局以案促改，加强监管，认真履职尽责。建议由韶关市曲江区监察委员会对相关监管人员进行立案调查。

十一、事故防范措施建议

（一）韶关市曲江区天志房地产开发有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，严格按照法律规定在施工前必须办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等相关手续方可组织施工，要加强对施工单位的管理，开展经常性安全巡查检查，对施工方案进行严格审核并督促施工单位按照方案施工。

（二）广东三湘建设有限公司

一要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，派出项目相关管理人员且必须持有相应证件才能上岗，针对高风险作业要制定科学周密的施工方案并严格按照方案落实。

二要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，修订完善安全风险管控和隐患排查治理制度，针对本单位所有施工项目尤

其是施工作业工程中的模板搭建和混凝土浇筑等重点环节开展一次全方位、无死角的安全隐患大排查。重点对模板堆放布局合理性，模板和承重支撑体系的强度刚度和稳定性，水平拉杆、斜撑和剪力撑等承重杆的设置，混凝土浇筑前的对模板及支撑体系的巡查检查，混凝土浇筑的方式、顺序和间隔时间等内容要安排专人巡查验收，建立隐患台账，落实整改措施。

三要加强作业现场安全管理工作，安排专人现场监工巡查，严格督促按照科学制定审批的施工方案进行施工作业，要强化对模板支撑体系、脚手架搭建等工程验收。

四要深入开展安全教育培训，要深刻吸取本次事故教训举一反三针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，强化对管理人员、施工作业人员的安全技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力。

（三）行业监管部门立即指导该企业完善各种施工审批手续，督促进行相关培训教育，完备各项条件下批准施工，同时要举一反三，进一步加强建筑施工行业领域的打非治违工作，督促企业认真开展安全培训，扎实抓好安全管理。要加强现场监督检查，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，直至责令停工，防止隐患变成事故，切实保护人民群众的生命财产安全。

韶关市曲江区“10·9”坍塌事故调查组（代章）

2024年1月17日