沈北新区沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司“5·12”一般机械致害事故调查报告

2026年5月19日，沈北新区应急管理局接到沈阳市公安局交通管理支队沈北新区大队移交的一起交通肇事案件材料，反映2026年5月12日6时41分，沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司所有的辽ACXXXX垃圾压缩车在沈北新区七星一街与蒲旺路交叉口收车过程中（车辆处于停止状态），造成1人死亡。区应急局接到案件材料后，立即对相关情况进行初步核查。经核查确认，该起事故是一起机械致害生产安全责任事故，直接经济损失约90万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区人社局、区总工会、区城管局、区交警大队等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，本事故是一起因沈阳市汇宁天成垃圾清运有限

公司对临时雇佣从业人员教育培训缺失，装卸作业人员违章冒险进入垃圾压缩车厢体内部清理杂物，且驾驶员未履行安全瞭望确认职责，在未确认装卸车辆处于安全操控范围内盲目操作“填装器下降”按键，导致装卸工遭受机械挤压致伤，造成一人死亡的一般机械致害生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司[1]（以下简称汇宁天成公司），企业类型为有限责任公司，成立于2016年7月5日，住所为沈阳市皇姑区昆山中路，法定代表人任某志，主营垃圾清运服务、生活垃圾清运服务等，现有4名从业人员（含法定代表人任某志、临时雇佣人员王某俊）。

该公司于2021年12月24日经沈阳市城市管理综合行政执法局依法审批，取得《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。该许可初始有效期为两年，后经两次年度审验合格，并获准延续许可有效期，现该行政许可证有效期至2027年4月20日。

（二）涉事相关人员基本情况

1.王某俊，男，54岁，住址为沈北新区道义镇道义一村。

[1] 沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司：法定代表人是任某志，企业类型为有限责任公司，成立于2016年7月5日，住所为沈阳市皇姑区昆山中路。经营范围：垃圾清运服务，保洁服务，清洁服务，化粪池清掏及下水管道疏通，冬季除运雪服务，残土清运服务，生活垃圾清运服务；道路货物运输，人力资源服务（不含劳务派遣及档案管理）；物业管理服务，停车场管理；餐饮企业管理，企业管理咨询，经营、策划、餐饮管理；仓储服务（不含危险化学品），家政服务，餐饮配送服务，餐饮文化交流服务，环卫作业服务，花卉经营及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

王某俊于2003年5月21日取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型为A2D，该证件在有效期限内。

2018年6月1日，王某俊入职沈阳启洁凯利城市环境工程有限公司[2]（位于沈北新区飞马街，以下简称启洁凯利公司），系该公司的垃圾压缩车驾驶员，双方已签订《劳动合同》，合同约定每月薪资3150元，启洁凯利公司为王某俊缴纳五险。

经调查，启洁凯利公司定期对王某俊开展安全教育和培训工作，并进行实操考核，考核合格后方可上岗作业。

2025年5月起，王某俊在非本职工作时间兼职受雇于汇宁天成公司，系该公司临时雇佣的垃圾压缩车驾驶员，双方约定垃圾清运费270元/车，工资以微信转账的方式日结（工资转账情况见图1）。汇宁天成公司法定代表人任某志认为王某俊是启洁凯利公司垃圾压缩车驾驶员，从事垃圾清运工作多年，已具备相应工作经验，故未对王某俊开展过安全教育和培训工作，仅口头告知其作业中要注意安全。

---

[2] 沈阳启洁凯利城市环境工程有限公司：法定代表人是彭某，企业类型为有限责任公司，成立于2018年5月3日，住所为沈阳市沈北新区飞马街。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生活垃圾处理装备销售；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；城市公园管理；社区管理服务；农业园艺服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；水环境污染防治服务；畜禽粪污水处理利用；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；装卸搬运；建筑物清洁服务；包装服务；市政设施管理；固体废物治理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；润滑油销售；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2026 年 5 月 16 日，王某俊自缢身亡。

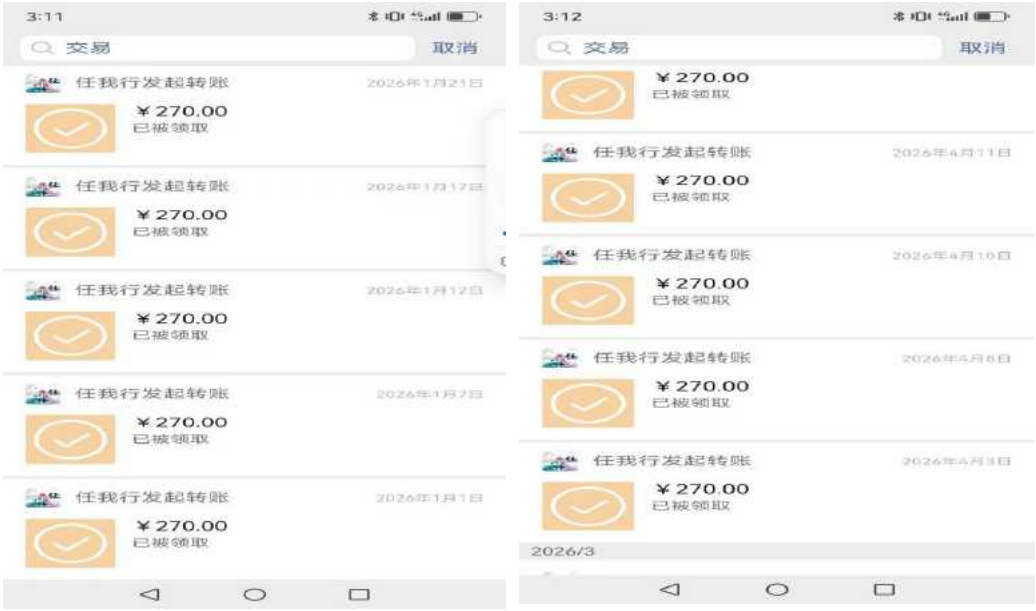


图 1 工资转账截图

2.死者李某有，男，58 岁，住址为沈阳市沈北新区道义镇东场村。2018 年 6 月 1 日，李某有入职启洁凯利公司，从事垃圾装卸工作，双方已签订《劳动合同》，并为李某有缴纳五险，《劳动合同》约定每月薪资 2200 元。2023 年至事故发生前，李某有与王某俊为同班次同车辆工作人员。2025 年 5 月起，李某有在非工作时间兼职受雇于王某俊，共同从事垃圾清运工作。

二、事故现场踏勘情况

（一）涉事车辆基本情况

涉事车辆是一辆重型特殊结构货车（以下统称为垃圾压缩车），车牌号为辽 ACXXXX，核定载人数为 3 人，总质量 12495kg，整备质量 9300kg，核定载质量 3000kg，外廓尺寸为 7960*2480*3210mm。2019 年 5 月 20 日汇宁天成公司取得涉事车

辆《中华人民共和国机动车行驶证》，强制报废日期至 2034 年 5 月 20 日。

经交警现场勘查发现，车辆挡位为空挡，灯光处于关闭状态，车辆仪表指示状态为零，该车辆未安装行车记录仪等车载设备。辽 ACXXXX 号垃圾压缩车车下有一个帽子及杂物，车左后轮附近有一处 40*50cm 的血迹。（涉事车辆现场情况见图 2，帽子及杂物情况见图 3，血迹情况见图 4）



图 2 涉事车辆现场情况图



图 3 帽子及杂物情况图



图 4 血迹情况图

（二）涉事人员检测鉴定情况

事发当日该车辆驾驶员为王某俊，经对王某俊抽血、提取尿样检测鉴定，确认王某俊血液中未检出酒精成分、尿样毒品检测结果呈阴性。

三、涉事设备操作规程

（一）垃圾压缩车操作流程

垃圾压缩车设有两套操作按钮，一套设置在驾驶室内，是卸车和总电源控制开关。另一套设置在车辆左外侧中部，是装载垃圾控制开关。具体操作流程如下：

装载垃圾作业：将垃圾倒入垃圾斗中，将旋钮旋到上升挡位，使垃圾倒入填装器斗，进行装载。按下“一键循环”，执行刮板张开—滑板下行—刮板刮合—滑板上行的动作。按下“连续循环”，执行刮板张开—滑板下行—刮板刮合—滑板上行—刮板张开—滑板下行—刮板刮合—滑板上行等动作。遇到紧急情况可按

下红色停止按钮，机构将在当前位置停止。按下单独红色急停旋钮开关，所有按键面板失效，无动作执行。

卸载垃圾作业：将工作模式切换到“卸载”按钮，长按“填装器举升”按键，长按“推铲推出”按键，推铲推出，卸载垃圾，长按“推铲缩回”按键，单点“清理”按键，执行刮板张开—滑板下行—刮板刮合—滑板上行的动作，清理填装器内垃圾，长按“填装器下降”按键，确认油缸完全锁紧即可。

（二）垃圾压缩车清理杂物操作流程

垃圾压缩车随车携带约1.5米长的铁锹或者铁钩等工具，如遇车厢内垃圾需清理的情况，司机可打开厢盖，随后停止设备运行，切断电源，确认安全后，方可进行清理作业。

四、事故发生前后经过及救援情况

（一）事发前后经过

2026年5月11日17时01分，任某志电话联系王某俊，安排王某俊在2026年5月12日前往造化附近的物流园清运垃圾，并将垃圾送至光大环保能源（沈阳）有限公司（沈北垃圾场）。

2026年5月11日18时许，王某俊与李某有约定在5月12日4时许到沈北新区七星一街蒲旺路路口经常停车处集合。5月11日18时许，王某俊与李某有共同开展启洁凯利公司环境垃圾清运工作。22时20分许二人完成工作，在沈北新区七星一街蒲旺路路口经常停车处收车。随后，王某俊驾驶辽A3XXXX小型轿车返回启洁凯利公司住宿，李某有驾驶电动自行车回家。

5 月 12 日 4 时 30 分许，二人到达沈北新区七星一街蒲旺路路口经常停车处。王某俊将辽 A3XXXX 小型轿车停至路口北口西侧第一个车位后，随后驾驶辽 ACXXXX 垃圾压缩车，与李某有乘车一同前往造化附近的物流园清运垃圾，并将垃圾送至光大环保能源（沈阳）有限公司（沈北垃圾场）。

5 月 12 日 6 时 15 分许，王某俊驾驶辽 ACXXXX 垃圾压缩车沿蒲旺路由西向东行驶至七星一街路口左转，将车停至路口北口东侧。随后王某俊驾驶辽 A3XXXX 小型轿车，移出路口北口西侧第一个车位，欲将辽 ACXXXX 垃圾压缩车停至该车位内。在倒车前，为避免碰撞附近行人或车辆，李某有下车协助王某俊查看路况。

辽 ACXXXX 垃圾压缩车停稳后，王某俊发现车后侧厢斗和厢盖之间的夹缝处有个杂物，随即打开主驾驶车门呼叫站在车辆左后侧的李某有，让其将杂物拽下来。李某有徒手尝试拉拽该杂物，但未能成功取下，于是让王某俊将垃圾压缩车车厢盖打开。王某俊打开车厢盖后，李某有在未告知王某俊且未采取任何安全防护措施的情况下，违章冒险进入填装器厢体内部徒手清理杂物。王某俊回头瞭望未发现李某有身影，误以为李某有已取下杂物并将杂物扔进附近垃圾桶内。于是王某俊在未核实李某有是否已撤出危险区域的情况下，便直接关闭车厢后盖。之后，王某俊听见附近环卫工人孙某艳大喊“夹人”，随即停止操作“填装器下降”

按键并下车查看，发现李某有胸腹部被挤压在填装器推板与厢体之间受伤。王某俊马上回至车内将车厢后盖升起，李某有口吐鲜血，并缓慢倒在原地（头朝西北方向，脚朝东南方向）。6 时 41 分，王某俊电话告知任某志并拨打 120 急救电话。（李某有倒地位置情况见图 5）



图 5 李某有倒地位置情况图

（二）事故应急救援情况

5 月 12 日 6 时 41 分，王某俊电话联系任某志，并告知李某有受伤情况，得知情况后任某志立即安排王某俊拨打 120 电话请求救援。随后，任某志赶到事发现场。

6 时 48 分，救护车到达现场，将李某有送至沈阳七三九医院救治，王某俊随车一同前往。7 时 05 分，交警到达事故现场，对任某志调查取证。8 时许，任某志到达医院，缴纳医疗费用并沟通安抚李某有妻子（鲁常敬）。5 月 12 日 8 时 55 分，李某有

因脾破裂、多发骨折等引起的创伤失血性休克经抢救无效死亡。

五、事故造成的直接经济损失情况

汇宁天成公司与死者家属于2026年5月28日达成赔偿协议，赔偿金额约90万元，善后工作结束。

六、事故原因及暴露出的问题

（一）直接原因

装卸工人李某有安全意识淡薄，违反垃圾清运操作规程，冒险进入垃圾压缩车厢体内清理杂物。垃圾压缩车驾驶员王某俊违反垃圾清运操作规程，未履行安全瞭望确认职责，在未核实装卸工处于安全区域的情况下即操作“填装器下降”按键，导致李某有在清理车内杂物时被车辆填装器挤压致死。

（二）间接原因

汇宁天成公司未健全安全生产责任制、未依法对临时雇佣的驾驶员王某俊开展安全教育培训和考核工作，致使从业人员安全意识不足，违反操作规程作业，垃圾清运作业过程仅凭驾驶员与装卸工的“协作经验”。

（三）暴露出的问题

垃圾压缩车填装器操作涉及举升、下降、压缩等存在挤压、剪切风险的环节，汇宁天成公司既未制定“停机断电、人员撤离、信号确认”等硬性操作步骤，也未设置任何物理联锁或人员检测防护装置，仅依赖既往工作经验，埋下致命隐患。

七、事故性质

经核查确认，该事故发生于车辆静止驻车状态，并非车辆在公共道路行驶期间引发，不符合道路交通事故认定条件。

同时，涉事司机属于单位从业驾驶员，事发时在作业场地内操作车辆后斗，该行为属于运输作业配套收尾作业范畴，处在生产经营活动过程当中。该事故发生在操作车辆装置过程中，符合生产安全责任事故认定条件。

经调查认定，本事故是一起因沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司对临时雇佣从业人员教育培训缺失，装卸作业人员违章冒险进入垃圾压缩车厢体内部清理杂物，且驾驶员未履行安全瞭望确认职责，在未确认装卸车辆处于安全操控范围内盲目操作“填装器下降”按键，导致装卸工遭受机械挤压致伤，造成一人死亡的一般机械致害生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.装卸工李某有，违章冒险进入垃圾压缩车厢体内部清理杂物，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.驾驶员王某俊，在未确认装卸车辆处于安全操控范围内的情况下，盲目操作“填装器下降”按键，导致人员死亡，对事故负有直接责任。鉴于其在2026年5月16日自缢身亡，建议不予追究其责任。

（二）对涉事企业及其主要负责人的责任认定及处理建议

1.沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司，未将临时雇佣从业人员纳入全员安全生产责任体系中，未健全全员安全生产责任制，未对临时雇佣从业人员开展安全教育培训，导致发生1人死亡的一般生产安全责任事故，对事故负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]、第二十八条第一款[4]。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故单位的处罚。

2.任某志，汇宁天成公司法定代表人、主要负责人，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未对临时雇佣从业人员实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]、第二十一条[6]第一项、第三项，建议应急管理部门依据相关法律法规，

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

落实对事故责任人的处罚。

九、事故防范和整改措施

沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司，要深刻吸取事故教训，严防类似事故再次发生：

1.健全并落实全员安全生产责任制。立即排查本单位从业人员，将临时雇佣从业人员纳入全员安全生产责任体系中，补全责任漏洞。

2.加强临时雇佣从业人员安全教育和培训。针对垃圾清运作业，加强相应岗位从业人员安全教育和培训工作，特别是临时雇佣从业人员，未经培训考核合格，一律不得上岗作业。进一步提升从业人员安全意识，从根源上杜绝“三违”现象再次发生。

3.实施技术防范改造。建议汇宁天成公司对现有垃圾压缩车加装人员监测雷达、声光报警装置，或与填装器下降进行物理联锁改造，从硬件上消除误操作可能。

城市管理综合行政执法局，虽然涉事企业注册及经营地址位于沈阳市皇姑区，但我区也要深刻汲取此次事故教训，做到举一反三。一是对垃圾清运企业开展大排查大整治专项行动，全面摸排辖区内垃圾清运企业，建立安全监管台账；二是加大监督检查力度，推行“网格化+清单化”制度，定期开展检查及业务指导服务，强化企业安全意识，指导企业排查并消除隐患问题；三是强化垃圾清运企业警示教育培训。开展全员警示教育，用身边事

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(七)及时、如实报告生产安全事故。

教育身边人。同时，严格督促垃圾清运企业全面落实安全生产主体责任，防范和避免事故发生。

沈北新区沈阳市汇宁天成垃圾清运有限公司

“5·12”一般机械致害事故调查组