丹江口经济开发区双力工贸有限公司“7.18”一般触电事故调查报告

2025年7月18日，丹江口双力工贸有限公司发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约123.1万元。

接到事故信息后，丹江口市委、市政府高度重视，市政府主要领导和分管领导分别作出批示，并安排市应急管理局赴现场调查核实事故情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《湖北省安全生产条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的相关规定。2025年7月19日，丹江口市政府依法批准成立由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市科经局、丹江口经济开发区管委会等单位组成的丹江口经济开发区双力工贸有限公司“7.18”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和有关单位情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因死者李红星未取得特种作业人员（电工）操作证，且未穿戴电工专用绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品进行带电违章操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

丹江口双力工贸有限公司（以下简称双力公司），成立于2009年9月3日，统一社会信用代码：91420381691790450l，注册类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为丹江口开发区水都工业园水都大道5号，法定代表人：李黎，注册资本叁佰万元人民币，主要经营范围：汽车零部件、机电产品（不含国家限制经营项目）、铸钢件制造、销售；提供相关行业的技术咨询服务。企业现有员工40人，以生产各类汽车零部件及底盘零部件和铸钢件加工为主。

（二）事故发生单位安全管理情况

经调查，双力公司法定代表人李黎，为公司安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。双力公司于2025年2月20日印发文件，授权生产部履行公司安全管理职能，在生产部设兼职安全管理岗位，任命电工肖延峰兼任公司安全管理员[1]，但实际管理中，由李鹏飞兼任安全管理员[2]。该公司未按要求开展安全生产教育培训和安全隐患排查治理，未建立健

---

[1]关于公司安全管理机构设置和安全管理人员任免的通知 双力司发[2025]3号

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

全各项安全生产规章制度，车间现场安全管理混乱，安全防范措施未落实到位。

李黎于2024年12月31日取得《安全生产知识和管理能力合格证》，人员类型：企业主要负责人，证号：GJAP42260119******0659，初领日期：2024年12月31日，有效期限：2024年12月30日至2027年12月30日。李鹏飞于2024年6月30日取得《安全生产知识和管理能力合格证》，人员类型：安全管理人员，证号：GJAP40381198******0635，初领日期：2024年6月30日，有效期限：2024年6月30日至2027年6月29日。

（三）事故发生经过

锻造车间采用白班、夜班“两班倒”工作模式。2025年7月17日19时10分，李红星从机加车间将叉车（机加和锻造及热处理两车间共用）开往下料车间转料到锻造车间，为夜班生产做准备。当晚8时，夜班工人赵大国、付绪龙、陈荣海开始上班，工人开始热处理出炉、进炉工作，完成后进行锻压，在7月18日凌晨0点50分左右锻压件生产完毕。凌晨1点40分左右，夜班3名员工下班离开，由付绪龙按停了淬火炉和回火炉中频电源柜柜门上的按钮进行断电，当时李红星并未在车间。按照平时工作流程，李红星大约凌晨3点左右需再次使用中频电源柜（380V功率）进行送电，进行热处理工作，为白班工作做准备。由于事发当时无目击证人，事故现场监控设备失修，无视频监控提供实时情况，调查组通过邀请专家技术论证、现

场勘查、询问谈话等佐证资料进行分析，认为李红星在异常工况下打开中频电源柜门进行相关操作过程中发生触电事故，李红星在触电过程中本能反应欲挣脱电源，但中频电源柜放置在砖块、枕木上，未与地面牢固安装，挣扎中带电中频电源柜柜体倾倒，柜门敞开，柜内带电元件和柜体一起压在李红星身体上，李红星在带电情况下，虽经挣扎欲摆脱柜体，未能成功，造成触电致心脏骤停死亡事故。

（四）事故现场情况

事故发生地位于该公司院内东北角的锻压车间，该车间西邻机加工车间，东直邻仓库，锻压车间内东北角靠北墙并排安装有两台台车式加热炉，上方加热炉立面上的电缆槽盒松脱，槽盒上部的发热丝电源线防护罩缺失，上部的一根电源线护套破损，相邻的接线墙子（线鼻子）处螺口黏附有黑色护套残片。事故发生地北侧放置有一个防护罩和两个配电柜（防护罩和东侧配电柜系发现人从地面扶起），配电柜底部垫有砖块、枕木。





图一为还原事故现场　　图二为中频电源柜内部

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者，李红星，男，1978年9月3日出生，居民身份证号：41132619******32031，户籍地为河南省南阳市卧龙区银丰路158号。从事锻压车间固定夜班岗位，主要负责生产管理、热处理等工作。

2.按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）统计，该起事故直接经济损失约123.1万元（不含事故罚款）。

（六）事故发生当日气象监测情况

2025年7月18日丹江口市城区24小时内无降水，伴有北风1-3级，最高气温37度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年7月18日8点12分，双力公司负责人李黎拨打110报警;

11时20分，丹江口市公安局指挥中心向市委、市政府报告水都工业园发生一起意外死亡事件;

12时17分，丹江口市委办向丹江口经济开发区管委会、市应急局通报了事故情况;

13时18分，丹江口经济开发区管委会将事故情况以电话形式报告了丹江口市应急管理局;

13时32分，丹江口市应急局以电话形式向十堰市应急局报告该事故;

14时21分，丹江口市应急局分别向十堰市应急管理局、丹江口市委、市政府书面进行了事故报告。

经调查认定：双力公司未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定[3]向丹江口市应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月18日上午7点50分左右，双力公司早班员工谭大军发现李红星倒在锻造车间淬火炉与回火炉之间（中频电源柜旁边）的地面上，中频电源柜压在他身上，急忙呼喊往机加

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

车间方向走的车间主任陈玉清，陈玉清过来后，让谭大军先把水泵关了，并让谭大军走近把手放在李红星鼻孔处试探鼻息，发现其已无呼吸特征，7点54分，陈玉清拨通了公司总经理李黎电话报告了当时的情况，李黎在电话里交代立即拨打120急救电话，7点58分，陈玉清拨打了120急救电话，8点10分，丹江口市120指挥中心派出中医院救护车到达现场，经到场医生确认李红星已死亡。

（三）事故善后情况

经丹江口经济开发区管委会协调，双力公司邀请法律援助律师现场参与，与死者家属形成一致意见，于7月21日签订了《人民调解协议书》，7月22日对死者遗体进行火化后返回河南邓州。此外，双力公司为李红星缴纳了社保（含工伤保险），购买了商业保险，由丹江口市人社局根据核定标准支付人民币约123.1万元（包含一次性工亡补助金、丧葬补助金、新华企业员工福利保险赔付金），同时，李红星的供养亲属抚恤金由人社部门根据标准每月进行发放。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后120急救中心、丹江口市公安局三官殿派出所、双力公司等单位接报后，迅速组织人员赶赴现场处置，响应及时，应急处置工作总体有力有序，善后工作处理得当，死亡家属情绪平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.李红星，非电工，其不具备电工操作安全规程和专业知识能力情况下，在异常工况下打开锻造车间东头中频电源柜（可控硅电炉温度中频电源柜）柜门进行带电操作过程中发生触电事故;

2.李红星单人夜班作业。夜班人员易疲劳导致注意力下降，单人操作缺乏监护环节，可能因判断失误、流程疏漏引发误操作;

3.中频电源柜在带电状态下倾倒（柜门敞开），压在李红星身上，李红星无法脱离伤害，导致身体多处被电击伤，致其心脏骤停死亡。

（二）间接原因

1.双力公司安全生产主体责任落实不到位，规章制度和操作规程不完善，无安全教育培训档案资料，安全隐患排查不到位;

2.锻造车间东头中频电源柜（可控硅电炉温度中频电源柜）存在带电部位裸露（人员易触及的裸露带电部位）;

3.中频电源柜柜体未固定安装，在外力作用下，易发生倾倒;

4.中频电源柜将设备的外壳和车间立柱作为接地导体，不符合《低压配电设计规范》（GB50054—2011）[4]。

[4]《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第3.2.13“装置外可导电部分在电气连接的可靠性方面没有保证，因此严禁作为保护接地中性导体的一部分。本条是强制性条文，必须严格执行”。

（三）其他可能因素排除

丹江口市公安局技术人员对事故现场进行调查勘验，并对相关人员进行问询取证，未发现其他可疑情况，认为李红星的死因排除他杀，死者家属对死因无异议。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

丹江口市双力工贸有限公司。**一是**企业负责人和安全管理人员对安全生产的重要性认识不足，对锻造车间夜晚作业管理不到位，安排夜晚临时送电人员独自违章操作；**二是企**业对从业人员和安全管理人员的安全教育培训走过场，未结合企业自身特点制订安全教育培训计划，未按要求开展三级安全教育培训活动，对员工的安全教育培训停留在口头上，致使员工安全意识淡薄，使得员工不了解安全操作规程和应急处理方法；**三是**安全生产主体责任落实不到位，未建立隐患排查与治理、安全检维修工作制度、特种作业人员管理、劳动防护用品管理等制度和岗位操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未按要求督促、检查本单位的安全生产工作，致使安全生产隐患长期存在未消除；**四是**企业未告知作业人员中频电源柜和工作岗位存在的危险因素和防范措施，该车间工人都可以触碰该柜体操作；**五是**事故发生后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，及时向应急管理部门和负有安全生产监

督管理职责的部门报告事故[5]，对事故的发生负有重要责任。

（二）有关监管部门

丹江口市科经局。作为工业安全生产专业委员会牵头部门，未按照专委会职责[6]认真履行安全生产行业监管责任。在“春季百日攻势”“安全生产治本攻坚三年行动”等重点工作落实不够到位，未认真落实问题隐患排查整治闭环管理机制，形成问题有清单、整改有措施、解决有反馈的工作闭环。

（三）属地监管部门

丹江口经济开发区管委会。作为属地监管部门，履行属地安全生产监管职责不够到位，安全生产监管体系需优化。未严格按照“三定方案”[7]规定的职责分工由企业服务部承担安全生产管理职责（实际管理工作由化工产业中心承担）；对辖区工贸企业进行安全监督、隐患排查的力度不够，查处问题单一；未建立隐患排查治理跟踪管理机制，从根本上消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李红星，安全意识淡薄，在未确定安全的情况下，未佩戴劳保用品，违章冒险带电作业，对本次事故负有直接责任。违反

---

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6]丹江口市工业安全生产专业委员会关于调整成员单位和主要工作职责的通知（丹工安委发〔2022〕1号）

[7]市委办公室 市政府办公室关于印发《中共丹江口市委湖北丹江口经济开发区管委会工作委员会 湖北丹江口经济开发区管委会管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 （丹办文〔2022〕24号）

了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[8]，鉴于其在本次事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.齐圣伟，男，中共党员，丹江口市科经局工会主席。由领导口头安排协助安全环保办开展日常工作，在开展工业行业安全生产专项检查和隐患排查整治工作中不认真，排查整治措施不强力度不够。2025年以来仅对事故单位进行了1次安全检查（6月27日），且未发现安全隐患。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

2.柯伟，男，群众，丹江口经济开发区管委会双力公司项目秘书。负责督促所包联、服务企业落实安全、环保主体责任，做好安全生产和环保工作。2025年1月17日和2025年3月6日两次入企服务开展安全检查不细致、不全面，对事故单位存在的安全隐患检查流于形式，未能及时发现并督促整改存在的安全隐患问题。建议根据干部管理权限，由市纪委监委提出处理建议。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李黎，男，中共党员，双力公司法定代表人，不具备相应的安全生产知识和管理能力，未严格履行安全生产法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]第二、

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培

三、四、五、六款规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[10]的规定给予行政处罚。

2.李鹏飞，男，群众，双力公司兼职安全员和管理人员，未履行安全生产管理人员职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[11]的规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定给予行政处罚。

3.肖延峰，男，中共党员，双力公司电工，在履行公司日常电器设备维修巡检工作中失职失责，未按照《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第3.2.13条[13]执行，特种作业人员技能知识有所欠缺，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十九条[14]建议由丹江口市应急管理局报请湖北省

训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13]《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第3.2.13“装置外可导电部分在电气连接的可靠性方面没有保证，因此严禁作为保护接地中性导体的一部分。本条是强制性条文，必须严格执行”。

[14]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十九条：考核发证机关应当加强对特种作业人员的监督检查，发现其具有本规定第三十条规定情形的，及时撤销特种作业操作证；对依法应当给予行政处罚的安全生产违法行为，按照有关规定依法对生产经营单位及其特种作业人员实施行政处罚。

应急管理厅（发证部门）依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十条第三款[15]给予行政处罚。

4.丹江口双力工贸有限公司，未落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[16]第一款、第四十一条第二款[17]、第四十四条[18]第一款、第四十五条[19]的规定，建议由丹江口市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[20]第（一）项的规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.丹江口经济开发区管委会安全生产属地管理职责履行不力，责成其向丹江口市委、市政府作出书面检查，并由市安委会按照丹江口市安全生产双约谈工作制度对其进行约谈。

---

15 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十条：有下列情形之一的，考核发证机关应当撤销特种作业操作证：（一）超过特种作业操作证有效期未延期复审的（二）特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的；（三）对发生生产安全事故负有责任的；（四）特种作业操作证记载虚假信息的；（五）以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的。

16 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

17 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

18 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

19 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

20 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款：

2.丹江口市科经局对行业内工业企业安全疏于监管，责成其向市委、市政府作出书面检查，并由市安委会按照丹江口市安全生产双约谈工作制度对其进行约谈。

六、事故主要教训

此次事故主要暴露出以下问题：一是企业重生产经营轻安全防范、企业安全生产主体责任未落实，安全生产责任体系缺失，企业内部风险管控和隐患排查治理不到位，对员工安全教育和培训不到位，主要负责人和安全管理人员履行安全生产管理职责不到位；二是对企业现场作业安全监管不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未能督促从业人员严格执行安全操作规程；三是从业人员安全意识不强，在未穿戴劳动防护用品，未能确保安全、排除隐患的情况下违章作业。

七、事故整改和防范措施

1.双力公司要深刻汲取事故教训，切实落实安全生产主体责任，按照安全生产治本攻坚三年行动要求全面落实“人防、技防、管理防”各项措施。一是完善落实本单位安全生产规章制度、各岗位操作规程，查缺补漏，保证公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程完备齐全。二是加大安全生产投入，配备配齐相关劳动防护用品，并监督从业人员按照使用规则佩戴、使用。三是要强化安全生产培训宣传力度，严格落实全员安全教育培训制度，重点抓好岗位操作规程

和岗位危险危害识别教育培训工作，提高员工安全防范意识，同时建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。四是开展一次全面安全隐患大排查，重点对用电设施设备进行专项排查，对排查出的安全隐患及本报告内提出的问题要切实整改到位。

2.丹江口经济开发区管委会要厘清本单位安全生产管理责任体系，组织辖区企业扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展专项整治和警示教育，加强安全生产教育宣传，防止类似事故发生。加大对辖区企业巡查检查力度，督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，引导企业内部开展用电安全隐患大排查，及时发现并消除生产安全事故隐患，对于整改不积极、工作不配合的企业，要及时采取有力措施处置到位。

3.丹江口市科经局要严格按照“三管三必须”要求，切实落实行业监管责任，举一反三，加大对工业行业企业日常监管力度，督促企业落实安全生产主体责任。开展工业行业领域安全生产检查，加强业务人员安全培训，不断提升安全监管能力，及时有效发现问题隐患并督促企业整改。组织企业开展警示教育，加强安全生产教育培训，强化用电安全管理，防止发生类似事故。要切实履行工业安全专委会职责，推动安全生产治本攻坚三年行动各项措施落实落地，定期组织开展工业企业安全事故应急演练，提升企业处理突发事件能力。要组织专家帮扶

指导企业开展内部安全隐患排查整改，切实提高企业主要负责人，安全管理人员隐患排查能力。

附件：1.“7.18”事故调查组成员名单

2.事故直接经济损失统计表

3.事故现场示意图

附件 1

“7.18”事故调查组成员名单

组　长：　闻静涛　丹江口市应急管理局局长

副组长：　李明涛　丹江口市应急管理局党委副书记

成　员：　张　娟　丹江口市总工会副主席

潘　雨　丹江口市科经局干部

代东升　丹江口市公安局三官殿派出所教导员

时健杰　丹江口经济开发区管委会干部

何银红　丹江口市应急管理局二级主任科员

蒲国均　丹江口市应急管理局三级主任科员

田　成　丹江口市应急管理局执法大队干部

裴词富　丹江口市应急管理局干部

杨婧秋　丹江口市应急管理局工作人员

特邀参加调查人员

张　黎　丹江口市纪委监委第一监察室主任

陈珊珊　丹江口市检察院四级检察官

附件 2

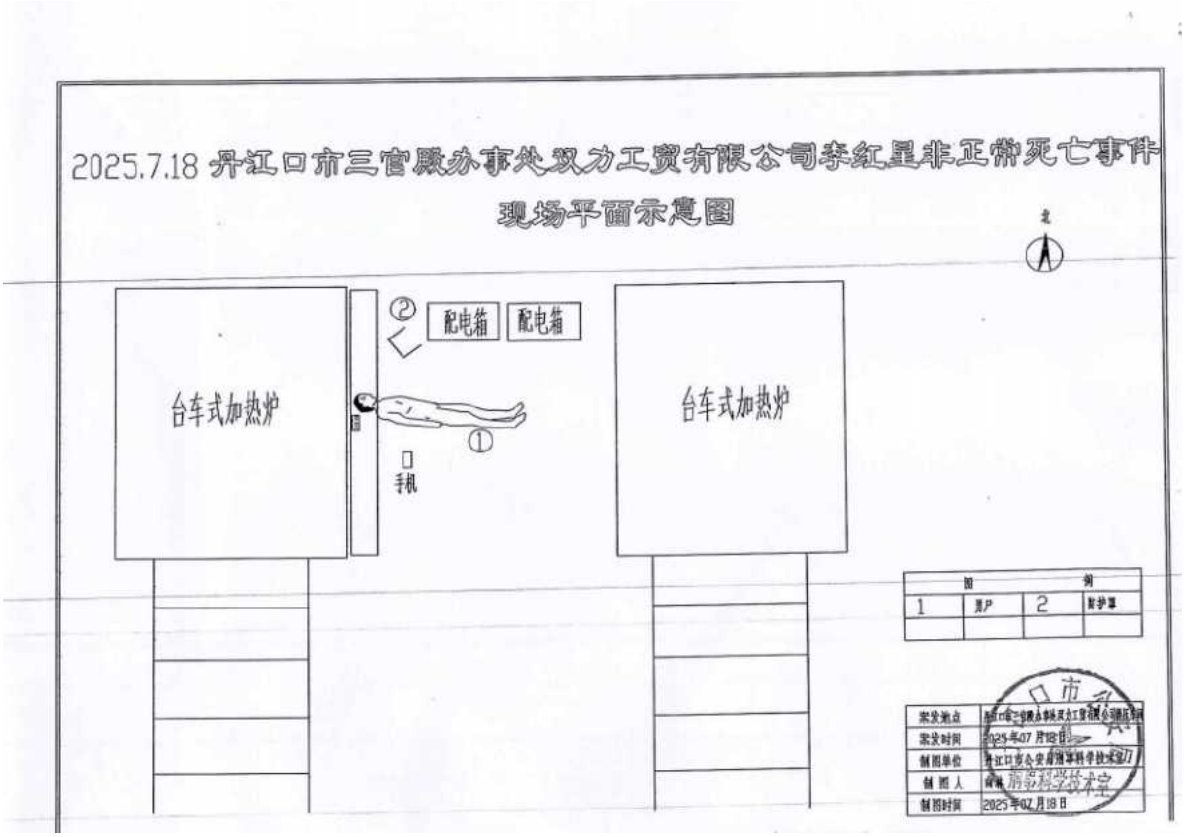
事故直接经济损失统计表

单位（公章）：丹江口市双力工贸有限公司

序号	项目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡所支出的费用		
1	医疗费用（含护理费）		
2	丧葬、抚恤及赔偿费用	19.4934	其中15万元为保险赔付金
3	补助及救济费用	103.642	一次性工亡补助金
4	歇工工资		
二	善后处理费用		
5	现场抢救费用		
6	清理现场费用		
7	处理事故和事务性费用		
8	事故罚款		
三	财产损失价值		
9	固定资产损失价值		
10	流动资产损失价值		
	合计	123.1354	

附件 3

事故现场示意图


2025.7.18 丹江口市三官殿办事处双力工贸有限公司李红星非正常死亡事件
现场平面示意图
北
配电箱
配电箱
台车式加热炉
台车式加热炉
手机
①
②
图例
1 尸
2 防护罩
丹江口市公安局
丹江口市公安局消防科学技术室
案发地点
案发时间
制图单位
制 图 人
制图时间
2025年07月18日