白云区建发央著“4•1”一般高处坠落事故调查报告

文章来源： 白云区应急管理局 发布时间： 2026-05-15 09:56 浏览次数：268次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2024年4月1日上午10时36分,白云区建发央著小区18栋2单元3002号房间发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。直接经济损失约100万元。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)规定,白云区政府成立了由区应急管理局、区住建局、区总工会、区公安分局、龚家寨街道等单位有关人员组成的白云区建发央著“4•1”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证、调阅资料和综合分查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定,白云区建发央著“4•1”一般高处坠落事故是一起经营单位安全生产资金投入不足,从业人员安全意识淡薄,违规从事吊装工作,未正确使用坠落防护设备,现场安全管理缺失发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)涉事建筑物及单位基本情况

1.房屋基本情况:涉事房屋位于贵州省贵阳市白云区同心东路与铝兴北路交汇处建发央著小区18号楼。该栋共有32层,2023年10月房屋开始交付,业主任某2023年10月20日办理收房,2023年11月7日向贵阳怡家园物业管理有限公司办理了装修手续并开始装修。2024年3月5日业主任某向观山湖铭品汇建材店经营者潘某铭订购了绿盾中天品牌门窗,并签订门窗安装施工协议。2024年4月1日潘某铭安排工人到房屋进行门窗安装时发生事故。本次事故发生于建发央著小区18号楼2单元3002号房间,房屋建筑面积110平方米,事故发生地点位于房屋阳台(见图1)。



图1 事故发生地远景图

2.物业服务单位:贵阳怡家园物业管理有限公司,类型:其他有限责任公司;注册资本:100万元;法定代表人:胡**;统一社会信用代码:91520115MAAJWXHEXW;成立日期:2020年8月28日;营业期限:长期;企业地址:贵州省贵阳市白云区龚家寨街道铝兴南路东侧、白沙关路南侧、同城大道西侧、天元街延伸段北侧建发·央著项目(BY-10-03-02地块)-19号1-4B;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(物业管理;房地产经纪;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;石灰和石膏销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;建筑防水材产品销售;砖瓦销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;石棉制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);灯具销售;日用品批发;家具零配件销售;日用木制品销售;家具安装和维修服务;工程管理服务;家用电器安装服务;防腐材料销售;住宅水电安装维护服务;家政服务;日用百货销售;专业保洁、清洗、消毒服务;咨询策划服务;外卖递送服务;商业综合体管理服务;高危险性体育运动(游泳);餐饮服务)

3.施工单位:观山湖铭品汇建材店,类型:个体工商户;统一社会信用代码:92520115MABYPL7Y4H;经营者:潘**;注册日期:2022年9月1日;经营场所:贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道世纪金源购物中心居然之家一号楼DS031-1-G-010号;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;家具销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;门窗销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))。

4.分包单位:贵阳枫华吊装服务有限公司,类型:有限责任公司(自然人独资);注册资本:100万元;法定代表人:柯**;统一社会信用代码:91520102MA7EB5GQ0Y;成立日期:2021年12月17日;营业期限:长期;住所:贵州省贵阳市南明区五里冲街道花果园路花果园项目U1区第5-8栋负1层20号[五里冲办事处];经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(金属门窗工程施工;建设工程施工;装卸搬园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;对外承包工程;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;航空运输货物打包服务;土石方工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;多式联运涉及可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

(二)相互之间的关系

1.2023年11月7日建发央著小区18栋2单位3002房屋业主任某向贵阳怡家园物业管理有限公司办理了装修手续并开始装修,2024年3月5日业主任某向观山湖铭品汇建材店经营者潘某订购了绿盾中天品牌门窗,并签订门窗安装安全施工协议。

2.2024年3月31日观山湖铭品汇建材店经营者潘某铭通知贵阳枫华吊装服务有限公司和侯某栋施工队于2024年4月1日到建发央著18栋2单位3002房间进行门窗安装工作,贵阳枫华吊服务有限公司负责吊装,侯某栋施工队负责室内安装。

(三)事故相关单位安全管理情况

贵阳怡家园物业管理有限公司在对小区装饰装修安全管理时一是通过办理出入证对装修人员进行管控;二是对小区已办理装修手续的业主每天开展巡检,及时制止违规装修和不安全行三是持续开展安全宣传,通过在小区出入口张贴宣传资料,向装修工人发放宣传资料,向业主微信群和业主发送安全提示等方式广泛开展安全宣传。

观山湖铭品汇建材店为个体工商户,经营者潘某铭与贵阳枫华吊装服务有限公司签订吊装合作协议,在协议明确了各自的安全责任;潘某铭与侯某栋签订门窗安装管理协议,在协议明确装现场管理、费用结算、产品损毁责任划分情况。未开展工人安全生产教育和培训,作业前未进行安全检查,未向作业人员进行安全技术交底。

根据谈话笔录,事故吊机由侯某栋提供,购置于2023年,侯某栋、侯某良、王某远未经过专门培训,不熟悉吊装作业安全操作要求。

(四)事情发生经过

2024年3月31日14时16分,潘某铭通过微信群通知贵阳枫华吊装服务有限公司柯某华及侯某栋于4月1日到建发央著小区18栋2单元3002号房间进行门窗安装工作,贵阳枫华吊装服务限公司法人柯某华及侯某栋均回复收到信息。侯某栋联系侯某良(侯某栋哥哥)及王某远(侯某栋舅舅)于4月1日到建发央著小区18栋2单元3002安装门窗。2024年4月1日上午9时02分,侯

与侯某良驾车进入建发央著小区,将随车带来的简易吊机(侯某栋购置于2023年,非特种设备)搬上3002房间于阳台处并进行组装。王某远于上午9时40分许到达并上楼进入房间一起安装吊机。完成吊机的电机、立杆、吊臂、底盘等安装后(见图2),送门窗框架的货拉拉师傅送货到18栋1楼入口处,三人下楼将门窗窗框卸到1楼大厅入户口处。10时08分,侯某栋打电话给潘某铭知现场吊装条件不好,潘某铭回复等吊装公司的工人来吊装。此时贵阳枫华吊装服务有限公司工人正在来的路上。10时20分,侯某栋、侯某良、王某远三人将能进入电梯的2个小件窗框运房间,需要吊装的3个窗框放于1楼入口左侧。由于门窗玻璃要当日下午2点才能送到,侯某栋认为吊运窗框风险小,向侯某良和王某远提议,为节约时间,先把窗框吊运上来安装,等下午玻璃送后,由吊装公司吊运玻璃上来,接着安装玻璃。随后三人对吊装作业进行分工,由侯某栋在3002房间内操作吊机,侯某良协助侯某栋将吊起的窗框拉进房间,王某远在楼下操作拉绳,防止窗框撞建筑墙体。10时30分,侯某良、王某远在一楼将需要起吊的窗框捆绑完成后,侯某良乘坐电梯返回3002房间,王某远在一楼操作拉绳,此时侯某栋将安全绳挂在吊机的立杆上并启动吊机。10时36分,窗框被起吊至3层时突然往下掉,王某远抬头看见侯某栋连同吊机一起坠落至3楼平台上,坠落垂直高度约81米,王某远被吓晕。此时,侯某良乘坐电梯刚到3002门口,听见坠落声音,侯某赶到阳台处往下看,发现侯某栋坠落至3楼平台,随即侯某良乘坐电梯赶到3楼平台,看见侯某栋仰躺在地面,已无动静。



图2吊机安装完成效果图

(五)事故现场情况

1.事故人员及吊机坠落位置情况。(见图3、图4、图5)



图3 人员及吊机从30楼坠落位置



图4 人员及吊机从30楼坠落位置平面示意图

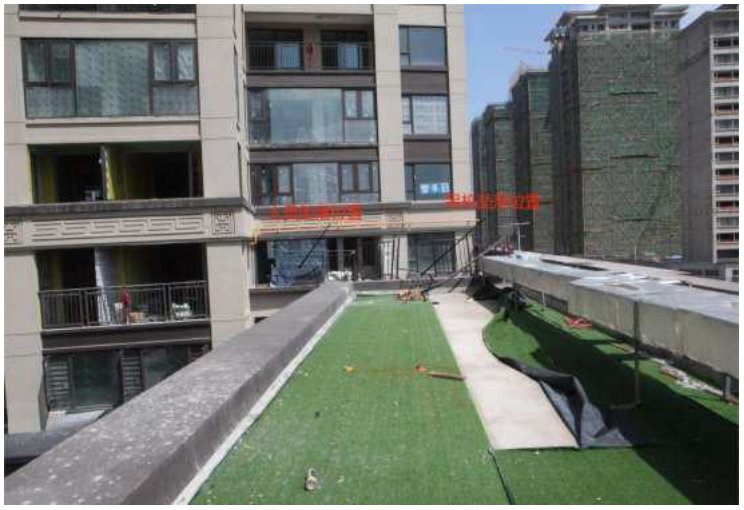


图5 人员及吊机坠落至3楼平台位置

2.摔坏的吊机零部件(见图6、图7、图8、图9)



图6 事故吊机的电机



图7 事故吊机的钢丝绳卷筒



图8事故吊机的立杆旋转臂



图9事故吊机的立杆

3.吊运的窗框及使用的钢丝绳、副绳(见图10)



图10　事故现场图

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡,死者:侯某栋,男,汉族,38岁,贵州金沙县人,身份证号码:522424********2839。直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年4月1日上午10时36分,事故发生后,正在3楼302房间做装修的工人立即拨打120急救电话和110报警电话,并将该信息反馈建发央著小区物业公司。侯某良也立即电话告知潘某铭。物业管理人员于10点41分到达并对现场进行管控。接到报警后龚家寨派出所于10点46分到达现场,同步对现场进行封锁。救护车10点50分到达,120现场查看后,于10点53分宣布死亡10点57分龚家寨派出所将一人死亡信息上报白云区政府办值班室,区政府办随即调度区应急局、区住建局、龚家寨街道人员与派出所一起到现场处置。区应急局、区住建局、龚家寨街道人员于11点15分到达现场参与现场处置。11点40分区政府总值班室将事故有关情况报贵阳市政府总值班室,区应急管理局同步报贵阳市应急管理局。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后,龚家寨派出所接警于10点46分到达事故现场,立即对现场进行封锁,并对侯某良、王某远及3楼的装修工人进行询问,第一时间做好现场勘查取证,做好现场维稳工作。120救车于10点50分到达,经现场查看,宣布侯某栋已死亡。区应急局、区住建局、龚家寨街道人员于11点15分到达,协调区消防救援大队吊运死者。区消防救援大队于12点16分到达将死者从3

吊运到1楼。殡仪馆车辆于12点57分到达现场,13点04分将遗体转运景云山殡仪馆,涉事相关人员随派出所民警一起到龚家寨派出所进行笔录,现场应急救援结束。

(三)善后情况

事故发生后,区政府组织龚家寨街道、区公安分局、区住建局、区应急局、区司法局、区信访局等单位积极跟进事故的善后工作。经多次调解,观山湖铭品汇建材店经营者潘某铭与死

家属就善后理赔事宜初步达成一致,并于4月9日签订《协议书》。

(四)事故应急处置评估

此次事故响应迅速、及时,应急处置得当,未造成次生灾害和衍生事故,未发生群体事件和网络舆情炒作。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故直接原因是:

1.吊机安装不稳固,窗框起吊时,吊机因受力滑动失稳。

2.侯某栋未正确使用坠落防护设备[1],将安全绳挂在吊机上,吊机失稳坠落时将其一同带落至3层平台,导致事故发生。

(二)间接原因分析

事故间接原因是:

1.侯某栋未按自己承接业务范围作业,擅自从事非业务范围的吊装工作。

2.侯某栋、侯某良、王某远未经吊装作业专门培训,不熟悉吊机使用及吊装作业安全操作要求[2]。

3.侯某栋未按建筑机械使用安全技术规程使用吊机,未对机械进行检查、试运转,吊运时未进行试吊测试[3]。

4.潘某铭在施工前,未对安全防护设施进行检查、验收,未对作业人员进行安全技术交底[4],未发现并制止侯某栋违规操作行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

观山湖铭品汇建材店,经营者潘某铭,安全生产资金投入不足,未开展工人安全生产教育和培训[5];安全管理落实不到位,高处作业施工前,未对安全防护设施进行检查、验收,未对作业人员

行安全技术交底。

五、对事故责任有关单位及人员的处理建议

1.侯某栋,男,门窗安装人员,未经吊装作业专门培训违规从事吊装作业,同时错误使用坠落防护设备,将安全绳挂在吊机上,吊机起吊失稳时,被坠落的吊机带落,导致事故发生,侯某栋对事故

有直接责任和主要责任。鉴于侯某栋在事故中死亡,建议免于追究责任。

2.潘某铭,男,群众,观山湖铭品汇建材店经营者,安全生产资金投入不足,未开展工人安全生产教育和培训;安全管理落实不到位,高处作业施工前,未对安全防护设施进行检查、验收,未对作

人员进行安全技术交底。潘某铭对事故负有责任,建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

六、事故主要教训

本次家庭装修门窗安装作业属于小散工程和零星作业范畴,小散工程和零星作业普遍规模小、工期短、从业门槛低,作业工具简陋,从业人员安全意识淡薄、专业技能不足、现场安全管

缺失等问题。该起事故暴露出在新交付小区家庭装修工程集中,施工点广,基层监管力量不足,行业部门和属地对大型项目监管比较完善,但对小散工程和零星作业未形成有效监管。

七、事故防范及整改措施

(一)本次事故暴露出部分装修从业人员对行业法律法规认识不足,安全意识淡薄。区住建局要组织在全区开展装饰装修工程大排查,检查装修从业人员的业务能力和安全知识,对法律法

规、国家标准和行业标准不熟悉的人员立即停止施工,经培训合格后方可回归。

(二)区住建局要持续开展小散工程和零星作业安全生产专项整治工作,一是强化建设单位或业主首要责任,二是强化承接工程的施工单位主体责任。做到小散工程和零星工程开工到结束的全过程管理,防止安全事故发生。

(三)贵阳怡家园物业管理有限公司要充分发挥在家庭装修中的管理作用。一是要对小区全体业主加强装修中的安全宣传;二是要对进入小区的施工工人和施工现场进行安全巡查检查,发现违规现象及时劝阻、制止、上报;三是要强化危险作业管理,对在小区内从事动火、吊装、高空作业等特殊作业要加强管理,严格按照特殊作业安全要求实行监管。

(四)龚家寨街道要加强对辖区中天和建发已交付小区装饰装修工程的巡查。一是以案示警,通过网格系统将事故教训传播到各居民小区,提高广大群众的安全意识;二是开展安全教育培训组织辖区从事装饰装修从业人员学习安全知识,提高风险辨识能力;三是加大安全监管人员的业务能力培训,提高发现隐患的能力。

白云区建发央著“4•1”一般高坠事故调

2024年5月

[1]《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T 23468-2009)5.2.2.2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上,应防止挂点摆动或碰撞。

[2]《起重机械安全规程 第1部分:总则》(GB/T6067.1-2010)12.3.2:司机应具备以下条件:f)在所操作的起重设备上受过专业培训,并有起重机及其安全装置方面的丰富知识。12.4.2:吊工应具备下列条件:f)经过吊装技术的培训。

[3]《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)2.0.6 机械使用前,应对机械进行检查、试运转。4.1.20 起吊载荷达到起重机械额度起重量90%及以上时,应先将重物吊离地面不大于200㎜,检查起重机械的稳定性和制动可靠性,并应在确认重物绑扎牢固平稳后再继续起吊。

4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3.0.2 高处作业施工前,应按类别对安全防护设施进行检查、验收,验收合格后方可进行作业,并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。3.0.3 高处作业施工前,应对作业人员进行安全技术交底,并应记录。应对初次作业人员进行培训。

5《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

上一篇 白云区新型工业化新兴产业园区建设项目“8·5”叉车侧翻车辆伤害一般事故调查报告

下一篇 贵州中铝铝业有限公司“1·8”物体打击事故调查报告

主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014

承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014

备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

党政机关 政府网站找错