深汕特别合作区小漠街道嘉泓涂装公司“12·11”一般高处坠落事故调查报告

深汕特别合作区管委会事故调查组

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位概况 1

（二）相关合同签订情况 3

（三）事故相关单位安全管理情况 3

（四）政府部门监督管理情况 4

（五）事故发生经过 5

（六）事故现场情况 8

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故现场应急处置情况 10

（二）事故瞒报情况 10

（三）政府及相关部门应急处置情况 10

（四）事故善后情况 10

（五）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 11

（一）直接原因 11

（二）间接原因 11

四、有关责任单位存在的主要问题 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

（一）建议免予追究责任的人员（1 人）..... 13
（二）对事故责任人员的行政处罚建议（4 人）..... 13
（三）对事故责任单位的行政处罚建议（3 家）..... 14
六、事故主要教训..... 15
（一）企业安全管理悬空，法律意识淡薄..... 15
（二）现场安全风险管控不到位，员工素质与岗位不符..... 15
七、事故防范措施建议..... 15

2025 年 12 月 11 日 7 时 39 分许，深圳市深汕特别合作区小漠街道深圳比亚迪汽车实业有限公司 24 号厂房发生一起高处坠落事故，造成 1 人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由小漠办事处、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深圳市深汕特别合作区小漠街道嘉泓涂装公司“12·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深圳市深汕特别合作区小漠街道嘉泓涂装公司“12·11”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全风险防范意识薄弱，相关单位安全生产教育、隐患排查不到位，临边防护措施不足，事故发生后，涉事单位隐瞒不报，造成的一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.事故工程概况

（1）项目名称：比亚迪第十一事业部饰件工厂保险杠喷涂线整合（深汕）招标采购项目

（2）工程内容：完成比亚迪第十一事业部饰件工厂保险杠喷涂线整合（深汕）招标采购项目中非标设备机械化及电控系统标段所有设备运输、安装、调试、试运行、培训、售后服务等工作，以及产品出现意外质量问题处理工作等。

2.业主单位：深圳比亚迪汽车实业有限公司（以下简称：比亚迪实业公司），成立于2021年9月9日，企业类型：有限责任公司，法定代表人：罗某斌，统一社会信用代码：91440300MA5H00H93F，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路中安视金融科技广场2栋3楼306室，经营范围：汽车、电动车、轿车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售等。

3.总包单位：机械工业第九设计研究院股份有限公司（以下简称：机械工业第九研究院公司），成立于1987年11月26日，企业类型：其他股份有限公司，法定代表人：史某，统一社会信用代码:91220101124001726Q，注册地址：长春汽车经济技术开发区创业大街1958号，经营范围：工程管理服务；工业工程设计服务；机械设备研发；工业机器人研发和销售；工业自动控制系统装置制造和销售；涂装设备制造和销售；物料搬运装备制造和销售；智能基础制造装备制造和销售等。

4.分包单位：迪森（常州）能源装备有限公司（以下简称：迪森装备公司），成立于 1979 年 1 月 1 日，企业类型：有限责任公司，法定代表人：梁某纯，统一社会信用代码：913204111371585706，注册地址：江苏省常州市新北区创业西路 21 号，经营范围：环境保护及建材专用设备制造和销售；金属压力容器设计制造和销售；空调设备安装；机械设备销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

5.施工单位：嘉泓涂装技术（常州）有限公司（以下简称：嘉泓涂装公司），成立于 2024 年 6 月 13 日，企业类型：有限责任公司，法定代表人：徐某程，统一社会信用代码:91320411MADM6DTA56，注册地址：江苏省常州市新北区魏村街道创业西路 21 号 3 幢（12#车间），经营范围：工业机器制造和销售；涂装设备制造和销售；软件开发，通用零部件制造，机械零部件加工等。

（二）相关合同签订情况

2024 年 12 月 6 日，比亚迪实业公司与机械工业第九研究院公司签订《设备采购订单》，向机械工业第九研究院公司采购保险杠喷涂线。

2025 年 1 月 15 日，机械工业第九研究院公司与迪森装备公司签订《比亚迪第十一事业部饰件工厂保险杠喷涂线整合招标项目（深汕）非标设备机械化及电控系统合同》。

2025 年 1 月 22 日，迪森装备公司与嘉泓涂装公司签订《比亚迪第十一事业部饰件工厂保险杠喷涂线整合招标项目（深汕）

工程安装合同》。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.比亚迪实业公司，制定了《安全生产责任制》《隐患排查制度及台账》《岗位安全操作规程》《教育培训制度及三级安全教育台账》《应急预案文本及演练记录》等。

2.机械工业第九研究院公司，制定了《安全生产责任制度》《安全生产规章制度和操作规程》等，但制度文件未落实落细，事发时整个项目只有项目负责人一人负责现场管理，公司未配备其他管理人员，对作业现场安全管理不到位，未及时发现并消除作业现场安全隐患。

3.迪森装备公司，制定了《三级安全教育培训制度》《隐患排查治理制度》《安全生产责任制度》《安全生产操作规程》等，但制度文件流于形式，事发时整个项目只有项目负责人一人负责现场管理，且大部分时间不在项目现场，对作业现场安全管理不到位，未及时发现并排除作业现场视线受阻、洞口临边无防护等安全隐患。

4.嘉泓涂装公司，制定了《安全生产责任制度》《隐患排查台账》《安全生产操作规程》《三级安全教育培训制度》等，但对作业现场安全检查、工人教育培训不到位，未及时发现并排除作业现场视线受阻、洞口临边无防护等安全隐患。

（四）政府部门监督管理情况

1.小漠办事处

2025 年以来，小漠办事处累计出动检查人员 33 人次，对比亚迪实业公司小漠工厂开展了 8 次安全生产检查，共排查出各类安全隐患 46 项。

2. 区住建水务局

2025 年 5 月 26 日，区住建水务局向小漠办事处发函《关于告知深汕小漠汽车工业园项目（15、16、17、24、25、26 号厂房、废水处理站二）终止施工安全监督的函》，告知该项目已完成主体工程的施工安全监督，后续由小漠办事处将该项目纳入网格化巡查范围，做好后续保修、整改等施工内容巡查监管。

3. 区应急管理局

2025 年以来，区应急管理局累计出动检查巡查人员 2309 人次，检查企业 785 家次，发现隐患 2379 项，已整改隐患 2244 项，约谈企业 15 家次，下发提醒函 3 份。对比亚迪实业公司小漠工厂出动 63 人次，检查复查 22 次，共发现隐患 75 项，已整改隐患 73 项；委托第三方专业机构对其开展指导服务，整改隐患 1066 项，指导开展应急安全演练 2 场，开展专项安全培训 3 场。

（五）事故发生经过

2025 年 12 月 11 日 7 时 10 分许，嘉泓涂装公司班组长张某军接到安全员彭某凯通知，24 号厂房喷涂线滑橇发生倾斜故障，滑橇制具架卡住了升降机导轨架（见图 1），导致升降机不能上下运行，需要维修。

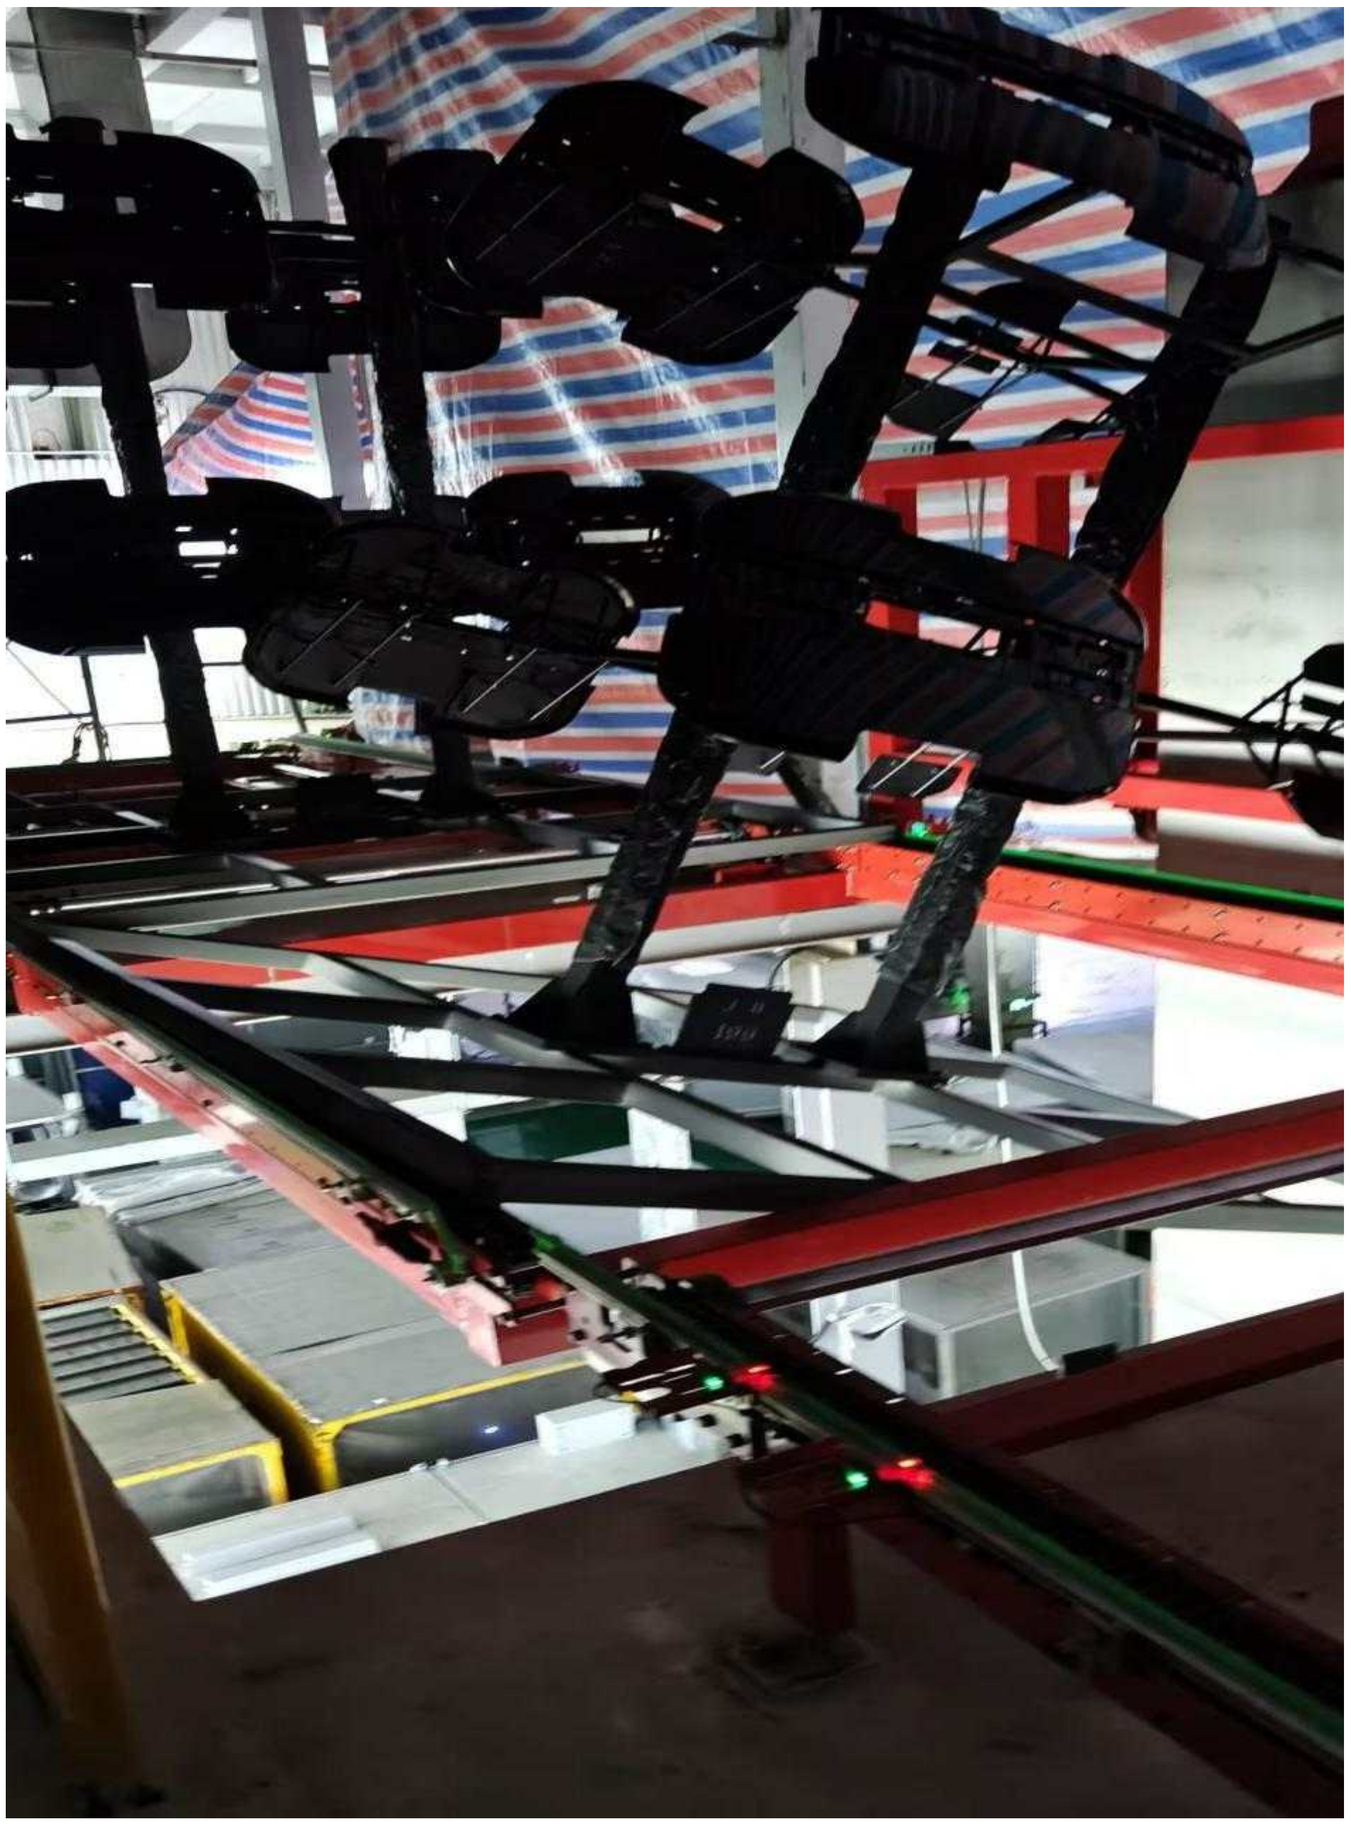


图 1 事发时倾斜状态下滑橇及制具架

7 时 30 分许，张某军与工友来到 24 号厂房二楼升降机与货梯预留洞口平台区域进行滑橇扶正作业，张某军佩戴安全帽、安全带在升降机检维修爬梯平台，用手将卡住部位的滑橇立柱与制具架推离升降机导轨架，其他工友在升降机四周用吊带和绳索绑在滑橇底部框架上进行拉拽辅助（见图 2）。



图 2 扶正后滑橇立柱

7 时 39 分许，滑橇立柱与制具架脱离升降机导轨架，二楼维修作业完毕，众人前往一楼准备继续维修，张某军从升降机检修爬梯平台下来时踏空，从货物升降机预留洞口坠落至一楼货梯地面（见图 3）。

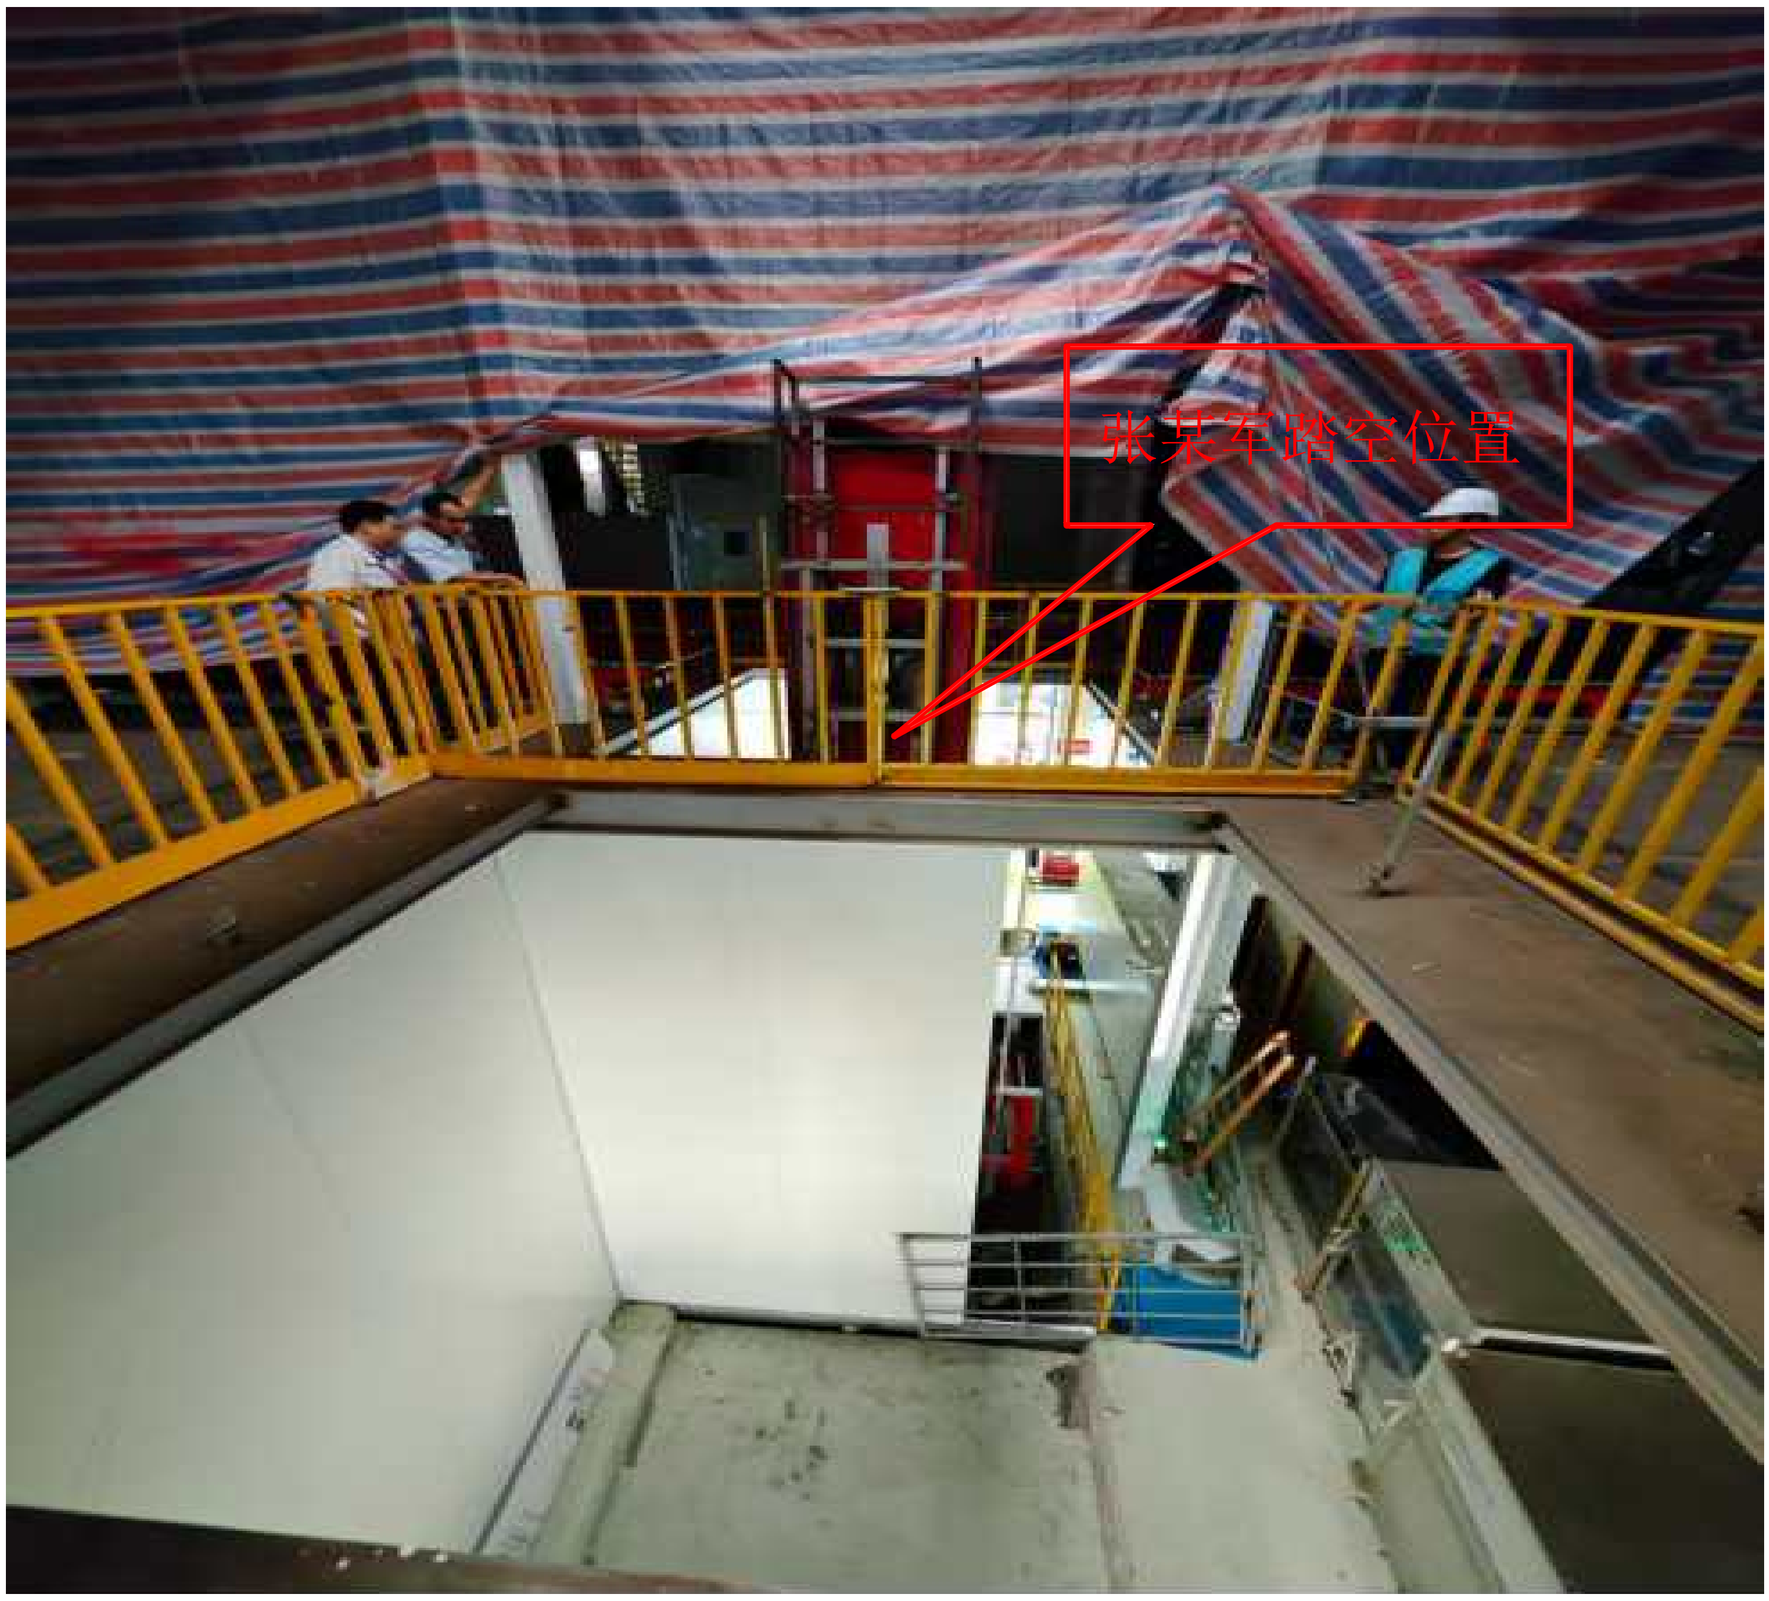


图 3 货物升降机预留洞口

（六）事故现场情况

1.经现场勘查及监控录像查看，事发时间：2025 年 12 月 11 日 7 时 39 分许，事发位置：深汕特别合作区小漠街道比亚迪实业公司 24 号厂房二楼平台升降机与货梯预留洞口平台区域，事发位置坐标：北纬 22° 76′ 51″，东经 115° 01′ 19″。

2.事故发生区域，坠落货梯预留洞口经测量长度约 3.10m、宽度约 2.80m、高度约 5.89m；升降机与货梯预留洞口过道宽度约 0.70m。张某军坠落处为升降机检修爬梯处货梯预留洞口，事

发时过道两侧未设置防护围栏（见图 4），升降机洞口与货梯预留洞口之间有彩条布遮挡。



图 4　事故发生地

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 受伤人员情况

伤者张某军，男，44 岁，湖北利川市人。2025 年 12 月 11 日张某军坠落受伤后，被救护车送往惠东县第二人民医院 ICU（重症监护室）抢救。医院出具诊断意见：张某军右侧额颞顶部硬膜下血肿；右侧颞叶脑挫裂伤并血肿形成；继发性蛛网膜下腔出血；

左侧额颞顶部头皮血肿；腰 1-4 椎体左侧横突骨折；骶 4 椎体骨折等。

2. 事故直接经济损失情况

相关赔偿仍在协商中，暂无法核定事故直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

7 时 40 分许，嘉泓涂装公司安全员彭某凯和现场工友发现张某军坠落于一楼货梯地面，彭某凯立即向嘉泓涂装公司项目负责人房某汇报了此事，并拨打 120 急救电话。

7 时 53 分许，120 救护车到达现场将伤者张某军送往惠东县第二人民医院进行救治。

12 月 12 日 0 时 5 分，伤者家属拨打报警电话报告该起事故。

（二）事故瞒报情况

2025 年 12 月 11 日 7 时 40 分事故发生至 12 月 12 日 0 时 5 分伤者家属报警，在此期间，嘉泓涂装公司未向行业主管部门或安全生产监督管理部门报告事故情况。

（三）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急等部门第一时间派员赶赴事故现场，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（四）事故善后情况

接报事故信息后，区应急部门积极协调事故相关单位，善后

工作稳步推进中，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（五）事故应急处置评估

接报事故信息后，公安、应急等部门立即到达现场并采取了应急处置措施，响应迅速，处置及时得当，程序合法合规。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张某军对高处作业风险认识不足，在彩条布遮挡视线及未排除高处作业危险情况下解除安全带挂扣，从检修爬梯下来时脚下踏空，坠落货梯预留洞口，导致事故发生；升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆。

（二）间接原因

1.机械工业第九研究院公司未严格落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位，项目现场实际只配备一名管理人员，对分包单位疏于管理，未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患。

2.迪森装备公司对作业现场安全管理缺失，项目现场实际只配备一名管理人员，且多数时间不在项目现场，未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患。

3. 嘉泓涂装公司对作业人员岗前教育培训不满足要求，导致员工风险意识淡薄；对施工现场的安全管理不到位，未在升降机洞口与货梯预留洞口之间过道设置防护栏杆，设置的防尘彩条布遮挡检维修作业视线。

四、有关责任单位存在的主要问题

1. 机械工业第九研究院公司，作为涉事项目总包单位，对作业现场的安全管理不到位，未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定。

2. 迪森装备公司，作为涉事项目分包单位，对作业现场疏于管理，未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

3. 嘉泓涂装公司，作为涉事项目施工单位，瞒报此次事故，对作业现场的安全管理不到位，对作业人员安全教育培训不到位，未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[2]和《中

1《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；……

2 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免予追究责任的人员（1 人）

张某军，嘉泓涂装公司班组长，其作为带班人员，对高处作业风险认识不足，未排除高处作业危险情况下解除安全带挂扣，从检修爬梯下来时脚下踏空，坠落货梯预留洞口，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议（4 人）

1.李某，男，群众，机械工业第九研究院公司项目负责人，负责该公司项目的日常管理工作。其履行安全生产职责不到位，对作业现场的安全生产状况检查不力，未及时消除项目现场生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[4]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

2.刘某洋，男，群众，迪森装备公司项目负责人，负责该公司项目的日常管理工作。其履行安全生产职责不到位，对作业现

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的作业人员，不得上岗作业。……

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

场的安全生产状况检查不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

3.房某，男，群众，嘉泓涂装公司项目负责人，负责该公司项目日常管理工作。其履行安全生产职责不到位，对作业现场的安全生产状况检查不力，接到事故信息后，未向行业主管部门或安全生产监督管理部门报告事故情况，对事故瞒报负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

4.彭某凯，男，群众，嘉泓涂装公司安全员，负责事发作业现场安全管理工作。未及时发现并消除升降机洞口与货梯预留洞口之间过道未设置防护栏杆、检维修期间彩条布遮挡视线的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（3家）

1.机械工业第九研究院公司，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

2.迪森装备公司，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

3.嘉泓涂装公司，对事故发生负有责任，瞒报此次事故，建

议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全管理悬空，法律意识淡薄

机械工业第九研究院公司、迪森装备公司安全管理流于形式，相关制度文件运行不到位，管理人员配备不足，未见安全巡查、检查记录；嘉泓涂装公司相关管理人员法律意识欠缺，在事故发生后，未向政府相关部门报告相关信息。

（二）现场安全风险管控不到位，员工素质与岗位不符

此次事故中，总包、分包、施工单位管理人员安全管理水平差，总包、分包管理人员配备不足，未见相关管理运行文件及记录，不重视安全文明建设，管理层安全素质及安全方面管理水平与岗位需求严重不相符。

七、事故防范措施建议

一是机械工业第九研究院公司、迪森装备公司、嘉泓涂装公司要严格落实安全生产主体责任，配备专职安全生产管理人员，对项目现场进行深度隐患排查，加强对从业人员的安全生产教育培训提高作业人员安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

二是小漠办事处要认真吸取本次事故教训，进一步加强对建设工程的安全监管，深入开展设备安装工程专项排查整治工作，严格执行安全生产相关法律法规，督促企业落实安全生产主体责任。

三是区应急管理局要进一步加大宣传和检查力度，督促工贸

企业切实履行安全生产主体责任，提升管理水平，消除事故隐患；加大警示教育力度，加强事故警示教育，做到“事故一起，警示一片”，引导辖区企业常态化开展安全警示教育，筑牢员工的安全思想防线。