云南华怡道桥技术工程公司“6·03”一般高处坠落事故调查报告

县人民政府：

2023年6月3日，云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部①施工队在墨江县泗南江镇大沙坝左侧边坡实施框格梁混凝土浇筑施工，11时10分许发生一起1工人在下班时不慎从高处坠落受伤，经送医院抢救无效死亡的事故。

事故发生后，县委、县政府高度重视，派出公安、应急、卫健等部门第一时间赶赴事故现场了解情况，县人民政府于6月4日成立云南华怡道桥技术工程公司“6·03”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）②。调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关当事人等方式，经综合分析，查清了事故发生的经过、类别、经济损失和事故原因，认定了事故性质，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。现报告如下：

一、基本情况

---

①云南华怡道桥技术工程公司墨江公路分局2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）普通国道公路灾害防治工程项目经理部简称云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部。

②调查组由县人民政府副县长任组长，县政府办公室副主任、县应急管理局局长任副组长，成员由县纪委监委、县公安局、县人力资源和社会保障局、县应急管理局、县总工会、泗南江镇人民政府、墨江公路分局有关领导组成。

（一）墨江公路分局2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）普通国道公路灾害防治工程项目概况

墨江公路分局2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）普通国道公路灾害防治工程，公路灾害防治工程共9处（个）灾害风险点，其中一级风险点3处、二级风险点6处。所涉及工程为涵洞、重力式路堤墙、衡重式路肩墙、矩形边沟、混凝土护栏、盖板涵、框格梁锚索边坡、主动防护网边坡等。

（二）项目承包单位云南华怡道桥技术工程公司基本情况

云南华怡道桥技术工程公司，成立于199*年8月9日，公司类型：集体所有制；法定代表人：熊**；统一社会信用代码：9153011121******9N；公司地址：云南省昆明市官渡区环南路**********；经营范围：许可项目：公路管理与养护；餐饮服务；路基路面养护作业；施工专项作业；建设工程施工；建设工程质量检测；建筑劳务分包；安全评价业务；建设工程勘察。一般项目：物业管理；工程技术服务；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；.....。《安全生产许可证》编号：（云）JZ安许证字[2005]01***2，许可范围：建筑施工，有效期：2021年08月18日至2024年03月31日。《公路养护作业单位资质证书》编号：云-GY-91530111216*****9N，有效期：2022年01月01日至2027年01月01日，资质类别及等级：路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全养护资质。

云南华怡道桥技术工程公司于2023年2月8日通过招投标获得墨江公路分局2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）普通国道公路灾害防治工程施工招标项目。

云南华怡道桥技术工程公司于2023年2月10日成立墨江项目部，项目工程于2023年3月6日开工，计划2023年9月底完工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年6月3日7时30分，云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部施工方普洱铭恒劳务有限公司劳务施工队劳务工杨**、杨*、李**、张**①等人到墨江县泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁混凝土浇筑施工现场上班，11时08分许，工人开始下班准备去吃饭，张**和李**两人先走，李**在前，张**在后，其他工人还在收拾工具，约两分钟后，工人们听到“哎呀”一声，李**就叫有人掉下去了，杨*等人赶紧朝人掉下去处跑过去，看见张**躺在框格梁下方碎落台上，杨**将张**抱起来，只见张**眼睛上方额头破了且在流血，一只眼睁着，另一只眼闭着。工友们问张**怎么样了，张**说：“走不动了，我可能是伤到脑或脖子了”。

（二）医疗救治及善后处理情况

事故发生后，现场工人杨*打电话给傅*①赶紧把车子开来接伤者，工人杨**随即背起张**并在几位工友的协助下将他抬上车

①张**，男，19**年9月12日生，劳务工，普洱市墨江县****村民。

送往泗南江镇卫生院，11时30分送达并实施抢救，12时36分医生通知家属抢救无效、放弃抢救。泗南江镇卫生院出具张**死亡医学证明（推断）书死亡原因为：工地高坠、呼吸心跳骤停。

事发当日，经家属同意，施工方将死者张**遗体运送至墨江县殡仪馆。经云南华怡道桥技术工程公司劳务施工方普洱铭恒劳务有限公司与死者家属协商，于6月5日达成赔偿协议：由普洱铭恒劳务有限公司向死者家属赔偿各类费用共计***万元人民币，其中**万元于2023年6月5日赔付到位，余下**万元由普洱铭恒劳务有限公司督促太平洋保险公司在3个月内理赔到位。死者遗体于2023年6月5日18时30分许进行火化后运回死者老家安葬，目前家属情绪平稳，暂无相关负面舆情发生。


三、事故调查取证情况

（一）事故发生地项目施工基本情况

事故发生地段为墨江县泗南江镇大沙坝以南地质灾害点，该路基主要以路堑形式通过，2018年9月，受强降雨的影响，坡表松散堆积物夹杂大块石滚落、冲刷边坡坡面并冲击路面，导致道路右侧的民房被巨石撞毁、交通直接中断，墨江公路分局及时疏散附近群众，清理滑坡堆积物后恢复了交通。该段滑坡范围是本次灾害防治工程之一，滑坡范围长约116m，滑坡前缘至后缘高差约85m，坡面轴向长约138m，滑坡剪出口距离路面相对高差

①傅*，墨江县泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁混凝土浇筑施工现场劳务施工队（普洱铭恒劳务有限公司）现场安全负责人。

37.4m，总体呈圈椅状分布。工程防治措施方案：抗滑挡墙支挡+坡面抗滑桩+锚杆框格梁+排水沟+恢复路面+长期监测（图1）。

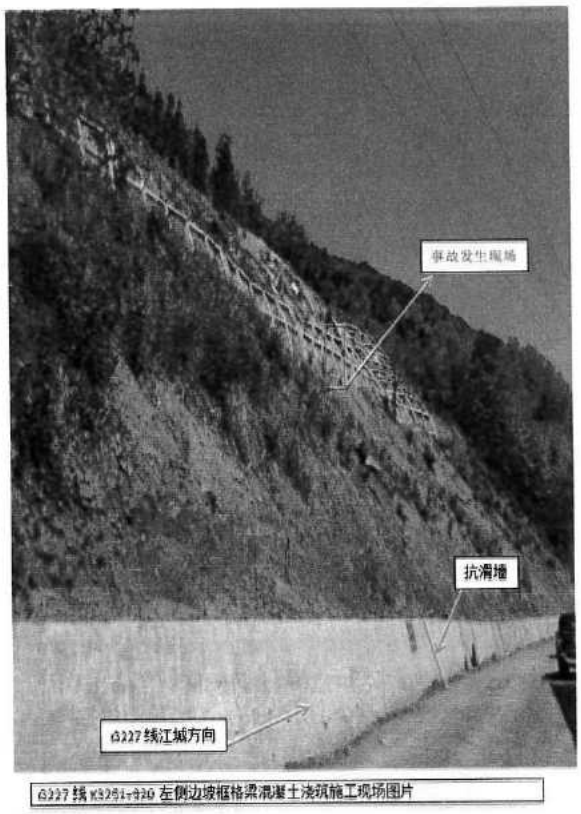

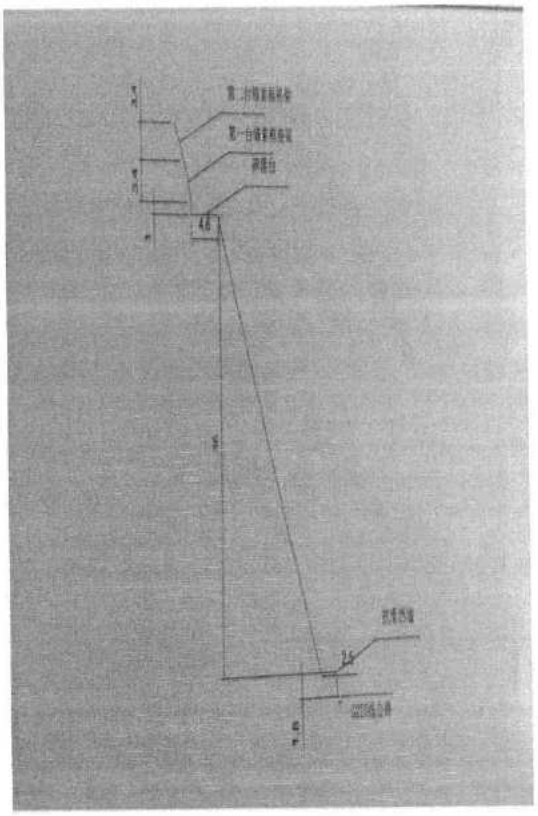


图1　　施工现场图片　　施工现场示意图

该施工项目经云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部编制《专项施工方案》（2023年3月3日审批）及《专项安全方案》（2023年3月4日审批）报经墨江公路分局审批后组织施工。

（二）事故现场勘查情况

事故发生地点左侧边坡框格梁施工现场，每格框格梁跨度3.4m、梁宽0.4m、抗滑墙高1.8m。框格梁下方碎落台边防护网至边坡抗滑墙36m。2023年6月3日11时10分许，劳务人员张

**在下班过程中从施工现场撤出时，从第二台框格梁横梁上不慎坠落至第一台框格梁下方碎落台上，坠落高差10m（图2）。根据现场勘查及走访调查，事故发生时受害者所处的位置无安全

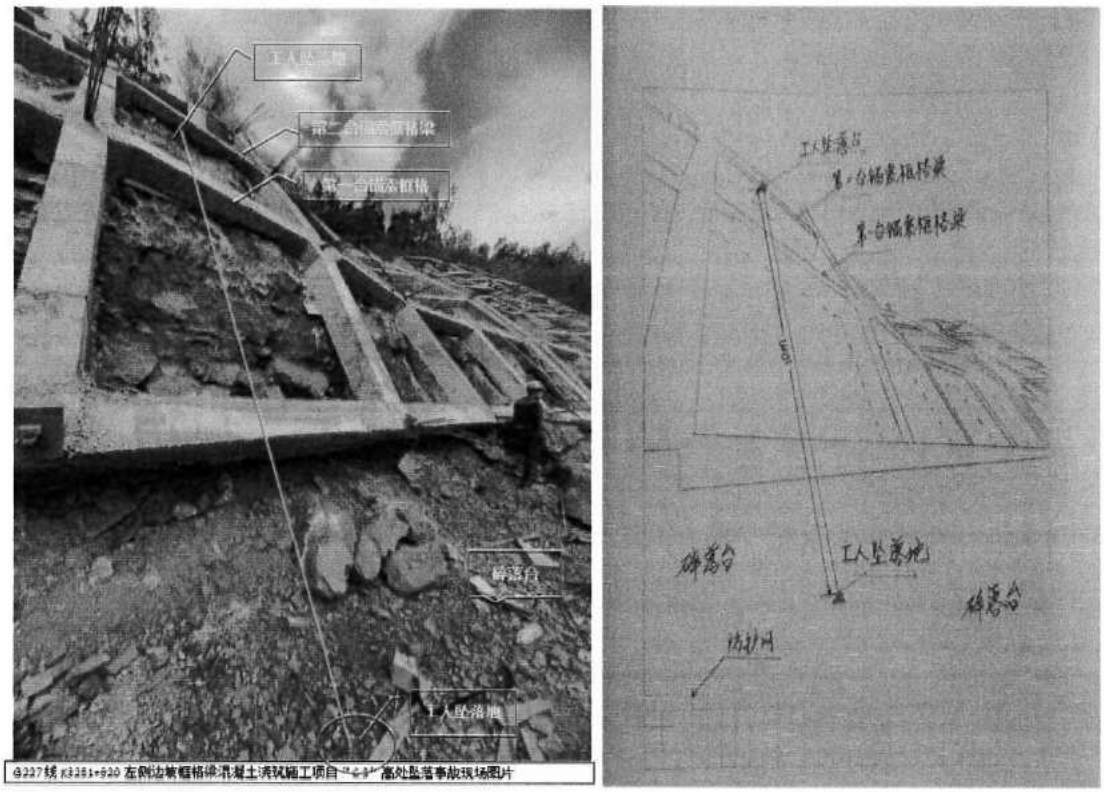


图2：左侧边坡框格梁混凝土浇筑施工项目“6.03”高处坠落事故现场示意图

防护栏（网）及安全通道，前后左右无施工作业机械及施工作业人员。

（三）事故发生前安全监管情况

云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部，设置有安全生产管理机构，制定了各项规章制度、操作规程，与墨江公路分局签订了安全生产责任状，将安全生产管理工作纳入统一管理、统一培训、联合检查，项目部已与下属各班组、员工层层签订安全生产

责任书。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者基本情况：张**，男，哈尼族，19**年9月12日出生，已婚，云南省普洱市墨江哈尼族自治县***村民，身份证号码：53272319******331X，2023年*月**日到墨江县泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁施工现场上班，工种：劳务工（辅助工），工龄**天。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况：该起事故导致1人死亡，无其他人员受伤。依据《企业职工死亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为人民币***万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

施工现场安全防护措施缺失。事故发生地作业现场存在物的不安全状态，云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部及普洱铭恒劳务有限公司劳务施工队未按《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《专项施工方案》要求设置安全通道，且擅自拆除防护用钢管，通道上没有安全防范措施，致使工人张**在下班过程中不慎坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.履行主体责任不到位，安全生产管理不规范。云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部落实生产经营单位主体责任不到位，

项目部负责人和普洱铭恒劳务有限公司劳务施工队负责人安全生产意识不强，安全生产管理粗放，履行主要负责人职责差距大。

2.开展安全生产教育培训工作不认真。云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部和普洱铭恒劳务有限公司劳务施工队对新入职员工开展岗前安全教育培训工作不扎实，教育培训缺乏针对性、实效性，相关工作流于形式，员工安全意识淡薄，对如何辨识各种作业场所危险有害因素的能力短缺。

3.开展隐患排查治理工作重视不够。墨江公路分局、云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部对墨江县泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁施工现场安全生产隐患排查治理工作开展不及时、不细致，未及时发现并督促施工单位严格按照《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《专项施工方案》组织施工和设置相应安全防范措施，未能第一时间发现并消除隐患。

（三）事故性质

云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部“6·03”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任单位和责任人的处理建议

根据事故原因调查、事实认定和事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，对有关责任单位和事故责任人提出如下处理建议：

（一）事故有关责任单位和责任人的责任认定

1.云南华怡道桥技术工程公司，落实生产经营单位主体责任

不到位，安全生产管理不规范，隐患排查治理机制不健全，相关工作开展不扎实、不认真，导致发生“6·03”高处坠落事故，企业对事故负有主体责任。

2.马**，云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部项目经理，负责云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部全面工作，安全生产第一责任人，安全发展理念松懈，履行主要负责人安全生产职责不到位，对墨江公路分局2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）普通国道公路灾害防治工程施工项目的组织管理、监督落实和隐患排查治理等工作不力，对事故的发生负有主要管理责任。

3.李**，普洱铭恒劳务有限公司泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁施工劳务施工队负责人，安全意识淡薄，未严格按照《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《专项施工方案》设置安全防范措施，劳动组织不合理，在施工现场安全通道缺失且无安全防护措施的情况下贸然组织工人施工，对事故的发生负有直接管理责任。

4.墨江公路分局，对云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部安全生产工作监督管理不到位，对事故的发生负有监督管理责任。

（二）对责任人和责任单位的处理建议

1.云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部，对事故负有企业主体责任，建议由墨江县应急管理局对其责令停产停业整顿，并

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定①，对云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部处以罚款人民币金额为三十万元以上一百万元以下的行政处罚。

2. 马**，云南华怡道桥技术工程公司墨江项目部项目经理，对事故的发生负有主要管理责任。建议由墨江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定②，对马**处以罚款人民币金额为上一年年收入百分之四十的行政处罚。

3. 李**，普洱铭恒劳务有限公司泗南江镇大沙坝左侧边坡框格梁施工劳务施工队负责人，对事故的发生负有直接管理责任。建议由墨江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定③，对李**处以罚款人民币金额为上一年年收入的百分之四十的行政处罚。

4. 墨江公路分局，对事故的发生负有监督管理责任，建议责

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

成墨江公路分局向县人民政府作出深刻书面检讨。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，避免同类事故发生，事故单位、建设单位和相关部门应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位主体责任，采取有效防范措施，做好安全防范工作，从源头上防范化解重大安全风险。

（一）要深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，扎实开展《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规的学习宣传，强化安全生产意识，树牢安全发展理念。

（二）要建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强从业人员安全生产教育和培训，提高员工安全意识；要具备国家安全生产法律、法规和标准规定的安全生产基本条件，加大对安全生产的投入保障力度，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

（三）要认真履行生产经营单位主要负责人、安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责，严格执行安全生产规章制度及操作规程，按照相关要求依法依规组织生产经营活动。

（四）要全面开展事故“回头看”和警示教育，切实增强从业人员的风险意识，确保达到警醒目的；要全面开展施工作业现场安全大检查，完善安全防范措施，加强安全管理，消除不安全因素和事故隐患，有效保障安全生产。