瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司黄磷配套团球矿项目建设工程“7·28”一般坍塌事故调查报告

瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司黄磷配套团球矿项目建设工程“7·28”一般坍塌事故调查组

2025年9月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位情况 2
（二）相关单位情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 5
（四）事故发生经过 9
（五）事故现场情况 9
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 12
（七）其他情况 12
二、事故应急处置及评估情况 12
(一)事故信息接报及响应情况 12
（二）事故现场应急处置情况 13
（三）医疗救治和善后情况 13
（四）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 14
（一）事故直接原因分析 14
（二）其他可能因素排除 15
四、有关责任单位存在的主要问题 15
（一）事故单位 15
（二）有关监管部门 21
（三）地方党委政府 21
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 21
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人）。 22
（二）对有关公职人员的处理建议。 22
（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。 22

（四）其他建议。 30
六、事故主要教训 30
（一）安全责任落实不力，违法违规作业突出。 30
（二）有关部门执法不严，日常监管缺失。 31
七、事故整改和防范措施 31
（一）切实提升基层安全监管水平，落实安全生产属地管理责任。 31
（二）强化监管效能，着力提高安全监管执法水平。 32
（三）夯实安全生产基础，严格落实企业安全生产主体责任。 32

2025年7月28日13时7分许，瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司瓮安县新材料及电子化学品6.6万吨黄磷配套团球矿项目100万吨/年团球矿装置及配套装置建设工程（以下简称黄磷配套团球矿项目建设工程）发生一起坍塌一般生产安全事故，共造成一人死亡，直接经济损失167.1万元。事故发生后，贵州瓮福江山化工有限责任公司向瓮安县应急管理局报告事故情况，县应急管理局接到事故报告后立即向瓮安县人民政府报告，县人民政府领导高度重视，要求全力开展应急救援等工作，并派工作组赶赴现场指导应急处置，尽快查明原因，严肃追责问责，授权县应急管理局牵头进行事故调查。

按照政府领导同志的指示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县总工会、县住建局、县工信局、瓮安经济开发区、天文镇人民政府相关人员组成的瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司黄磷配套团球矿项目建设工程“7·28”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故抢险救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责

任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司黄磷配套团球矿项目建设工程“7·28”一般坍塌事故是一起因项目参建单位安全生产主体责任落实不到位，未严格执行强制性国家标准和施工方案，对高处作业等重大风险管控不力，习惯性违章严重而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 贵州瓮福江山化工有限责任公司

贵州瓮福江山化工有限责任公司（以下简称贵州瓮福江山公司）是瓮福集团瓮安新材料及电子化学品项目的投资及运营主体，成立于2024年5月13日，公司坐落在贵州瓮安经济开发区瓮福江山化工产业园区；信用代码/税号为91522725MADK3YB243，法人是张涛，注册资本为333500.000000万人民币。按照产业规划路径拟建设10万吨黄磷、100万吨团球矿、30万吨烧碱、30万吨双氧水、10万吨五氯化磷、5万吨/年电子级双氧水、2万吨/年电子级氢氟酸、2万吨/年电子级盐酸、3万吨/年次磷酸钠、3万吨/年五氧化二磷、2万吨/年多聚磷酸等项目，预估总投资124亿元。

2. 黄磷配套团球矿项目建设工程批准情况

黄磷配套团球矿项目于2025年3月25日已办理建筑工程施

工许可证，编号 5227252025032501 99。

（二）相关单位情况

1.贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司

贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司（以下简称贵州建工七公司）成立于 1980 年 12 月 15 日，注册地位于贵州省贵阳市南明区新华路１０２号富中商务大厦三楼，法定代表人为张克楠。公司统一社会信用代码为 91520000214410 9105，注册资本为壹亿叁仟万人民币；建筑业企业资质证书编号：D152022894，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级，有效期至 2028 年 12 月 22 日。建筑业企业资质证书编号：D252006107，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级，有效期至 2028 年 12 月 31 日。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ 安许证字[2005]010388，有效期：2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。

2.贵州大群劳务有限责任公司

贵州大群劳务有限责任公司（以下简称贵州大群公司）是一

家从事市场主体选择经营等业务的公司，成立于2018年9月12日，公司坐落在贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道启迪贵安数字小镇3号楼8层，信用代码/税号为91520900MA6H80HPX0，法定代表人，张自然，注册资本为5000.000000万人民币。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字[2019]102364，有效期：2025年4月7日至2028年4月6日。建筑业企业资质证书编号：DB3521004054，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

贵州大群劳务有限责任公司双龙分公司（以下简称贵州大群双龙公司）是贵州大群劳务有限责任公司旗下分公司，成立于2023年3月24日，公司坐落在贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡马鞍山天合中心(6)一单元4层39号房;信用代码/税号为91520191MACBLLGW4M，负责人张自然。

3.三维建设工程咨询有限公司

三维建设工程咨询有限公司是一家从事市场主体选择经营等业务的公司，成立于1998年3月30日，公司坐落在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)17层13号，信用代码/税号为91520100214488259J，法定代表人张卫红，注册资本为5000.000000万人民币，工程监理资质证书编号：E152000052-6/1，有效期至2028年12月22日，工程监理综合资质：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等

业务。

4.黄磷配套团球矿项目建设工程发包情况

2014 年 12 月 12 日，贵州瓮福江山公司作为项目建设方与西安凯盛建材工程有限公司（联合体牵头人）、贵州建工七公司联合签订了团球矿项目总承包合同，合同编号：承包方 QCY-EPC-2024-010。贵州建工七公司负责项目主体和安装工程。

2024 年，贵州瓮福江山公司与三维建设工程咨询有限公司签订了《黄磷配套团球矿项目建设工程监理合同》，合同编号：LH00782024GC20003。

2025 年 2 月 25 日，贵州建工七公司与贵州大群公司签订了《黄磷配套团球矿项目安装工程劳务分包合同》，合同号：2025-WAQK-FB-007。承包范围:工业设备安装、工业管道安装、消防给排水、暖通工程、电气、非标。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.贵州瓮福江山公司

贵州瓮福江山公司成立了安全生产委员会及项目建设专业等分会，明确了安全生产管理职责。公司成立了安全环保部及黄磷运行部等部门，编制了全员安全生产责任制及实施管理办法。公司制定了安全生产教育培训、隐患排查和治理等管理制度。公司 2025 年 4 月 22 日、7 月 18 日组织召开了季度安全环保例会，公司相关人员、施工单位、监理单位相关人员参会。会上观看了高处作业等警示教育片，通报了安全方面存在的问题，对高处作

业、安全培训等工作进行了安排。公司制定了《整体提升瓮福江山公司安全管理水平计划书》，下发了《关于加强施工现场高处作业及临边空洞安全防护措施的通知》和《关于进一步加强施工现场特殊作业、高空作业车安全管控的通知》。磷化集团党委第六轮巡察第五巡察组于2025年2月20日、22日对公司建设项目进行巡视检查，针对高处作业未系安全绳等6个方面的问题召开了项目参建各方立行立改工作安排部署会，对存在的问题进行了安排部署。公司开展了项目施工安全监督检查，并根据检查情况召开了施工现场安全监管通报会，对施工现场安全防护、高处作业等事故隐患整改工作分别对监理单位、施工单位进行了安排部署，对贵州建工七公司2025年6月14日、6月16日、6月23日、7月4日、7月6日现场施工人员高处作业未系安全绳按照公司安全管理制度进行了罚款。

2.贵州建工七公司

贵州建工七公司于2024年11月17日在贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目成立了项目经理部，项目经理杨显红、项目副经理兼技术负责人刘贵平、安全总监杨永标、安全员谢成章、易增辉、潘云、施工员方宏、安勇，李熊辉。项目部建立了全员安全生产责任制及高处作业等各项安全管理制度，制定了高处作业及登高架设作业等建筑施工安全技术操作规程。编制并审核通过了黄磷配套团球矿项目建设工程施工组织设计、电气工程专项施工方案。2025年3月11日、3月21日，项目部召开了反三违

工作宣贯会议，每天 7 时 40 分许召开班前会议。2025 年 7 月 23 日，室外管廊架生命绳通过了验收。2025 年 7 月 18 日，操作平台通过了验收。2025 年 7 月 24 日、25 日、26 日对电力安装班组工人开展了 3 天安全教育培训，项目部对部分从业人员进行了高处作业安全教育。对分包单位电气设备按照方案、管廊施工高处作业、电缆敷设、防高处坠落等进行了安全技术交底。项目部对各分包单位开展了安全隐患排查治理工作，其中对贵州大群公司于 2025 年 6 月 28 日、7 月 26 日、7 月 28 日检查时发现在电缆桥架施工过程中部分作业人员未系安全绳等事故隐患，已作出罚款和整改要求。

3.贵州大群公司

贵州大群公司制定了公司安全生产责任管理、公司安全生产管理、施工安全管理等制度，制定了管道工等安全操作规程。2025 年 2 月 10 日、4 月 18 日、7 月 26 日开展了安全教育培训。对作业人员进行了高处作业安全技术交底。

4.三维建设工程咨询有限公司

三维建设工程咨询有限公司在贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目成立了项目监理机构。总监周朝、石油化工专监李玉山、电气专监李安果、安装专监刘华、团球矿项目安全专监邓益州、黄磷装置安全专监李清珂、烟气治理安全专监梁书刚、土建专监吉三华、仪表专监黄国志、造价工程师苗苓、监理员安小松、林登勋。监理机构编制了《监理规划》、《监理细则》、《旁站

监理方案》。监理机构定期召开监理例会，每天对贵州建工七公司开展了安全检查，并对高处作业等事故隐患下达了监理通知单，要求对现场存在的安全隐患进行整改。针对2025年7月6日发现的贵州建工七公司施工现场高处作业人员未系安全绳事故隐患提交贵州瓮福江山公司按照相关制度罚款，对贵州瓮福江山公司组织参建各方安全检查发现的高处作业未系安全绳提出了处罚建议。

5.管廊桥架电缆敷设工艺流程

施工准备→支架安装→桥架安装→人工配合机械放电缆（管廊桥架两侧边沿作业人员采用登高车操作、管廊桥架中部操作人员站在桥架操作层操作）→接线→调试→通电运行→竣工交验

6.监管部门和属地政府履职情况

（1）瓮安县住房和城乡建设局。

县住房和城乡建设局每个季度和重点时段召开了全县建设工程领域安全生产专题会议，安排部署安全生产相关工作。每个月对辖区内建设工程开展了安全检查。2025年1月至7月，对贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目开展了安全检查，对现场施工质量、安全存在的问题提出了整改建议。

（2）天文镇人民政府。

天文镇人民政府党委每月召开了安全生产专题会议，传达学习国家、省、州、县关于安全生产的会议精神，并对辖区内安全生产工作作出了安排部署。每月对辖区内部分生产经营单位进行

了安全检查，2025 年 5 月 20 日对贵州瓮福江山公司开展了安全检查，针对存在的问题发出工作函要求该公司整改。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 28 日 12 时 30 分许，工人兰树发、史光勇、袁和江等班组人员上班到管廊桥架 1#区域机柜间拉电缆。

13 时许，作业人员对 1#区域机柜间拉电缆工作完毕后各自到自己工作岗位敷设电缆。

13 时 7 分许郭启香看见袁和江从管廊桥架操作层坠落至管廊桥架地面排水沟。

（五）事故现场情况

事故地点位于黄磷配套团球矿项目 1#机柜间南侧跨路管廊桥架 R10+3000 处。外管架 1#配电房至联合车间电缆敷设情况：外管桥架距地高度为 5.2m，桥架宽 3m,桥架横梁之间距离 2m.管架上增设支架 3.36m，地距支架顶 8.56m，管架上桥架共计七层每层间距 0.48m，桥架材质为高分子合金电缆桥架。第一层梯式高分子合金电缆桥 800*200 敷设 ZC-YJV-8.7/15kV-3 × 95 电缆 6 根；第二层 800*200 敷设 ZA-YJV-0.6\1kv-3 × 150+2 × 70 电缆 6 根;第三层 800*200 敷设 ZA-YJV-0.6\1kv-3 × 70+2 × 35 电缆 11 根，ZC-YJV-0.6/1kV-3 × 70+2 × 35 电缆 3 根；第四~五层 800*200 未放电缆；第六层 800*200 敷设 ZC-YJV-0.6\1.0kv-4 × 2.5 电缆 14 根；第七层 800*200 未放电缆。槽式桥架敷设计算机电缆 6*1.5，98 根，2*2*2.5，113 根。管廊桥架操作层使用 800*450*20

高分子材料电缆底板作为脚手板，桥架 R10+3000 处一块电缆底板随作业人员一同坠落地面排水沟处，桥架操作层未设置水平防护设施。

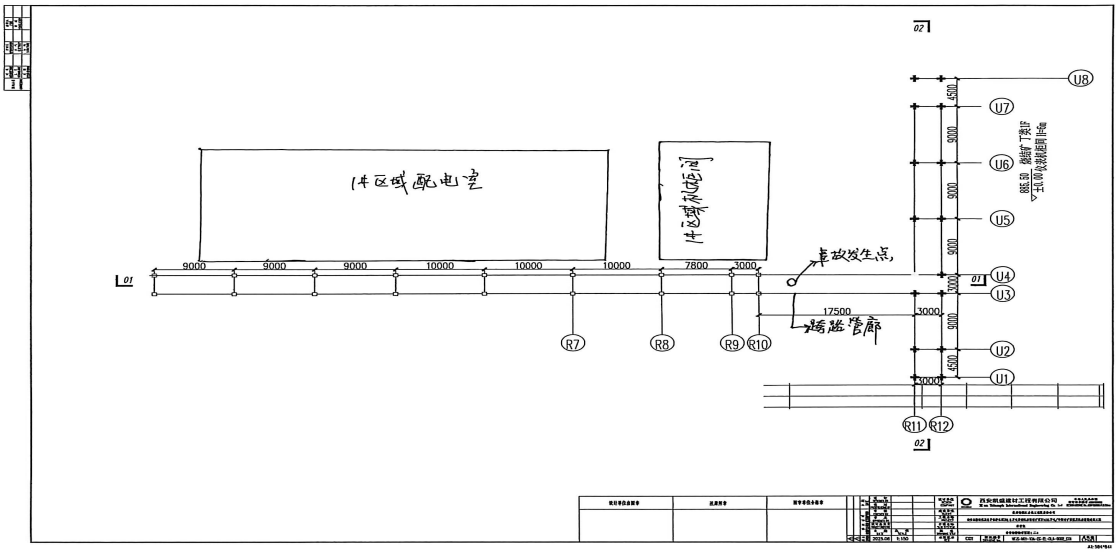


图 1 事故现场平面图



图 2 事故现场图

脚手板倾覆处



图 3 事故倾覆坠落高分子电缆底板（脚手板）



图 4 管廊桥架电缆支架现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者袁和江，男，38 岁，身份证号码：522425********4253，户籍地：贵州省织金县官寨乡红岩村打磨石组。系贵州大群公司工人。

2.直接经济损失情况。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前已核定直接经济损失 167.1 万元。

（七）其他情况

事故当天天气多云，西南风 1-3 级，湿度 94%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13 时 7 分许，西安凯盛建材工程有限公司工人葛启香看到贵州大群公司工人袁和江从管廊桥架坠落至地面排水沟，立即向周边人员呼喊“有人掉下来了”。贵州大群公司工人史光勇在距事故地点 10 米远的地方听到呼喊声后立即起身查看管廊桥架地面排水沟处躺着的是袁和江，于 13 时 8 分打电话给贵州大群公司项目负责人王志林汇报事故情况。王志林接到事故报告后立即赶到事故现场，13 时 13 分用电话给贵州建工七公司安全员谢成章汇报事故情况，13 时 24 分拨打 159****0776 天文镇卫生院救护车电话。谢成章接到事故报告后立即赶到事故现场查看，13 时 28 分打电话向贵州建工七公司项目经理杨显红报告事故情况，杨显红接到事故报告后立即安排抢险救援工作并向公司报告

事故情况。贵州瓮福江山公司安全环保部负责人屈振涛接到事故报告后立即向县应急局报告事故情况，县应急局接到事故报告后立即向县人民政府报告事故情况。县公安局、县应急局、县住建局、天文镇人民政府相关人员赶到事故现场开展应急救援和事故初步调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，贵州大群公司工人兰树发用木板放置在地面排水沟处袁和江身体下面，袁和江平躺在木板上，为了防止袁和江受到二次伤害，就地等待急救车。13 时 34 分许，天文镇卫生院救护车到达事故现场后开展了相关急救工作。贵州建工七公司疏散事故现场所有人员，设置警戒。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。天文镇卫生院救护车将袁和江送到县人民医院开展医疗急救，18 时 3 分，袁和江经抢救无效死亡。

2.善后情况。事故发生后，天文镇人民政府组织贵州大群公司与死者家属进行调解，达成赔偿事宜。2025 年 7 月 28 日贵州大群公司与死者家属达成赔偿协议，2025 年 7 月 29 日达成赔偿补充协议，共赔偿袁和江家属人民币壹佰陆拾肆万陆仟元整（￥1，646，000.00 元），家属情绪稳定，未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即开展了应急救援，拨打天文镇卫

生院救护车电话，疏散人员，设置警戒，救护车及时赶到事故现场后开展医疗抢救工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

事故直接原因是:管廊桥架电缆敷设作业平台未设置水平安全防护网，作业人员站立的脚手板扣接失效，在作业人员身体重力和动态作用力的作用下，扣接点发生脱扣致单块板与整体结构分离并倾覆，作业人员忽视安全、忽视警告，在敷设电缆作业时未系安全绳，站立的脚手板倾覆导致其坠落地面致死。

（一）事故直接原因分析

1.操作平台不安全状态。

经调查发现，桥架操作平台下方未设置水平安全网等有效防坠落设施，桥架宽度 3m，桥架横梁距离 2m，该脚手板由多块 800*450*20 的高分子板仅通过“扣接”方式连接而成，其整体稳定性和承载可靠性存在缺陷。在袁和江身体重力和动态作用力的作用下，扣接点发生脱扣，致使单块板与整体结构分离并倾覆，倾覆的脚手板未发生破裂现象。这是造成袁和江坠落的直接诱因和始发点。

2.作业人员不安全行为情况。

经调查，操作平台设置有生命绳，袁和江坠落至地面后，身上已穿戴有符合安全要求的安全绳，头戴安全帽。袁和江在操作平台作业时未系安全绳，使其在脚手板倾覆失去立足点时，没有

任何设施能阻止其坠落，最终导致事故的发生。

（二）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

贵州瓮福江山公司是法定建设方，屈振涛等人负责安全环保部工作。贵州建工七公司是项目总承包方，杨显红等人实际负责项目安全、质量等工作。贵州大群公司是劳务分包方，王志林等人实际负责项目分包等相关工作。三维建设工程咨询有限公司是项目监理方，周朝等人实际负责项目监理工作。

1.贵州瓮福江山公司

贵州瓮福江山公司对项目总承包单位安全教育培训、高处作业安全防护事故隐患督促整改不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[1]的规定。

2.贵州建工七公司

（1）高处作业事故防范措施落实不到位，隐患排查治理不力。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

贵州建工七公司在跨路管廊桥架高处作业过程中，对安全事故隐患排查治理工作落实不到位。操作平台脚手板采用800×450×20的高分子板仅以“扣接”方式连接，其整体稳定性和承载可靠性存在明显缺陷，且未设置水平防护设施，暴露出隐患排查与治理方面的严重不足。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[2]以及《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.2条、第7.1.2条和第7.1.7条[3]的规定。

（2）安全生产责任制未有效落实，工程验收管理存在缺位。

该公司编制的专项施工方案明确水平防护应采用竹跳板，但现场实际使用800×450×20的高分子板仅以“扣接”方式连接作为脚手板。在属于交叉作业区域的跨路管廊桥架处，未按规定设置安全防护棚，且未设置安全防护网。公司安全生产责任制落实不到位，项目部于2025年7月18日对管廊桥架平台组织验收时，

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.2操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能材料组装，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及国家现行有关脚手架标准的规定。平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平整满铺及可靠固定。第7.1.2交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。第7.1.7对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网。

验收结论称“脚手板材质符合要求，满铺并结实可靠”，与实际情况严重不符。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[4]以及《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.2 条、第 3.0.10 条[5]的规定。

（3）安全生产教育培训不到位，从业人员风险防范与识别能力不足。

该公司项目部虽于 2025 年 7 月 24 日至 26 日对电力安装班组工人开展了为期三天的安全教育培训，并实施了高处作业专项安全教育及安全技术交底，但培训未取得应有成效。建设单位、监理单位及公司项目部多次发现作业人员高处作业时未系安全绳。经调查组问询，相关作业人员对高处作业安全防护及隐患识别能力普遍较低。安全教育培训不到位直接导致作业人员习惯性违章行为频发，且仅以罚款处理未能从根本上解决问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[6]的规定。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[5] 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。第 3.0.10 安全防护设施验收应包括下列主要内容：

1 防护栏杆的设置与搭设；

2 攀登与悬空作业的用具与设施搭设;3 操作平台及平台防护设施的搭设;4 防护棚的搭设;5 安全网的设置；

6 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格；

7 设施的节点构造，材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

（4）劳动组织不合理，造成施工现场安全管理出现真空。

作为项目总承包单位，贵州建工七公司对施工现场安全生产负总责。但其项目部下午上班时间为 13 时 30 分，而劳务分包单位贵州大群公司工人的下午上班时间为 12 时 30 分，导致每天午间施工出现约 60 分钟的安全管理盲区。在此期间现场无安全管理人员在岗，不能及时发现和制止违章作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[7]和《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[8]的规定。

3. 贵州大群公司

（1）安全教育培训落实不到位，从业人员安全意识薄弱。

贵州大群公司虽于 2025 年 2 月 10 日、4 月 18 日及 7 月 26 日组织了班组级安全教育培训，并开展了高处作业安全技术交

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

底，但实际培训效果不佳。从业人员安全风险识别能力和自我保护意识明显不足，现场“三违”现象突出，多次发生高处作业未系安全绳的违规行为。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[9]的规定。

（2）施工现场管理缺位，未能及时制止违章作业行为。

经调查核实，贵州大群公司在组织作业人员进行管廊桥架高处作业期间，未安排安全管理人员在施工现场履行监护职责，导致不能及时发现并消除事故隐患，也无法有效制止违章行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[10]的规定。

4.三维建设工程咨询有限公司

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（1）项目监理人员配备不足，无法满足安全监理工作要求。三维建设工程咨询有限公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目监理机构未按规定配齐监理人员。该项目工程规模达9.5亿元，仅配备安全监理员3人，未设置质量监理员岗位，现有人员配置无法满足工程安全监理的实际需求，违反了《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》及《贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准》[11]的相关规定。

（2）对施工单位安全设施验收审查不严，未严格履行监理职责。贵州建工七公司在管廊桥架高处作业安全防护设施的施工中未严格按专项施工方案执行，而项目监理单位对高处作业安全防护设施的验收审查工作不到位，未能有效履行监理职责。该行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[12]和《建设工程

---

[11]《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》（贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准）。

市政基础设施工程：工程规模3000万至50000万的，施工阶段管理人员配备最低标准6人；工程规模5000万至10000万的，施工阶段管理人员配备最低标准8人；工程规模10000万至30000万的，施工阶段管理人员配备最低标准11人；工程规模30000万至50000万的，施工阶段管理人员配备最低标准12人；工程规模大于50000万元的，施工阶段管理人员配备最低标准13人；工程规模在50000万元以上，工程造价每增加20000万元，应增加质量监理员和安全监理员各1 名或质量监理员、安全监理员各不少于6名时可不再增加。但城市轨道工程和桥梁、涵洞等工程质量监理员、安全监理员、专业监理工程师应适当予以增加。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

监理规范》第 5.5.2 条[13]的规定。

（二）有关监管部门

县住房和城乡建设局

县住房和城乡建设局安全监管存在盲区，2025 年 1 月至 7 月虽对贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目开展了现场安全检查，但对监理单位相关安全监理人员和质量监理人员配备不齐、安全教育培训工作检查不到位。

（三）地方党委政府

天文镇人民政府

天文镇人民政府执法队伍力量薄弱，执法人员对建筑领域相关专业技术不熟悉，在开展安全检查过程中，不能发现参建各方存在的问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

事故调查组建议对贵州建工七公司给予行政处罚，对贵州瓮福江山公司、贵州大群公司、三维建设工程咨询有限公司由县安委会进行约谈，对 8 名责任人员给予行政处罚，对 2 名责任人员作书面检查。

---

[13]《建设工程监理规范》第 5.5.2：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）。

1.袁和江，男、群众，系贵州大群公司工人，操作错误、忽视安全，未系安全绳状态下在管廊桥架进行电缆敷设作业，对事故发生负直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究。

（二）对有关公职人员的处理建议。

县住房和城乡建设局（1）人

2.樊启乾，男、群众，县住房和城乡建设局建筑工程质量生产安全中心主任，对贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目检查不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议向县住房和城乡建设局党组作出深刻检查。

天文镇人民政府（1）人

3.胡其炎，男、群众，天文镇人民政府经济发展办公室副主任。对贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目检查不到位，对事故发生负有监督检查责任，建议向天文镇人民政府作出深刻检查。

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

贵州瓮福江山公司（2）人

4.屈振涛，男，群众，系贵州瓮福江山公司安全环保部负责人，主要负责本公司安全、环保工作的监督与检查。其未有效履行监督检查职责，对监理单位相关监理人员配备不足、总承包单位安全设施验收不到位等问题监督检查不到位，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

五条[14]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条[15]的规定，依法对其给予行政处罚。

5.韦国祖，男，中共党员，系贵州瓮福江山公司黄磷运行部经理，负责黄磷生产及建设项目的安全管理工作。其未能有效履行监督检查职责，对监理单位相关人员配备不足、总承包单位安全设施验收不到位等问题监督检查不到位，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[16]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条[17]的规定，依法对其给予行政处罚。

贵州建工七公司（2）人

6.杨显红，男，群众，系贵州建工七公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目部经理,全面负责项目安全、质量等工作。其在任职期间，未认真履行作为安全生产第一责任人的管理职责，未切实落实本单位全员安全生产责任制；未严格组织实施本单位安全生产教育和培训计划；对项目部安全生产工作监督检查不到位，在组织验收跨路管廊桥架高处作业安全设施时，未严格执行施工方案要求，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[18]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条[19]的规定，依法对其

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款；

给予行政处罚。

7.杨永标，男，中共党员，系贵州建工七公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目部安全总监，负责项目部安全生产工作。其未认真履行安全管理职责，在组织和参与安全生产教育培训方面落实不到位；在参与验收工作时，对管廊桥架高处作业安全防护设施的检查工作存在疏漏，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[20]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条[21]的规定，依法对其给予行政处罚。

贵州大群公司（2）人

8.王志林，男，中共党员，系贵州大群公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目部经理，全面负责分包项目的安全生产工作。其未认真履行作为安全生产第一责任人的管理职责，未严

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

格组织实施本单位安全生产教育和培训计划；对现场施工安全工作的督促与检查不到位，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[22]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条[23]的规定，依法对其给予行政处罚。

9.彭长坤，男，群众，系贵州大群公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目部安全员，负责分包项目现场安全管理工作。其未能认真履行安全管理职责，在组织和参与从业人员岗位安全培训方面落实不到位；对施工现场的安全检查不力，未能及时发现并制止作业人员在高处作业中的违章行为，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[23]　《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

十五条[24]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条[25]的规定，依法对其给予行政处罚。

三维建设工程咨询有限公司（2）人

10.周朝，男，群众，系三维建设工程咨询有限公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目监理机构总监理工程师，全面负责项目监理机构工作。其未认真履行监理职责，对项目安全生产工作检查不到位，监理工作落实不力，未按要求配足安全监理人员；对施工单位管廊桥架高处作业安全防护设施的验收审查不严，对事故发生负主要监理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[26]及《建设工程监理规范》第3.2.1

---

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[25]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

[26]　《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

条[27]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条[28]的规定，依法对其给予行政处罚。

11.邓益州，男，群众，系三维建设工程咨询有限公司驻贵州瓮福江山公司黄磷配套团球矿项目监理机构安全监理员，负责对施工单位的安全监理工作。其未认真履行安全监理职责，对施工单位管廊桥架高处作业安全防护设施的监督检查不到位，对事故发生负直接监理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[29]及《建设工程安全生产管理条例》第十四条[30]的规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处

---

[27]《建设工程监理规范》3.2.1 总监理工程师应履行下列职责:1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。2 组织编制监理规划，审批监理实施细则。3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。4 组织召开监理例会。5 组织审核分包单位资格。6 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。7 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。10 组织审查和处理工程变更。11 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。12 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。13 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。14 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。15 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

[28]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[29]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[30]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条[31]的规定，依法对其给予行政处罚。

对责任单位的行政处罚（1）家

12.贵州建工七公司。

贵州建工七公司未有效落实全员安全生产责任制；安全生产教育和培训不到位，从业人员风险防范意识与能力普遍不足，缺乏辨识和应对安全风险的基本能力；施工现场安全管理混乱，事故隐患排查治理工作存在不足。该公司对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[32]、第二十八条[33]及第四十一条[34]的规定，建议由瓮安县应急管理

---

[31] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条[35]的规定，依法对其给予行政处罚。

（四）其他建议。

贵州瓮福江山公司对施工单位安全工作的监督检查未充分履行；贵州大群公司未严格落实从业人员岗位安全教育培训，且对现场施工作业人员管理存在明显不足；三维建设工程咨询有限公司在安全监理人员配备方面未达到规定要求，对施工单位安全工作的监理职责履行不到位。建议由县安全生产委员会对上述三家单位进行约谈。

六、事故主要教训

（一）安全责任落实不力，违法违规作业突出。

建设、施工、监理单位安全生产责任制未有效落实。企业未能严格执行国家标准和施工方案，施工方案与现场执行存在“两张皮”现象，在材料选用、工艺做法和防护要求上擅自降低标准，暴露出技术管理、过程验收和纪律执行等方面存在系统性问题。企业虽开展培训但未注重效果评估与行为改进，从业人员缺乏基本风险辨识和自我保护能力，“三违”现象屡禁不止，反映出安全培训与现场管理严重脱节，以罚代管突出。总包单位，未对分包

[35]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

单位实施有效的统一协调和全过程管理，劳动组织不合理造成现场管理出现真空时段，暴露出企业缺乏对施工现场的整体掌控能力。

（二）有关部门履职不到位，安全监管存在盲区。

2025 年 1 月至 7 月的检查未能发现监理人员的配备和培训监督问题，深刻表明以往的安全检查存在“重现场、轻体系，重施工、轻监理”的形式化倾向。检查内容更多侧重于施工现场的实体安全隐患和施工单位的直接行为，而对于“参建各方履职情况”这一重大风险源，缺乏细致的检查。这反映出在制定监管计划时，对风险点的识别不够全面、不够精准，未能将监管责任延伸到确保整个项目管理体系有效运行上来。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实保护人民群众生命财产安全，“举一反三”，深刻吸取事故教训，加强安全生产管理工作，提出以下建议:

（一）切实提升基层安全监管水平，落实安全生产属地管理责任。

天文镇人民政府一是要整合乡镇内部安全生产、规划建设等岗位力量，建立联合检查机制，形成工作合力。二是加强专业能

力培训，提升业务水平，定期组织执法人员参加由上级部门组织的安全生产执法培训。在开展建设工程领域安全检查期间，主动邀请县住建部门监管执法人员，带领乡镇执法人员共同开展现场检查，通过现场教学、案例分析、手把手指导等方式，快速提升一线人员的实操能力和发现问题的眼力。三是要细化工作流程，明确从检查计划、现场检查、记录取证、问题告知、整改督促到复查销号的完整工作流程，确保检查工作规范有序，隐患闭环管理。

（二）强化监管效能，着力提高安全监管执法水平。

县住建部门要强化建设工程领域安全监管执法工作，堵塞漏洞，彻底消除监管盲区。一是要举一反三，建立长效预防机制组织对全县在建项目进行一次专项排查，重点核查各项目参建各方的履职情况，特别是人员配备和教育培训监督工作，及时发现和纠正类似问题。二是组织相关监管科室和责任人进行深刻反思，查找在监管思路、检查深度、专业能力等方面的不足。明确内部监管责任，将此类问题纳入绩效考核，增强监管人员的责任意识和发现复杂问题的能力，杜绝“走过场”式检查。

（三）夯实安全生产基础，严格落实企业安全生产主体责任。

贵州瓮福江山公司一是要切实履行建设单位安全生产统一协调管理职责。开展对项目所有参建单位的安全管理体系进行全面评估，建立对总包、监理单位安全履职情况的定期监督检查与考核机制，尤其要加强对高危作业环节、事故隐患整改落实情况

的跟踪督办，确保监督闭环。二是强化合同安全管理与履约考核。将安全投入、人员配备、隐患治理等要求履行情况与工程款支付挂钩，运用经济手段倒逼参建单位落实主体责任。

贵州建工七公司一是要开展全方位隐患排查治理。组织对所有在建项目的高处作业、脚手架、施工平台等危险性较大的分部分项工程进行专项排查。对发现的隐患建立台账，定人、定时间、定措施彻底整改，并对整改结果进行100%复核验收。二是健全并严格落实全员安全生产责任制。梳理和完善从公司到项目、班组、岗位的全员安全生产责任清单，加大考核与奖惩力度。对管廊桥架平台验收事件进行严肃追责，完善验收程序，确保施工方案与现场执行的一致性，严禁降低标准、弄虚作假。三是改革安全教育培训体系。评估并改进现有安全培训模式，摒弃“走过场”式教育。培训内容必须侧重实操技能、风险辨识和应急处置能力考核，实行“培训-考核-上岗”闭环管理。对考核不合格、违章作业的人员必须进行再培训或清退。四是加强施工现场统一协调管理。作为总包单位，必须对包括分包单位在内的所有现场作业活动实施无死角、全天候的统一管理。调整项目管理与劳务作业时间，消除管理真空。必须确保任何作业时段都有专职安全管理人员在岗巡查，严禁违章作业。

贵州大群公司一是要强化从业人员安全教育培训的实效性。必须重新对全体作业人员进行有针对性的、强制性的岗位安全培训和考核。培训应注重案例警示和实操演练，确保每位作业人员

熟知岗位风险并能规范使用防护用品。严禁未通过考核的人员上岗作业。二是严格落实现场安全监护。在任何高处作业、危险作业期间，必须安排具备资质的专职安全管理人员进行全过程现场监护。监护人员必须有权随时制止违章行为，对现场安全条件进行确认，确保各项防护措施落实到位。

三维建设工程咨询有限公司一是要按规定配齐项目监理机构人员。必须严格根据工程规模和《配备标准》，立即增派符合条件的安全监理人员和质量监理人员，确保监理力量能够满足工程安全监理的实际需求，并将人员变更情况报建设单位和县住建部门备案。二是切实履行安全监理职责，强化过程控制。项目监理机构必须对施工单位报送的专项施工方案进行实质性审查，并加大对方案现场执行情况的巡视检查频率和力度。特别是对安全设施验收环节，必须进行旁站监理或独立核查，对不符合方案和强标要求的，坚决不予签认，并应及时下达停工令，按规定向建设单位和主管部门报告。

瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司
黄磷配套团球矿项目建设工程“7·28”
一般坍塌事故调查调查组
2025 年 9 月