自流井荣边煜海物资回收有限公司“3•17”一般机械伤害事故调查报告

来源：自贡市自流井区应急管理局　发布时间：2026-05-26　浏览量：83

2026年3月17日15时01分，自流井区荣边镇自贡煜海物资回收有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

接事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2026年3月18日，自流井区人民政府成立了以区应急管理局主要负责人为办和区应急管理局组长，区政府分管负责人为副组长，区司法局、区人力资源和社会保障局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会等部门和荣边镇相关人员为成员的自

流井荣边煜海物资回收有限公司“3·17”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院派人参加，书面函请区纪委监委机关派员介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问谈话、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出加强和改进的工作措施。

经调查认定，自流井荣边煜海物资回收有限公司“3·17”机械伤害事故是一起因无证人员违规操作挖掘机、现场作业监管缺失等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

自贡煜海物资回收有限公司，为有限责任公司（自然人独资），注册地址为四川省自贡市自流井区，法定代表人魏某英，公司总经理李某海，主要经营范围为再生资源销售、再生资源回收（除生产性废旧金属）、水泥制品制造、建筑用石加工、建筑材料销售等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故有关人员情况

本次事故共涉及张某华等6人，均为自贡煜海物资回收有限公司员工，人员情况如下。

（1）张某华，临时工，从事卫生清洁，事故死者。

（2）李某海，公司总经理，安全生产第一责任人。

（3）童某章，部门负责人，负责破碎车间管理和工人安排。

（4）黄某和，部门负责人，负责搅拌车间管理。

（5）胡某权，装载机操作员，负责装载机使用及维护，持有装载机操作证，无挖掘机操作证。

（6）李某武，临时工，从事卫生清洁。

2.事故发生单位安全生产管理责任落实情况

经调查，自贡煜海物资回收有限公司建有安全生产目标管理、消防安全管理、生产安全事故应急预案等安全生产管理制度，以及配电房安全、电工安全等操作规程，但未建立特殊作业审批制度和操作规程，未建立挖掘机岗位安全责任制和挖掘机安全操作规程，未对事发地开展风险隐患辨识，未严格执行安全技术交底制度，作业期间未指定监护人员全程监督，未督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

（三）事故发生经过

事故调查组通过查看事发时监控视频、人员询问、报警记录等还原了事故发生经过。

2026年3月16日，李某海和黄某和购买了新轴承，准备更换到搅拌机的减速器上，并安排童某章作为现场负责人组织人员开展本次维修工作。

2026年3月17日08时至10时，童某章、胡某权、黄某和、张某华、李某武一起给减速器组装配件，并完成轴承更换工作。

2026年3月17日14时许，童某章组织胡某权、黄某和、张某华、李某武开始将减速器组装到搅拌机上，童某章指挥胡某权将挖掘机驶入搅拌车间，并操作挖掘机小臂吊起减速器到搅拌机平台进行安装。

2026年3月17日15时01分，在减速器安装即将完成时，胡某权因误操作触碰到挖掘机操作杆，致使挖掘机小臂下落，压在搅拌机平台上的张某华颈部。

（四）事故现场情况

事故现场为自贡煜海物资回收有限公司搅拌车间搅拌机平台处，平台距离地面高4.2米，长4.3米。事发时，胡某权操作挖掘机机械臂将减速器吊至搅拌机平台，童某章、黄某和、张某华、李某武均在搅拌机平台上。其中：童某章与李某武位于机械臂左侧，黄某和与张某华位于机械臂右侧。

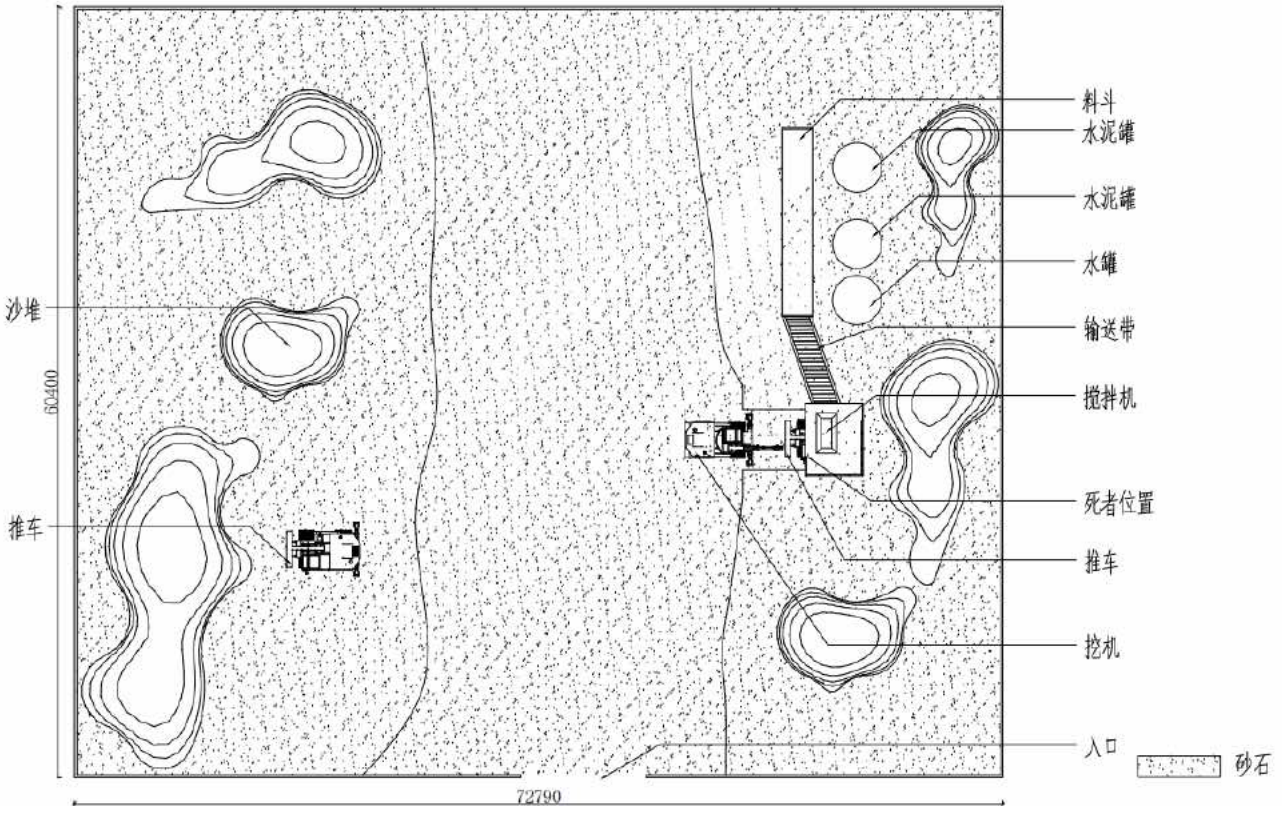


图1 事发地搅拌车间平面图

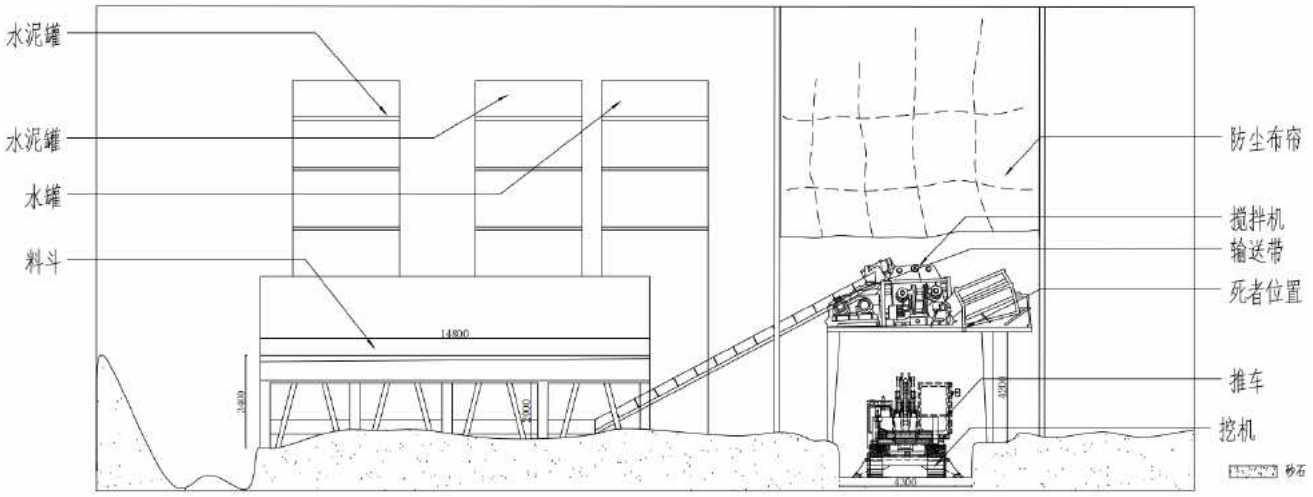


图2 事发地搅拌车间生产线立面图



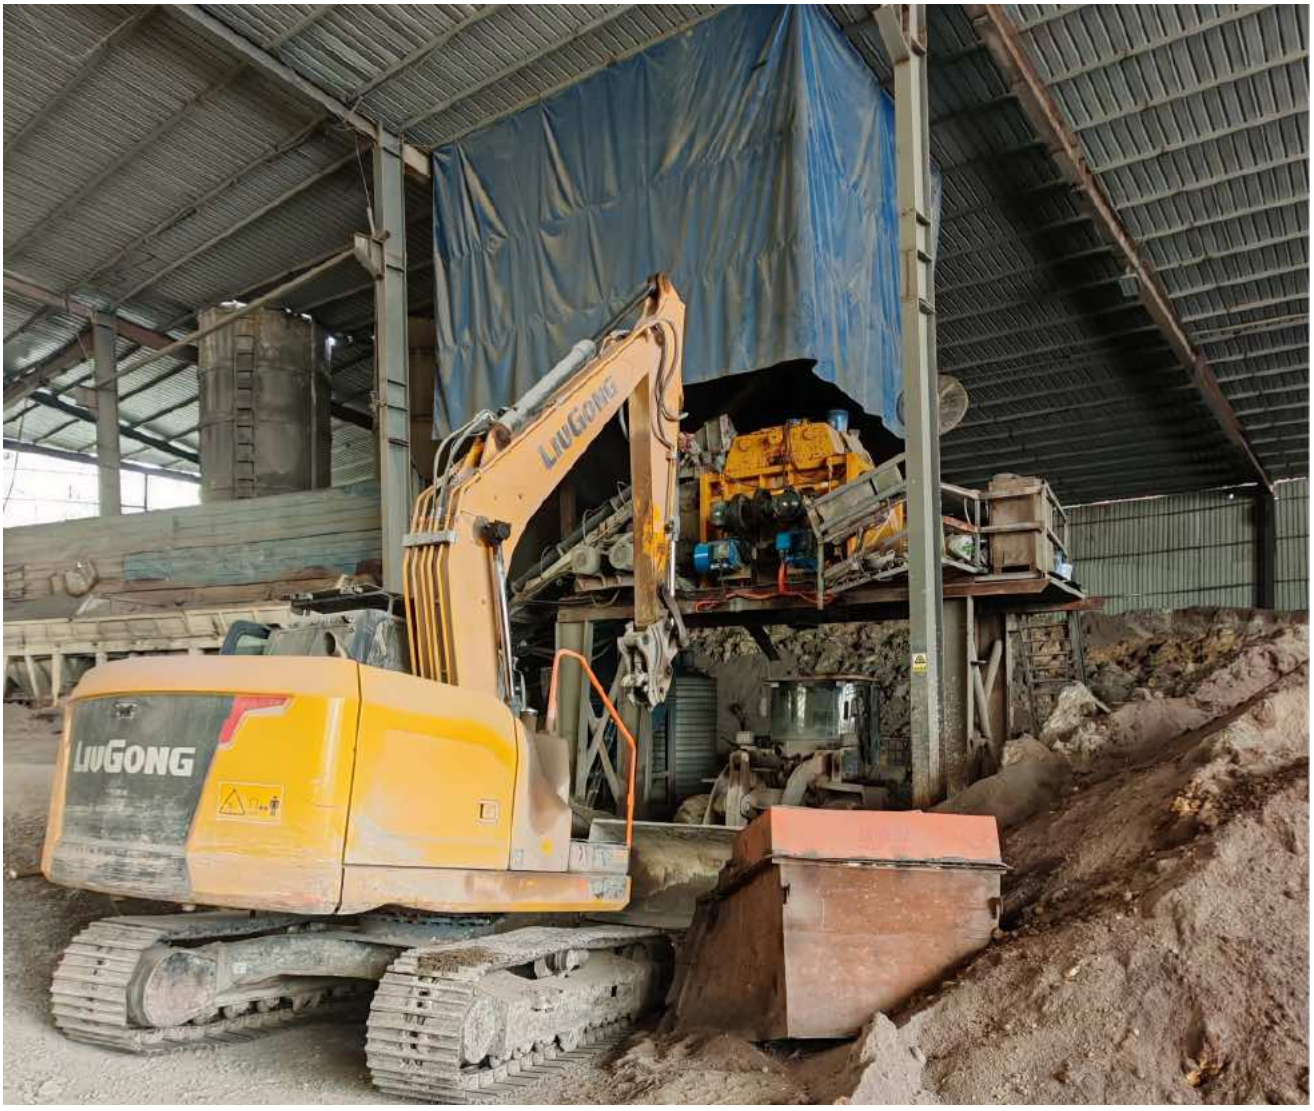


图3 事发现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

张某华，男，事故企业临时工，在事故中死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月17日15时02分，公司商混车驾驶员廖某强拨打120求救，并向李某海报告现场情况，随后拨打110报警。

15时06分，李某海分别向荣边镇、区综合执法局和区应急管理局电话报告事故情况。

15时28分，区应急管理指挥中心接到事故报告。

15时41分，区应急管理指挥中心电话向市应急管理局、区委区政府总值班室汇报。

17时42分，区应急管理指挥中心书面向市应急管理指挥中心、区委区政府总值班室初报事故基本情况。

17时53分、20时53分，区应急管理指挥中心分别两次书面向市应急管理指挥中心、区委区政府总值班室续报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，自流井区委、区政府主要领导立即作出指示，要求科学组织应急救援，妥善做好死者善后工作，依法依规开展事故调查。同时，指派区委常委、区委办主任华茂带队赶赴现场指导救援处置。

15时15分，医护人员和公安民警先后赶到现场并开始救援。

15时19分，经自贡市第三人民医院现场确认，张某华已无生命体征。

15时20分，因张某华尸体被挖掘机小臂压住无法取出，现场医护人员拨打119求助。

15时30分，仲权镇人民政府专职消防救援站8名队员到达现场，与公安民警合力将张某华从搅拌机平台上抬下。

15时35分，荣边镇副镇长李申、2名镇应消办工作人员赶到现场开展事故前期处置工作。

15时54分，区应急管理局副局长官昌洪带队赶赴现场处置。

16时02分，荣边镇镇长梁丽赶到现场开展事故处置工作。

16时05分，区委常委、区委办主任华茂带队赶到现场开展指挥调度。

16时10分，张某华尸体转移至自贡市殡仪馆。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府及时组织开展应急处置和善后维稳工作，履行应急处置相关责任。荣边镇党委、政府和企业在现场事故应急处置指挥部统一领导下，快速启动应急响应，开展事故应急救援处置。应急、公安、消防救援、综合执法等部门会同属地政府协同联动、分工明确、响应快速，应急处置得当，信息发布及时，善后工作有序，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

装载机操作员胡某权，在不具备操作挖掘机技能和操作资格证的情况下，操作挖掘机开展吊装作业，且在作业过程中，因操作不当，导致事故发生。

现场负责人童某章，违章指挥胡某权操作挖掘机开展吊装作业，违反吊装作业操作规程，未指定作业监护人员进行作业监督，未为现

场作业人员配备劳动防护用品，导致事故发生。

（二）间接原因

事故现场作业人员未落实高处作业和吊装作业操作规范，未佩戴安全帽和安全绳等劳动防护用品。

自贡煜海物资回收有限公司未严格落实安全生产管理制度，未开展特殊作业审批，未履行特殊作业操作规程，未明确挖掘机岗位安全职责，未落实持证上岗要求，未进行作业现场确认和安全技术交底，未指定作业监护人员进行全程作业监督，未为现场作业人员配备劳动防护用品。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

自贡煜海物资回收有限公司。**一是安全生产主体责任落实不到位。**该单位安全管理制度不健全，未建立安全生产特别是吊装等特殊作业规章制度和操作规程，未开展吊装作业审批，未执行吊装作业操作规程。**二是安全生产岗位职责落实不到位。**未明确挖掘机岗位安全职责，未落实持证上岗要求，未明确安全人员对作业现场进行确认和安全技术交底，未明确安全人员开展安全风险隐患辨识和员工培训教育。**三是安全生产监管职责落实不到位。**未指定作业监护人员实施全程作业监督，未为现场作业人员配备劳动防护用品。

（二）有关监管部门

区综合行政执法局未深刻汲取近年来机械伤害事故教训，未按照安全生产“三管三必须”要求严格履行行业监管责任，入企安全生产

检查督查清单不完善，忽视作业人员无证违规操作机械设备的危害性，对企业安全生产工作指导督促不到位，安全生产工作浮于表面。

（三）地方党委政府

荣边镇党委、政府未深刻汲取近年来机械伤害事故教训，安全发展理念树立不牢，属地监管责任落实不深不细，未开展机械设备作业持证上岗工作专项指导和培训，督促指导企业落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

张某华，男，自贡煜海物资回收有限公司临时工，安全意识淡薄，在开展特殊作业前，未正确判断现场危险因素，未穿戴劳动防护用品，对事故的发生具有过错，鉴于其在事故中已死亡，免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

胡某权，男，自贡煜海物资回收有限公司装载机操作员，在不具备挖掘机操作资格证的情况下，违规操作挖掘机开展吊装作业，对事故发生负有直接责任，建议移送司法机关依法处理。

（三）对事故责任企业及责任人员的处理建议

1.对事故责任企业处理建议

自贡煜海物资回收有限公司，未履行安全生产企业主体责任，安全生产特别是吊装等特殊作业规章制度和操作规程落实不到位，安全管理落实、安全风险辨识、员工培训教育不到位。对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法予以其行政处罚。

2.对事故责任人员处理建议

（1）李某海，男，自贡煜海物资回收有限公司总经理，未履行主要负责人相关职责，督促企业安全生产工作不力，未有效落实本单位安全生产责任制，未有效组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对事故发生负有重要管理责任，建议由区应急管理局依法予以其行政处罚。

（2）童某章，男，自贡煜海物资回收有限公司部门负责人，违章指挥胡某权操作挖掘机开展吊装作业，违反吊装作业操作规程，未指定作业监护人员进行作业监督，未为现场作业人员配备劳动防护用品，对事故发生负有主要管理责任，建议由区应急管理局依法予以其行政处罚。

（3）黄某和，男，自贡煜海物资回收有限公司部门负责人，负责搅拌车间管理，未对管辖车间的安全生产工作有效监督，建议由公司给予处罚，并上报事故调查组。

（4）李某武，男，自贡煜海物资回收有限公司临时工，在开展特殊作业前，未正确判断现场危险因素，未穿戴劳动防护用品，建议由公司给予处罚，并上报事故调查组。

（四）其他处理建议

责成区综合行政执法局和荣边镇人民政府向区人民政府作深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。各镇（街道）、各部门要树牢“人民至上、生命至上”的底线思维，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要充分认识到安全生产工作的重要性，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要

求，切实加强对安全生产工作的统筹协调和监督指导，定期研究解决本地区、本行业安全生产重大问题。要压紧压实责任链条，把安全生产责任压实到每个层级、每个岗位，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，举一反三抓好问题整改，坚决守住不发生重特大事故的红线底线。

（二）坚持多措并举，压紧压实企业主体责任。各镇（街道）、各部门要结合安全生产治本攻坚三年行动等专项治理，立即对本行业、本辖区企业开展拉网式安全隐患排查整治，建立隐患台账和整改销号制度。要指导企业完善安全生产责任制、特殊作业审批制度和岗位操作规程，督促企业严格落实全员安全教育培训，特别是落实相关作业人员持证上岗要求。定期或不定期召集本行业领域和辖区企业主要负责人召开安全生产培训会、警示约谈会，对安全生产工作进行再安排、再部署、再强调。要加大执法检查力度，对主体责任不落实、整改不到位的企业依法从严查处，严防类似事故再次发生。

（三）强化标本兼治，重点实施源头隐患治理。各镇（街道）、各部门要提高安全生产责任意识，深刻汲取事故教训，严格落实“三管三必须”要求，细化完善制定出台本行业领域和本辖区安全生产年度工作方案，将安全生产工作责任明确到人。要系统梳理入企检查隐患排查清单，针对挖掘机、装载机等机械设备无证操作等突出问题开展专项整治，明确检查标准和频次，推广“执法+专家”模式，提升隐患排查专业性，避免检查“走马观花”。要建立事故隐患追溯和倒查机制，对同类问题反复出现的企业依法从重处罚，从源头上消除事故隐患。

（四）深化教育培训，切实提升全员安全意识。各镇（街道）、各部门要针对性开展安全风险辨识教育、事故警示教育和专题技能培训，全面提升从业人员的安全意识、责任意识和技能水平。要强化对临时工、新进人员的三级安全教育，确保考核合格后方可上岗。指导企业建立健全企业内部安全隐患报告奖励制度，设立专项奖励资金，鼓励员工对违章指挥、违规操作、无证上岗等安全生产违法行为进行举报，对查证属实的给予奖励。要畅通政府部门举报渠道，形成“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围，筑牢安全生产的人民防线。

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网 四川省人民政府网站

四川省市州网站 县（区）网站

部门、镇街频道

网站声明 | 联系我们

主办单位：自流井区人民政府

承办单位：自流井区人民政府办公室

联系地址：自贡市自流井区丹桂北大街288号

网站标识码: 5103020001

蜀ICP备08003110号-1

川公网安备51030202000010号

党政机关

政府网站找错

适老化无障碍服务