道里城乡路天有为项目塔吊拆除专项工程“5·17”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月17日15时59分，位于哈尔滨市桃仙路、规划路、东方大街、铁汇街合围区域的天有为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，在5号塔式起重机拆除（降节）作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约人民币163万元整。

事故发生后，道里区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由区应急局牵头，区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请了道里区人民检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“5·17”一般高处坠落事故是一起因塔吊安拆作业人员在未按规范全程系挂安全带的情况下拆除空中走道固定扣件等安全装置，塔吊运行导致空中走道与塔吊标准节横

腹杆发生相对滑动，致使空中走道失稳倾覆，造成作业人员高处坠落的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

企业名称: 黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司（以下简称升顺公司）

类型: 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人: 唐秀杰

注册资本: 500 万人民币元

统一社会信用代码: 91230102MA1F7ECG62

成立日期: 2021 年 10 月 11 日

住所: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第六大道 4416 号 8 栋 3 单元 7 层 1 号（住宅）

经营范围: 许可项目: 特种设备安装改造修理; 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 建设工程设计。一般项目: 普通机械设备安装服务; 通用设备修理; 机械设备租赁; 特种设备出租; 建筑工程机械与设备租赁; 电子、机械设备维护（不含特种设备）; 专用设备修理; 机械零件、零部件销售; 机械设备销售; 特种设备销售; 建筑工程用机械销售。

（二）其他相关单位概况

1.建筑施工项目建设单位:

企业名称: 黑龙江天有为电子股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王文博

注册资本：16000万人民币元

统一社会信用代码：912312007496768O3B

成立日期：2003年05月21日

住所：绥化经济技术开发区昆山路9号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；其他详见营业执照。

2.建筑施工项目施工总承包单位:

企业名称：黑龙江省六建建筑工程有限责任公司（以下简称：省六建公司）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈坤

注册资本：15000万人民币元

统一社会信用代码：9123011075235871B2

成立日期：2003年07月23日

住所：哈尔滨市香坊区松海路86号

经营范围：许可项目：建设工程施工；其他详见营业执照。

3. 建筑施工项目监理单位:

企业名称：黑龙江省轻工建设管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈永发

注册资本：3000万人民币元

统一社会信用代码：91230103126970635L

成立日期：1992年01月01日

住所：哈尔滨市香坊区香林街85号香林名苑小区20栋2层3号

经营范围：一般项目：工程管理服务；其他详见营业执照。

（三）事故相关项目情况

天有为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目（以下简称天有为项目），2025年7月18日取得施工许可证，施工许可证编号：230102202507180101。建设地址：哈尔滨市道里区桃仙路、规划路、东方大街、铁汇街合围区域；建筑规模：57669.02平方米，合同价格：17780万元。建设单位：黑龙江天有为电子股份有限公司，监理单位：黑龙江省轻工建设管理有限公司，施工单位：黑龙江省六建建筑工程有限责任公司，合同工期：2025-07-17至2026-10-30。

发生事故的塔吊拆卸工程为天有为项目的一项专项分包工程由升顺公司承揽施工。

由于天有为项目塔吊使用任务已完成，根据施工需要，2026年4月30日，省六建公司与升顺公司正式签署了建筑起重机械拆除合同，由升顺公司负责对项目现场的5台塔吊（型号为QTZ80）进行拆除作业。

（四）事故发生单位安全管理情况

升顺公司具备建筑施工安全生产许可证、建筑业企业资质证书（起重设备安装工程专业承包二级）、特种作业人员操作证等塔吊拆除专业承包相关资质；建立有安全生产责任制，但落实不到位，没有落实到每名拆卸工人；作业前配合省六建公司开展安全技术交底和班前安全教育，组织员工观看安全警示教育视频并考核，但缺少本单位日常安全教育培训计划和记录；编制了塔吊拆除专项施工方案与配套应急救援预案，但未组织应急演练；拆除现场配备专职安全员张某、冯某童。

（五）事故发生经过

2026 年 5 月 17 日 13 时许，升顺公司 5 名作业人员到天有为项目开展 5 号塔吊降节拆除作业。作业人员分工为：许某富任作业组长在地面负责指挥及摘钩；李某民等其余 4 人在塔吊上进行降节作业。许某富、李某民二人均携带对讲机分别在地面和塔吊上指挥塔吊挂钩。

下午 15 时 50 分许，李某民与芦某龙二人在楼体内完成塔吊第一道附着[1]楼内固件拆除后，李某民安排芦某龙下楼送合梯、取水，随后李某民便独自前往塔吊第 17 节塔身外侧空中走道（马道）处，并用对讲机呼叫塔吊挂钩。随后，李某民所处空中走道发生倾覆，李某民从约 42 米高的空中走道作业面坠落至塔吊基础基坑内。

[1] 附着装置：用于将塔式起重机塔身依附于建(构)筑物、以增强塔身整体稳定性的锚固(约束)装置。附着装置一般由附着框、连系构件、附着支座等组成。

（六）事故现场情况

1.坠落点位于塔吊第17节标准节外侧空中走道拆除作业面，距离地面高度约为42m，如图1所示。



图1

2.空中走道拆除作业面未见固定安全带高挂点，如图2所示。



图 2

3. 死者坠落地点为塔吊基础内，如图 3 所示。



图 3

4. 空中走道使用钢管和扣件搭设，底部铺设钢脚手板，如图 4 所示。



图 4

5. 空中走道底部钢脚手板长度为 3 米，如图 5 所示。



图 5

6. 事故发生后，已倾覆的空中走道与塔吊标准节搭接部位未发现固定措施，但标准节上有明显钢管剐蹭痕迹和明显铁线


绑扎痕迹，如图 6、图 7 所示。结合调查了解，该空中走道一直处于正常使用状态，施工总包单位安全员和塔吊司机均按规定对该处进行日常安全检查。由此认定空中走道在拆除作业之前的使用过程中是按照项目部脚手架专项方案进行搭设，如图 8。为防止塔吊在施工过程中由于塔身晃动造成空中走道脱离标准节发生倾覆等状况，空中走道与塔吊标准节横腹杆处由架子工用钢管扣件和铁线固定。



图 6



图 7

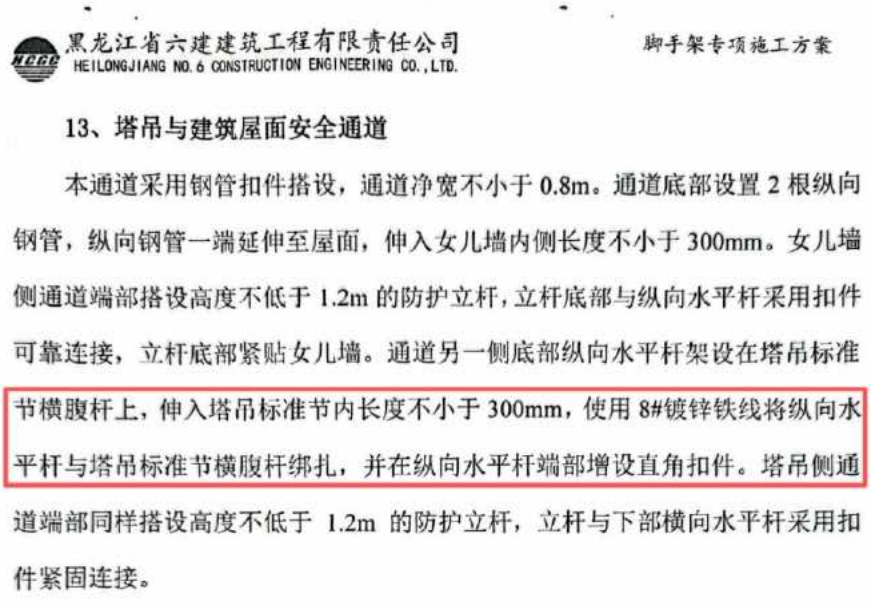

黑龙江省六建建筑工程有限责任公司
HEILONGJIANG NO.6 CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD.

脚手架专项施工方案

13、塔吊与建筑屋面安全通道

本通道采用钢管扣件搭设，通道净宽不小于 0.8m。通道底部设置 2 根纵向钢管，纵向钢管一端延伸至屋面，伸入女儿墙内侧长度不小于 300mm。女儿墙侧通道端部搭设高度不低于 1.2m 的防护立杆，立杆底部与纵向水平杆采用扣件可靠连接，立杆底部紧贴女儿墙。通道另一侧底部纵向水平杆架设在塔吊标准节横腹杆上，伸入塔吊标准节内长度不小于 300mm，使用 8#镀锌铁线将纵向水平杆与塔吊标准节横腹杆绑扎，并在纵向水平杆端部增设直角扣件。塔吊侧通道端部同样搭设高度不低于 1.2m 的防护立杆，立杆与下部横向水平杆采用扣件紧固连接。

图 8

7. 事故发生后，专家对现场空中走道进行勘察鉴定时，空中走道底部纵向水平杆与塔吊标准节横腹杆搭接部位未见扣件，如图 9 所示。



图 9

8.根据现场监控录像及事故发生后现场照片判定，李某民发生坠落时，与其一起坠落的包括固定空中走道的脚手架扣件和一些工具。如图 10、图 11、图 12、图 13（图 10、图 11、图 12 为现场监控视频截图）。



图 10


2026-05-17 15:58:40
一同坠落的安全帽和固定扣件

图 11


暂停
2026-05-17 15:58:41
一同坠落的工具

图 12



图 13

9. 根据询问现场人员得知，拆除空中走道正确行业习惯顺序为先用钢丝绳兜底绑扎空中走道，再拆除空中走道与塔身固定措施；事故发生时，拆除人员未使用钢丝绳绑扎空中走道也未正确系挂安全带。推测其站在空中走道指挥塔司转动准备吊运空中走道时，拆除了空中走道的固定装置。由于塔吊处于运行状态，塔身发生晃动，与空中走道发生相对位移，导致空中走道发生倾覆。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡：事故造成 1 人死亡。死者李某民，男，1984 年 5 月 10 日出生，系黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司塔吊安拆工。

2. 直接经济损失：约人民币 163 万元整（含丧葬费及抚恤

费）。

（八）其他情况

事故发生当日天气晴朗、无大风、视线良好，气象条件满足塔吊安拆作业要求；无其他特殊情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 17 日 15 时 59 分事故发生，现场人员第一时间发现人员坠落，16 时 10 分现场安全员冯某童拨打 120 急救电话，未出现迟报、谎报、瞒报事故情况。相关部门接报后及时启动应急响应赶赴现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即查看人员伤情，拨打急救电话；120 救护人员抵达现场后开展救治，确认李某民无生命体征。公安、应急、住建等相关部门工作人员第一时间赶赴现场，维护现场秩序、保护事故现场，开展现场管控工作。

（三）医疗救治和善后情况

坠落人员经 120 医护人员现场抢救确认已死亡，无救治条件。后续由相关单位开展死者家属安抚及善后协商工作，无不稳定社会因素。本次事故无危险化学品泄漏、无环境影响，无需后续环境监测处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后现场人员应急响应及时，能够第一时间拨打急

救电话、保护事故现场。塔吊拆除项目发包单位省六建公司第一时间启动应急救援预案，政府及相关部门应急处置流程规范、现场管控到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

由于事故发生时，仅李某民独自一人在5号塔吊与附近建筑物的空中走道上，无直接目击者。根据现场照片、监控录像、专家组建议及证人证言，调查组分析认定：塔吊安拆作业人员在未按规范全程系挂安全带的情况下拆除空中走道固定扣件等安全装置。塔吊运行导致空中走道与塔吊标准节横腹杆发生相对滑动，致使空中走道失稳倾覆，造成其高处坠落。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

李某民死亡后，哈尔滨市公安局道里分局城乡派出所委托哈尔滨大工司法鉴定中心对其遗体进行了法医学检验，出具了《司法鉴定意见书》（哈大工（2026）病司鉴字179号），鉴定意见为：被鉴定人李某民系因高坠致颅骨骨折、脑组织缺失、心包破裂、心脏破裂、上下腔静脉破裂、胸主动脉离断、脊柱多发骨折、双侧肋骨多发骨折、双肺搓碎、肝挫碎、脾脏搓碎、左肾搓碎、四肢长骨骨折、右踝关节脱位，导致中枢神经损坏、失血死亡。

事故调查组委托建筑专业应急管理专家开展技术鉴定，出具《“5·17”高处坠落事故技术鉴定报告》，认定：塔吊空中

走道拆除作业人员李某民在作业过程中未按照规范正确使用安全带，是导致此次事故发生的直接原因。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及现场视频核查，排除人为故意破坏、自然灾害、设备自身质量故障等其他引发事故的因素。

（四）间接原因分析

黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司安全管理流于形式，未落实全员安全生产责任制；未能有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未能根据塔吊拆卸的工作特点，对安全生产状况进行检查，及时排查消除隐患。

四、责任单位存在的主要问题及协管、监管单位履职情况

（一）责任单位存在的主要问题

黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司（塔吊拆卸单位）未严格落实安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；安全教育培训不深入，未开展应急演练；未能及时发现作业人员违章作业行为，现场安全隐患排查治理不及时。

（二）协管、监管单位履职情况

1.黑龙江省六建建筑工程有限责任公司（塔吊拆卸发包单位）

省六建公司作为项目施工总承包单位，因施工进度需要对现场QTZ80型塔吊实施拆除，于2026年4月30日与升顺公司签

订塔吊拆除工程安全专项协议，委托该单位承担5台塔吊拆除作业。相关管理工作参照《建筑起重机械安全监督管理规定》《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）及黑龙江省住建厅相关起重机械管理文件落实。

作业开展前期，该公司完成一系列前置审核工作，对升顺公司专业承包资质、安全生产许可证进行核验，逐一核查现场管理人员、特种作业人员有效操作资格证书，督促分包单位编制塔吊拆除专项施工方案与配套应急救援预案，经企业技术负责人审核后报送监理单位审批，同步对应急预案完整性、可操作性进行审查，确认预案可与项目总体应急体系衔接，并督促分包单位依规向住建主管部门完成拆卸告知备案。

塔吊正式拆除前，省六建公司牵头联合监理、安拆单位组建联合检查组，同步开展资料核验与现场实体检查，逐项核对塔吊备案、出厂、安全管理全套档案资料，全面查验塔吊各传动机构、结构焊缝、连接销轴、安全装置及基础状况，同步核查作业警戒布置、辅助设备、现场作业环境条件，全部检查内容完成后各方共同签署验收记录，对排查出的隐患督促整改并复查合格，方可启动拆除作业。正式施工前，总包单位组织开展全员安全管理工作，由技术人员实施书面安全技术交底，交底人员、现场负责人及全体作业人员签字留存，总包安全员全程监督交底过程，同步组织专项安全教育培训，向作业人员告知施工危险因素、防控措施及各岗位安全职责。

塔吊拆除实施阶段，六建公司配备专职安全生产管理人员全程现场管控，现场管理重点核查警戒区域落实、人员劳保用品佩戴、吊索具完好性、标准拆除工序执行情况，实时关注气象条件，遇大风、大雨、大雾等恶劣天气停止拆除作业，现场排查发现安全隐患后第一时间下达整改要求，待隐患闭环复查通过后方恢复施工。

此外，省六建公司建立塔吊拆除专项安全技术档案，统一归集专项方案、人员证件、验收记录、交底材料、旁站台账等全部资料，塔吊整体拆除完工后组织各方开展完工验收，完成构件转运、场地清理，消除现场遗留安全隐患。

2. 黑龙江省轻工建设管理有限公司天有为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目监理部

事故涉及塔吊降节拆除作业实施前，该项目监理单位监理部落实四项前置审核管控工作：一是开展作业单位资质、人员资格审核，核查施工承包单位资质、安全生产许可证，核验现场作业、管理人员特种作业相关证书，经核查单位及人员证件均符合规定，未发现证件违规情形；二是督促施工单位编制塔吊拆除专项施工方案及配套应急救援预案，由监理工程师依据现行规范完成方案审核工作；三是组织开展塔吊降节作业前置检查验收，核实现场作业环境、设备条件满足塔吊拆除施工条件；四是核查安全技术交底落实情况，监督施工单位对全体作业人员开展专项安全技术交底，确认作业人员清楚交底内容及

作业安全注意事项。

塔吊降节拆除作业实施阶段，项目总监理工程师全程实施旁站监理，重点管控构件吊装下放工序，核查吊点设置、钢丝绳绑扎是否符合规范要求；监督施工单位在作业区域周边布设安全警示标识，安排专人现场警戒值守，严禁无关人员进入作业危险区域；同步核对现场作业人员人证一致性，检查作业人员劳动防护用品佩戴、班前安全交底落实情况，确认各项条件符合要求后方允许开展拆除作业。作业期间如遇突发异常状况，监理单位将第一时间要求施工单位启动应急救援预案、暂停涉险部位施工，必要时下达工程暂停令；完整留存全过程监理工作记录，履职资料痕迹完整可追溯。事故发生后，监理单位组织各参建单位对项目施工现场开展全覆盖安全隐患排查整治。

3.道里区住房和城乡建设局

自2025年7月18日至2026年5月17日间，道里区住建局组织天有为项目相关人员召开开工前安全监督交底会议1次，现场安全监督检查15次，共计下达行政执法文书21份。其中包括：《施工安全监督告知书》1份、《责令整改通知书》3份、《中止施工安全监督告知书》1份、《恢复施工安全监督告知书》1份、《现场检查笔录》15份。

施工单位通过黑龙江省建筑起重机械安全监督管理系统上传塔吊拆除资料，区住建局工作人员于2026年5月6日对塔式起重机备案编号：黑AH-T00435，型号QTZ80，内页资料审核合

格，予以通过塔吊拆除审批。

2026年5月14日，区住建局根据《建筑施工现场安全监督隐患排查要点》，对天有为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目（工程整体），塔吊拆除现场以及拆卸单位资质、安全协议书和拆除专项施工方案等资料进行了检查，对现场检查中发现的地库塔吊基础积水问题下发了《责令整改通知书》1份，施工单位已按要求完成整改。其他检查结果合格。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某民，男，黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司塔吊安拆工，在未按规范全程系挂安全带的情况下拆除空中走道固定扣件等安全装置，致使空中走道失稳倾覆，造成其高处坠落。对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，免予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.冯某运，男，群众。黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司主要负责人，塔吊拆除现场项目负责人和技术负责人。作为本单位主要负责人，未落实全员安全生产责任制；未按规定组织制定本单位安全生产教育和培训计划。对事故发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十一条第一项、第三项[2]之规定，建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[3]之规定给予行政处罚。

2.张某，男，群众。黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司安全员。作为塔吊拆除项目现场安全员，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未能及时发现安拆工李某民违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项[4]之规定。建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[5]之规定给予行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

黑龙江省升顺起重机械设备安装工程有限公司安全管理流于形式，未落实全员安全生产责任制；未能有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未能根据塔吊

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

拆卸的工作特点，及时排查消除隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十五条、第四十六条第一款[6]之规定。建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]之规定对其给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任存在漏洞，安全管理制度执行流于形式。升顺公司虽具备相应资质、建立了基本安全管理制度，但全员安全生产责任制未压实到一线作业岗位，未针对空中走道拆除等附属高危作业制定专项操作规程，塔吊拆除专项方案未覆盖全部作业工序，存在安全漏洞。

（二）安全教育培训针对性不足，作业人员安全意识与技能欠缺。作业前虽履行了安全技术交底、班前教育程序，但未能起到安全教育培训应有的效果，致使作业人员风险辨识能力不足，安全意识淡薄，在未系挂安全带、未采取兜底防护措施的情况下拆除空中走道固定构件，冒险作业直接引发事故。

（三）现场安全管控存在盲区，高危作业过程管控不到位。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 （二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

升顺公司现场安全员未有效履行隐患排查、违章制止职责，对高处作业人员不规范佩戴防护用品、违规拆除固定设施等行为未及时发现纠正，现场管控存在明显漏洞。

（四）总包与监理精细化管控不足，分包作业存在监管盲区。省六建公司、项目监理部虽按规定完成资质审核、方案审批、联合验收、整体旁站等程序性工作，但对空中走道这类临时附属设施的拆除作业重视不足，未将其纳入重点管控范畴，对作业工序细节、人员个体违章行为的监督不够深入，未能提前制止违章行为。

七、事故整改和防范措施

（一）责令升顺公司全面停工整改，筑牢安全生产主体责任。一是严格落实全员安全生产责任制，细化从企业主要负责人到一线作业人员的岗位安全职责，建立配套考核机制，确保责任到人；二是补充完善塔吊拆除专项施工方案，新增空中走道等附属设施拆除的作业流程、固定要求、防护标准等内容，确保方案覆盖全工序、符合规范；三是配齐配强现场安全管理力量，对塔吊安拆、高处作业等高危工序实行专人全程旁站监护，严禁单人独立开展危险作业；四是建立常态化隐患排查治理机制，每日对作业现场防护设施、设备状态、人员操作行为开展巡查，发现隐患立即闭环整改。

（二）强化安全教育培训与应急演练，提升从业人员安全能力。升顺公司要制定并严格执行年度安全生产教育培训计划，

针对塔吊安拆工开展高处作业防护、危险工序操作、风险辨识等专项培训，重点强化安全带规范佩戴、作业工序管控等实操内容，考核不合格人员严禁上岗；严格落实班前安全教育制度，针对当日作业内容逐项明确风险点与防控措施。

（三）全面整治高处作业防护设施，提升施工现场本质安全水平。省六建公司牵头组织各参建单位，对项目所有临边洞口、高空通道、悬空作业平台开展全覆盖隐患排查，严格对照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）整改，确保防护栏杆高度达标、悬空作业面设置生命绳、按规范设置挡脚板，所有高处防护设施验收合格后方可使用。对塔吊空中走道等临时搭设通道，必须编制专项搭设与拆除方案，明确刚性固定方式、分步拆除顺序、兜底防护要求，严禁随意搭设、违规拆除。

（四）压实总包与监理管控职责，消除现场监管盲区。省六建公司严格履行总承包单位安全生产统一协调管理职责，加强对专业分包全部高危作业的统一管控，建立附属设施作业审批制度，加密现场巡查频次，及时制止各类违章作业行为。监理单位优化危大工程旁站监督方案，将塔吊拆除全工序纳入旁站范围，重点核查高处作业防护措施、人员操作规范情况，发现隐患及时下达整改指令，拒不整改的坚决责令停工。

（五）强化行业监管与警示教育，防范同类事故重复发生。住建部门要深刻吸取本次事故教训，加大辖区内建筑施工项目

起重机械安拆、高处作业的监督执法力度，重点查处企业安全管理缺位、防护设施不达标、人员违章作业等违法违规行为，依法从严处罚。常态化组织建筑施工企业开展事故警示教育，推动企业对照自查、举一反三，切实压实安全生产主体责任，有效防范同类事故发生。

道里区政府“5·17”事故调查组

2026年7月15日