伊川县鸣皋镇干河村 郑某卫自建房“11·9”一般起调查报告

来源：县应急局 发布时间：2026-03-28

2024年11月9日早上7时许，伊川县鸣皋镇干河村郑某卫自建房在加盖二层施工过程中发生一起一般起重伤害事故，造成1人元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《河南省安全事故报告和调查号）等有关规定，伊川县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、总工会、自然资源局、住建局、鸣皋镇政府等成员单位事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议；并针对事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

鸣皋镇干河村郑某卫自建房加盖二层工程，承包给高靶标昌施工队，于2024年10月20日开始施工。高某昌施工队没有相应的村临时寻找的施工人员，该工程也没有按照《伊川县农村宅基地和村民自建住房管理办法（试行）的通知》进行审批和监管。

（二）事故发生单位安全管理情况

建设方：郑某卫，未向镇政府报批先建，将工程发包给不具备相应资质的施工人员，工程无正式的设计图纸，未落实安全生产于安全管理。

高某昌施工队：不具备法律法规规定的建设工程施工资质承揽工程，临时组织人员施工，未经过安全教育培训，施工现场无安

吊车基本情况：高某昌联系伊川县鸣皋镇雷沟村一组赵某超的吊车，牌号为豫CQ9xx5的福田牌BJ5184JQZHPFG-01汽车起重超，操作人员赵会超，赵会超取得有《住房和城乡建设行业技能岗位操作证》（岗位名称：汽车起重机作业，证书编号：2162xx26日-2025年1月25日）。


（三）事故发生经过

2024年11月9日早上7时许，高某昌带领郭某敏、王某须、陈某胜、贾某杰、都某生5人，在干河村郑某卫家二层平房顶上上着吊车运送混合料，当吊车把第一桶料送到位后都某生负责放料，其他几人负责铺料，郭某敏站在料斗东北侧，吊车放完料后，碰落在北侧邻居家东南一楼平房面上。

（四）现场勘查情况

事故发生位置位于鸣皋镇干河村新十街郑某卫家二层平房面东北角，郑某卫家房子坐北向南，一、二层高共8米左右，郭某敏邻居家一层房顶（高度大约4米左右）。

事故现场示意图：

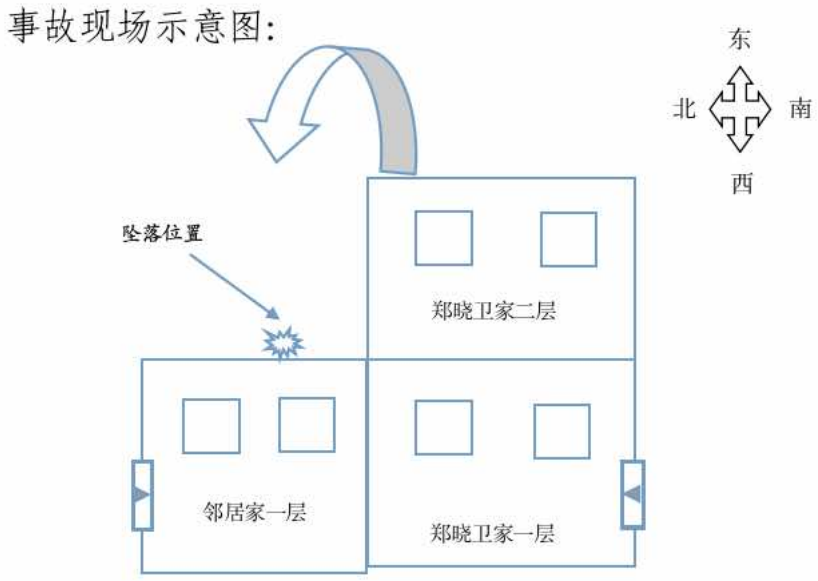

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡（死者：郭某敏，男，62岁，伊川县鸣皋镇干河村人），直接经济损失约90万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月9日早上，事故发生后，业主郑某卫向村党支部书记李某锁汇报，李某锁向本工作区区长晋某阳汇报了此事，因该工作区区长晋某阳接到事故信息后未能及时向镇政府汇报此事，2024年11月9日下午14时45分伊川县公安局鸣皋镇派出所接警处置善后相关事项。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月9日早上7 时10分许发生事故，其他施工人员和业主郑某卫看到郭某敏坠落在邻居家一楼平房面上后，迅速跑到南平躺在邻居家一楼房顶，呼叫没反应，郑某卫于7时12分拨打了120急救电话。并向村委会汇报了此事。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，郑某卫拨打了120急救电话。大约10分钟左右120救护车赶到现场，郑某卫及都罗生几人协同救护医生一同把郭民医院救治。10日晚郭某敏在伊川县人民医院重症监护室因抢救无效宣布死亡。

事故发生后，村镇积极协调善后赔偿事宜，后因各方未达成一致，伤者家属即起诉至伊川县人民法院，伊川县人民法院判决吊者责任保险给予赔偿，后保险公司提起上诉至洛阳市中级人民法院，洛阳中级人民法院最终判决结果为：维持原判。截止目前，善判决全部赔偿到位。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查认定，赵某超未配备司索信号工，且听从无起重机械指挥资质的人员盲目指挥，仅通过视频观看现场施工人员手势操作料斗时料斗碰撞郭某敏，导致郭某敏坠落在邻居家一楼平房面上，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.建设方郑某卫：将工程发包给不具备相应资质的人员进行施工，该工程未批先建，未按照《伊川县农村宅基地和村民自建住进行审批。

2.施工队：不具备法律法规规定的建设工程施工资质承揽工程，临时组织人员进行施工，未编制工程施工方案，施工现场无安

3.鸣皋镇政府综合执法队：在郑某卫家加盖二层施工过程中，督导检查工作不力，从10月20日至11月9日事故发生时间长达1

（三）事故性质

经调查认定，伊川县鸣皋镇干河村“11·9”事故是一起一般起重伤害生产安全责任事故，且存在迟报情形（1.赵某超在没有酌吊运条件的情况下，违规操作吊运送物料。2.建设方郑某卫加盖二层房屋时建设手续不全未批先建、违规将工程发包给不具备施工队不具备施工资质、施工过程中无安全防范措施。4.事故发生后镇政府未及时向上级部门汇报）。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.赵某超：在吊运操作作业时，未配备司索信号工，盲目听从无起重机械指挥资质的人员指挥进行吊运作业，违规操作。

2.建设方：未批先建，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位和个人，现场无安全管理人员。

3.施工队：不具备施工资质、施工过程中无安全防范措施，违规承揽工程，未安排专业人员进行现场安全管理。

4.鸣皋镇综合执法队：督促检查不力，在郑晓卫家加盖二层长期施工过程中未及时发现其违规建设行为。

5.晋某阳：鸣皋镇政府干河工作区区长，在接到事故发生信息后，未及时向镇政府汇报，存在迟报情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

建议对5名责任人员和1家责任单位依法依规进行处理。

（三）建议追责单位（1个）

鸣皋镇人民政府，安全发展理念不牢，源头把控不严，未切实履行属地安全生产监督管理职责。安全生产督导检查、隐患排查镇政府未及时向上级有关部门汇报。建议鸣皋镇人民政府向县政府做出深刻检查。

六、事故主要教训

一是地方政府安全监管不到位，源头把控不严，导致该建设工程手续不全,存在违规违法建设行为。二是建设单位违规发包，未任。三是施工单位不具备施工资质，现场安全管理不到位，施工现场安全防范措施缺失，未开展安全教育培训，施工人员安全意识

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任和地方政府及有关部门监管责任以下防范措施和建议。

（一）认真汲取事故教训，强化重点环节管理

各乡镇（街道）及行业主管部门，要认真汲取事故教训，加大对施工现场安全管理工作的督导检查力度，扎实开展安全隐患排的工程环节，应编制专项施工方案和应急预案，并严格按程序履行审核和审查制度。要建立健全安全管理员机构，施工过程中，现员应跟踪进行巡视和检查，发现隐患及时整改。施工单位要强化施工安全和技术管理，认真执行相关作业安全管理规定和安全技术点管控。

（二）加强安全教育培训，提高职工风险防范意识

各乡镇（街道）及行业主管部门，要加强对劳务施工人员的安全宣传教育培训，特别是临时用工人员的安全教育工作，确保培的安全意识和防范能力，培训考核不合格者严禁上岗；完善劳务施工手续及安全生产制度，明确工人安全生产工作职责，加强施工

（三）严格履行监管职责，强化行业领域安全责任

各乡镇（街道）、县自然资源局、住建局，要加强沟通协调，查漏补缺，消除管理盲区，避免失管漏管现象，认真履行属地和工现场的安全监督管理工作力度，扎实开展安全隐患排查工作，发现隐患及时督促整改。