盐　池　县

应急管理局文件

盐应急发〔2026〕26号　　签发人：张永昊

关于呈报《宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故调查报告》的报告

县人民政府：

经县人民政府批准，于2026年7月06日成立了宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”事故调查组，对该起事故进行了全面调查，形成了事故调查报告，现将《宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故调查报告》报上，请批复。

宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故调查组（借章）

2026年8月24日

（此件依申请公开　联系人：蒋锋　联系电话：13995234125）

宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故调查报告

2026年7月06日10时15分许，宁夏德昌铁路物流有限公司发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失118万元。

事故发生后，自治区、吴忠市分管领导相继作出指示批示，县委、县政府高度重视，要求做好应急救援处置工作，立即开展事故调查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经县人民政府批准，成立了由政府分管副县长为组长，纪委监委、应急管理、公安、交通运输、人社、工会等部门及大水坑镇为成员的事故调查组。

事故调查组认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，全面落实区、市、县党委、政府决策部署，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和坚持“四不放过”的原则，开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证和技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出防范措施。

调查认定，宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故是一起企业安全管理组织机构不健全，全员安全生产责任制不健全，安全管理制度未有效落实，普通货物运输车辆在宁夏德昌铁路物流2号货站台卸料过程中，驾驶员李卫强违反车辆卸料

操作规程，在打开半挂车侧厢门第四个厢板时，被厢板碰到，焦炭瞬间将其掩埋窒息死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

宁夏德昌铁路物流有限公司成立于2016年12月09日，法定代表人：赵金民，注册地址：盐池县花马池西街122号，统一社会信用代码：91640323MA75XPX29T，经营范围：一般项目，国内货物运输代理，运输货物打包服务，建筑材料销售，食用农产品批发，化肥销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）项目基本情况

宁夏德昌铁路物流有限公司于2017年6月20日取得盐池县发展和改革局颁发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2017-640323-53-03-004198。项目名称：新建宁夏德昌铁路物流有限公司，项目总投资36000万元，占地面积900亩，其中一期412亩，主要建设铁路专用线2.42公里，道路、场地硬化、绿化、站台、库房、办公房、停车场3万平米等。2018年4月28日，宁夏德昌铁路物流有限公司取得盐池县发展和改革局颁发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》二期项目备案证，项目代码：2018-640323-53-03-004023，项目名称：宁夏德昌铁路物流有限公司二期，项目总投资41200万元，拟征收总用地面积1600亩，年用货量200万吨，主要建设干支线衔接和多式联运物流园区，建设长大笨重货物作业线2条、沥青货物作业线2条和危化品货物作业线4条；配套修建堆场、站台、仓库、

油罐等附属设施；建设小汽车装卸线和集散场，设端式站台一座。

（三）运输公司基本情况

德欣楷耀供应链管理（宁夏）有限公司，成立于2023年8月29日，法定代表人：赵彦成，地址：宁夏银川市金凤区森林公园鸣柳岛3号楼1号房。经营范围：许可项目，道路货物运输（不含危险货物）。一般项目，煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；机械设备销售：机械零件。零部件销售：电线。电缆经营；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；建筑防水卷才产品销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；阀门和旋塞销售；装卸搬运；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；金属切割及焊接设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2023年12月14日，公司取得了银川市交通运输局颁发的中华人民共和国《道路运输经营许可证》，经营范围：道路普通货物运输。

（四）合同约定情况

2025年10月14日，德欣楷耀供应链管理（宁夏）有限公司与宁夏冀海工贸有限公司签订了《焦炭运输合同》，合同约定时间自2025年10月14日至2026年10月13日。委托事项：一是乙方委托甲方承接货物从太阳山庆华集团至大水坑德昌铁路物流的陆运运输；二是乙方在托运货物前，应先和甲方确认接货事宜，双方确认运输的具体货柜数量或货物吨数以及涉及箱号、

铅封号等交接事项；三是根据乙方的具体要求，甲方应在接到乙方托运计划后3日内将该批货物运送至大水坑德昌铁路物流有限公司。

（五）属地政府与行业部门履职情况

2026年6月30日，大水坑镇人民政府副镇长刘建宇、综合执法办主任景海峰对宁夏德昌铁路物流有限公司安全生产工作进行了督办，提出3项安全隐患问题，并向企业下发《督办单》。盐池县交通运输局执法人员张连文、查理于2026年4月28日、6月22日分别对宁夏德昌铁路物流有限公司开展了2次安全生产监督检查，共计排查安全隐患17项，向企业下发了《安全生产监督检查工作记录》。

（六）事故发生经过

2026年7月5日，德欣楷耀车队发出车辆派工单，任务是从太阳山庆华焦化厂将散装焦炭拉运至德昌铁路物流有限公司货站台，其中有李卫强的宁AS2689半挂车。7月6日6时45分，李卫强（男，47岁，身份证号：640323197908201817，盐池县大水坑镇人）驾驶宁AS2689半挂车从宁夏庆华焦化厂装了34.66吨焦炭。10时06分，李卫强驾驶宁AS2689拉运散装焦炭至德昌铁路物流货运2号站台，由货运员当班班长盛海森指定至卸料位置将车辆停放，盛海森随后对单据进行了签字确认，然后离开车辆停放现场，李卫强开始进行卸料，10时15分许，李卫强由西向东在打开车箱侧面第四块箱板时被箱板碰倒，瞬间被焦炭掩埋。12时22分，宁AP1139驾驶员吴云山到达货运2号站台东侧入口时，发现前面车辆不对劲，随下车至宁AS2689车辆

附近查看，发现有人被焦炭掩埋，吴云山通过微信群告知有人被掩埋，德昌铁路物流有限公司工作人员立马赶到现场，通过先铲车清理、后人员徒手刨的方法，于12时30分许将李卫强抬出至空地，现场多名人员对李卫强进行胸部按压，12时40分许，119和120陆续到达现场，对李卫强进行了抢救，13时05分许，医护人员宣告抢救无效死亡。

（七）事故现场勘验情况

1.现场勘验情况：经现场勘验，事故发生地位于宁夏德昌铁路物流有限公司2号货站台东侧，站台用于堆放物料焦炭，站台东侧停放一辆普通货运半挂车，车牌号为宁AS2689，挂号晋J5B99，车辆型号为陕汽重卡德龙X3000自卸车，车身总长15.8米，车厢长11.5米，宽2.5米，高1.8米，车身自重16.5吨。经查看视频监控，车辆在卸料时，周边无其他人员、车辆以及其他设备设施，驾驶员李卫强头部佩戴安全帽。

2.事故现场示意图：

图1：宁夏德昌铁路物流有限公司“7•06”一般窒息事故现场平面图

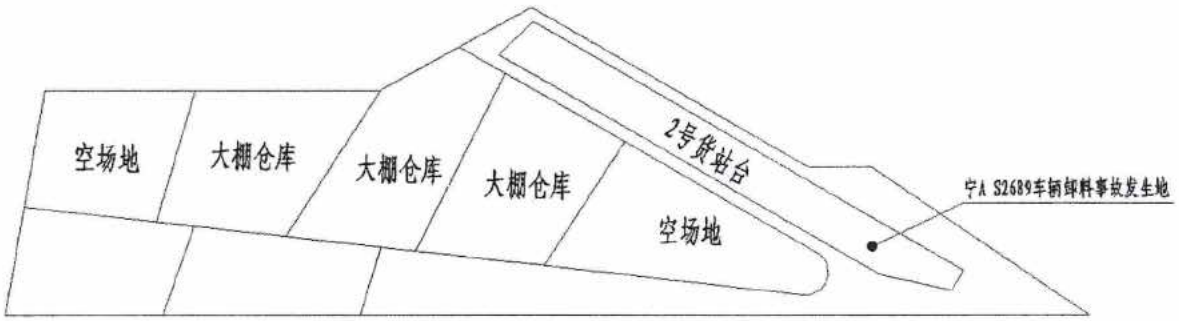


图 2：发生事故现场照片



（八）事故伤亡及直接经济损失

事故造成宁 AS2689 驾驶员李卫强 1 人死亡。李卫强，男，汉族，盐池县大水坑镇人，47 岁，身份证号：640323197908201817，直接经济损失 118 万元。

二、事故原因分析及部门监管情况

（一）直接原因

经现场勘验、询问调查、查看视频监控、综合调查分析认定，该起事故是一起普通货物运输车辆在宁夏德昌铁路物流 2 号货站台卸料过程中，驾驶员李卫强违反车辆卸料操作规程，在打开半挂车侧厢门第四个厢板时，被厢板碰到，焦炭瞬间将其掩埋窒息死亡的生产安全责任事故。

（二）间接原因

1、宁夏德昌铁路物流有限公司未严格落实安全生产主体责任，企业未建立安全生产管理组织机构，安全生产规章制度和岗位安全责任制不健全，现场未配备专职安全管理人员，公司副总经理兼职安全员；安全管理力量薄弱，对物流货站场所存在的风险辨识不到位，未能及时采取有效技术和管理措施管控风险隐患，消除货站台存在的事故隐患，当天当班货运员在事故发生后2小时内未发现卸料现场发生事故，导致错过最佳救援时机；从业人员安全生产教育培训流于形式，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果，仅以会议口头安顿代替安全教育培训。

2、德欣楷耀供应链管理（宁夏）有限公司，对本公司派遣运输从业人员安全教育培训不到位，无法保证运输从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的操作技能，导致运输从业人员未能严格按照正确的卸车操作规程开展卸料作业；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。

3、宁夏德昌铁路物流有限公司总经理赵彦成，未建立健全本单位全员安全生产责任制，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能发现和及时消除公司2号货站台存在的事故隐患。

三、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故救援情况

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即成立宁夏德

昌铁路物流有限公司“7·06”一般生产安全事故调查组，依据职责分工，迅速组织县消防救援局、公安局、应急管理局、交通运输局、卫健局、大水坑镇赶赴现场进行救援处置。7月6日12时22分，其他车辆司机发现李卫强被埋后，德昌铁路物流有限公司工作人员立马赶到现场，通过先铲车清理、后人员徒手刨的方法，于12时30分许将李卫强抬出至空地，现场多名人员对李卫强进行胸部按压，12时40分许，119和120陆续到达现场，对李卫强进行了抢救，13时05分许，医护人员宣告抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，依据事故调查组职责分工，由善后处理组负责事故善后协调处理、家属接待和安抚工作。2026年7月9日，事故单位与李卫强家属达成赔偿协议，取得家属谅解，赔偿金118万元已转入李卫强妻子张彩玲个人账户。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1、宁夏德昌铁路物流有限公司未严格落实安全生产主体责任，企业未建立安全生产管理组织机构，安全生产规章制度和岗位安全责任制不健全，安全管理力量薄弱，现场未配备专职安全管理人员，公司副总经理兼职安全员；对物流货站场所存在的风险辨识不到位，未能及时采取有效技术和管理措施管控风险隐患，消除货站台存在的事故隐患，当天当班货运员在事故发生后2小时内未发现卸料现场有人员被埋，安全意识淡薄，导致错过最佳救援时机；从业人员安全生产教育培训流于形式，未如实记

录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果，仅以会议口头安顿代替安全教育培训。对事故发生负有主要管理责任，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第二款、第二十八条第三款、第四十一条之规定，建议由应急管理部门对其依法进行调查处理。

2、德欣楷耀供应链管理（宁夏）有限公司，对公司派遣运输从业人员安全教育培训不到位，无法保证运输从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的操作技能，导致运输从业人员未能严格按照正确的卸车流程开展卸料作业；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。对事故发生负有间接管理责任，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条之规定，建议由交通运输部门依法进行调查处理。

（二）对事故责任人的处理建议

1、李卫强（死者），德欣楷耀供应链管理（宁夏）有限公司派遣宁 AS2689 普通货物运输车辆驾驶员，对承担的岗位风险不了解、不清楚，卸料过程的风险辨识不到位，违反卸料操作规程，对事故发生负有主要直接责任，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，鉴于其已在事故中死亡，依据《刑事诉讼法》相关规定，建议不予追究其责任。

2、盛海森，宁夏德昌铁路物流有限公司货运员，对货站台安全巡查检查不到位，车辆在卸料发生事故后，超过 2 小时以上未能发现，导致错过最佳救援时机，对事故的发生负有直接责任，

其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关进行处理。

3、刘文欢，宁夏德昌铁路物流有限公司副总经理（兼安全员），未严格落实安全管理人员的职责，组织开展货站台危险源辨识和评估，督促落实本单位危险源安全管理措施不到位，未能及时发现排查出货站台卸料过程存在的生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管理建议。对事故发生负有直接管理责任，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国刑法安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项之规定，建议由县交通运输部门依法进行调查处理。

4、赵彦成，宁夏德昌铁路物流有限公司总经理，未建立健全本单位全员安全生产责任制，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能发现和及时消除公司2号货站台存在的事故隐患。对事故发生负有领导责任，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项之规定，建议由县应急管理部门对其依法进行调查处理。

五、事故整改和防范措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）严格落实企业安全生产主体责任，健全各项岗位责任。宁夏德昌铁路物流有限公司要深刻汲取此次事故教训，建立健全安全管理制度、岗位责任制、组织机构等机制保障，逐站台排查卸料作业盲区、堆料坍塌风险、作业区域划分、现场防护设施，

重点排查车辆偏载卸料，驾驶员停留在车厢卸料口正下方、侧面溜料危险区等违规行为，及时消除潜在的安全风险。落实专人全程旁站监护责任，所有焦炭卸料作业必须配备现场监护人，监护人要全程紧盯车门开启、卸料状态、人员站位、料堆变化等情况，全程制止人员进入危险区域，提前预判卸料过程存在的风险，该叫停的要立即叫停，该疏散人员的要立即疏散，坚决守住最后一道安全防线。

（二）强化全员安全教育和警示教育，提升从业人员安全意识。宁夏德昌铁路物流有限公司要以本次事故为典型，组织所有装卸人员、班组长、管理人员开展事故复盘，深度剖析造成事故发生原因的整个链条，全员查问题、定整改，彻底消除存在的违规行为。针对性开展散装焦炭卸料作业专项培训，重点培训危险区域辨识、卸料操作规程、塌料预判、避险撤离等风险防控核心内容，做到人人懂安全、人人知风险、人人会避险，未经培训、考核不合格人员一律不得上岗。

（三）切实履行行业监管职责，强化物流及货物运输领域安全管理。县交通运输局、工业信息化和商务局等行业主管部门要深刻汲取本次事故教训，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实履行行业安全监管责任。要聚焦物流园区、货运场站及货物运输等关键环节，督促指导相关企业建立健全安全生产责任制和操作规程，特别是要加强对散装物料装卸作业等高风险环节的安全管理。要加大对企业安全生产主体责任落实情况的监督检查力度，重点检查企业安全教育培训、风险辨识管控、隐患排查治理以及现场作业管理

等情况，对发现的问题隐患要督促企业限期整改、闭环销号，坚决防范类似事故再次发生。

（四）强化属地监管与执法联动，严厉打击各类违法违规行为。各乡镇（街道）、各有关部门要结合安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）和反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）治理专项行动，加大联合执法检查力度。要聚焦工贸企业、物流仓储、道路运输等重点行业领域，严厉打击无证上岗、违规作业、冒险作业、瞒报谎报事故等各类非法违法行为。对排查出的重大事故隐患要挂牌督办、限期整改，对存在严重违法违规行为的企业要依法从严从重处罚，形成有力震慑。要建立健全信息共享、联合惩戒等工作机制，推动安全生产监管由“事后查处”向“事前预防”转变，切实提升本质安全水平。

宁夏德昌铁路物流有限公司“7·06”一般窒息事故调查组　　2026年8月24日印发