日前，《南山西丽南路8号综合楼装修工程“5·22”一般高坠事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2023年8月18日

南山西丽南路8号综合楼装修工程“5·22”一般高坠事故调查报告

2023年5月22日11时31分许，在南山区西丽南路8号综合楼装修工程施工现场，一名工人在进行拆墙作业时，发生一起高坠事故。事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、区总工会、刑警大队四中队、塘朗派出所等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故地点位于深圳市南山区西丽南路与石鼓路交叉路口，西丽南路8号综合楼装修工程工地（小散工程）。

（二）事故相关单位情况

建设单位：南山公安分局。

施工单位：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称宝鹰公司），住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号，企业类型：股份有限公司(非上市)，法定代表人：黄某华，经营范围中一般经营项目是：承担各类建筑的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工等。

监理单位：广东中弘策工程顾问有限公司（以下简称中弘策公司），住所：深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山工业二路1号4A029，企业类型：有限责任公司，法定代表人：郑某，经营范围：建筑工程咨询、工程监理、工程造价咨询、建筑装饰装修工程、工程招标代理（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）等。

劳务分包单位：深圳市鑫启建设工程有限公司（以下简称鑫启建设公司），住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区金鼎盛科创园A座10层1004，企业类型：有限责任公司，法定代表人：胡某萍，经营范围：建筑工程；劳务工程；装饰装修工程等。

冉某建（死者），鑫启建设公司工人，负责涉事专业分包工程砌筑、修补、拆除等工作，于2023年2月2日开始入场作业。

2022年10月26日，建设单位与宝鹰公司签订西丽南路8号

综合楼的《升级改造施工合同》。该项目建筑面积约 7790.19 平方米（其中主楼 7698.58 平方米，门卫室 76. 61 平方米，水泵房 15 平方米）。主要建设内容为：餐厅加固装修，办公楼一至六层改造，主楼及餐厅外立面装饰、屋顶采光顶更新，室外改造工程等。项目计划于 2022 年 11 月 1 日开工至 2023 年 6 月 1 日竣工。2022 年 10 月 27 日，宝鹰公司与鑫启建设公司签订《建筑装饰工程劳务分包合同》。

（三）事故现场勘查情况

1.事故地点位于深圳市南山区西丽南路与石鼓路交叉路口，西丽南路 8 号综合楼装修工程工地（图 1、图 2）。



图 1 项目位置

2.事发现场，西丽南路 8 号综合楼外立面搭设有脚手架，靠石鼓路一侧安装有物料提升机（图 2），脚手架及物料提升机外侧均搭设有安全防护网，防护网搭设严密、未见破损、脱落，物料提升机底部外侧搭设有双层防护棚，防护棚顶四周防护栏及防护网完整，防护板未见压垮、脱落（图 3、图 4）。

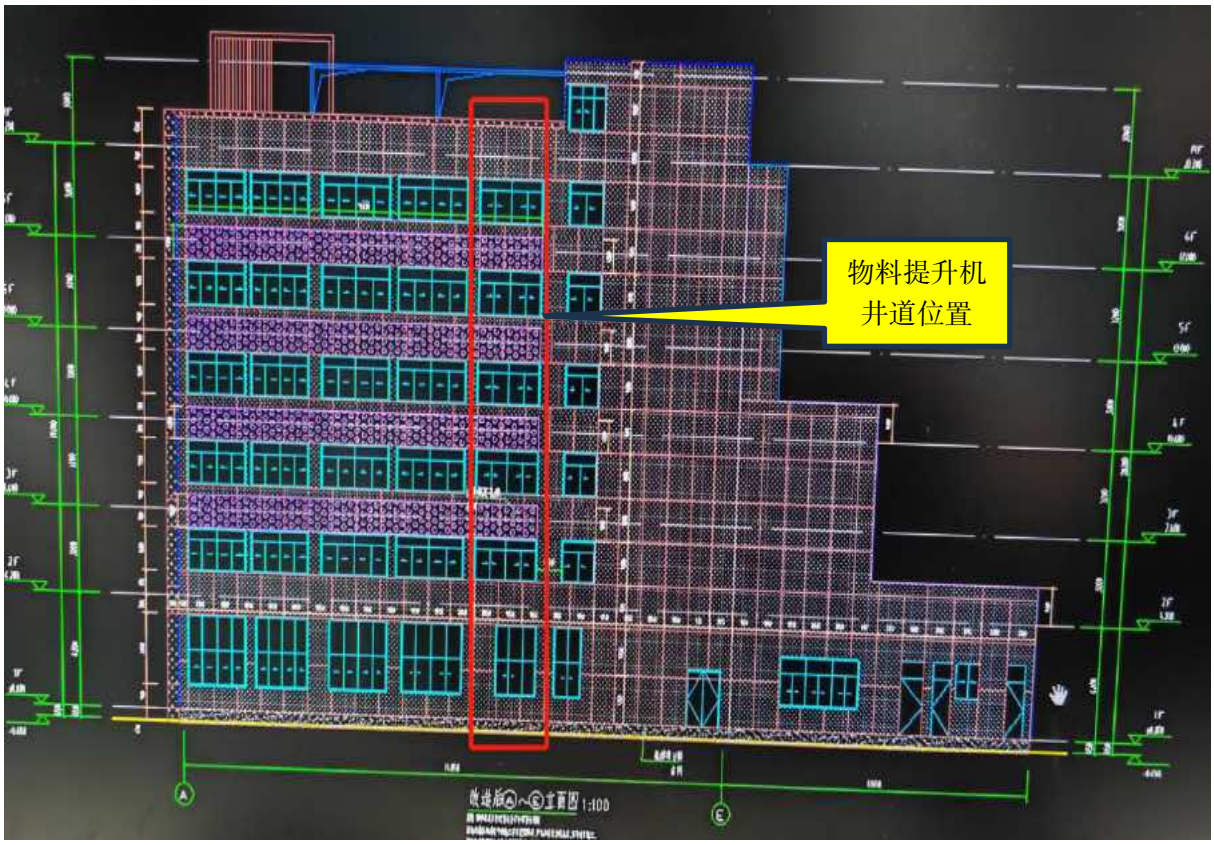


图 2　8 号综合楼物料提升机安装位置示意图



图 3　8 号综合楼外立面现状及物料提升机位置现场



图 4 防护棚顶现状

3.物料提升机架体搭设已完成，未安装提升钢丝绳，整个物料提升机不具备使用功能（图5、图6）。



图5 物料提升机现状1



图6 物料提升机现状2

4.物料提升机井道二层至屋面已安装有通道板与室内连通(图7)。



图7 物料提升机井道现状

5.与物料提升机连接的各层建筑室内原为卫生间,装修施工后各层功能有所改变，并且施工进度各不相同，其中二、三、四层及屋面在物料提升机通道口安装有防护门并加锁；五层未安装防护门，只用木模板挡住通道口；六层通道口被一堵倒下的砖墙挡住，防护门未关闭（图8）。

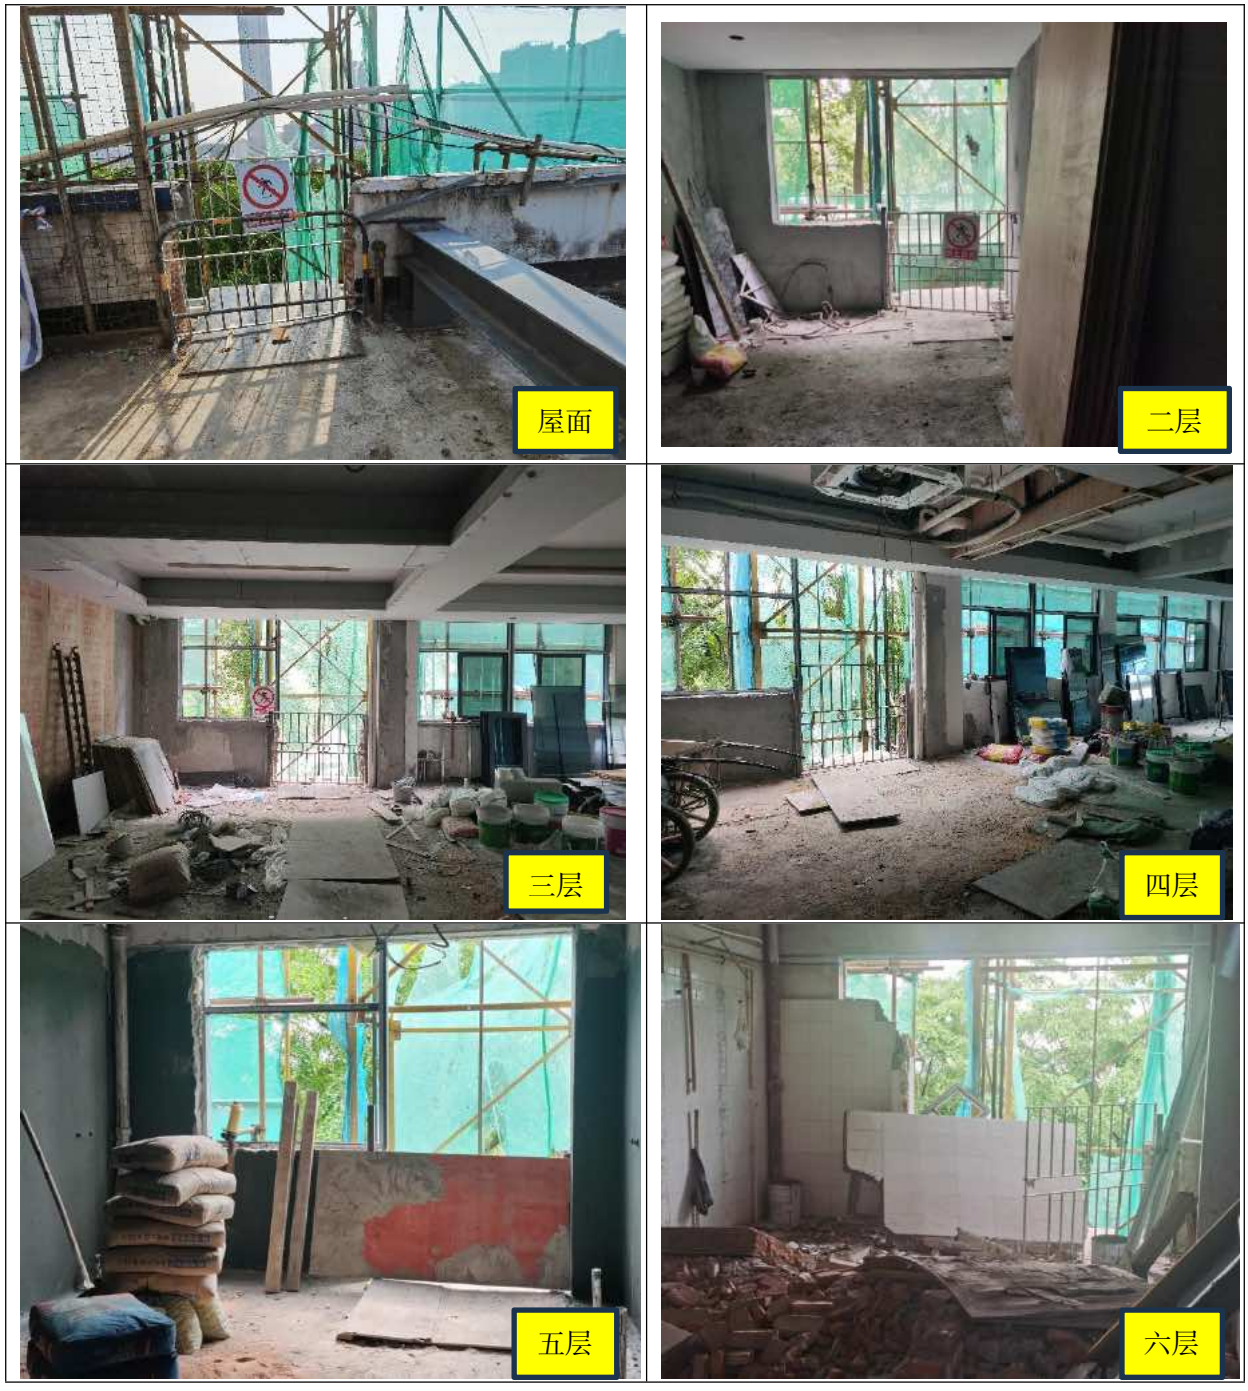


图 8 勘验时各层施工状态

6.六层室内地面堆放大量碎砖块、木板及铝合金门等建筑垃圾，其中倒向通道口的砖墙因人为掏掘底部，造成一墙角缺失，其余部分较完整。经量测该砖墙尺寸：2 米*1.32 米，缺口尺寸：0.5 米*0.3 米（图 9）。



图 9 六层卫生间砖墙倒塌状态

经查，宝鹰公司项目部于 2022 年 10 月 17 日向中弘策公司提交的《物料提升机施工方案》未获得审批通过。中弘策公司向宝鹰公司下发的《安全隐患整改通知》和《工程暂停令》（2023 年 5 月 20 日）显示：1-6 层物料提升机门口防护措施未固定，临边防护措施不到位，拆除工程防护措施不到位，要求宝鹰公司即日起暂停拆除、高空作业工程，整改完成后回复中弘策公司复查。

二、事故发生经过和事故救援情况

据视频监控与调查分析，鑫启建设公司劳务班组（班组长王某云，组员：冉某建（死者）、冉某均、赵某远、王某），负责事故工程项目的拆墙、垃圾清理等工作。2023 年 5 月 22 日 8 时许，事故工程项目早班会后，冉某建（死者）和赵某远在一楼清理垃圾，冉某均在六楼事发卫生间进行拆除瓷砖作业。10 时许，冉某建（死者）到六楼事发卫生间拆除隔墙。11 时许，冉某均的工具

电锤发生故障，无法继续进行拆除瓷砖作业，便到一楼清理垃圾，冉某建（死者）继续在六楼卫生间内使用锤子采用底部掏掘方式拆墙。11 时 31 分许，事发卫生间隔墙突然向冉某建（死者）倾倒，冉某建（死者）躲避时不慎掉入物料提升机井道。冉某均、宝鹰公司安全员李某文等人听到巨响，随后发现冉某建（死者）躺倒在物料提升机吊笼内。李某文立即向项目部管理人员报告，随后项目经理杨某新和生产经理曾某桥赶赴现场，并拨打 120 和 110，约 10 分钟后 120 急救人员到达现场，经 120 到场医生抢救无效后，确认冉某建（死者）当场死亡。

接报后，区公安、应急部门，西丽街道办等相关单位赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经公安机关调查及法医检验，冉某建死亡符合高坠死亡特征，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者冉某建，男，51 岁，重庆人，系鑫启建设公司工人。

事故造成直接经济损失约 110 万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：

冉某建安全意识淡薄，采用底部掏掘的方法拆除六楼卫生间

的隔断砖墙（宝鹰公司编制的《拆除专项施工方案》规定：拆除隔墙必须自上而下粉碎性拆除，禁止采用开墙槽、砍凿墙角人力推到或拉倒墙体的方法拆除墙体），在躲避倒塌的砖墙时，不慎从六楼未封闭的物料提升机通道口坠落至地面。

（二）间接原因

1.宝鹰公司安全管理存在问题：（1）未按照监理单位发出的《安全隐患整改通知》和《工程暂停令》的要求停止拆除作业和整改临边防护措施；（2）对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，未按照施工方案进行拆墙作业；（3）现场安全管理不到位，未及时发现和制止工人未按照施工方案拆墙的不安全行为，未及时消除作业现场临边防护措施不到位的生产安全事故隐患。

2.鑫启建设公司安全管理存在问题：（1）对从业人员进行安全生产教育和培训不到位,未保证从业人员具备必要的安全生产知识,并熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；（2）现场安全管理不到位，未根据《建筑装饰工程劳务分包合同》的要求做到施工负责人应常驻现场并对施工过程中技术、质量、安全管理工作负责。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予相应处理的单位和人员

1.宝鹰公司，未按照监理单位发出的《安全隐患整改通知》和

《工程暂停令》的要求停止拆除作业和整改临边防护措施；对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，未按照方案进行拆墙作业；现场安全管理不到位，未及时发现和制止工人未按照方案拆墙的不安全行为，未及时消除作业现场临边防护措施不到位的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.宝鹰公司项目经理杨某新,作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

3.宝鹰公司生产经理曾某桥、安全主任胡某维、安全员周某洪、安全员李某文、施工员陈某煜、施工员李某辉，在履行安全生产管理职责方面存在不足。责成宝鹰公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

4.鑫启建设公司,对从业人员进行安全生产教育和培训不到位,未保证从业人员具备必要的安全生产知识,并熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；现场安全管理不到位，未根据《建筑装饰工程劳务分包合同》的要求做到施工负责人应常驻现场并对施工过程中技术、质量、安全管理工作负责，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、事故防范和整改措施建议

（一）**项目施工单位**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，实施可靠的作业安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）**项目监理单位**要严格按照安全生产相关法律法规要求，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）**项目劳务公司**要完善本单位安全生产管理制度并严格督促全体人员执行本岗位安全操作规程，加强施工人员的组织管理,加大施工现场巡查检查力度,及时发现并处理违规违章作业的行为,严防类似事故再次发生。

（四）**项目建设单位**要严格按照安全生产相关法律法规和《南山区建设安全委员会办公室关于加强我区机关、事业单位小散工程安全管理的通知》要求，督促施工单位和监理单位严格落实安

全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，进一步加大对升级改造施工工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。