索引号：	30702110200000130000000/2024022000000011	发布机构：	
生效日期：	2024-02-20	废止日期：	
文 号：		所属主题：	通知公

晋中市太谷区太谷县智晟铸造科技有限公司 “9·27”一般高处坠落死亡事故调查报告

来源： 发布时间：2024-02-20 浏览次数： 328 次 【字体：小 大】

晋中市太谷区

太谷县智晟铸造科技有限公司

“9·27”一般高处坠落死亡事故调查报告

2023年9月27日 5时13分许，太谷县智晟铸造科技有限公司铸工车间在对4#水平造型线（ADX46型静压造型自动线）西侧的落沙区域的电葫芦进行维修作业中，发生一起高处坠落致一人死亡的生产安全责任事故，直接经济损失124.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律法规规定，2023年10月7日，太谷区人民政府成立了“9·27”太谷县智晟铸造科技有限公司一般亡人事故调查组，成员由晋中市生态环境局太谷分局、区应急管理局、区工信局、区公安分局、区

总工会、水秀镇等部门人员组成，并邀请区纪委监委派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，“9·27”事故是一起因涉事单位安全生产主体责任不落实，作业人员违法从事高处作业，现场安全管理不到位等原因造成的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

太谷县智晟铸造科技有限公司

社会统一信用代码：9114**********YB7E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资金：贰仟万元

成立日期：2016年09月21日

营业期限：长期

住所：山西省晋中市太谷县水秀乡白村北旧瓦厂

经营范围：生产加工销售：玛钢管件、电力金具、五金工具、球墨铸件、可锻铸件、生铁铸件、索具、脚手架扣件、水暖制品、塑料制品、安全用金属制品、输配电及控制设备、电线电缆、光缆及电工器材、高压隔离开关、高压熔断器、柱上断路器、六氟化硫断路器、绝缘材料、电能计量箱、电力工具、绝缘子、避雷器、建筑电器、电子元件、电力设备、机械设备、铁附件、铁塔、锻压件、标准件、管道配件、建筑材料、装潢材料、机电设备、五金制品、劳保用具；热镀锌；铝合金铸件新技术、新产品、新工艺的研发、推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

（二）安全管理资料、人员持证核实情况

经安全管理资料查证：太谷县智晟铸造科技有限公司建立了全员安全生产责任制但存在不完善地方；制订安全管理制度及操作规程；1名安全管理负责人、1 名安全管理人员取得上岗资格证书并在有效期内；制订有生产安全事

故应急预案并组织过演练；对员工组织过三级安全培训教育并留存培训档案；建立了安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系。现场指派铸工车间主任张××负责铸工车间生产、安全工作。

（三）事故发生经过

2023年9月27日4时30分许，维修工郑×接到铸工车间4#造型线开机工王×告知，需要维修该处电葫芦钢丝绳乱槽，随后前往维修，维修过程中，出料工李××（死者）协同维修工郑×共同站在叉车举升的铺有货物托盘的载货箱上维修。5时10分左右，李××（死者）从高处摔落至地面。随即修模工杜××发现李××趴在地上，且头部位置地面有血，判断有呼吸后，立即打电话通知铸工车间主任张××，告知李××从高处掉下来了。张××随后赶赴现场，并叫张××、侯××共同协助救助。

（四）事故现场情况

1.现场概况

本次事故地点位于太谷县智晟铸造科技有限公司铸工车间4#水平造型线落沙区域西侧（如图1、图2、图3示）。

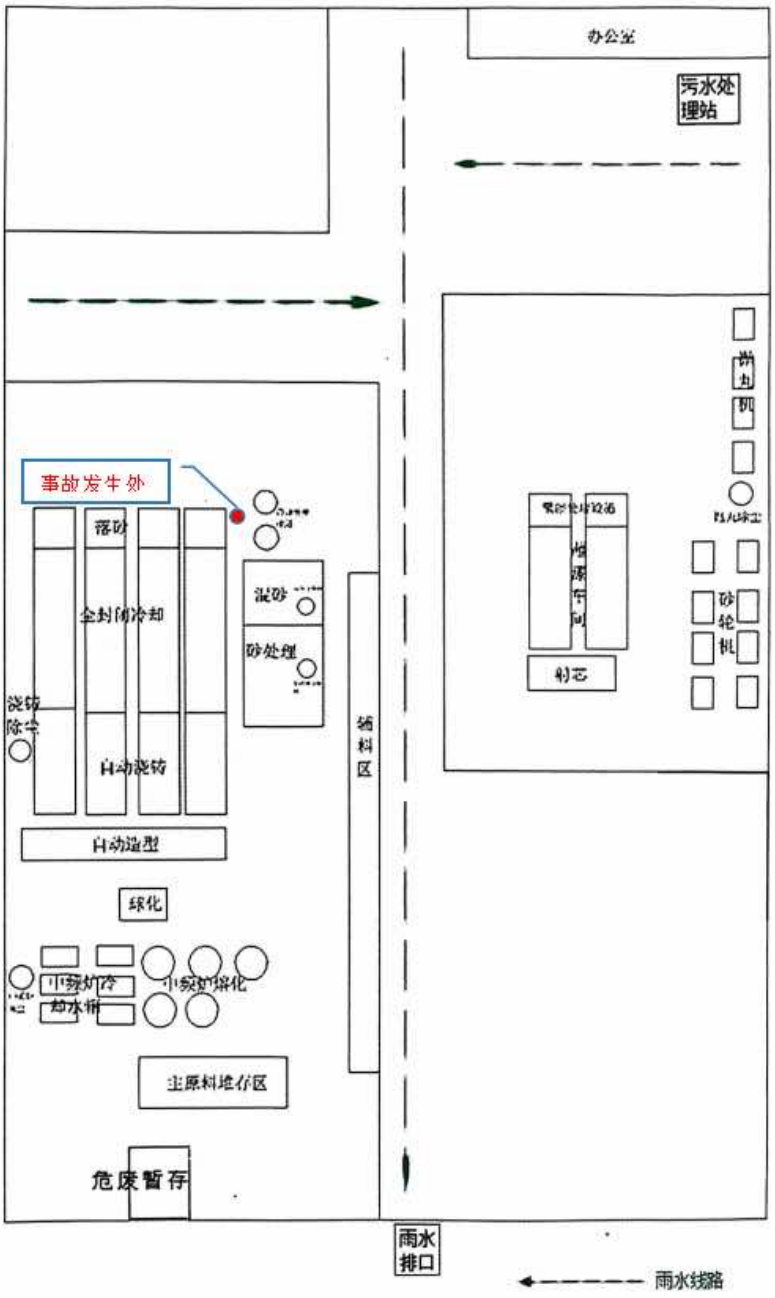


图1 太谷县智晟铸造科技有限公司平面布置示意图

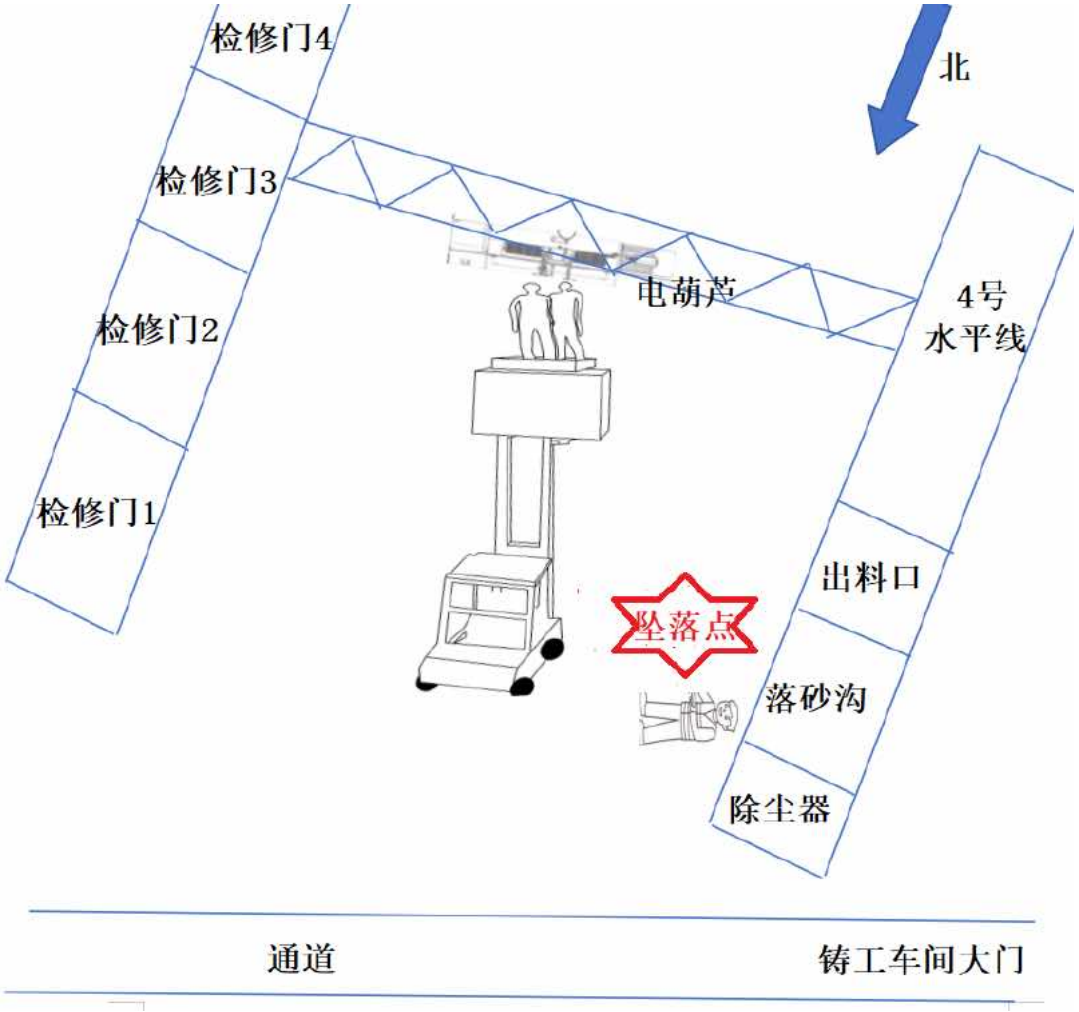


图2 事故现场示意图

	
人员坠落	坠落点

2.现场作业情况

事故发生在4#水平造型线（ADX46型静压造型自动线）西侧的落沙区域。落沙区域是铸件与铸造沙分离后的铸件出货口，现场配备两台叉车，交替运输载货箱（落沙后的铸件）到下一清砂工序。李××（死者）系该岗位的作业人员（出料工），负责在落沙地坑内将装满铸件的载货箱，使用电葫芦吊出，放在出货位后，再将空载货箱放入落沙地坑出料口。



4#水平造型线落沙作业



落沙区域2台叉车倒替作业

经询问9月27日四点半左右，维修工郑×接到开机工王×的电话，说电葫芦坏了，郑×到达现场维修电葫芦，发现现场有叉车后，便站在叉车的载货箱进行维修。调查组通过视频回放还原现场，维修工郑×和出料工李××在叉车载货箱内维修电葫芦一段时间后，两人下车，维修工郑×离开，李××使用另一叉车，将一个货物托盘放在载货箱吊耳间，随后回到落沙岗位开始作业。7分钟左右后，维修工郑×到落沙岗位处和李××共同登上叉车的货物托盘，由修模工杜××操作叉车起升到最高处，两人开始维修电葫芦，直至事故发生。



视频–李××开车垒货物托盘

3.事故发生相关设备情况


（1）事故发生维修的电葫芦（1T）安装高度6000mm，使用叉车（CPC30–WX2K）加载货箱加货物托盘举升高度为4210mm(叉车举升高度2960mm,载货箱高1100mm，货物托盘高150mm，三者合计：4210mm)。

	
模拟事故举升情况	模拟事故举升距离

（2）载货箱放上货物托盘后四周无围挡。


现场视频截图

（3）事发维修的电葫芦发生乱槽，经核实是排绳器损坏导致，经询问后得知，该排绳器事发当时掉落至地面，所以发生电葫芦乱槽，无法使用。

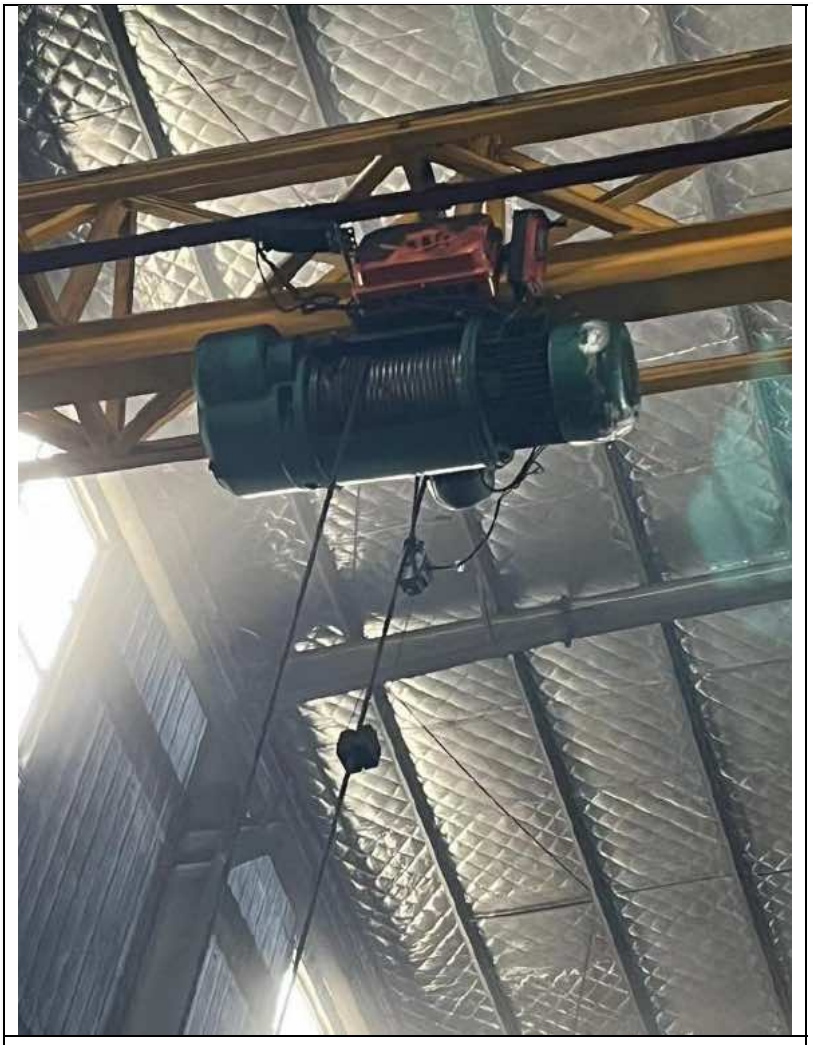

电葫芦排绳器缺失



现场找到的排绳器

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况

事故造成1人死亡，为太谷县智晟铸造科技有限公司职工李××，男，39岁，身份证号1424**********3834，山西省太谷区水秀镇大王堡村人。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），初步核定企业事故造成的直接经济损失124.3万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及应急处置情况

事故发生后，企业按照生产安全事故应急预案及时启动现场处置方案，按生产安全事故应急预案信息报告程序进行了报告，及时通知铸工车间主任张××，车间主任到达现场确认后向总经理冯××进行了报告。总经理安排车间主

任和相关人员后赶赴医院确认，并按事故信息上报要求报告水秀镇人民政府和太谷区应急管理局。太谷县智晟铸造科技有限公司于2023年8月份修订了《太谷县智晟铸造科技有限公司生产安全事故应急救援预案》，并于9月9日通过了外部专家评审，9月12日颁布实施了《太谷县智晟铸造科技有限公司生产安全事故应急救援预案》并组织职工学习。

（二）医疗救治和善后情况

5时18分修模工杜××在得到铸工车间主任张××提示后，打120急救电话，随后在5时29分、5时37分再次拨打120急救电话。铸工车间主任张××于5时39分打电话告知总经理冯××事故情况。在5时48分左右，120救护车到达现场，铸工车间主任张××组织人员协助医生进行救治，并将李××送往晋中市太谷区人民医院救治。5时56分总经理冯××在救护车到达医院前赶到晋中市太谷区人民医院办理入院。经抢救30分左右后，判断伤势严重，冯××于6时36分向水秀镇人民政府和太谷区应急管理局上报事故情况。9月27日7时11分李××经医院抢救无效宣告死亡。10月11日，经协调后太谷县智晟铸造科技有限公司已与死者李××家属达成了赔偿协议，善后工作顺利完成，未对社会稳定造成影响。

（三）事故应急处置评估

应急处置评估结论为目前企业应急救援管理基本满足事故状态下的应急救援要求。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

出料工李××违规使用叉车登高，站在叉车上帮忙维修电葫芦，且未按规定配戴安全帽和安全带，是导致本起事故发生的直接原因，也是事故的主要原因。

（二）间接原因

1.太谷县智晟铸造科技有限公司

安全生产主体责任履行不到位，高处作业等危险作业安全管理制度不完善，对检维修作业的管理存在漏洞，是本次事故发生的次要原因，对事故发生负有间接责任。

2.企业相关人员对自身职责落实不到位，未能真正履职到位，未能及时发现违章操作行为，致使多项违规操作，导致事故发生。是本次事故发生的次要原因，对事故发生负有间接责任。

3.属地政府和相关监管部门未严格落实安全生产监管职责，在安全隐患排查整治中，未能将违章作业行为及时帮助企业指出，导致安全隐患未能消除。

4.维修工郑×在维修电葫芦时，对李××爬上叉车帮忙虽然进行了劝阻，但未能有效制止，是导致事故发生的间接原因之一。

5.叉车工杨××工作休息期间未将叉车钥匙取下，违反叉车安全操作规程，造成其他人员可随意操作使用叉车，是导致事故发生的间接原因之一。

6.铸工车间修模工杜××同时兼任带班长，对员工高处作业未使用安全带、安全帽的违章行为未能及时制止，且违章操作叉车，也是导致事故发生的间接原因之一。

7.维修组在日常设备检查中未能及时发现和排除电动葫芦的故障，排查不到位，工作不扎实，设备维护保养不到位，是导致事故发生的管理原因之一。

8.铸工车间主任张××对于车间职工高处作业未使用安全带、安全帽的违章行为未能制止，安全工作检查督促不到位，也是导致事故发生的管理原因之一。

9.太谷县智晟铸造科技有限公司安全员王××，日常对职工安全教育不到位，开展风险辨识不足，未能发现和有效管控高处作业的违章行为，也是导致事故发生的管理原因之一。

10.太谷县智晟铸造科技有限公司总经理冯××是企业主要负责人，组织识别企业安全风险不全面，督促安全培训不到位，也是导致事故发生的管理原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，太谷县智晟铸造科技有限公司“9·27”事故，是一起因涉事单位安全生产主体责任不落实，作业人员违法从事高处作业，现场安全管理不到位等原因导致的生产安全责任事故。

四、事故相关单位及部门履职情况

（一）相关单位履行安全生产职责情况

太谷县智晟铸造科技有限公司

安全生产责任制落实不够，安全生产教育培训不到位，注重纸面培训，忽视实际生产过程。安全管理存在漏洞、盲区，高处作业等危险作业安全管理制度不完善，对检维修作业的管理存在漏洞。员工安全意识淡薄、违章作业，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。

（二）相关行业主管部门履职情况

1.太谷区工信局

作为行业主管部门，要求企业行业规划、产业政策、法规标准方面工作多，督促企业严格落实安全生产主体责任工作少，履职有差距。

2.晋中市生态环境局太谷分局

作为区玛钢铸造行业主管部门，对事发企业的安全生产巡查检查力度不够，环保检查多于安全检查，存在顾此失彼的现象。

3.太谷区应急管理局

作为行业监管部门，但日常安全生产检查和隐患排查治理不全面，未将违章作业作为日常监督检查的重点，安全监管存在不全面的问题。

4.太谷区水秀镇人民政府

作为事发企业属地政府，虽然能够按照相关规定开展安全检查，但是对于企业的相关教育、培训落实情况不能深入了解，存在检查监管不到位、属地责任落实不到位问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究责任人员（8人）

1.李××：男，39 岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司出料工，身为现场作业人员，安全意识淡薄，未取得特种作业操作资格证违法操作叉车和从事高处作业，未正确佩戴、使用安全防护用品，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定应予追究刑事责任，鉴于其已死亡，建议不予追究。

2.冯××：男，37岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司总经理，作为本单位安全生产第一责任人，组织识别企业安全风险不全面，督促安全培训不到位。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定给予行政处罚。

3. 王××：男，48岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司安全员，日常对职工安全教育不到位，开展风险辨识不足，未能发现和有效管控高处作业的违章行为，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4. 张××：男，55岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司铸工车间主任，对于车间职工高处作业未使用安全带、安全帽的违章行为未能制止，安全工作检查督促不到位，建议企业依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定依照有关规章制度给予处分，并将处分处罚情况报区应急管理局。

5. 郑×：男，29岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司维修工，在维修电葫芦时，对李××爬上叉车帮忙虽然进行了劝阻，但未能有效制止，建议企业依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定依照有关规章制度给予处分，并将处分处罚情况报区应急管理局。

6. 杨××：男，43岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司叉车工，工作休息期间未将叉车钥匙取下，违反叉车安全操作规程，造成其他人员可随意操作使用叉车，建议企业依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定依照有关规章制度给予处分，并将处分处罚情况报区应急管理局。

7. 杜××：男，53岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司铸工车间修模工同时兼任带班长，对员工高处作业未使用安全带、安全帽及无权操作叉车的违章行为未能及时制止，建议企业依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定依照有关规章制度给予处分，并将处分处罚情况报区应急管理局。

8. 李××：男，36岁，系太谷县智晟铸造科技有限公司维修组班组长，在日常设备检查中未能及时发现和排除电动葫芦的故障，排查不到位，工作不扎实，设备维护保养不到位，建议企业依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定依照有关规章制度给予处分，并将处分处罚情况报区应急管理局。

（二）建议追究责任单位

1. 太谷县智晟铸造科技有限公司

作为涉事企业，安全生产责任制落实不够，安全生产教育培训不到位，注重纸面培训，忽视实际生产过程。安全管理存在漏洞、盲区，高处作业等危险作业安全管理制度不完善，对检维修作业的管理存在漏洞。员工安全意识淡薄、违章作业，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。建议由应急管理

部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定给予行政处罚。

2.建议太谷区工信局、晋中市生态环境局太谷分局、太谷区应急管理局、水秀镇人民政府向太谷区人民政府作出深刻书面检查。相关线索移交区纪委监委。

六、防范措施和建议

各单位要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，坚持底线思维和红线意识，进一步压实责任，以最严厉的措施强化安全综合治理和其他领域安全生产专项整治，把防控化解全过程安全风险作为安全生产第一重点抓紧抓好，坚决遏制各类安全生产事故发生，坚决守住安全红线。

（一）太谷县智晟铸造科技有限公司。要深刻总结本次事故教训，一是明确全员安全职责，落实安全责任，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，将安全责任考核落实到位。落实安全生产的主体责任，各级管理人员、技术人员要以现场为中心，落实安全管理职责，确保安全责任到位、基础管理到位、安全培训到位、安全投入到位、应急救援到位。二是细化检维修管理，明确高风险作业以及防范措施，全面梳理检维修作业活动，组织专门的危险源辨识和风险评价工作小组，确保安全风险全部有效识别，并制定针对性的具体措施。三是进一步完善落实高处作业等危险作业安全管理制度，严格执行高处作业审批手续，制定可行的安全防护措施。四是扎实开展安全培训，并对培训内容进行检查评估，确保培训不走过场，培训有痕迹，培训有效果。

（二）区工信局、市生态环境局太谷分局、区应急管理局等部门要加强行业监督和业务指导，以问题为导向，强化全区高处作业的安全监管执法力度，按照区安委办下发的文件要求，根据各自安全职责立即开展重大事故隐患大排查大整治专项行动，确保全区安全稳定。

（三）水秀镇人民政府。要深刻吸取此次事故教训，持续落实日常安全巡查检查工作，加大对安全防范措施落实情况和现场特种作业人员是否持证上岗情况的抽查力度，按照国家法律法规从严管理，做到对事故隐患“零容忍”。

晋中市太谷区政府“9·27”事故调查组

2024年1月12日

【打印正文】 【字体：小 大】

上一条：晋中市太谷区应急管理局2024年度普法责任清单 [2024-03-27]

下一条：晋中市太谷区山西卡耐夫管业股份有限公司 “9.15”一般其他伤害事故调查报告 [2024-02-19]

友情链接 国务院部门网 省内各级政府 晋中市直部门 晋中市各县市