泰兴市友润弹簧有限公司
“8·10”一般物体打击事故调查报告

2024年8月10日8时10分左右，泰兴市友润弹簧有限公司在生产过程中，发生一起物体打击事故，造成1人受伤，直接经济损失0.75万元人民币（不含行政处罚款）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2024年9月20日，由市应急管理局牵头，市公安局、总工会派员，成立了泰兴市友润弹簧有限公司“8·10”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请市监察委员会和市人民检察院派员参加，同时聘请三名专家参与事故调查，2024年9月25日，专家组出具了事故技术鉴定意见。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位及其他有关情况


（一）事故相关单位情况

泰兴市友润弹簧有限公司（以下简称友润弹簧公司），略。


（二）涉事设备相关情况

1.涉事设备

涉事设备为一台卷簧机（现场照片一），位于公司生产车间东南位置，卷簧机为七年前自制，机器工作台东西长2.4m，南北宽0.65m，高度0.75m，在工作台东侧上有一台减速机（生产厂家：江苏锦友减速机制造有限公司，型号为ZQ400，外型尺寸：0.5 m *0.65 m *0.45 m，减速比为40.17：1），下方有一台5.5KW的电动机，中间有两根传动皮带联接。减速机传动轴处安装了一只卡盘，卡盘夹着一只长0.7m的卷芯，卷芯东侧有一个卡点，卡点深度为2cm（现场照片二）。

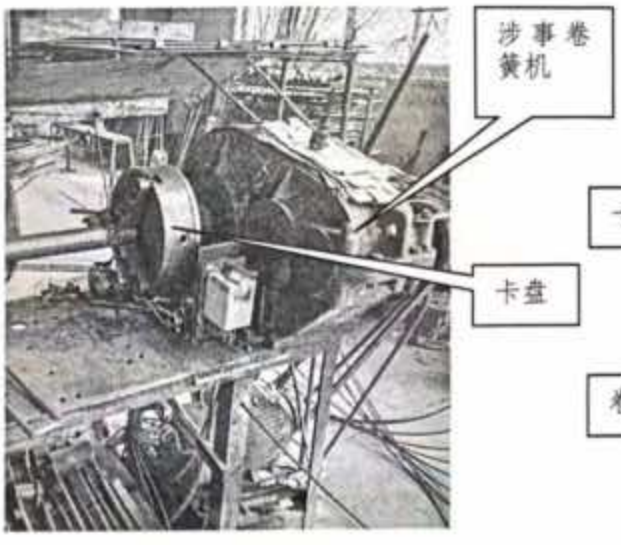

（现场照片一）

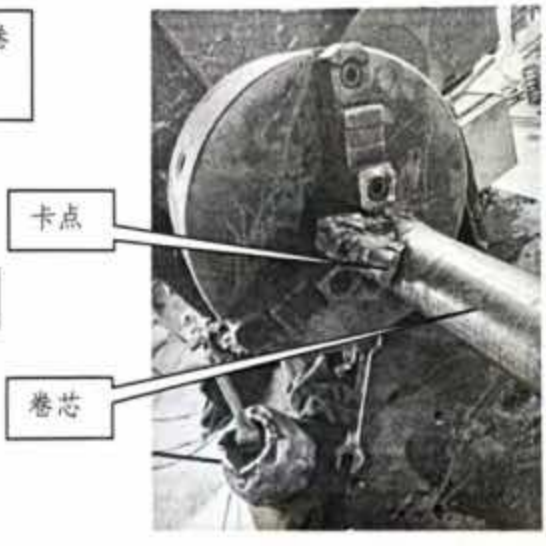

（现场照片二）


2.生产工艺流程

材料选择→加工前准备→卷制弯曲成型→硬化处理→弹簧成品


（三）事故现场勘验情况

涉事卷簧机上有一段长约7m的钢材，钢材直径为1.2cm，钢材南端已在卷簧机上卷制4圈（见事发后照片

一），原本卡在卷芯东侧卡点的钢材头部缺失，卡点距钢材断点约 7cm，钢材断点处呈不规则状（见事发后照片二）。

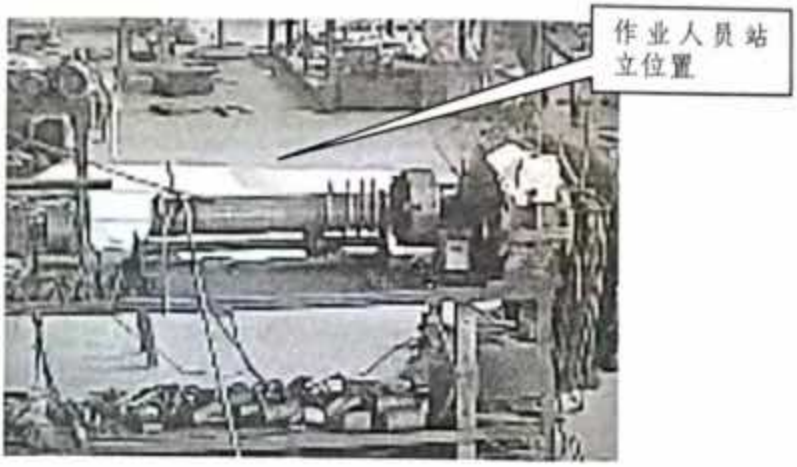

（事发后照片一）

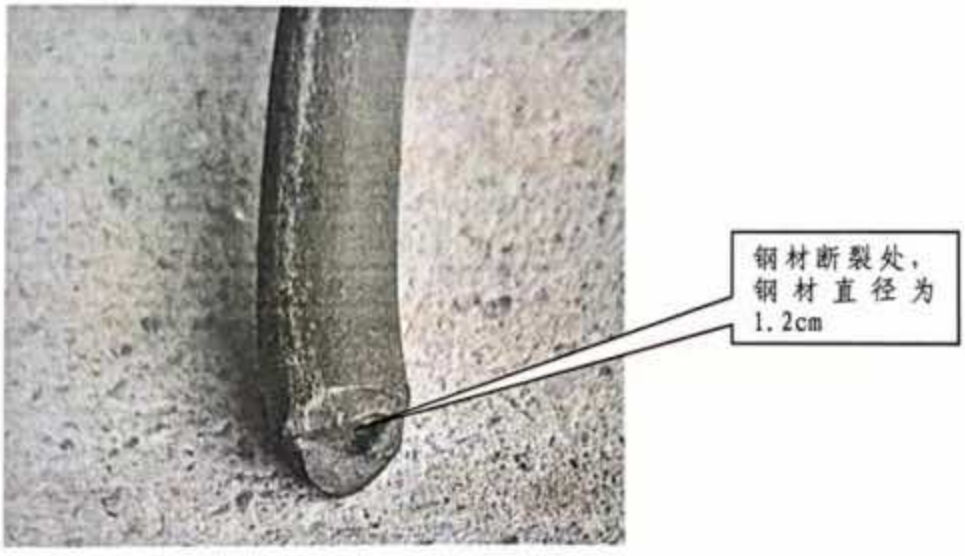

（事发后照片二）

（四）事故相关人员情况

1. 汪某，略，在此次事故中受伤。

2. 汪某，略，友润弹簧公司法定代表人。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年8月10日上午7时许，两名工人孙某、谢某配合汪某在生产车间东南位置的一台卷簧机上卷制弹簧，8时10分左右，汪某将一根待加工的钢材顶端插入卷簧机卡点处并开动机器，钢材被卷制半圈后突然发生断裂，断裂的钢材头（约7cm左右）击打到汪某面部，致使其受伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话，120急救车将汪某送往泰兴市人民医院进行救治，经诊断，汪某右眼眼球裂伤、右眼眶骨骨折、面部裂伤、鼻骨骨折和多处软组织等受伤，事故当天进行了右眼内容物剜除术和面部裂伤清创整形缝合术，经过治疗，汪某于8月20日出院。

（三）事故报告及善后处置情况

接事故报告后，市应急管理局和古溪镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调查与处理提出了明确要求。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人受伤，直接经济损失0.75万元人民币（不含行政处罚款）。经事故调查组走访调查证实，汪某右眼在三十多年前因病失明，鉴于上述情况，调查组委托江苏银杏树律师事务所出具了法律意见书（编号：(2024)苏银行字

第009号），认为汪某右眼虽在此次事故中受到打击并手术剜除，但其右眼于三十多年前已失明，故不属于“重伤”范畴。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.汪某忽视安全，未佩戴劳动防护用品操作卷簧机，不慎被断裂的钢材头击打其面部。

2.卷簧机无安全防护装置，易造成物体打击和机械伤害事故。

3.生产前未对原材料外形、表面质量、卷绕、扭转程度、弯曲、缺陷深度等内容进行检查，使用了不符合条件的材料进行生产导致断裂。

（二）事故间接原因

1.未及时发现并消除事故隐患。友润弹簧公司未建立健全并落实生产安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品进行作业、卷簧机无安全防护装置、未对原材料进行检查等事故隐患。

2.未制定安全操作规程。友润弹簧公司负责人未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，致使作业人员无章可循，不清楚卷簧机岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3. 未建立健全安全生产责任制。友润弹簧公司负责人未建立健全并落实安全生产责任制，未能明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故原因的调查分析，认定泰兴市友润弹簧有限公司“8·10”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位处理建议

友润弹簧公司，未建立健全并落实生产安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品进行作业、卷簧机无安全防护装置、未对原材料进行检查等事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《江苏省安委办关于进一步规范生产安全一般事故调查处理工作的通知》（苏安办〔2018〕37号）“对重伤1至2人、轻伤和其他没有人员伤亡的一般责任事故，也要根据事故发生的过错因素，对照《安全生产法》以及有关法规予以相应的行政处罚”的要求，建议由市应急管理局依据相关法律法规进行处理。

（二）事故责任人及处理建议

汪某，作为友润公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未建立健全并落实安全

生产责任制，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）友润弹簧公司应从该起事故中深刻吸取教训，要建立健全并落实生产安全生产事故隐患排查治理制度和安全操作规程，督促作业人员正确穿戴劳动防护用品并按规程作业，切实提高作业人员安全意识和自我防范能力；要建立健全安全生产责任制，做到“横向到边、纵向到底”，形成覆盖所有部门、所有岗位、所有人员的安全生产责任网络体系；要加强对作业现场的检查，及时发现并消除事故隐患，确保安全生产，杜绝类似事故再次发生。

（二）古溪镇人民政府要针对此次事故中暴露出的问题，举一反三，督促辖区内各生产经营单位严格履行安全生产主体责任，防止类似事故的发生。

泰兴市友润弹簧有限公司

“8·10”一般物体打击事故调查组