杭州****公司“5·29”**火灾事故调查报告

2024年5月29日00时28分，萧山消防指挥中心接到报警，**区**镇***村351号的杭州***公司发生火灾。指挥中心共计调派8个消防救援站、5个专职消防队、39辆车189人及3个微型消防站赶赴现场扑救，同时联动公安、应急、医疗等社会联动力量到场协同处置，火灾造成厂房内部分珍珠棉烧毁，无人员伤亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规，2024年5月30日成立了由区消防救援大队、区应急管理局共同牵头，区公安分局、区经信局、区住建局、区总工会、区纪委监委等有关部门参与的杭州***公司“5·29”火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故开展联合调查，并邀请萧山区检察院参与监督。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

一、事故发生单位概况

（一）事故单位情况

事发单位为杭州***公司（法定代表人：何某某，统一社会

信用代码：91330109*****P9L），位于**区**镇***村351号，该公司主要功能为珍珠棉的生产和存储。

（二）事故厂房建筑基本情况

1.事故厂房建筑功能情况。起火建筑为杭州***公司（车间一），该建筑为地上三层的钢筋混凝土结构厂房拼接六层的办公楼，其中办公部分一层租赁给杭州***公司，其余租赁给杭州***公司，厂房部分单层建筑面积约3000平方米，办公楼部分单层面积约800平方米，建筑东面为山体，南面与杭州***公司相邻，西面为杭州***公司，北面为璇山下开发区。厂房部分一层为珍珠棉生产车间，二层为仓库和成品加工车间，三层为仓库。

2.事故厂房建筑审批情况。该厂房于2020年*月*日申报消防验收备案手续，未抽中。厂房设计使用火灾危险性为戊类厂房。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

调查人员经过对火灾痕迹、监控视频、报警信息、询问走访等调查工作发现：2024年5月29日0时20分左右，二组的班组长吴某某及其组员王某某、冯某某等6人正在一楼车间工作，王某某发现室外有火花从楼上坠落，立即组织众人上楼查看。吴某某着从外墙上的升降梯上到二楼查看情况，因为烟雾太大，无法进入。

观察二楼监控视频发现，0时19分46秒，位于二楼的货物堆垛区发现明显声响，随后视频画面中出现明显红光，火势迅速

蔓延。

（二）救援情况

2024 年 5 月 29 日 00 时 28 分，杭州萧山消防指挥中心接到报警：**区**镇***村 351 号的杭州***公司发生火灾火灾。消防指挥中心共计调派 8 个消防救援站、5 个专职消防队赶赴现场扑救，同时联动公安、应急、医疗等社会联动力量到场协同处置。00 时 47 分，河上专职队到场，01 时 11 分后，萧山消防救援站等各救援力量相继到场。01 时 33 分，杭州消防救援支队全勤指挥部到场。01 时 43 分，火势得到控制。02 时 16 分，现场火势被扑灭。火灾未造成人员伤亡。

三、事故损失和影响

经财产损失评估，本起事故造成直接经济损失约 28 万元，过火面积 2500 平方米。

四、事故性质和事故原因


（一）事故性质

事故调查组认定，杭州**公司“5·29”火灾，是一起一般火灾事故。

（二）直接原因

经过现场勘验、调查询问、视频监控比对和火势发展状况分析，判定起火时间为 2024 年 05 月 29 日 00 时 19 分 47 秒许。起火部位为杭州**公司二层 6.1、7.1 区块中部靠西南侧范围，起火原因为：排除外来因素、排除遗留火种、排除电气线路故障、排

除电器具故障、排除极端天气影响，不排除静电放电火花引燃丁烷气体产生闪爆引发火灾。

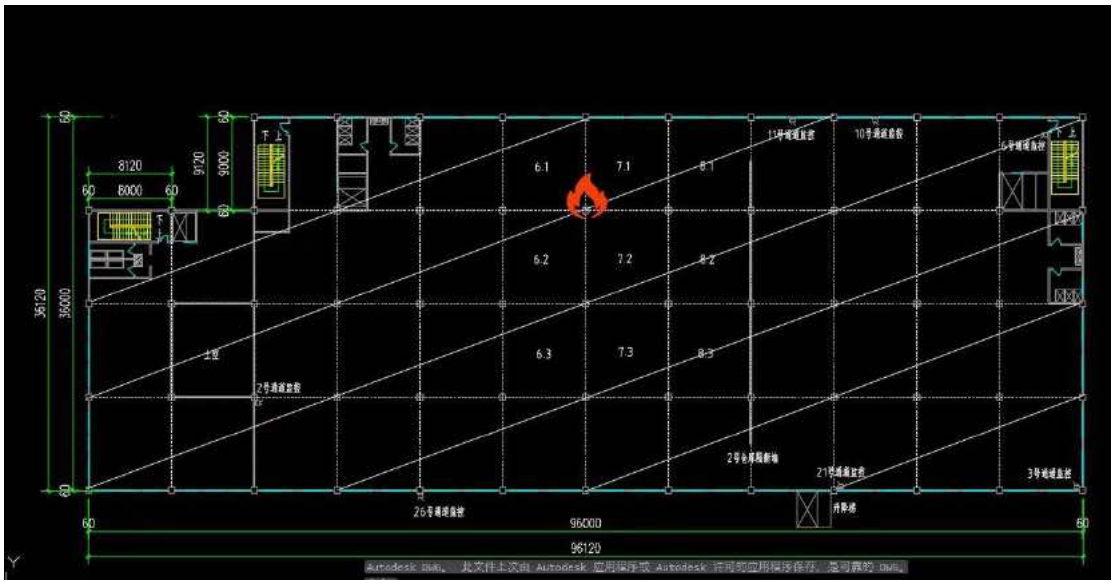

（方位图）

（三）间接原因

1.企业生产加工物质与厂房火灾危险性设计不符。该厂房设计为变速箱和齿轮箱厂房，火灾危险性为戊类，现实际使用为珍珠棉生产加工存储厂房，火灾危险性为丙类。杭州**公司在提高火灾危险性后，未按要求设置消防设施，且项目消防设计、施工未按要求申报施工图图审和验收。

2.企业生产流程工序未落实安全生产评估的相关工作。生产工艺流程未按技术规范要求设置防静电装置且企业二楼仓库区未设置可燃气体浓度报警等设施设备。

3.未有效落实应急处置预案。事故发生后，企业应急处置预案执行不到位，未对火灾事故应急处置采取有效措施。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对有关人员的问责处理建议

建议**镇对负责属地安全生产和消防工作的相关人员进行处理。

（二）对建筑主体单位的责任处理建议

1.杭州**公司作为出租方，未对起火单位的安全状况和生产工艺流程等情况进行核实，且存在搭建钢棚占用防火间距的违法行为，建议由区消防救援大队依据《中华人民共和国消防法》对该违法行为进行行政处罚。

2.杭州**公司作为出租方，虽与承租单位杭州**公司在租赁合同中约定了各自的安全生产管理职责，但未对承租单位的安全生产工作进行统一协调管理，且未定期对承租单位进行安全检查，建议由区应急管理局对其进行行政处罚。

（三）对涉事单位的处理建议

1.杭州**公司存在消防设施设置不符合标准等问题，建议由区消防救援大队依据《中华人民共和国消防法》对该违法行为进行行政处罚。

2.杭州**公司厂房提高火灾危险性后，未进行消防设计、施工的审核和验收，违反《中华人民共和国消防法》，建议由区住房和城乡建设局、区综合行政执法局依法对该违法行为进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）强化单位自主管理。对于租用现有厂房进行生产经营的单位，要加强宣传教育，提高消防安全责任意识，对改变原有厂房火灾危险性的，要严格按照实际生产情况进行消防重新设计和施工，并通过住建部门的审核、验收，确保配备符合实际生产经营标准要求的消防设施，单位的消防安全责任人、管理人和专兼职消防员要各司其职，落实日常消防巡查、检查，开展单位员工的消防培训教育和应急演练，切实掌握本单位生产工艺流程中的薄弱环节，加强对重点部位的监管，确保消防安全四个能力建设落到实处。

（二）强化隐患跟踪整改。各镇、街道要加强小微园区的巡查检查力度和深度，掌握企业的实际生产经营状况，加强组织领导，对“厂中厂”的主体单位要压实责任，防止出现厂房出租过程中，房东只收钱不管事，不履行日常管理职责的现象。此外，还应对房屋租赁手续是否完备，建筑的火灾危险性是否改变等情况加强排查，督促企业落实相关手续。

（三）强化监督管理职责。相关部门要各职能部门要各司其职，按照监管职责监督和指导好小微园区和“厂中厂”等消防安全隐患集中和突出的场所，尤其对于火灾危险性提高后，原有消防设施不能满足实际生产需要的要责成镇街切实落实好安全防范措施，并依照各自职责查处。

特此报告。