余杭五常杭州木守世业西溪酒店有限公司“7·2”一般触电事故调查报告

2025年7月2日21时许，位于西溪湿地杭州木守世业酒店有限公司****别墅院子发生一起触电事故，造成一人死亡，初步核定直接经济损失约135万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规，2025年7月3日，余杭区人民政府成立了由余杭区应急管理局牵头，余杭区公安分局、区文广旅体局、余杭区总工会、五常街道办事处等部门参加的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场进行勘察，调查询问有关当事人、查阅有关资料等方法，查明事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施，现将有关调查情况报告如下。

经调查认定，余杭五常杭州木守世业西溪酒店有限公司“7·2”一般触电事故是一起因工人违反操作规程，且未佩戴劳动防护用品作业，现场安全管理缺位导致的一般生产安全责任事故。

二、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.杭州木守世业酒店有限公司，成立于2015年12月24日，注册地位于浙江省杭州市余杭区五常街道寿堤33号，法定代表人为凌*。经营范围包括服务：餐饮、住宿。

2.杭州名山世业园林养护有限公司，成立于2022年09月14日，注册地位于浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心12幢3层303室（自主申报），法定代表人为凌*。经营范围包括一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；家用电器安装服务；建筑物清洁服务；家具安装和维修服务；家政服务；金属门窗工程施工；工程管理服务。

（二）事故相关人员情况

1.江，**男，安徽省歙县人，杭州名山世业园林养护有限公司劳务派遣至杭州木守世业酒店有限公司工程部员工，在事故中死亡。高压电工作业证于2024年9月13日到期；低压电工作业证于2017年11月2日到期。

2.包，**女，河南省扶沟县人，杭州木守世业酒店有限公司保洁员。

3.何，**男，浙江杭州人，杭州木守世业酒店有限公司保洁员。

4.王，**男，浙江杭州人，杭州木守世业酒店有限公司工程维修部员工。

5.李*，男，湖州德清人，杭州木守世业酒店有限公司工程部副经理。

6.关，**男，浙江杭州人，杭州木守世业酒店有限公司工程安保经理。

7.羊，**女，浙江杭州人，杭州木守世业酒店有限公司总经理。

8.凌*，男，浙江杭州人，杭州木守世业酒店有限公司、杭州名山世业园林养护有限公司法定代表人。

（三）合同签订情况

1.聘用合同。甲方：杭州名山世业园林养护有限公司；乙方：江**，聘用时间：2024 年 1 月 6 日-2026 年 1 月 5 日。岗位：酒店服务。聘用费用：每月 5300 元。

（四）事故发生单位安全管理情况

经调查，江建立为杭州名山世业园林养护有限公司派遣至杭州木守世业酒店有限公司劳务工人，负责园林养护、电气设备维修等工作，事发时年 62 岁，电工作业证已过期。杭州木守世业酒店有限公司未定期开展隐患排查治理工作，未设置剩余电流保护装置，电气作业使用无绝缘防护梯子的事故隐患；未定期开展设备保护接地电阻检测和剩余电流保护装置动作检测工作；作业现场安全管理缺位，未设置监护人员；未严格教育员工树立强烈的安全责任意识，导致从业人员在未采取切实有效安全防护措施的情况下进行带电作业。

三、事故发生情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 2 日，江**下班后于晚上八时许返回酒店，进入 3 号楼院内进行线路维修。7 月 3 日 6 时 30 分许，杭州木守

世业酒店有限公司外围保洁员何**打扫酒店客房外部道路时发现*号楼院子门开着，屋檐下方地面有人躺着，呼喊无应答后跑去呼叫另一名保洁包**，两人一同前往*号楼院内，发现躺着的是同事江**,叫喊无应答之后联系保安部并报120,120抵达现场后确认人员已死亡，随即报警。

（一）事故现场情况

事发地点情况：事故发生地点位于浙江省杭州市余杭区五常街道寿堤**号，杭州木守西溪酒店*号楼一楼客房屋檐下方。事故发生单位地理位置如图1所示。涉事铝梯底部未设置绝缘防护。（见图2），电气线路火线存在绝缘皮破损（见图3），电气线路前端二级配电箱未设置剩余电流动作保护装置（见图4、图5）。



图1事故发生单位地理位置图



图 2 涉事铝梯底部未设置绝缘防护

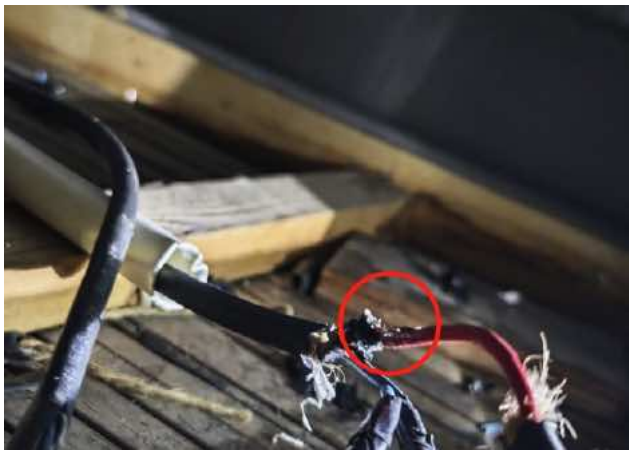


图 3 电气线路火线存在绝缘皮破损

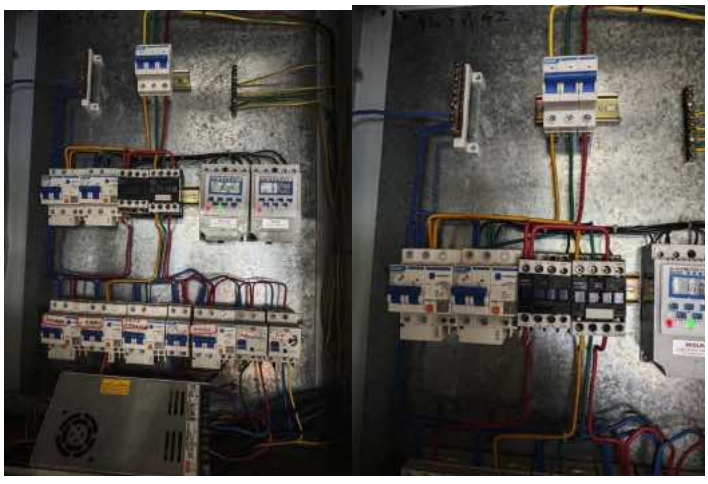


图 4、5 电气线路前端二级配电箱未设置剩余电流动作保护装置

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》，核定事故直接经济损失约135万元。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月3日6时30分许，保洁工人包**、何**拨发现人员，拨打120电话，工程安保经理关**拨打110，随即110联动区政府值班室、五常街道办事处、区应急局等单位部门处置。

（二）善后处置情况

事故发生后，事故发生后，杭州木守世业酒店有限公司积极处理善后事宜，于7月4日与家属达成协议，并于当日返回老家办理善后相关事宜。

五、事故直接原因

江**带电作业时未佩戴绝缘安全防护用品，使用导电铝制登高梯，在更换灯泡时，右手触碰绝缘外皮破损的电源线，左手触碰登高梯形成导电回路，导致触电，是事故发生的直接原因。

六、技术分析及鉴定情况

根据杭州市公安局余杭区分局出具的事故死亡人员江**的尸表检验报告显示：死者尸体尸僵强硬，尸斑位于腰背部未受压处，重压褪色，左拇指甲根部及食指近节指间关节桡侧处见条形疑似电流斑改变，大小分别为1.5cm*1.0cm、1.8cm*0.6cm。左手大鱼际处见数个大小不一圆形疑似电流斑改变，大者1.0cm*0.8cm、小者0.2cm*0.2cm。右食指末节指腹处见1.5cm*1.3cm疑似电流斑改变。

浙江省应急管理科学研究院出具的《杭州木守世业酒店有限公司“07.02”触电事故技术分析报告》认为，本次事故中，维修人员带电作业时未佩戴绝缘安全防护用品，使用导电铝制登高梯，在更换灯泡时，右手触碰绝缘外皮破损的电源线，左手触碰登高梯形成导电回路，导致触电事故发生。

触电事故演化过程如图 6 所示。

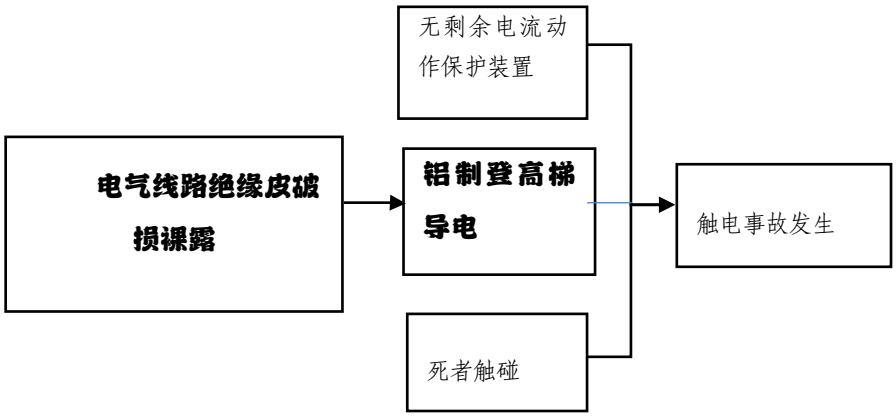


图 6 触电事故演化过程

七、事故相关单位主要问题

1.杭州木守世业酒店有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未监督从业人员按照操作规程作业并佩戴、使用劳动防护用品，未按规定配备安全生产管理人员；未及时发现并消除现场照明电源线屏护失效、前端二级配电箱未安装剩余电流动作保护装置[1]、电气线路火线存在绝缘皮破损、铝梯底部未设置绝缘防护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

[1][?]《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017 4.2.1 :间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式，以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时，电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生电击事故或电气设备损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障，其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时，应安装剩余电流保护装置。

法》第二十四条第二款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十五条[4]的规定。

八、对事故有关责任单位及人员处理建议

（一）事故免责人员建议

1.**江**，男，**杭州名山世业园林养护有限公司劳务派遣至杭州木守世业酒店有限公司的员工，在维修照明作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品，在未确认工作环境安全的情况下，带电作业，导致了事故的发生。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究事故责任。

（二）事故有关责任人员的行政处罚建议

1.凌*，男，杭州木守世业酒店有限公司**法定代表人，**督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除现场照明电源线屏护失效、前端二级配电箱未安装剩余电流动作保护装置[5]、电气线路火线存在绝缘皮破损、事铝梯底部未设置绝缘防护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 :前款规定以外的其他生产经营单位 ,从业人员超过一百人的 ,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 ;从业人员在一百人以下的 ,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 : 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 ,采取技术、管理措施 ,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 ,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中 ,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 : 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5][?]《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017 4.2.1 :间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式，以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时，电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生电击事故或电气设备损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障，其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时，应安装剩余电流保护装置。

法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对事故负有领导责任。建议由余杭区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定予以行政处罚。

（三）事故有关责任单位的行政处罚建议

1.杭州木守世业酒店有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未监督从业人员按照操作规程作业并佩戴、使用劳动防护用品，未按规定配备安全生产管理人员；未及时发现并消除现场照明电源线屏护失效、前端二级配电箱未安装剩余电流动作保护装置[8]、电气线路火线存在绝缘皮破损、事铝梯底部未设置绝缘防护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[9]、第四十一条第二款[10]、第四十五条[11]的规定。建议由余杭区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]的规定进行行政

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8][?]《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017 4.2.1：间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式，以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时，电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生电击事故或电气设备损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障，其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时，应安装剩余电流保护装置。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

处罚。

九、事故主要教训和防范措施建议

（一）**杭州木守世业酒店有限公司**要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任。要加强作业场所电气隐患的排查与治理，重点检查作业场所低压电气线路法律法规的合规性，重点检查剩余电流保护装置安装情况。要加强对剩余电流保护装置的检查，严格按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》GBT13955-2017 要求正确安装剩余电流保护装置，并每月测试一次。要对公司所有从业人员开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。要严格督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，切实杜绝生产安全事故的发生。

（二）**五常街道办事处**要认真汲取事故教训，进一步加强对辖区内生产经营单位安全教育培训的检查，强化对重大事故隐患的检查排查，及时消除问题隐患，督促企业严格遵守安全生产法律法规，防止安全生产事故的发生。

（三）**区文广旅体局**要认真汲取事故教训，切实承担起行业主管部门责任，采取有力措施进行监督管理，防止类似事故再次发生。

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

余杭五常杭州木守世业西溪酒店有限公司

“7·2”一般触电事故调查组

2025 年 8 月 29 日