越城区鉴湖街道南池村102号民房“1·6”一般火灾事故调查报告

2026年1月6日5时47分，绍兴市消防救援支队指挥中心接到报警称绍兴市越城区鉴湖街道南池村南池老街旁民房发生火灾。此次火灾造成1人死亡，建筑物过火面积约35平方米，直接经济损失约3.0927万元。

依据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》《浙江省人民政府办公厅关于全面加强新时代消防安全工作的意见》，参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，越城区人民政府成立了由区消防救援局牵头，区公安分局、区建设局、区应急管理局、区残联、鉴湖街道、越城供电分公司为成员单位的鉴湖街道“1·6”一般火灾事故调查组，并邀请区监察委派员参加，依法组织事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实 效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位的责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过及人员伤亡情况

2026年1月5日18时30分许，王X华（死者儿子）给张X多(死者)喂饭后离开。1月6日5时40分左右，郭X辉(101号租户、第一发现报警人）起床闻到一股烧焦味道，后发现房子100号与99号隔墙位置有忽亮忽暗火光并有烟飘出，随后拨打“119”报警。王X华接到邻居电话赶到现场，发现其母亲居住房屋第三间床周围有明火，木板床已烧穿，其母亲已掉到床中间的地上。6时20分，救援人员搜救发现1名被困人员，经现场医疗人员确认已死亡；死者张X多，女，76岁，身份证号：33062119490321****，系肢体二级残疾人，常年瘫痪在床，无行动能力，非低保低边户。

（二）应急救援及现场处置情况

1. 事故救援处置情况。2026年1月6日5时47分，绍兴市消防救援支队指挥中心接到报警，位于绍兴市越城区鉴湖街道南池村一民房发生火灾，立即调派城南消防救援站、塔山消防救援站5车、26名消防救援人员及鉴湖街道专职消防队1车4人前往处置，并联动公安、卫健等力量到场协助火灾扑救和人员救治。5时56分39秒，城南消防救援站到场；5时58分35秒，鉴湖街道专职消防队到场；6时02分17秒，塔山消防救援站到场。6时18分，火势得到控制；6时20分，在一楼搜救发现1名被困人员，经医疗人员确认已死亡；6时25分，明火被全部扑灭。

2. 经济损失及善后处置情况。此次火灾过火面积约 35 平方米，烧损南池村102号及毗邻的101号、102号北面谢X水户

（103 号）民房和部分屋内装修、生活用品、家具、家电等物品。根据受灾户申报情况统计，火灾造成直接经济损失约 3.0927 万元。事故发生后，属地街道对受灾住户做好安抚和临时安置。


二、建筑情况和消防产品、消防技术服务机构调查情况

（一）建筑基本情况

起火建筑为绍兴市越城区鉴湖街道南池村 102 号，位于鉴湖街道南池村南池老街，建筑西面为村道小路，北面贴邻南池村谢阿水户（103 号）民房，南面贴邻南池村 101 号民房，东面为空地或贴邻建筑。起火建筑坐西向东，为地上局部二层砖木结构民房，由西向东一层共四间，二层共两间。经查询资料，该起火房屋土地登记审批表上土地使用者为谢 X 水，建筑占地面积为 34.34 平方米，土地性质为集体土地，据了解是多年前私下交易给张 X 多，后张 X 多户居住至今。起火房屋与周边老旧建筑毗邻相接、连片分布。

图 1：南池村 102 号一、二层平面图

“1.6”鉴湖街道南池村102号火灾现场图

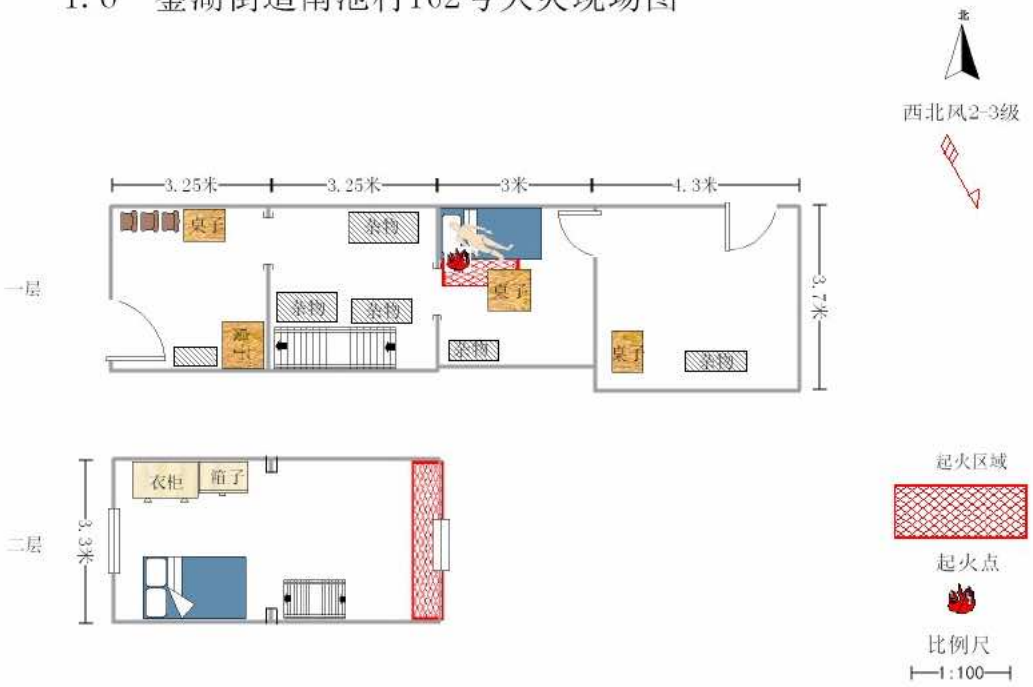

（二）消防产品、消防技术服务机构情况

起火建筑为民房，现场无消防设施，无消防技术服务机构。

三、火灾原因认定

（一）起火时间认定

1. 询问情况。经询问第一发现报警人郭X辉（101号租户），在5时40分左右闻到一股烧焦的味道，在后面的院子看房子100号与99号隔墙位置有忽亮忽暗的火光及烟飘出，并电话报119。

2. 监控视频情况。查看周边安装的视频监控，5时40分许，南池村102号西面道路有人在门外围观；5时45分许，郭X辉向南经过。

3. 电力数据情况。经查询起火户电表电力数据（电表号为

3301701309363），断电时间段为2026年1月6日5时30分至1月6日5时45分。

综合以上有关事实及砖木结构建筑火灾特点，分析认定起火时间为2026年1月6日5时35分许。

（二）起火部位认定

1. 询问情况。询问现场目击者，起火初期，南池村102号只有一层由西向东第三间有明火，坡屋顶顶上有火星，二层无明火。

2. 现场勘验情况。现场共计有三户民房不同程度受损，从三间房子顶部烧损情况看，烧损呈中部南池村102号最轻，南面南池村101号较重，北面南池村谢X水户最重。南池村101号北墙与南池村102号南墙为共墙，烧损最重为南池村102号中部屋顶连接处。

对南池村102号民房进行勘验，坐东朝西，为局部地上二层砖木结构民房，一层自西向东分为四个房间。自西向东第三个房间内有过火痕迹，过火区域主要集中在西北角，该区域主要有床、桌子等物品。其余房间无过火痕迹。

综合火灾立体燃烧规律和询问调查情况，确定起火部位：浙江省绍兴市越城区鉴湖街道南池村102号民房地上一层自西向东第三个房间内。

（三）起火点的认定

对地上一层自西向东第三个房间进行勘验，房间内西北角区域过火，其余位置无过火痕迹，该处摆放一张床，位于西北角，床

上物品烧毁，金属床架残留，以中间烧断的横档将床分为东西两个部分，整体烧损呈西向东逐渐减轻状，过火较重的部位为床中部横档及床西南部。

综合火灾立体燃烧规律和询问调查情况，确定起火点：房间内西北角床头附近。


（四）起火原因认定

起火建筑门窗未见异常破坏痕迹，视频监控未见可疑人员，燃烧残留物中未检出汽油、柴油和煤油等残留成分，死者日常不抽烟且无法行动，现场无灶具等生活用火类物品，无可引发自燃物品，起火前后无雷击天气，结合越城区公安分局调查报告，可以排除遗留火种、生活用火、外来火源、静电、雷击、自燃、人为放火等引发火灾的可能。

通过询问王X华（死者儿子）、王X华（死者女儿）了解到，10年前王X华自行对电线进行了改造，事发前起火房间照明开关已多次出现故障。

通过现场勘验，南池村102号民房电箱完好，位于户外墙体，电箱号为3301701309363，电箱出线后沿西外墙向南敷设，至入户门上方接入室内，后穿墙进入户内。现场勘验时在起火点区域有多处电线熔断，并伴有多处熔痕与熔珠。

图4：电气线路布置图

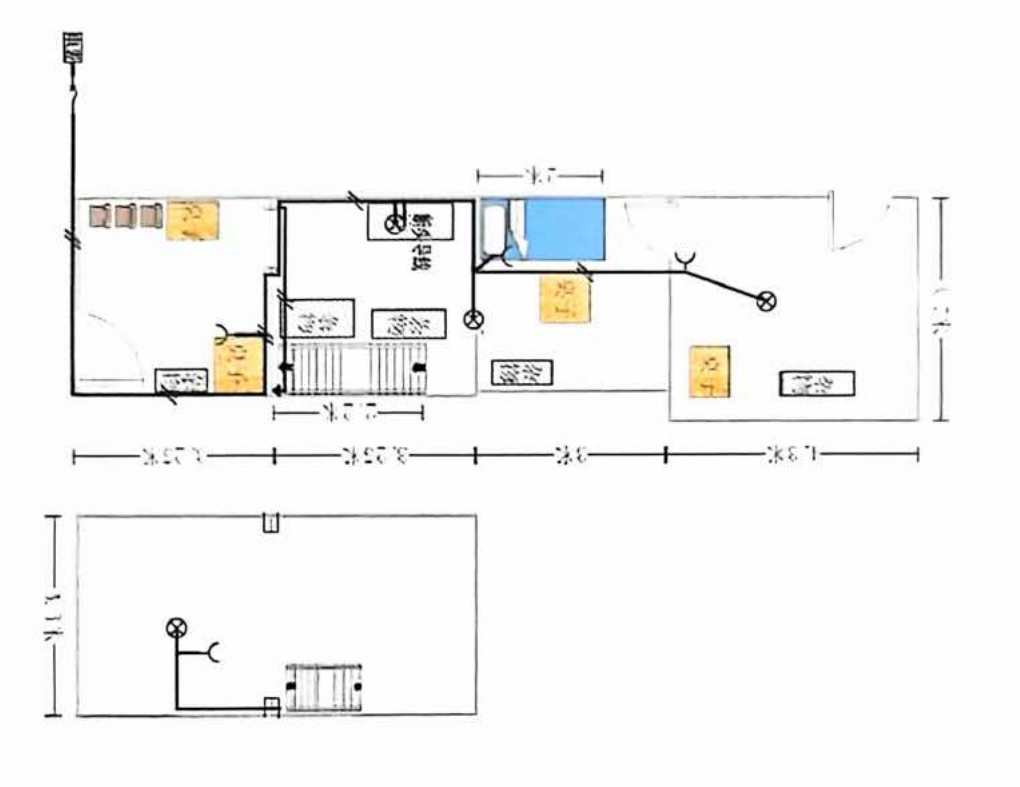

起火建筑入户线无漏电保护、无接地线，线路中部存在多处破线 T 接头、废弃裸露带电断头电线，带电的节能灯开关线路沿竹竿敷设在蚊帐上。提取的 3 处带熔珠金属导线经应急管理部消防救援局上海火灾物证鉴定中心检测，一处为电热熔痕，其余熔珠为二次短路。

事故调查组通过调查询问、现场勘验、监控分析、物证检测等情况综合分析，起火原因为电气线路故障引燃可燃物所致。

四、事故原因及性质。

（一）直接原因

通过调查询问和火灾现场勘验等，起火原因为电气线路故障引燃可燃物。

（二）火灾蔓延扩大间接原因

经现场痕迹勘验和尸体位置综合分析，造成火灾蔓延和亡人的主要原因：**一是当事人缺乏逃生能力。**从调查情况看，死者生前系肢体二级残疾人，无行动能力，生活无法自理，常年瘫痪在床。根据张阿多死亡时的位置，尸体被发现于床铺正下方地面，死者衣物被烧毁，尸体表面高度碳化，四肢大部分缺失，仅背部尚有少许皮肤，符合无行动能力人被火侵蚀后掉落地面情况；**二是建筑防火存在先天不足。**起火建筑为老式砖木结构民房（木楼梯、木楼板、木柱子），与周边建筑毗邻相接，使用共墙、共梁、共柱。南池村102号起火后，高温烟气聚集在坡屋顶处，并通过木梁、木顶向两侧民房二层蔓延。

（三）事故性质认定

经调查认定，越城区鉴湖街道“1·6”民房亡人火灾事故属于一般火灾事故。

五、火灾事故暴露的主要问题

（一）居住场所消防条件差。起火建筑为典型老式砖木结构民房，耐火等级低且年久失修，内部空间狭窄，一旦起火容易火烧连营。死者家属消防安全意识薄弱，房间通道堆放大量纸箱、塑料等易燃可燃物，加大增加了火灾负荷；特别是在实施进户线路改造过程中多处违反安全标准，事发前线路已出现多次故障却未引起重视，最终导致事故发生。

（二）弱势群体看护存盲区。失能老人、残疾人等特殊群体行动不便、反应迟缓，缺乏逃生自救能力，火灾情况下必须依靠他

人帮扶疏散。死者家属履行家庭看护责任不到位，除日常三餐外大部分时间死者处于孤立无援状态。基层村居工作人员虽然了解死者身体基本情况及日常生活状况，并在开展入户访视时动员其集中托养，但死者家属因自身意愿未将死者送至集中托养。火灾发生时，死者处于无人看护状态。

（三）专职队建设管理不到位。鉴湖街道专职消防队5时48分接到市消防救援支队出动命令，5时51分19秒执勤车辆驶出车库，5时54分38秒全部队员登车完毕，5时55分10秒执勤车辆驶出街道大门，5时56分28秒执勤车辆到达现场附近，5时58分35秒人员到达火灾现场开展处置。事故地点距离鉴湖街道专职消防队营区约750米，鉴湖街道专职消防队从接到出动命令到人员到场总用时10分35秒，因等待1名单独住宿队员登车等待3分26秒，延误了最佳的初期火灾处置时间。暴露出鉴湖街道专职消防队落实执勤制度和日常管理不严，队伍纪律松散、责任意识淡薄等问题。

（四）应消体系运作有差距。鉴湖街道虽然制定了《鉴湖街道应急和消防安全安全委员会及专业委员会运行管理办法》，但机制运转不顺畅、责任落实不扎实。街道应急消防管理站（街道消专委办）履行统筹协调消防领域监督管理工作不到位，对上级下发的冬春火灾防范工作任务特别是特殊人群消防安全工作既未统筹分工安排，也未跟踪督促落实。街道社会事务办公室（街道民政专业安委办）落实消防工作“三管三必须”要求不到位，未

将消防安全统筹纳入对独居弱势群体日常访视关怀内容，对冬春火灾防范工作任务中特殊人群摸排工作部署不及时、不扎实。基层村居工作人员对独居弱势群体特殊访视服务过程中，未同步开展消防安全检查提醒。

六、对事故责任人和责任单位处理建议

略。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化重点人员安全防范。深刻吸取火灾事故教训，组织力量对独居老人、独居残障人士等特殊群体消防安全开展“拉网式”排查，压实家属子女、村居网格、镇街属地和职能部门责任，摸清底数、消除风险，进一步健全特殊群体消防安全防护体系。对独居弱势群体居住场所实施消防安全提升工程，通过安装一键报警、过流保护器、智能感烟探测等设施，着力改善特殊群体居住场所消防安全条件。

（二）夯实基层消防安全基础。各镇街进一步厘清应急消防管理站与其他业务条线的职责边界，强化统筹协调，健全协作机制，构建完善镇（街道）党（工）委领导下的工作架构。巩固深化基层应消治理体系建设成效，聚焦硬件投入、软件建设、运行体系建设、能力建设四个方面，加强检查指导，提升工作能力，加快推进体系建设提质升级。

（三）加强专职消防队建设管理。在专职消防队队伍建设、应急处置、装备运维等方面形成制度，健全完善“建、管、训、用、靠、

养”等常态运行、保障机制，努力实现从“建好”到“用好”的有效转变，确保充分发挥专职消防队“救早救小灭初期”作用。定期组织专职消防队开展比武竞赛、应急演练、队伍拉练等活动，提升队伍综合能力和实战水平。

（四）加大消防宣传教育培训。针对本地消防安全状况和近期火灾事故暴露问题，综合运用广播、电视、微信、抖音等各类媒体，广泛普及消防安全常识，加强对民房亡人火灾事故的警示宣传。积极深化“五进”宣传工作，发动基层网格、应急消防站、物业服务企业等宣传家庭防火常识和开展自救逃生演练，引导广大家庭“三清三关”，加强家庭用火用电用气安全管理，规范电动自行车停放充电，及时清理通道杂物，教育引导群众增强消防安全意识。