东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故调查报告

东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故调查组

2018年1月

目 录

一、基本情况.....3
（一）广东鸿高建设集团有限公司.....3
（二）事故地块情况.....4
（三）事故工程基本情况.....4
（四）事故龙门吊的基本情况.....4
（五）东莞市塘厦矿山起重设备经营部.....6
（六）陈忠营.....6
（七）尚景成.....6
（八）李卓.....7
二、事故发生经过和应急处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）应急救援处置情况.....8
（三）应急救援评估.....14
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....14
（一）死亡人员情况.....14
（二）直接经济损失.....14
四、事故原因及性质认定.....14
（一）事故直接原因.....15
（二）事故间接原因.....15
（三）事故暴露出的问题.....15
（四）事故性质.....18
五、对事故责任认定及处理建议.....18
（一）建议移送司法机关处理的人员.....18
（二）建议给予党纪处理的人员.....19
（三）建议给予行政处理的人员.....21
（四）建议给予行政处罚的单位和人员.....22
（五）其他建议.....23
六、事故防范和整改措施.....24

东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故调查报告

2017年7月8日10时30分许，广东鸿高建设集团有限公司位于东莞市企石镇铁岗村九龙井一块闲置用地上的1台废弃龙门吊在拆除过程中发生坍塌事故，造成3人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府迅速成立了由卢汉彪副秘书长为组长，市监察局、安监局、公安局、总工会、住建局、质监局、城管局、交通局、城建局及企石镇政府、塘厦镇政府有关人员参加的东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市检察院、第一市区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）**广东鸿高建设集团有限公司。**前身为东莞市鸿高建设工程有限公司，于2011月6月27日变更为广东鸿高建

设集团有限公司（以下简称“鸿高公司”），统一社会信用代码：91441900740807686M,类型：其他有限责任公司，住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号，法定代表人：刘镇庭，注册资本：人民币陆亿元，经营范围：公路工程、市政工程、建筑工程、水利工程和绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）**事故地块情况。**事故地块位于企石镇铁岗村九龙井，土地面积为59995平方米（折合约为90亩），土地用途为工业用地，转让土地使用权年限为五十年，于2009年3月30日由企石镇政府以东莞市企石镇科技工业园开发有限公司名义与东莞市鸿高建设工程有限公司签订了有偿转让土地协议书，以每亩40000元价格共计人民币3600000元将该地块转让。该地块自转让以来一直闲置。

（三）事故工程基本情况。龙门吊拆卸协议显示于2017年7月5日签订，经调查，实际是7月8日事故当天施工前签订的，委托单位为鸿高公司，拆卸单位为东莞市塘厦矿山起重设备经营部。双方约定拆卸费用为人民币15000元，协议列明了双方各自的责任。

（四）事故龙门吊基本情况。

现场勘查未发现龙门吊的整机铭牌，现场龙门吊主副起升机构的出厂编号与鸿高公司所提供的设备资料不符，有关情况如下：

设备名称：通用门式起重机（俗称“龙门吊”）

设备状态：废弃，不具备使用功能

产权单位：广东鸿高建设集团有限公司

建设情况：由于建设时间较长，鸿高公司原有设备管理人员更换、办公室搬迁等原因，龙门吊准确建设时间已经无从考证，经多方求证，该龙门吊是大约于2012年4月鸿高公司从中麻大桥项目拆卸回来的设备，鸿高公司当时考虑到设备配件容易遭人盗窃，便将该龙门吊组装在事故发生地块，建设前未向行业主管部门申报备案。

该设备示意图见图 1，金属结构包括主横梁、刚性支腿（图 2）和柔性支腿等；运行机构包括主起升机构（卷扬机），副起升机构（电动葫芦，10t），大车运行机构；驾驶室位于刚性支腿侧；跨度30m；起升高度约15m。

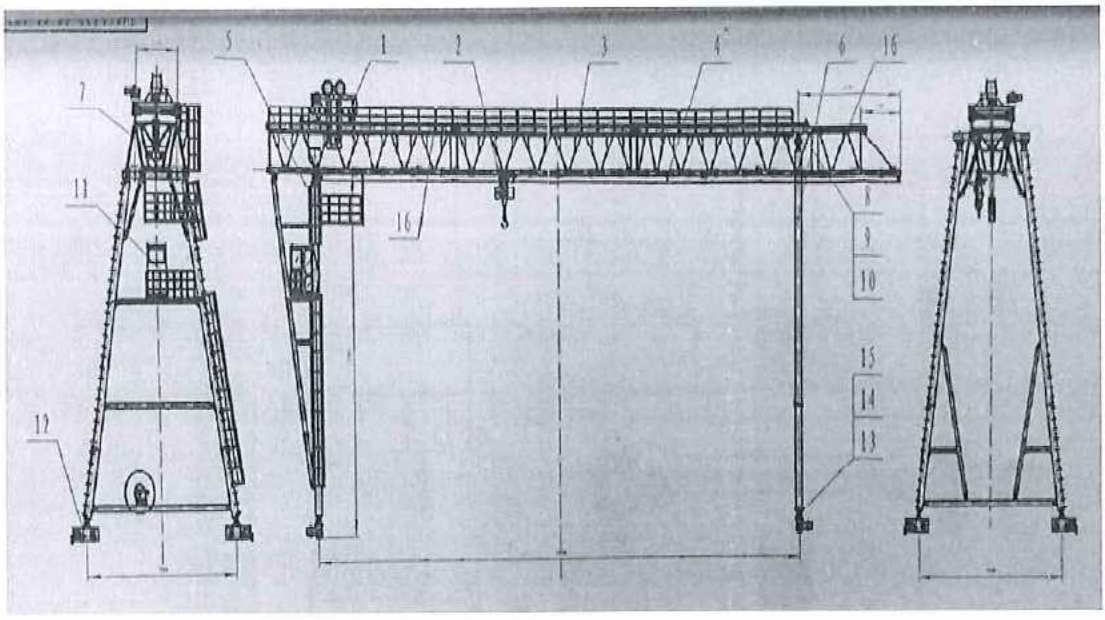


图 1 该设备示意图

1-起重小车（主）；2-电动葫芦；3-主横梁；5-刚性支腿组件；6-柔性支腿；11-驾驶室

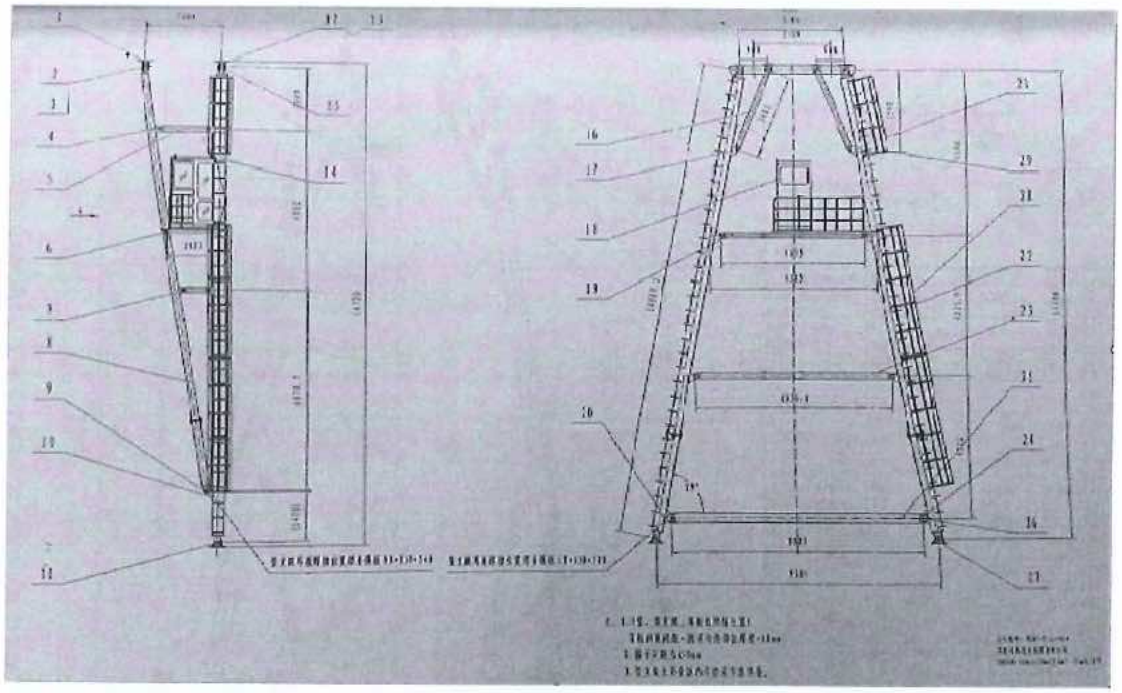


图 2　刚性支腿示意图

1-斜支腿托架；8-斜支腿；14-竖支腿；15-竖支腿托架

（五）东莞市塘厦矿山起重设备经营部。经营者：陈忠营。根据经营者提供的名片信息，其职务为河南省矿山起重机有限公司塘厦分公司经理，经营地址为东莞市塘厦镇塘厦大道北 648 号。经调查，东莞市塘厦矿山起重设备经营部未注册工商营业执照。据陈忠营供述，其为河南人，因了解河南省矿山起重机有限公司在当地比较有名，为了承接业务方便，在自己的名片上弄虚作假编印了河南省矿山起重机有限公司塘厦分公司经理职务。陈忠营以东莞市塘厦矿山起重设备经营部的名义和鸿高公司签订了龙门吊拆卸协议。

（六）陈忠营，男，汉族，1970 年 12 月 7 日生，河南省长垣县人，东莞市塘厦矿山起重设备经营部经营者。

（七）尚景成，男，汉族，1978 年 10 月 8 日生，河南

省长垣县人，其和3名死者一起从事陈忠营承接的龙门吊拆卸工作。

（八）李卓，男，汉族，1977年10月19日生，广东省阳西县人，系鸿高公司拆除事故龙门吊现场管理人员。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2017年7月8日8时许，陈忠营到达事故现场，当时工人正在做拆除龙门吊前的准备工作，期间陈忠营离开现场购买工具。9时许，鸿高公司的工作人员李卓与陈忠营在拆除现场签订拆除协议，协议约定由东莞市塘厦矿山起重设备经营部对鸿高公司位于东莞市企石镇铁岗村九龙井的一块闲置用地内的1台废弃龙门吊进行拆除。

鸿高公司事先联系了3台吊车，拟用于拆除龙门吊时稳定横梁，其中现场两台吊车已到位，分别停放在龙门吊横梁的两边，准备固定龙门吊横梁，参与拆除作业的三名工人（张红星、户国冬、尚超奇）在未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品的情况下登上龙门吊。10时30分许，现场拆除作业人员在龙门吊支腿未被固定（稳定），且龙门吊主横梁未被吊起（稳定）的情况下，提前割除了支腿与主横梁连接的5个法兰盘的33个连接螺栓，使其余3个法兰盘与主横梁的连接焊缝撕裂脱开，造成龙门吊整体倾倒坍塌，导致在龙门吊上面作业的张红星、户国冬和尚超奇坠地受伤。

事故发生后，上述3人被陈忠营、尚景成、李卓等人使用自己的车辆立即送至东莞市企石医院进行抢救，张红星经抢救无效于当天上午11时40分在东莞市企石医院死亡。户国冬和尚超奇分别于当天11时40分和12时30分转院至东莞市第三人民医院（石龙医院）抢救，后经抢救无效分别于当天15时10分和16时05分死亡。

（二）应急救援处置情况

1、应急救援情况

东莞市及企石镇各有关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行了勘察和保护，未造成次生事故。根据有关规定，企石镇立即启动了重大安全事故应急预案，召开紧急协调会，研究事故应急处置工作，全力抢救伤者，做好家属的安抚和善后工作。市安监局当日值班领导康仁非副局长接到事故报告后，立即带领市安监局事故监察与统计科有关同志赶赴企石镇政府参加紧急协调会。会上，康仁非副局长提出立即控制事故主要责任人、保护事故现场等意见，并于会后到事故现场进行勘察，指导有关处置工作。

2017年7月10日，东莞市人民政府依法成立了事故调查小组。

2、事故信息接报情况

经调查，未发现有鸿高公司、陈忠营和尚景成在事故发

生后及时主动向安监部门报告事故情况的相关证据材料。

企石镇应急办： 7月8日18时01分，企石镇应急办将事故伤亡（1死2伤）情况报市政府值班室和市委办信息综合室。19时56分，企石镇应急办将事故伤亡（3死）情况电话报告至市应急办。

企石镇安监分局：姚春林分局长于7月8日12时30分，接到简单副镇长（分管医疗卫生、教育、计划生育等工作）电话通知铁岗村发生一起事故造成3人受伤，姚春林立即组织分局人员（姚晓东、姚沛棠、刘佛聪、姚凯棠）前往现场，并报告王少平党委委员（分管安全生产、商务、投资服务等工作），王少平要求分局尽快核实情况；13时00分，分局人员到达现场，现场为一块空置地，靠近山边有一向右倒塌的龙门吊，左右两侧各有一台吊车，现场没有任何人员，分局人员立即联系村委会及施工方，均未能联系上；期间，企石镇城建、质监部门人员相继到达现场；15时00分，分局人员向鸿高公司工作人员初步了解情况后，立即将有关情况报告王少平，其要求分局尽快核实情况上报；15时02分，分局致电市安监局事故监察与统计科陈炳照科长报告有关情况，陈炳照要求：抓紧抢救伤员，并保护好事故现场。

企石镇安监分局于17时24分将事故信息（1死2伤）上报国家安全生产综合统计信息直报系统，并通过市政府OA系统（以下简称“OA”）报市安监局事故监察与统计科；

17时34分通过OA报市安监局值班室;19时至19时53分，分局工作人员接到企石镇应急办要求核实事故伤亡情况后，一直联系陈忠营，但电话未能接通，直至19时53分才接通陈忠营电话，确认转院至东莞市第三人民医院的两名伤者已经死亡。获悉情况后，分局工作人员立即将核实的情况报镇政府；20时06分，分局工作人员通过电话将上述情况上报市安监局值班员；20时21分，分局姚晓东向市安监局事故监察与统计科陈炳照科长报告了确认2名伤者已死亡的信息，陈炳照要求分局联系公安机关对事故的相关责任人进行控制，以防逃逸，并进一步核查清楚情况；23时00分，分局将最新伤亡情况书面材料（3死）通过OA报市局值班室及事故监察与统计科，同时在国家安全生产综合统计信息直报系统中进行续报。

企石医院：该院于7月8日12时22分将事故伤亡及抢救情况（1死，1伤者转院，1伤者在企石医院抢救）报告了镇相关部门。

东莞市第三人民医院（石龙医院）：送往该院的户国冬于7月8日15时10分死亡，尚超奇于7月8日16时05分死亡；2名伤者死亡后，该院ICU医生祝展鹏电话告知ICU主任陈亚德，陈亚德立即报告医务科副主任李仲培，李仲培马上报告医务科主任钟卫民，钟卫民要求李仲培立即向市卫计局应急办汇报；李仲培考虑到不了解2名伤者抢救情况，

因此致电祝展鹏，要求祝展鹏向市卫计局应急办汇报，但祝展鹏未按要求及时报告伤亡信息；17时58分，市卫计局接到市委市政府总值班室电话，市委市政府总值班室要求了解企石和石龙医院伤者的伤亡情况，市卫计局打电话向钟卫民了解情况；18时10分，李仲培打电话向市卫计局报告了该起事故2名伤者已经死亡的信息；18时20分，祝展鹏通过电话向市卫计局报告有关情况。

根据《关于印发东莞市突发事件医疗卫生救援应急预案的通知》（东府办〔2013〕150号）规定，卫生医疗部门需向市卫计部门报告的情况分为以下四种：

1、特别重大医疗卫生救援事件（I级）：（1）一次事件伤亡100人以上，且危重人员多；或者核事故和突发放射事件、化学品泄漏事故导致大量人员伤亡。（2）跨省（区）、有特别严重人员伤亡的突发事件。（3）国务院及其有关部门或省人民政府确定的其他需要开展医疗卫生救援工作的特别重大突发事件。

2、重大医疗卫生救援事件（II级）：（1）一次事件伤亡50人以上、100人以下，其中死亡和危重病例超过5例的突发事件。（2）跨市的有严重人员伤亡的突发事件。（3）省人民政府及其有关单位确定的其他需要开展医疗卫生救援工作的重大突发事件。

3、较大医疗卫生救援事件（III级）：（1）一次事件伤

亡30人以上、50人以下，其中死亡和危重病例超过3例的突发事件。（2）市人民政府及其有关单位确定的其他医疗卫生救援工作的较大突发事件。

4、一般医疗卫生救援事件（IV级）：（1）一次事件伤亡10人以上、30人以下，其中，死亡和危重病例超过1例的突发事件。（2）镇人民政府（街道办事处）及其有关单位确定的其他需要开展医疗卫生救援工作的一般突发事件。

虽然此次事件未达到一般医疗卫生救援事件级别，但市第三人民医院在伤亡信息上报环节出现互相推诿的情况，有关人员未按有关负责人（医务科主任钟卫民）的要求向市卫计局报送信息，导致信息报送不及时。

市卫计局：7月8日17时58分，市卫计局接到市委市政府总值班室电话，市委市政府总值班室要求报告受伤人员情况；市卫计局于18时11分将核实情况（3死）电话回报市委市政府总值班室，并于20时20分通过东莞市综合应急管理平台报送相关情况。

市安监局：7月8日17时36分，市安监局值班员何兆坚接到企石镇安监分局值班员姚凯棠电话以及通过OA上报的《生产安全事故信息快报》，情况为企石镇发生一起事故，造成1人死亡，2人重伤；17时45分，值班员向值班领导报告；17时55分，值班员先通过电话向市委市政府总值班室和省安监局值班室进行报告，之后根据企石镇安监分局上

报的《生产安全事故信息快报》，编写《生产安全事故报告》、《突发事件信息专报》；18时20分，值班员致电企石安监分局确认人员伤亡情况；18时30分，值班员向省局值班室传真发出《生产安全事故报告》，18时42分，值班员通过OA向市委市政府总值班室发出《突发事件信息专报》；随后，通过OA将《突发事件信息专报》发给市委办信息综合室。19时20分，值班员接到市委办来电，得知重伤2人已经死亡，便立刻向企石镇安监分局工作人员确认死亡人数。20时06分，分局工作人员经确认后回报说重伤2人已经死亡，值班员要求分局立刻将事故的最新情况书面报告市局值班室。20时10分，值班员将事故最新接报情况通过电话分别向市委市政府总值班室、市委办信息综合室及省局值班室报告。23时11分，值班员接到了企石镇安监分局事故续报—《突发事件信息专报》后，立刻编写《突发事件信息专报》、《生产安全事故报告》，于23时50分向省局值班室传真发出《生产安全事故报告》，7月9日凌晨0时3分通过OA向市委市政府总值班室、市委办信息综合室发出《突发事件信息专报》。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条关于“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生

产监督管理职责的有关部门报告”的规定，该起事故发生后，事故单位及有关人员未及时向安监部门报告事故情况，相关部门在2名伤者转院后信息衔接不通畅，沟通不及时，互相推诿，导致事故信息迟报。

（三）应急救援评估

事故发生后，市、镇各有关部门立即开展应急救援工作，对事故现场进行了勘察和保护，并对相关责任人员进行了控制。经评估，此次事故应急救援得当，未造成次生事故及群体性事件；事故发生单位及现场人员信息报送不及时，存在迟报情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

张红星，男，35岁，汉族，1982年10月15日生，河南省长垣县人，系龙门吊的拆除工人。

户国冬，男，34岁，汉族，1983年12月23日生，河南省长垣县人，系龙门吊的拆除工人。

尚超奇，男，22岁，汉族，1995年2月1日生，河南省长垣县人，系龙门吊的拆除工人。

（二）直接经济损失

经评估，事故造成的直接经济损失约400万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一

步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

现场拆除作业人员在没有对设备采取任何保护（稳定）措施的情况下拆除了刚性支腿与主横梁的连接螺栓，改变了原稳定性结构，造成整机失稳、向南坍塌。

（二）事故间接原因

（1）拆除单位在拆除作业前未制订相应拆除措施，在拆除作业过程中盲目作业。

（2）产权单位将业务发包给无营业执照单位进行拆除作业，安全管理不到位。

（三）事故暴露出的问题

1、企石镇科技质监综合办未按规定履行监督检查职责。该办的主要职责其中一条为“协助市质监局对锅炉压力容器和特种机电设备进行安全监察和年检工作”，但其未按规定履行职责，未能发现事故龙门吊的建设和拆除情况，存在工作失职的问题。经查，镇科技质监综合办作为镇负责特种设备隐患整治和日常监督工作的行业主管部门，未能发现事故龙门吊并纳入日常监管范围，存在对特种设备安全隐患整治的排查、指导、督促不力的情况。

2、企石镇城管分局未按规定履行监督检查职责。该分局具有对建筑违建、工地的乱搭乱建、投诉、占道等情况进行巡查的职责，该分局巡查人员曾经对事故发生地进行过巡查，发现事故龙门吊的存在，但未对该龙门吊进行详细检查，认为龙门吊属特种设备，不属于城管分局的监管范围。根据《民用建筑设计术语标准》（GB/T 50504—2009）第2.1.5条对构筑物的定义是“为某种使用目的而建造的、人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的工程实体或附属建筑设施”，经调查认定，事故龙门吊建设前未办理相关的审批手续，应属于违章构筑物。镇城管分局巡查人员日常巡查流于表面，未发现企业存在的违法违规问题，存在未按规定履行监督检查职责的情况。

3、企石镇投资服务中心未按规定履行监督检查职责。该投资服务中心负责对企石镇工业园（包括科技工业园和民营工业园）日常的巡查管理。事故发生地块于2009年3月30日由镇政府转让给鸿高公司，属于企石镇民营工业园范围内，由镇投资服务中心进行日常的巡查管理。经调查，镇投资服务中心不定期巡查该地块，知晓该地块存在龙门吊，但从未督促企业和属地对龙门吊进行日常的管理和检查，存在巡查监督工作不到位的情况。

4、企石镇铁岗村村委会、安全办未依法履行日常监管职责。事故发生地属于企石镇铁岗村辖区范围。经调查，由

于事故地块早期已被政府征收，现由鸿高公司所有，一直处于闲置状态，因此铁岗村村委会及安全办从未将鸿高公司的闲置地块纳入日常巡查范围。虽然企石镇铁岗村能按要求制定安全生产工作职责，但未能认真履行，未能落实“属地管理”责任，安全生产责任制落实不到位。安全办巡查人员未对涉事企业进行监督检查，未发现属地企业存在违法违规问题，存在日常巡查监督不力的情况。

5、鸿高公司不依法履行安全管理职责，未及时报送事故信息。该公司安装和报废事故龙门吊未按规定向行业主管部门提交备案申请，擅自施工；未严格审查承包拆除工程单位的相关资质，贸然签订拆除协议；未按规定对外来施工人员进行安全教育和培训，保证有关人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；拆除现场管理人员对于承包方无制定拆除方案、工人施工无劳动防护用品等视而不见，未及时督促和制止，任由拆除工人盲目作业；事故发生后，未按规定将事故情况按时上报安全监督管理部门，信息报送不及时。

6、东莞市第三人民医院信息报送不及时。经调查，户国冬和尚超奇分别于7月8日15时10分和16时05分在东莞市第三人民医院经抢救无效死亡。该院有关人员在伤亡信息上报环节出现互相推诿的情况，未按有关负责人（医务科主任钟卫民）的要求向市卫计局报送信息，导致信息报送不

及时。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：**东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故是一起由于盲目作业，违章操作而引发的较大生产安全责任事故。**

五、对事故责任认定及处理建议

根据《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，结合国务院安委会、省安委会和市安委会关于安全生产大检查工作部署，对于大检查期间发生的生产安全事故进行严格查处，严肃追责。建议对企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）建议移送司法机关处理的人员

陈忠营，作为事故龙门吊拆除工程的承包人，在没有办理营业执照，没有履行相关备案手续的情况下，假冒河南省矿山起重机有限公司的名义从事经营活动；在拆除作业前未制订相应拆除措施，在拆除作业过程中盲目作业；未对拆除工人进行教育培训及提供相应的劳动防护用品，导致事故的发生，造成3人死亡的严重后果，对事故负有责任，建议由司法机关对陈忠营进行立案侦查。

尚景成，作为事故龙门吊拆除工作的工人，负责在现场

分配具体的工作，在拆除作业过程中盲目作业；未对拆除工人进行教育培训及提供相应的劳动防护用品，导致事故的发生，造成3人死亡的严重后果，对事故负有责任，建议由司法机关对尚景成进行立案侦查。

李卓，作为鸿高公司拆卸龙门吊的现场负责人员，事先未查验拆除工程承包人是否具有拆除龙门吊的相关资质，对于承包方无制定拆除方案、工人施工无劳动防护用品等视而不见，任由拆除工人盲目作业，导致事故的发生，造成3人死亡的严重后果，对事故负有责任，建议由司法机关对李卓进行立案侦查。

（二）建议给予党纪处理的人员

1、黄伟柱，男，1973年4月5日出生，广东东莞人，中共预备党员，现任企石镇科技质监综合办副主任，主持全面工作。该办的主要职责中有“协助市质监局对锅炉压力容器和特种机电设备进行安全监察和年检工作”一项，但其未按规定履行职责，未能发现事故龙门吊的建设和拆除情况，存在工作失职的问题，对事故的发生负有领导责任，建议给予黄伟柱同志延长预备期半年的组织处理。

2、吴家豪，男，1991年2月9日出生，广东东莞人，中共党员，2012年5月至今任企石镇科技质监综合办办事员，主要负责协助质监、打假工作。在日常工作中，吴家豪只对有登记的特种设备进行日常的监察，未能发现事故龙门吊的

安装和拆除情况，未按规定履行监督监察职责，对事故的发生负有责任，建议给予吴家豪同志党内警告处分。

3、梁照祥，男，1980年1月3日出生，广东东莞人，中共党员。2008年3月任企石镇城管分局执法股负责人，2016年12月至今任执法股股长。梁照祥作为企石镇城管分局执法股股长，主要负责对镇内的建筑违建、工地的乱搭乱建、投诉、占道等情况进行巡查。事故发生前，城管分局曾经对事故发生地进行巡查，发现事故龙门吊的存在，但未对该龙门吊进行详细检查，认为龙门吊属特种设备，不属于城管分局的监管范围。该龙门吊建设前未办理相关的审批手续，应属于违章构筑物。梁照祥未按规定履行监督检查职责，未发现企业存在的违法违规问题，对事故的发生负有责任，建议给予梁照祥同志党内警告处分。

4、姚福昌，男，1967年10月15日出生，广东东莞人，中共党员，任企石镇投资服务中心副主任，主要负责对企石镇工业园（包括科技工业园和民营工业园）日常的管理。经调查，其知晓该地块存在龙门吊，但从未督促工作人员对事故龙门吊进行日常的监督，对事故的发生负有领导责任，建议给予姚福昌同志党内警告处分。

5、王配强，男，1972年11月16日出生，广东东莞人，中共党员，任企石镇投资服务中心办事员，主要负责企石镇工业园（包括科技工业园和民营工业园）企业的生产安全和

治安安全，负责安排园区内治安员日常的巡查工作。王配强未能督促工作人员对事故龙门吊进行日常监督，对事故的发生负有责任，建议给予王配强同志党内警告处分。

6、麦振彪，男，1966年10月1日出生，广东东莞人，中共党员，2016年8月至今任企石镇铁岗村党工委书记兼村委会主任，负责全面工作。麦振彪在铁岗村工作期间，疏于管理，未认真做好对辖区企业的安全监管检查工作，未将事故企业纳入村委会日常巡查监督范围，对事故的发生负有领导责任，建议给予麦振彪同志党内警告处分。

7、麦振辉，男，1987年9月15日出生，广东东莞人，中共党员，主管企石镇铁岗村安全办的日常工作。安全办的主要职责是负责铁岗村辖区内工厂企业的日常巡查，但其主管的安全办未将事故企业纳入日常巡查范围，从未对事故企业及闲置地块进行检查，对事故的发生负有领导责任，建议给予麦振辉同志党内严重警告处分。

（三）建议给予行政处理的人员

姚伟燊，男，1982年3月11日出生，广东东莞人，群众，现为企石镇城管分局执法股第五组组长，主要负责对镇内铁岗村等9个村（社区）的建筑违建、工地的乱搭乱建、投诉、占道等情况进行巡查，在日常工作中虽发现事故发生地内存在龙门吊，但从未对该龙门吊进行检查，未发现该龙门吊的安装未向相关部门备案申请，属于违章构筑物，对事

故的发生负有责任。建议企石镇纪委监察室根据有关规定对姚伟燊作出行政记过处理。

（四）建议给予行政处罚的单位和人员

1、广东鸿高建设集团有限公司安装和报废事故龙门吊未按规定向行业主管部门提交备案申请，擅自施工；未严格审查承包拆除工程单位的相关资质，贸然签订拆除协议；未按规定对外来施工人员进行安全教育和培训，保证有关人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；拆除现场管理人员对于承包方无制定拆除方案、工人施工无劳动防护用品等视而不见，未及时督促和制止，任由拆除工人盲目作业，导致事故的发生，对事故的发生负有责任。在事故发生后也未按规定向安监部门报告事故信息，导致事故迟报，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对其依法实施行政处罚。

2、鉴于陈忠营对事故的发生负有责任，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对其实施行政处罚。

3、刘镇庭，男，1968 年 5 月 15 日生，广东省深圳市人，系鸿高公司法人代表，在安装和报废事故龙门吊时未按规定向行业主管部门提交备案申请，擅自施工；未严格审查承包拆除工程单位的相关资质，贸然签订拆除协议，对事故的发生负有责任，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全

生产法》等相关法律法规，对其实施行政处罚。

4、刘慧兰，女，1966年7月16日生，广东省东莞市人，系鸿高公司机材部经理，职责有管理特种设备的备案、年检及大型施工机械设备的验收等工作，其在安装和报废事故龙门吊时未按规定向行业主管部门提交备案申请，擅自施工；未严格审查承包拆除工程单位的相关资质，贸然签订拆除协议，将事故工程发包给不具备资质和安全生产条件的东莞市塘厦矿山起重设备经营部，对事故的发生负有责任，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对其实施行政处罚。

（五）其他建议

1、继2016年东莞东江口预制构件厂“4·13”起重机倾覆重大事故后，2017年又发生“7·8”较大龙门吊坍塌事故，说明我市质监部门没有认真吸取“4·13”重大事故教训，在特种设备安全监管方面存在不少问题，建议责令市质监局向市人民政府作书面检讨，同时建议市人民政府负责同志对市质监局主要负责同志予以约谈，分析特种设备安全监管工作中存在的突出问题，研究采取有力措施切实加以改进。

2、根据《东莞市人民政府关于进一步加强生产安全事故信息报告工作的通知》（东府办函〔2017〕142号）的规定，市卫计局对企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故伤亡情

况进行核实后，将有关情况通过东莞市综合应急管理平台上报市委市政府总值班室和市委办信息综合室，但未第一时间通知市级安全监管部门，鉴于市卫计局在信息报送方面存在的问题，建议责令市卫计局向市人民政府作书面检讨。

3、建议市纪委对企石镇分管质监、城管工作的党委委员潘月光进行诫勉处理。

4、建议市卫计局对工作互相推诿、报送伤亡信息不及时的人员按照相关规定进行处理。

5、企石镇铁岗村村委会虽然能按要求制定安全生产工作职责，但未能认真履行，未能落实“属地管理”责任，安全生产责任制落实不到位。建议责令企石镇铁岗村村委会向企石镇政府作书面检讨。

如检察机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步落实安全生产工作责任制。企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故造成了3人死亡的严重后果，事故的发生暴露了当地政府和有关政府部门安全生产责任制落实不到位，事故单位安全生产意识淡薄，安全检查不到位等问题。企石镇委镇政府党政领导要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求把责任落实到领导干部，各职能部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须

管安全”的要求，把安全生产管理责任落实到镇、村（社区）和工业区，切实消除“无人监管”的盲区和漏洞。各部门在履行好各自监管职责的同时，也要互相密切配合，及时互通信息，对安全生产隐患要严抓整治，大力消除安全生产监管不到位的问题，杜绝类似事故的发生。同时，要发挥村（社区）开展巡查的主动性和积极性，实现巡查的全覆盖。

（二）建立事故信息报送体系。加强各部门之间信息互通，建立“横向到边、纵向到底”的事故信息报送机制，实现各部门之间信息共享，特别是卫计部门和医院，尽快制定相关生产安全事故信息报告规定，确保事故信息在规定时间内上报有关部门。企业要依法及时向所在地政府及有关部门定期报告安全生产情况，发生事故时要主动及时向安全监管部门报告，主动接受地方政府及有关部门的监督和指导，切实将企业安全生产主体责任落实到位。

（三）加强起重设备的安全管理。我市特种设备相关事故存在多发、高发情况，行业部门要分析特种设备安全监管工作中存在的突出问题，研究采取有力措施切实加以改进，有效遏制该类事故的发生。起重设备使用单位要严格落实起重机安全管理各项制度，完善设备安装、拆除备案手续，建立安全技术档案，完善安全操作规程，设立安全管理机构或配备安全管理人员，定期进行安全性能检验，加强日常安全检查和维护保养；要严格落实起重设备作业人员持证上岗制

度，核实并确保起重设备作业人员资格证真实、有效；要认真做好灾害性天气来临前的隐患排查工作，清理起重设备作业影响范围内人员密集场所，确保起重设备夹轨器等抗风防滑装置齐全、有效并处于工作状态，严格执行起重设备安全管理制度和岗位操作规程，落实安全防范措施，确保人员和设备安全。重点打击特种设备作业人员习惯性违章和不具备操作资格上岗作业等问题，部署落实灾害性天气下的安全防范措施，严防此类事故再次发生。

（四）企业要铭记教训、警钟长鸣。用事故教训警示企业增强安全生产意识，督促企业切实落实安全生产主体责任，切实把安全生产责任落实到现场、班组和岗位；要规范生产经营行为，强化现场安全管理，不断改进和完善企业安全生产管理体系；要建立全方位的安全风险管控和自查、自改、自报的隐患排查治理体系，努力做到风险辨识及时到位、风险监控实时精准、风险预案科学有效，力争实现隐患排查治理工作常态化、规范化、制度化，全面提升安全生产工作水平。

东莞市企石镇“7·8”较大龙门吊坍塌事故调查报告签名表

成员	签名		备注
	同意	不同意	
卢汉彪（市政府副秘书长）			
李建武（市安监局）			
苏观森（市纪委监察局）			
黄海明（市质监局）			
苏杰超（市监察局）			
林　圣（市公安局）			
雍春亭（市住建局）			
詹向辉（市住建局）			
贺　刚（市交通运输局）			
陈文涛（市质监局）			
黄宇罡（市安监局）			
陈炳照（市安监局）			
吴思晓（市安监局）			
郭红岩（市城管局）			
张志光（市城建工程管理局）			
尹志锋（市检察院）			
韩梓东（市第一市区检察院）			
李卫东（市总工会）			

续页

成员	签名		备注
	同意	不同意	
王少平（企石镇政府）			
姚春林（企石镇政府）			
黄振权（企石镇政府）			
宋蜜蜜（企石镇政府）			
谢树鑫（塘厦镇政府）			
时间：2017 年 11 月 6 日			