“2·21”

2020年2月21日上午9时55分许,位于南海区西樵镇太平开发区的广东新润成陶瓷有限公司原料车间内发生一起坍塌事故，工人陈乔方、陈定平在车间内5米多高的球磨设备附属操作平台进行吊装物（钢板）拆解吊绳作业过程中，因钢结构承载力不够，导致两人及吊物（钢板）随钢结构一起坠落至地面，造成二人受伤，陈乔方经送佛山市第五人民医院抢救无效死亡，陈定平送佛山市南海区第四人民医院救治，无生命危险，正在进一步康复治疗。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“2·21”西樵坍塌事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“2·21”西樵坍塌事故。

（二）事故发生时间:2020年2月21日9时55分许。

（三）事故发生地点:南海区西樵镇太平开发区广东新润成

陶瓷有限公司原料车间。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海智信工业窑炉有限公司。

（五）事故相关单位：广东新润成陶瓷有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡，1人受伤。

（七）直接经济损失：135万元

调查组认定，“2·21”西樵坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市南海智信工业窑炉有限公司（以下简称智信公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605304005767Q；住所：佛山市南海区西樵镇樵金路臻恒商厦6A5-6室（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王军；注册资本：268万元人民币；成立日期：2014年5月21日；营业期限：长期；经营范围：销售、维修、安装：窑炉及窑炉设备；金属结构构建及安装等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

广东新润成陶瓷有限公司（以下简称新润成陶瓷公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605708118629B；住所：佛山市南海区西樵太平开发区；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：关润淡；注册资本：人民币1亿元；成立

日期：1998 年 11 月 2 日；营业期限：长期；经营范围：产销：玻化砖、水晶砖等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死（伤）者的基本情况

1.死者陈乔方，男，苗族，1983 年 2 月 22 日出生，住址：湖南省泸溪县小章乡梓木坪村三组。

2.伤者陈定平，男，苗族，1989 年 12 月 24 日出生，住址：湖南省泸溪县小章乡梓木坪村四组。

经查，上述死（伤）者都是智信公司雇请的作业工人。

（四）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.坍塌的钢结构平台长 5.5 米，宽 2.5 米，平台高约 5 米。

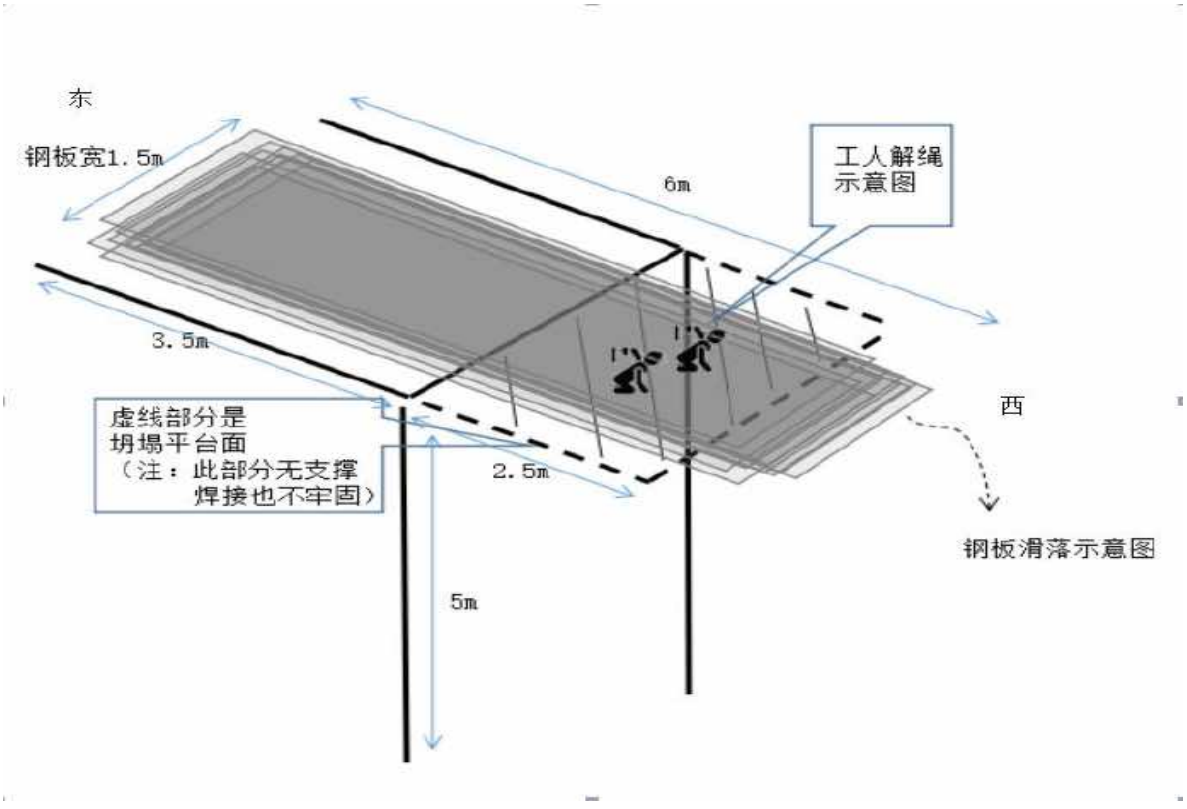
2.坍塌的钢结构平台与总体平台呈东西走向，用烧焊焊接，经勘验，坍塌钢结构平台面下方无支撑。

3.发生事故时，在坍塌钢结构平台上面停放的，正在拆解吊绳的钢板共有 10 块，钢板长 6 米，宽 1.5 米，每块钢板重约 210 公斤，10 块钢板重约 2.1 吨。

事故现场图如下：


平台高度约5m
坍塌平台宽度1.5m
钢板长度6m

事故平面图如下:


东
钢板宽1.5m
6m
工人解绳
示意图
3.5m
虚线部分是
坍塌平台面
（注：此部分无支撑
焊接也不牢固）
2.5m
西
钢板滑落示意图
5m

（五）其他情况

与本次事故相关的汽车式起重机，为中型非载货专项作业车，品牌型号：徐工牌 XZJ5105JQZ8D，车牌号：粤 WU9196，最大额定总起重量 8 吨，车辆检验有效期至 2020 年 2 月，为梁志啟个人所有。梁志啟，男，汉族，1973 年 6 月 29 日出生，身份证住址：佛山市南海区西樵镇民乐海边村一街 33 号，已取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，有效期至 2022 年 6 月 15 日。并持有《建设机械施工作业操作证》（编号：2401*****6500），有效期至 2025 年 5 月 5 日。

经查，死者陈乔方通过自己的手机微信联系梁志啟到事发地点起吊钢板，事故发生时，吊车已经完成起吊作业，吊钩脱离吊物（钢板），正在回收吊臂。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020 年 2 月 21 日上午 9 时 55 分许，智信公司工人陈乔方、陈定平，在新润成陶瓷公司原料车间内 5 米多高的球磨设备附属操作平台上进行吊装物（钢板）拆解吊绳作业时，因钢结构承载力不够，导致钢结构与吊物（钢板）及站在钢板上的陈乔方、陈定平随钢结构一起坠落至地面，造成二人受伤，陈乔方经送佛山市第五人民医院抢救无效死亡，陈定平送佛山市南海区第四人民医院救治，无生命危险，正在进一步康复治疗。

经确诊，陈乔方死于重型颅脑损伤、脑疝等。伤者陈定平右上臂皮肤软组织挫擦伤，骨盆骨折，后尿道断裂等。都与本起事

故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

钢板重量加上站在钢板上的人的重量超过钢结构平台承重范围，是导致钢结构平台坍塌的主要原因。

（三）事故间接原因

1.作业人员站在钢板上解除吊绳时未正确佩戴安全带（安全带要求高挂低用）。

2.坍塌部分钢结构平台下方无有效支撑，不能作为承重平台使用。

3.智信公司未认真履行安全管理责任，未督促现场作业人员正确佩戴安全带。

4.死者陈乔方、伤者陈定平未取得高处作业证。

（四）节后复工复产工作落实情况

1.西樵镇及相关社区落实复工复产情况。2020年1月10日西樵镇安委办向镇安委会相关成员单位、各村（社区）、纺织产业基地印发了《西樵镇2020年节后复工复产工作方案》。同时西樵镇新型冠状病毒感染疫情防控领导小组办公室（指挥部）也下发了《关于西樵镇企业复工复产工作指引的通知》、《关于加强企业复工复产前的疫情防控检查管理的方案》、《关于做好企业复工复产工作的补充通知》、《关于出具企业复工复产证明的通知》。各村（社区）根据要求，将复工复产相关文件转发辖区企业，智信公司、新润成陶瓷公司确认收到上述等相关文件及佛山市南海区委区政府下发的《致南海广大企业家朋友的一封信》。事发后，

西樵镇安委办根据工作安排，继续向镇安委会相关成员单位、各村（社区）、纺织产业基地下发了《关于做好复工复产安全生产工作的提醒函》；西樵镇安监局根据上级要求，向各村（社区），纺织产业基地转发了《佛山市南海区应急管理局转发关于印发企业复工复产安全生产工作手册的通知》。

综上，相关基层管理部门已落实节后复工复产前的相关工作。

2.智信公司制订了《2020年节后复工复产方案》，落实复工复产安全培训，按要求进行复工复产安全检查。2020年2月3日，佛山市南海区西樵镇崇南社区居民委员会出具《企业复工复产的证明》，可予智信公司2月17日复工复产。

3.新润成陶瓷公司制订了《2020年节后复工复产安全生产管理计划》、《关于疫情防控期间员工复工管理制度》、《关于疫情防控期间外单位管理制度》等制度，2020年2月13日，召开复工复产前的安全会议。

经查实，事发工程于2019年底开始施工，2020年1月底（春节前）暂时停工。事故发生时，新润成陶瓷公司未复工复产，生产车间正在进行复工复产前的设备检修、维护。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，西樵镇公安、安监等部门到场处理，组织力量全力救治伤者，责令智信公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：

一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇组织智信公司、死者陈乔方家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。伤者陈定平目前在佛山市南海区第四人民医院救治，无生命危险。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于陈乔方已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）佛山市南海智信工业窑炉有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他单位（人员）存在的问题

广东新润成陶瓷有限公司对外来作业单位进场施工前都进行了相应的资质条件审核，春节后也有制订复工复产的相关制度及有对外来作业单位的人员进行相应的安全培训和进厂的安全

管理，但外来作业单位仍然发生事故，建议新润成陶瓷公司加强安全管理措施，特别是外来作业单位的安全管理，细化安全措施，全方位落实安全生产。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，特殊岗位员工须持特种操作证才可上岗，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。同时生产经营单位除做好自身安全生产管理之外，要加强对外来施工作业主体的安全督促管理，确保外来单位的施工主体切实落实安全生产主体责任，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视节后复工复产工作，加大对基层部门工作的指导，在推进复工复产时要高度重视安全生产工作，特别是要警惕赶工期抢进度、人员特别是技术工难以及时到位、企业资金紧缺安全投入不足等因素带来的安全生产隐患。要严格落实复工复产安全措施，扎实做好安全生产工作。要强化各级领导干部安全生产责任，坚决防控重大安全风险。要全面落实企业主体责任，决不能因推动复工复产而降低安全生产要求。要严格

落实部门行业监管责任，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

（三）政府各相关部门要严格落实执法措施，进一步强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“2·21”西樵坍塌事故调查组

2020年4月7日