肇庆市高要区“5·18”一般高处坠落事故调查报告

2022年5月18日10时许，肇庆市高要区白土镇肇庆市金成陶瓷有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

按照区委、区政府主要领导的批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2022年5月20日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区市监局、区人社局、区工信局、区总工会、区住建局、白土镇人民政府有关人员组成的高要区“5·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1.河南朝辉钢结构工程有限公司。统一社会信用代码：91410225MA3XCGK92G，企业类型：有限责任公司（自然人独

资），法定代表人：王健*，住所：兰考县城区裕禄大道中段西侧，注册资本：人民币贰佰万元整，成立日期：2016年08月08日，营业期限：长期，经营范围：钢结构工程设计与施工、建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河南朝辉钢结构工程有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2.肇庆市金成陶瓷有限公司。统一社会信用代码：91441283680562671P，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：胡兴*，住所：肇庆市高要区白土镇宋隆工业园，注册资本：人民币壹佰捌拾万元，成立日期：2008年09月24日，营业期限：长期，经营范围：生产、销售：陶瓷制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营状态为开业。

肇庆市金成陶瓷有限公司原名为高要市华顺达陶瓷有限公司，于2008年9月登记变更为肇庆市金成陶瓷有限公司。2018年10月至今由胡兴*担任法定代表人、主要负责人，蔡秀*任该公司安全生产主要负责人。

（二）事故有关单位生产经营活动概况

2022年3月1日，肇庆市金成陶瓷公司法定代表人、主要负责人胡兴*和河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人王健*口头协定由河南朝辉钢结构工程有限公司承包肇庆市金成陶瓷有限公司的棚顶补漏、水槽维修工程（即坏即修、即损即补），口头协定此次补漏维修价款为350元/工/天-380元/工天，工程计费方式

按补漏维修天数及人数计算，未签订承包施工合同，时间跨度为10个月，在此期间如遇漏水、破损马上派人维修。2022年3月3日，双方签定了《工程施工安全责任协议书》，协议书约定双方的全部权利、义务及责任，约定期限为2022年3月1日至2022年12月31日。

协议书签订当日，肇庆市金成陶瓷有限公司行政部经理兼安全管理人员冼仲*对河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人王健*及在肇庆市金成陶瓷有限公司登记报备施工的外派员工刘剑*、李志*、高振*进行搭建棚架工程安全培训。培训内容明确进入公司人员必须遵守公司各项规章制度，包括出入厂制度、安全管理制度；进入生产现场必须有本公司人员带领，未经批准不得随意进入；施工单位及施工人员必须安全施工，文明施工，有足够的安全保护措施及警示标志。

2022年3月9日开始，河南朝辉钢结构工程有限公司派员工到肇庆市金成陶瓷有限公司进行厂房棚顶补漏作业。4月20日开始更换水槽，5月15日，刘兴*和刘坤*两人（不具备高处作业资格）开始对成品仓棚顶漏水部位进行补漏。

（三）事故地点情况

事故发生地点位于肇庆市金成陶瓷有限公司成品仓（见图1），2009年搭建，位于公司西侧，长为118米、宽为120米、面积14160平方米，共五跨、每跨屋脊高度为8.2米、檐口高度为5.6米。为水泥地面钢架支撑彩钢波浪瓦顶结构，每跨分6个区仓储，

其中 C 区仓有 67 个仓位，每个仓位宽约 6 米。发生事故坠落地点为 1 仓 C-2、1 仓 C-3 与 1 仓 C-19、1 仓 C-20 储仓之间的水泥地面上。经现场企业安全管理人员指认、事故调查组实地勘测，事故坠落点高度为 7.82 米，在事故坠落点上方的棚顶有一块 1×0.7 米塑料材质采光瓦，采光瓦已开裂破坏，留有一个长宽为 0.8×0.6 米洞口。采光瓦为白色透明塑料材质，厚度为 1.2 毫米。

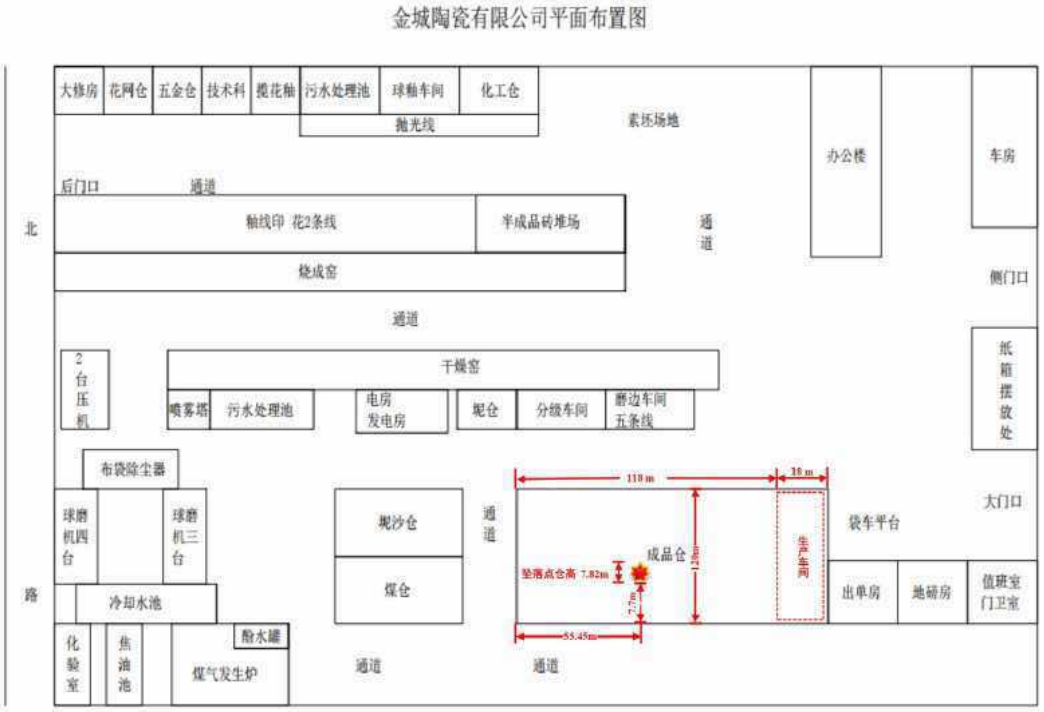


图 1 肇庆市金成陶瓷有限公司成品仓及事故点标注图

（四）事故单位作业情况

事故发生时，河南朝辉钢结构工程有限公司两名员工刘坤*、刘兴*正在成品仓棚顶进行补漏作业，主要施工内容为更换老旧生锈漏水彩钢波浪瓦。

经查，河南朝辉钢结构工程有限公司进场施工人员与在肇庆市金成陶瓷有限公司备案施工人员不一致，两公司均未对刘坤*、刘兴*进行安全生产教育及高处危险作业安全培训，两人均未持有高处作业资格证。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1名作业人员死亡，死者为刘坤*，为河南朝辉钢结构工程有限公司员工。男，29岁，住址为河南省兰考县爪营乡栗西村。根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心的居民死亡医学证明（推断）书反映：刘坤*死亡原因是颅脑损伤，发病至死亡大概间隔时间2分钟。引起的疾病或情况：在仓库顶棚上维修时不慎落下。

事故造成直接经济损失220万元。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年5月18日7时30分许，河南朝辉钢结构工程有限公司刘兴*和刘坤*两人对成品仓8.2米高屋面彩钢瓦开始补漏，刘兴*负责用螺丝（在高处）固定彩钢瓦，刘坤*负责（在低处）塞彩钢瓦，两人相距约2至5米不等进行维修施工。施工期间，刘兴*和刘坤*佩戴了安全帽，未佩戴安全绳。上午10：00时许，刘兴*背对着刘坤*进行打钉固定，刘坤*在1仓棚顶1仓C-2、1仓C-3与1仓C-19、1仓C-20储仓之间塞好位于这一区域内采光瓦西北方相邻的彩钢瓦后，在屋面来回走动，没有留意旁边采光瓦，

在脚踩到采光瓦时，采光瓦因承受人体重量后开裂破坏，致使刘坤*从采光瓦开裂处所形成的洞口坠落至地面（见图2）。



（a）现场航拍图　　（b）现场图

图2事故成品仓棚顶采光瓦处坠落位置图

（二）事故应急救援情况

10时14分，刘兴*发现刘坤*仰面躺在成品仓水泥地面上，马上向肇庆市金成陶瓷有限公司行政经理冼仲*及河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人王健*汇报事故情况。10时23分，冼仲*到达现场，看到地上有大滩血迹，头部位置有少许组织样物，马上拨打120急救电话，同时将相关情况电话告知肇庆市金成陶瓷有限公司主要负责人胡兴*后及时安排员工围蔽现场，疏散围观人群，保持通道通风，检查坠落口位置有无坠物风险，防止次生

事故发生；河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人王健*、员工王志*、肇庆市金成陶瓷有限公司安全生产主要负责人蔡秀*、股东林建*陆续赶到现场。10时55分，120救护车到达现场，经医护人员现场诊断，事故当事人刘坤*在发生坠落事故时当场死亡，11时05分冼仲*拨打110，11点22分，白土镇派出所干警到场处置。

11点33分，110指挥中心将事故情况通报肇庆市应急管理局。12时00分左右，区应急局、镇安监站等部门先后到达事故现场，展开事故应急处置和调查工作。一是做好事故现场保护及勘验工作，由白土镇派出所、区应急局派出工作人员，保护事故现场，并现场拍照取证；二是要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好死者善后及家属安抚工作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素；三是由白土镇派出所对事故相关人员进行稳控，确保局势稳定；四是区应急局按规定将事故初步情况向肇庆市高要区人民政府、肇庆市应急管理局进行报告。

应急处置评估意见：事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

（三）事故善后处理情况

2022年5月21日，肇庆市金成陶瓷有限公司在肇庆市高要区白土镇劳动人事争议调解仲裁庭见证下就赔偿问题与死者家属达成一致意见并签订调解协议书，确定了此次事故造成刘坤*死

亡的工亡补助金额，该工亡补助金已全额支付完毕。

目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

刘坤*进行棚顶彩钢波浪瓦补漏更换作业过程中违规操作，未佩戴安全带、配备安全横梯进行施工，在棚顶彩钢波浪瓦更换时，在棚顶来回走动，没有留意旁边透明塑料采光瓦，踩破采光瓦后从棚顶坠落到水泥地面造成重伤死亡，是事故的直接原因。

（二）涉事各方存在的主要问题

1.河南朝辉钢结构工程有限公司未落实安全生产主体责任。对外出高处作业人员安全管理缺失，未能监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用高处作业安全防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定[①]；补漏作业前，未按照规定对施工人员进行安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[②]；高处作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得相应特种作业操作资格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定[③]；未安排人员对高处危险作业进行现场安全管

[①]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[③]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

理及隐患排查，未确保施工人员操作规程的遵守和安全措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项和第六项的规定[①]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对施工棚顶面作业环境隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定[②]。

2.王健*，河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人、主要负责人。未切实履行安全生产管理职责，未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项的规定[③]；未向肇庆市金成陶瓷有限公司备案经变更的高处作业人员，安排无高处作业资格人员

[①]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

[②]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[③]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；”

上岗。

3.肇庆市金成陶瓷有限公司未切实履行安全生产管理职责。未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全问题并督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[①]，未安排人员对高处危险作业进行现场安全管理及隐患排查，未确保施工人员操作规程的遵守和安全措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项和第六项的规定[②]。

4.胡兴*，肇庆市金成陶瓷有限公司主要负责人。组织实施本单位外用单位及外用单位施工人员管理、施工和检（维）修安全管理、岗位检查等安全生产规章制度不到位；督促检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除棚顶补漏作业存在的事故隐患，未切实履行安全生产职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定[③]。

（三）属地监管存在的主要问题

白土镇人民政府未严格落实对本辖区企业安全生产监管职责。白土镇人民政府作为属地政府，未能及时掌握肇庆市金成陶瓷有

①《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

限公司发包棚顶防水补漏作业安全施工动态，安全检查不到位，未能及时督促、指导肇庆市金成陶瓷有限公司落实补漏维修工程发包管理职责，加强安全生产管理。

（四）事故性质

经调查认定，肇庆市高要区“5·18”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

河南朝辉钢结构工程有限公司。未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定[①]进行行政处罚。

肇庆市金成陶瓷有限公司。未切实履行安全生产管理职责，落实本单位管理制度不到位，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定[②]进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人

王健*，河南朝辉钢结构工程有限公司法定代表人、主要负责人。未履行安全生产管理职责，在该起生产安全事故中负有责任，

[①]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

[②]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[①]对王健*进行行政处罚。

胡兴*，肇庆市金成陶瓷有限公司主要负责人。未履行安全生产管理职责，在该起生产安全事故中负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[②]对胡兴*进行行政处罚。

（三）建议追究责任的人员

刘坤*，河南朝辉钢结构工程有限公司施工人员。安全意识淡薄，在未佩戴高处作业防护用品的情况下，冒险开展棚顶补漏作业不慎失足坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予处罚。

刘兴*，河南朝辉钢结构工程有限公司施工人员。安全意识淡薄，在未佩戴高处作业防护用品的情况下，冒险开展高处棚顶补漏作业，建议河南朝辉钢结构工程有限公司予以解聘处理。

蔡秀*，肇庆市金成陶瓷有限公司安全生产主要负责人。执行肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第四条第6点、第7点、第17点的规定[③]不到位，落实本单位及外用单位施

---

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

③ 肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第四条：“安全生产管理人员安全生产责任制：6.负责组织安全大检查和参与各专业性的安全检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。7.深入生产现场或大中修施工现场进行监督、检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业，遇到危及安全生产的紧急情况，有权先令其停止生产或作业，并立即报告领导处理。17.健全安全保卫制度，负责检查进场人员的证件以及临时入场人员的入场检查登记，负责关键、要害部门的安全生产和保卫工作。”

工人员管理、施工和检(维)修安全管理、岗位检查等安全生产规章制度不到位；检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除棚顶补漏作业存在的事故隐患。建议由肇庆市金成陶瓷有限公司根据有关规定对其给予处分。

阮绍*，肇庆市金成陶瓷有限公司厂长。执行肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第三条第1点、第4点、第6点、第9点的规定[①]不到位，未监督、检查成品仓棚顶补漏作业负责部门安全职责的履行和安全生产规章制度的执行，未及时纠正安全生产过程中失职和违章行为，未定期组织安全检查，未及时发现并消除事故隐患，对本企业生产安全及建（构）筑物原因造成的事故负直接领导责任。建议由肇庆市金成陶瓷有限公司给予撤职处理。

冼仲*，肇庆市金成陶瓷有限公司行政部经理、安全生产管理人员。执行肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第四条第6点、第7点、第17点的规定[②]不到位，未严格核查外用单位进场施工人员，致使登记施工人员与实际施工人员不一致；检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除棚顶补漏作业

---

① 肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第三条：“厂长安全生产责任制：1.对本企业生产加工活动过程生产安全负直接领导责任。4.坚持贯彻“三同时”原则，监督、检查生产职能部门安全职责的履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。6.定期组织安全生产大检查和各项专业安全检查，亲自参加危险作业点、重要部位和设备的检查，对重大事故隐患及时组织整改。9.对因设备、建(构)筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。”

② 肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第四条：“安全生产管理人员安全生产责任制：6.负责组织安全大检查和参与各专业性的安全检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。7.深入生产现场或大中修施工现场进行监督、检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业，遇到危及安全生产的紧急情况，有权先令其停止生产或作业，并立即报告领导处理。17.健全安全保卫制度，负责检查进场人员的证件以及临时入场人员的入场检查登记，负责关键、要害部门的安全生产和保卫工作。”

存在的事故隐患。建议由肇庆市金成陶瓷有限公司根据有关规定对其给予处分。

刘*，肇庆市金成陶瓷有限公司涉事成品仓主管。执行肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第十条第1点、第3点、第9点、第10点的规定[①]不到位，未布置成品仓安全员对成品仓棚顶补漏作业进行现场安全管理，未督促抓好成品仓棚顶上岗补漏作业人员劳动防护用品的穿戴，在安全生产管理人员冼仲*通知做好安全检查的情况下，对成品仓棚顶补漏作业安全检查不及时、不全面。建议由肇庆市金成陶瓷有限公司根据有关规定对其给予处分。

（四）其他处理建议

建议责成白土镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，认真吸取事故教训，采取切实措施，进一步加强安全生产监管工作。

五、事故主要教训

（一）从业人员安全风险意识淡薄。刘坤*、刘兴*在进行棚顶彩钢瓦补漏作业过程中未佩戴必须的高处作业防护用品、未采取必要的防坠落措施，遵章守规意识淡薄，缺乏安全生产知识及自身安全防护意识。

（二）承包单位安全生产主体责任未强化落实。河南朝辉钢结

[①] 肇庆市金成陶瓷有限公司《全员安全生产责任制汇编》第十条：“各车间主管安全生产责任制：1.坚持公司安全方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，研究安全生产技术，模范地执行操作规程和安全生产管理制度，杜绝“三违”，对本单位安全生产和职工健康全面负责。3.组织制定、修订本单位的安全生产管理制度、安全技术操作规程、安全技术措施，并负责贯彻落实。9.经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用。10.严格执行劳动防护用品、保健的发放标准，并抓好上岗职工劳动保护穿戴，保证上岗职工的人身安全和身体健康。”

构工程有限公司履行安全生产主体责任不到位，对作业人员的安全生产教育培训不重视，承包施工人员和施工现场的安全管理存在缺失，对高处危险作业的安全意识和认识不足，未能采取相应的安全措施及时消除事故隐患，保障作业人员的生命安全。

（三）发包单位安全管理不到位、人员管理存在漏洞。肇庆市金成陶瓷有限公司对承包单位的安全生产工作协调、管理存在缺失，安全检查工作不力，未能全面排查高处危险作业存在的安全问题并及时消除事故隐患，对承包单位外来施工人员备案、核查、管控不力。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，保障高要区生产安全，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）河南朝辉钢结构工程有限公司要严格落实安全生产主体责任。一是要建立健全并落实本单位与安全生产相关的各项规章制度，严格落实安全生产规章制度和操作规程，加强隐患排查治理，及时排查、发现、消除事故隐患。**二是**加强外出施工人员及施工现场的安全管理，明确施工现场安全监管人员的安全职责、任务以及施工的安全重点，及时制止违章、违规操作行为，确保安全措施的落实。**三是**加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，建立安全培训教育档案，强化从业人员的安全意识，落实各项安全技术措施。**四是**针对此次事故制定防范和整改方案，落实防范

和整改措施，并将整改情况向区安全监管行政主管部门报告。

（二）肇庆市金成陶瓷有限公司要切实履行安全生产管理职责。一是要完善安全生产规章制度，细化本单位相关方及外用工（单位）管理制度，明确项目承包单位资质和安全生产条件审核、外来施工人员备案管理、教育培训及外包工程安全管理等规定，将管理职责落实到人，保障企业外包工程施工安全；**二是**要加强安全风险辨识，对企业涉及安全生产各流程、环节的安全隐患进行全面梳理，形成风险清单并严加管控，落实隐患治理台账；**三是**要加强作业现场的监督和检查，将安全检查、隐患排查、安全管理规定等制度与承包单位安全生产过程进行有效衔接，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查及时排除各项隐患，纠正作业人员的各种不安全行为。**四是**针对此次事故制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，并将整改情况向区安全监管行政主管部门报告。

（三）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责。白土镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实属地管理责任。**一是**要认真组织开展安全生产隐患大排查、大整治，发现隐患问题及时督促落实整改，整改不落实的，要联合相关部门坚决依法查处；**二是**要针对辖区内各行业领域深入分析研判可能存在的安全风险隐患，督促指导辖区内企业采取有针对性措施有效防控化解，严防类似事故再次发生。**三是**要建立辖区内企业日常安全生产巡查制度，加强对企业日常安全生产巡查，及时了解企业

生产经营情况，督促企业严格落实日常安全生产工作要求。**四是**要进一步完善辖区内企业涉及委托施工、发承包施工等安全监管制度，压实企业安全生产主体责任，掌握危险作业类型，加强风险源头管控。

（四）各镇（街）、各有关部门要强化安全生产警示教育。各镇（街）、各有关部门要把宣传教育作为防范事故的重要举措，充分利用电视、互联网、宣传栏等多种形式宣传事故警示案例、安全隐患问题和危险作业行为等，积极开展安全生产警示教育活动，引导社会各方增强安全防范意识。

肇庆市高要区“5·18”一般高处坠落
事故调查组（代章）
2022年11月18日