东莞麻涌富鼎金属表面处理有限公司
“4·8”一般其他伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2023年7月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....4

（三）事故发生经过.....6

（四）事故现场情况.....7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....12

（六）其他情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....13

（三）医疗救治和善后情况.....13

（四）事故应急处置评估.....14

三、事故原因分析.....14

（一）直接原因分析.....14

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....14

（三）其他可能因素排除.....16

（四）间接原因分析.....16
四、有关责任单位履职情况.....17
（一）事故单位.....17
（二）事故相关单位.....18
（三）有关监管部门.....18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....18
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....18
（二）其他处理建议.....20
六、事故主要教训.....21
七、事故整改和防范措施.....21

2023年4月8日17时33分许，位于东莞市麻涌镇广麻大道126号的东莞市富鼎金属表面处理有限公司发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币158万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，4月10日，东莞市人民政府成立了由麻涌镇政府党委副书记袁俊凯同志任组长，镇应急管理分局局长陈生奎任常务副组长，镇公安分局治安管理大队中队长卢厚贤应急管理分局副局长周颐炯任副组长，镇应急管理分局、公安分局、消防大队、人力资源和社会保障分局、总工会等有关人员组成的东莞麻涌富鼎金属表面处理有限公司“4·8”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证专家论证等手段，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故性质和责任情况提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞麻涌富鼎金属表面处理有限公司“4·8”一般其他伤害事故是一起企业未落实安全生产主体责任，未对烘干工序中使用新品封孔剂（主要成分属危险化学品）存在的安全风险进行辨识，未采取相应的管控措

施及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.事故发生单位及人员基本概况

（1）东莞市富鼎金属表面处理有限公司（以下简称“富鼎公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：方元元；统一社会信用代码：91441900MA7G099H5N；2022年1月20日成立，住所：广东省东莞市麻涌镇广麻大道126号；经营范围：金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；金属切割及焊接设备制造；五金产品研发；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发。该公司于2023年1月份正式投产运营，公司股东占比方式为自然人股东陈明勇占股50.5%，方敏占股49%，方元元占股0.5%。富鼎公司属于规模以下企业，共有从业人员19人。

（2）方元元，女，汉族，广东省东莞市人，系富鼎公司法定代表人。方元元于2022年1月入职富鼎公司，担任公司法定代表人至今，实际未参与富鼎公司日常管理。

（3）方敏，男，汉族，湖南省沅江市人，系富鼎公司总经理。方敏于2022年1月入职富鼎公司，担任总经理，实际为公司主要负责人，负责公司全面工作。

（4）刘亮灯，男，汉族，湖南省湘阴县人，系富鼎公司生产部经理。刘亮灯于2022年10月入职富鼎公司，担任生

产部经理、相关负责人，负责公司生产运营及安全生产管理工作，持企业主要负责人证书。

（5）杨威，男，汉族，湖南省沅江市人，系富鼎公司安全管理员。杨威于2022年11月入职富鼎公司，担任安全管理员，负责公司日常的安全生产管理工作。

（6）梁敏，男，汉族，湖南省冷水江市人，系富鼎公司业务部负责人。梁敏于2023年2月9日入职富鼎公司，担任业务部负责人，负责客户业务的对接及产品品质的售后服务。

（7）杨炎辉，男，汉族，湖南省沅江市人，富鼎公司保安、本次事故的目击者。杨炎辉于2022年11月入职富鼎公司，负责公司的安保工作及前台招待。

（8）周冬明，男，汉族，湖南省沅江市人，系富鼎公司投料员（本起事故死者）。周冬明于2022年10月入职富鼎公司，担任生产车间电镀线投料员，负责A车间连续镀生产线的工件接驳。

2.事故封孔剂勾兑单位基本概况

广州天至环保科技有限公司（以下简称“广州天至公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王朝霞；统一社会信用代码：91440105764030031E；成立于2004年7月19日；地址：广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技产业基地敦和园区一号楼204、206号；经营范围：环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；新材料技术开发服务；生物技

术开发服务；环境污染处理专用药剂材料制造等（不含危险化学品），目前公司从业人员20人。

(二)事故发生单位安全管理情况

1.事故车间及现场情况。富鼎公司厂房建筑面积为2390.25㎡，使用面积为2375.22㎡，厂房高度为7.5m，电镀车间分为A车间（连续镀车间）和B车间（备用车间），车间面积共1500㎡。公司内设生产区、配电房、剧毒仓库、危险化学品仓库、化学品仓、素材/成品仓库、仓管办公室、检测室等。事故发生在B车间内的工业烤箱（图1）。

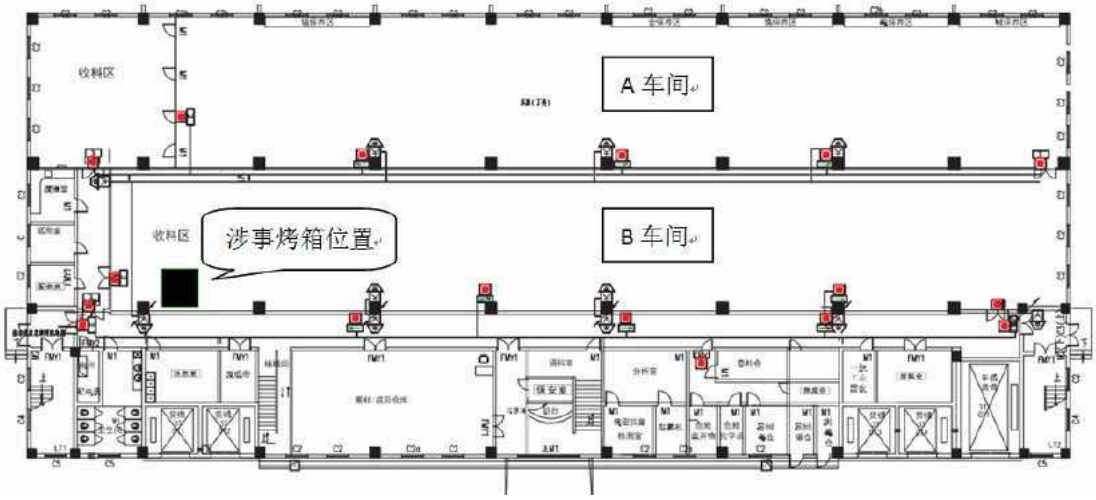


图1 事故工业烤箱所处位置

2.组织架构情况。富鼎公司总经理下设生产部、品保部、工程部、业务部、财务部、管理部、资财课等职能部门（图2）。公司法定代表人为方元元，实际未参与公司日常管理；总经理方敏实际为公司主要负责人，负责公司全面工作；生产部负责人为刘亮灯，负责公司生产运营及安全生产管理工作；品保部负责人及安全管理人员为杨威，负责保障和改善产品质量及安全生产管理工作；业务部负责人为梁敏，负责客户业务的对接、产品品质的售后服务。

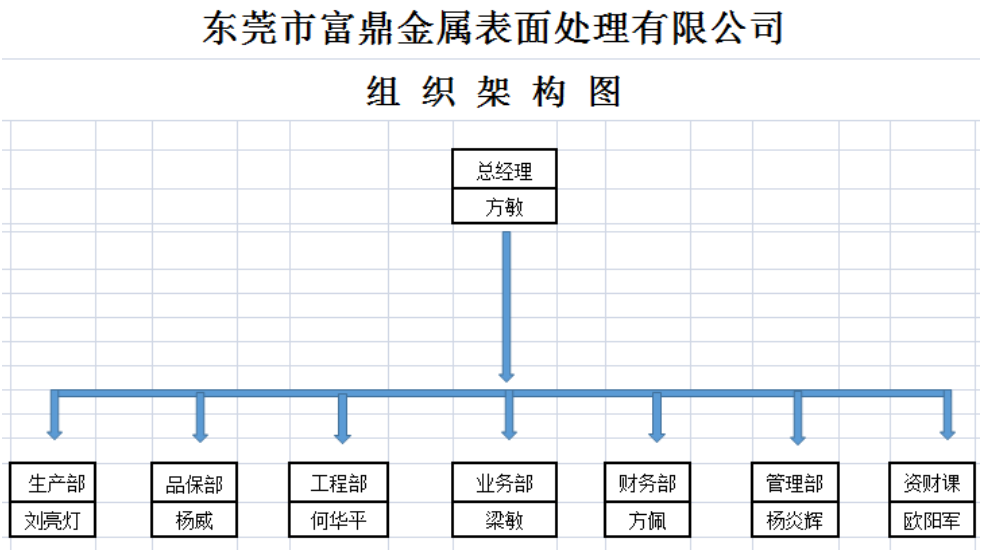


图 2 富鼎公司组织架构图

3. 事故工业烤箱及封孔剂使用情况。富鼎公司事故工业烤箱不经常使用，因前期客户来料加工件经客户裁剪出五金端子（铜质），裁剪折弯的五金端子表面镀层存在破损无法通过中性盐雾试验[1][1]。3 月下旬，客户联系富鼎公司要求对五金端子加工处理，处理后要能通过中性盐雾试验富鼎公司按客户要求取回五金端子后，首先使用生产线上的 GT-2 水相封孔剂对小部分五金端子浸泡，再用小型烘箱烘干，经中性盐雾试验仍无法通过。富鼎公司联系日常供应封孔剂的广州天至公司帮忙解决，广州天至公司在该公司原产品 SCF109 油相封孔剂的基础上通过勾兑后的封孔剂经富鼎公司试验能通过中性盐雾试验，富鼎公司决定使用工业烤箱对浸泡封孔剂的五金端子进行烘干。事故发生前广州天至公司共向富鼎公司提供 3 桶勾兑的封孔剂（两桶 20L，一桶 15L），勾兑的封孔剂不属于广州天至公司常规

[1][1]中性盐雾试验：是一种广泛应用的环境测试，用于测试一种产品的耐腐蚀性和防护性能，以及在特定环境中的可靠性和耐用性。

经营产品，是专门为富鼎公司解决此批五金端子电镀问题而勾兑的。经调查，广州天至公司勾兑的封孔剂为赠予富鼎公司使用，并未收取任何费用，且在送货时已告知富鼎公司勾兑的封孔剂含异丙醇。

4. 操作流程。事发时由梁敏操作工业烤箱对五金端子进行烘干，具体的工艺流程为：打开工业烤箱开关→设定烤箱温度（90℃）→检查工业烤箱热量→五金端子放到纱网上→纱网的五金端子放到盛有封孔剂的容器浸泡 3-5 秒→浸泡后的五金端子悬挂在架子沥干（目测不滴）→五金端子倒进不锈钢盘摊开→放进工业烤箱内烘干。

5. 安全管理情况。富鼎公司有制定本单位《全员安全生产责任制》《安全教育培训制度》《隐患排查治理制度》《安全风险分级管控制度》等，但未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未制定工业烤箱安全操作规程，未对操作人员梁敏进行安全生产教育培训，未对采用的新材料（新品封孔剂）了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。

（三）事故发生经过

经综合查看 B 车间滚镀收料区及滚镀后的监控视频，并对事故关联人员的谈话笔录了解到：

2023 年 4 月 8 日 16 时 40 分许，位于 A 车间的电镀线投料员周冬明完成工作，开始对厂房周边进行卫生清洁。周冬明清洁卫生途经 B 车间时，看到梁敏正在对工件（五金端子）进行烘干作业，周冬明问梁敏是否需要帮忙，梁敏

便让周冬明将装在盒子里的工件倒在纱网上，梁敏陆续将浸泡后沥干的工件放进工业烤箱烘干（共8盘工件），梁敏把工件放进工业烤箱后，随即前往公司饭堂用餐，周冬明继续在B车间收拾卫生。收拾完卫生后，周冬明坐在正对工业烤箱前方约6米处的卡板上休息。17时33分，运行中的工业烤箱突然发生炸裂，周冬明瞬间被冲飞到靠墙前方的脚踏板上，烤箱内的五金端子表面着火燃烧。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组聘请相关技术专家对事故现场及事故工业烤箱进行勘察，具体勘察情况如下:

1.富鼎公司B车间为钢筋混凝土结构，车间长66米，宽9.8米，高7.5米，设计耐火等级为二级。事发时，涉事车间大部分空置（图3）。



图3 事故B车间

2.事故工业烤箱位于B车间进门右侧，工业烤箱已损坏解体（图4），烤箱设有热风循环系统，排气孔与外界连通，生产过程中为常压运行。



图 4 工业烤箱损坏解体

3.现场查看盛装五金端子托盘，盘内无燃烧灰烬，无可燃物高温碳化痕迹，工业烤箱周围散落灭火器干粉（图5）。



图 5 托盘无燃烧灰烬、无高温碳化痕迹

4.（1）工业烤箱旁散落悬挂浸泡五金端子的挂架及盛装五金端子的塑料盒子和浸泡五金端子使用的塑胶容器（图6）；



图 6 挂架、盒子和容器

（2）现场留下事故发生时使用的封孔剂，封孔剂无相关危险化学品安全标签（图 7）。



图 7 事故使用的封孔剂

5. 工业烤箱炸裂解体，周冬明被冲击波瞬时冲飞砸到墙上后倒在靠着墙的脚踏板上（图 8）。



图 8 周冬明被冲飞后所处位置

6.涉事设备基本情况。（1）涉事设备为热风循环烘箱，又称工业烤箱，于 2015 年购买，该设备曾在深圳市电利佳五金制品有限公司使用，因深圳公司搬迁，生产设备一并搬迁至富鼎公司。由于涉事工业烤箱损坏严重，事故调查组无法对工业烤箱进行测量，根据富鼎公司提供的产品介绍书了解到，该设备主要参数信息如下:

型号：PJ-KX-001 烤箱；生产厂家：深圳市鹏杰精密仪器有限公司；内尺寸：高 1600mm×宽 1400mm×深 850mm；外尺寸：高 1850mm×宽 1680mm×深 980mm；内胆为 1.0mm 不锈钢，外壳 1.5mm 厚冷扎板制作；保温用进口 80K 西斯尔岩制作（厚 50mm）；运风方式为水平循环热风，风叶用 10.5 寸猎笼风叶轮，升捷马达 1HP 各一个；加热采用台式发热丝，10KW 分两段加热；设计温度为常温-200℃；双开门开底式；工业烤箱由烘盘、保温层、烘车、行走架、压紧、进风口、循环风机、控电柜、显示器、温度传感器、控制按钮等零部件组成（图 9）。



图 9 工业烤箱原样

（2）工业烤箱工作原理：通过数显仪表与温感器的连接来控制温度，采用热风循环送风方式，风源由送风马达运转带动风轮经电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用（图 10）。

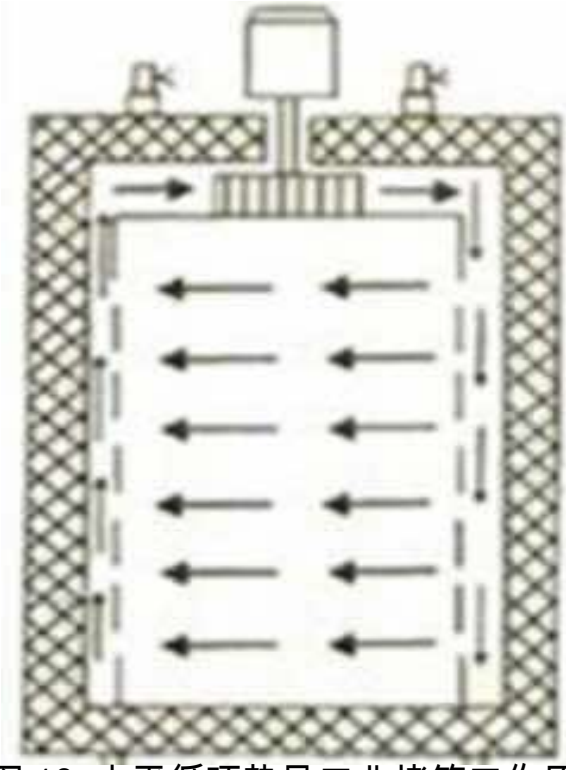


图 10 水平循环热风工业烤箱工作原理

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本起事故共造成周冬明1人死亡，2023年4月8日，东莞市水乡中心医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442020305650）显示：周冬明死亡原因为“特重型颅脑外伤”。

2.经统计，目前本次事故造成的直接经济损失约人民币158万元。

（六）其他情况

事故发生当天，未遇突发强降雨、台风、强对流天气及地震、地质灾害等自然灾害，也无因厂房地势、周边风险厂房坍塌、突发停电等引起的事故灾害。无出现有毒气体化学毒物污染水源、环境情况。未出现恶意炒作、不良社会舆论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月8日17时45分，麻涌应急指挥中心接到镇消防大队报告，位于东莞市麻涌镇广麻大道126号富鼎公司着火，有人受伤。接报后，麻涌应急管理分局值班人员立刻将事故相关情况向应急分局领导及镇领导汇报，镇领导组织消防、应急、医院、公安、麻三村委有关人员第一时间赶到现场开展应急处置。经现场确认：富鼎公司备用生产车间一工业烤箱炸裂造成1人当场死亡。同时，值班人员于当天将事故情况报送至市应急指挥中心，此次事故信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报等情况。

（二）事故现场应急处置情况

17时33分许，涉事烤箱发生炸裂后，富鼎公司保安杨炎辉、业务员梁敏和安全管理员杨威等人赶到事故现场，并马上组织救火。17时36分许，工业烤箱内明火被扑灭。生产部负责人刘亮灯清点现场人数时发现少了一人周冬明，于是发动大家一起寻找。最终，杨威在车间烤箱前方的一个靠着墙的脚踏板上面找到周冬明，梁敏把周冬明抱起平放在脚踏板上，杨炎辉对周冬明检查发现其还有微弱心跳刘亮灯随即拨打120救援电话并通知公司总经理方敏。17时45分许，救护车到达现场，经医护人员检查确认，周冬明已经死亡。

接报事故后，麻涌镇应急、公安、消防、医院、麻三村委会等部门到达现场进行处置，启动应急预案，及时向市应急管理局报告了事故初步情况，控制事故现场，对相关人员进行问询，组织人员和属地村委协调处理死者善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

4月9日上午，麻涌镇镇长、镇分管安全生产副书记组织应急、生态环境、消防、住建、经济发展、麻三村在富鼎公司事故现场召开事故警示教育现场会，要求企业加强排查，避免类似事故发生。近期，麻涌镇综治部门、公安部门、应急部门协调富鼎公司，做好死者家属安抚维稳工作。

事故发生后，富鼎公司积极与死者家属沟通协调，并通过调解与死者家属达成一致意见，签署了《人民调解协议

书》，双方约定富鼎公司于2023年4月10日至4月13日期间，通过银行卡转账的方式，分四次向死者儿子周奥成支付人身伤亡赔偿款人民币138万元，现已赔偿完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，麻涌镇立刻启动工贸行业生产安全事故应急预案，第一时间组织有关部门、有关人员赶赴事故现场开展救援、应急处理工作，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组及相关技术专家对提取的物证、书证、证人证言、检测鉴定结论、现场勘察、视频资料等进行系统分析和研究，确定事故直接原因是：烘烤的五金端子表面残留含有异丙醇的封孔剂，在工业烤箱持续加温过程中，异丙醇快速挥发出的可燃性蒸气，在循环热风作用下与空气混合形成爆炸极限范围内混合物，爆炸性混合物遇到高热发热丝炽热表面引起燃烧爆炸，巨大冲击能量击飞附近休息的周冬明，造成周冬明特重型颅脑外伤死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2023年4月10日，事故调查组委托具备检验检测资质的广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司[1][1]对富鼎公司五金端子使用的浸泡封孔剂进行抽样检测，检测类别：挥

[1][1]广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，《检验检测机构资质认定证书》（证书编号：201719030556），发证日期：2017年07月18日，有效期至：2023年07月17日，发证机关：广东省质量技术监督局。

发性有机物成分分析。2023 年 4 月 11 日，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具《检测结果报告》（AYDS【检】字 2023 第 JC04011 号），具体检测结果为：顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比异丙醇为 72.09%，顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比为 27.91%（图 11）。

三、检测结果

顶空气中总挥发性有机组分峰面积百分比（%）		72.09	顶空气中空气和水等无机组分峰面积百分比（%）		27.91
检出的挥发性有机组分名称	CAS 号	峰面积百分比（%）	检出的挥发性有机组分名称	CAS 号	峰面积百分比（%）
苯	71-43-2	未检出	正己烷	110-54-3	未检出
1,2一二氯乙烷	107-06-2	未检出	三氯乙烯	79-01-6	未检出
异丙醇	67-63-0	72.09			

图 11 封孔剂挥发性有机物成分分析检测结果

2.2023 年 4 月 13 日，事故调查组委托化学工业合成材料老化质量监督检验中心[1][1]对富鼎公司五金端子使用的浸泡封孔剂进行抽样，对封孔剂的危险性鉴定。2023 年 4 月 20 日，化学工业合成材料老化质量监督检验中心出具《化学品危险性鉴定分类报告》（NO.WH23040128），危险性试验鉴定结果为：封孔剂的闭杯闪点为 15.0℃，且初沸点大于 35℃。化学工业合成材料老化质量监督检验中心根据《化学品分类和标签规范》（GB300000 系列标准）分析，封孔剂属于易燃体，类别 2。封孔剂达到了《危险化学品目录（2015）》中危险化学品的确定原则[2]，属于危险化学品

[1][1]化学工业合成材料老化质量监督检验中心，《检验检测机构资质认定证书》（编号：190014231687），发证日期：2019 年 03 月 29 日，有效期至：2025 年 03 月 28 日，发证机关：中国国家认证认可监督管理委员会。

[2][2]《危险化学品目录（2015）》：一、危险化学品的定义和确定原则 1.物理危险 易燃液体：类别 1、

（图 12）。



鉴定结果（Conclusion）	
危险性识别（Hazard identification）：根据《化学品分类和标签规范》（GB30000系列标准），对广东瑞泰应急管理科技有限公司送检的“封孔剂”样品进行危险性试验和资料查询分析，该样品属于易燃液体，类别2。 以上危险性的“易燃液体，类别2。”达到了《危险化学品目录（2015版）》中危险化学品的确定原则，本品属于危险化学品。 （检测报告专用章） 签发日期：2023年4月20日	
鉴定依据 Criteria	1.《化学品分类和标签规范》（GB30000系列标准）； 2.《危险化学品目录（2015版）》
备注 Note	以上分类为该化学品的最低危险性分类。

图 12 封孔剂危险性鉴定结果

3.经查阅异丙醇的 MSDS（技术说明书），异丙醇为易挥发的低闪点易燃液体，其理化性质：无色挥发性液体，闪点：11.7℃（CC），沸点 82.5℃，自燃点 455.56℃，蒸气相对密度 2.08，其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限为 2.0~12.7％。遇热、明火、氧化剂易燃烧爆炸。

（三）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场周围环境勘查、相关视频资料分析、炸裂形成痕迹分析等，排除了人为故意破坏、故意纵火、突发灾害因素影响和制造爆炸案件的嫌疑；本次事故未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。

（四）间接原因分析

富鼎公司未落实安全生产主体责任。一是未对工业烤箱

类别 2、类别 3。

进行安全风险辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；二是未采取技术、管理措施，未及时发现并消除五金端子浸泡危险化学品（封孔剂）烘烤的事故隐患；三是采用新品封孔剂，未按规定了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对操作人员（梁敏）进行专门的安全生产教育和培训，未制定工业烤箱安全操作规程；四是使用危险物品（新品封孔剂），未执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，未建立专门的安全管理制度，未采取可靠的安全措施。

四、有关责任单位履职情况

（一）事故单位

富鼎公司未落实安全生产主体责任。一是未对工业烤箱进行安全风险辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施[1][1]；二是未采取技术、管理措施，未及时发现并消除五金端子浸泡危险化学品（新品封孔剂）烘烤的事故隐患[2][2]；三是采用新品封孔剂，未按规定了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对操作人员（梁敏）进行专门的安全生产教育和培训[3][3]，未根据实际制定工业烤箱安全操作规程[4][4]；四是使用危险物品（新品封孔

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[4][4]《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》GB14443-2007 第9.1条：烘干室运行前，应制订安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。

剂），未执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，未建立专门的安全管理制度，未采取可靠的安全措施[5][5]。

（二）事故相关单位

广州天至公司向富鼎公司提供的新品封孔剂属于危险化学品，其未按规定提供与其勾兑的危险化学品（新品封孔剂）相符合的化学品安全技术说明书，未在新品封孔剂外包装上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签[1][1]；广州天至公司经营许可范围不包含危险化学品，其涉嫌在未取得危险化学品安全生产许可手续[2][2]情况下擅自从事勾兑危险化学品（新品封孔剂）的违法行为。

（三）有关监管部门

东莞市麻涌镇麻三村村民委员会，作为事发单位安全生产属地监管单位，负责辖区内企业的日常巡查、安全监督整治、安全生产宣传和规模以下企业全覆盖安全检查等工作。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共检查企业 1038 家次，排查并督促整改隐患 2183 项。经调查，富鼎公司自正式投产后未向麻三村报备。截至事故发生前，麻三村未对富鼎公司开展过安全生产检查监督工作，存在日常巡查摸排工作不细致，全覆盖检查工作不落实的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款:生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

[1][1]《危险化学品安全管理条例》（2013 修订）第十五条第一款：危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

[2][2]《危险化学品安全管理条例》（2013 修订）第十四条第一款：危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.东莞市富鼎金属表面处理有限公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.方敏，男，群众，现任富鼎公司的实际主要负责人，负责公司的全面工作，2022年1月至今以来任现职。方敏未履行主要负责人职责，未组织制定本单位工业烤箱的安全操作规程；未落实安全风险分级管控工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定[1][1]。方敏对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.刘亮灯，男，群众，现任富鼎公司生产部负责人，负责公司的生产运营及安全生产工作，2022年10月至今任现职。刘亮灯未履行安全生产管理人员职责，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定[2]。刘亮灯对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（二）其他处理建议

1.广州天至环保科技有限公司违反了《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款、第十四条第一款的规定，建

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

议函告广州市海珠区应急管理局依法对其进行调查处理。

2.建议由麻涌镇分管安全生产的领导约谈麻三村村民委员会分管安全生产的副书记，敦促麻三村委会加强村辖区企业安全生产属地监管工作，及时摸清企业底数，强化新进企业安全生产监督检查工作。

3.建议麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长组织对富鼎公司主要负责人进行约谈，督促企业落实整改，全面落实安全生产主体责任。

4.建议由麻涌镇安委办主任、应急管理分局局长对麻涌应急分局执法股股长进行约谈，敦促其做好各村（社区）属地安全监管工作的指导、督促工作，有效预防、减少生产安全事故的发生。

六、事故主要教训

（一）富鼎公司安全生产管理不到位，未对使用新材料的危险性进行充分辨识，在未采取相应防范措施情况下盲目组织生产；企业管理人员缺乏安全管理能力和水平，未严格落实各项安全生产管理制度，未制定工业烤箱安全操作规程；未严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定使用危险化学品，未建立健全相应的安全管理规章制度和岗位安全责任制度；对从业人员的安全教育和岗位技能培训不到位，未能确保从业人员切实掌握本岗位的安全防护知识和技能。

（二）村（社区）开展规模以下企业安全监管工作不严不实，对新进企业的摸排工作力度不足，规模以下企业底

数没有实时更新，安全生产监管全覆盖工作还须进一步加强。

七、事故整改和防范措施

烤箱烘干设备属于常用工业生产设备，用途广泛，长期高温高热、高能耗，设备老化快、故障高，且烘烤界质复杂，烘烤过程可能会挥发各种有毒有害、易燃易爆气体，易发生火灾、爆炸、触电、中毒等安全事故，日常使用未能引起企业重视，经常发生严重安全事故。为了进一步防范和遏制企业涂层烘干设备生产安全事故发生，提出如下防范及措施:

（一）企业要严格落实安全生产主体责任，一是要建立工业烤箱安全管理制度以及作业人员的安全培训、应急演练、安全考核等工作机制，全年持续开展安全隐患自查自纠；二是要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对烤箱使用中的安全管理，规范企业危险化学品使用安全管理，加强对企业从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底；三是要对烤箱进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；四是要加强安全警示教育培训，进一步加大安全宣传教育力度，提高全社会风险意识，切实有效提高从业人员的安全素质和应急技能。

（二）烘干设备使用企业应严格落实《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）要求，根据实际制订安全操作规程，烘干室操作人员要经过专业安全技术培训，严格遵守工业烤箱启动通风操作程序，保持

烘干室内部清洁，在存在事故危险的部位设置安全标志或涂有安全色，每一年至少进一次烘干室通风系统、加热系统、电气与控制系统的安全性能检测，并记入档案。

（三）麻三村委会要开展事故警示工作，务必要教育辖区内同类型企业吸取本次事故的深刻教训，认真查找工作不足，继续加大安全生产检查培训工作力度，组织研究分析辖区内安全生产形势，加强摸排并对重点监管企业和安全管理“散、乱、差”的企业加大巡查频次和检查力度。

（四）麻涌应急管理分局要依据《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）的要求，结合全市工贸和危险化学品企业安全生产管理基础提质专项行动，从即日起开展企业烘干设备专项整治工作，着重针对烤箱的安装位置、超温报警、可燃气体浓度监测、安全通风监测、加热联锁、安全泄压装置等开展执法检查，对存在重大安全隐患的企业，一律依法责令停产停业整顿，防范和遏制企业烘干设备生产安全事故发生。