茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名胜利石化水泥有限公司“10·3”一般车辆伤害事故调查报告

2022年10月3日04时45分许，我区环市北矿西路1号茂名胜利石化水泥有限公司1号混合材棚内发生一起一般车辆伤害事故，事故共造成1人死亡，直接经济损失约141万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区应急管理局、区公安分局、区司法局、区总工会、茂南石化工业园管理中心等单位的有关人员组成的茂名市茂南区茂名胜利石化水泥有限公司“10·3”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.茂名胜利石化水泥有限公司（以下简称胜利水泥公司）；统一社会信用代码：91440900736192869E；法定代表人：刘某圣；成立日期：2002 年 03 月 19 日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：茂名市环市北矿西路 1 号；经营范围：许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；再生资源销售；轻质建筑材料销售；资源循环利用服务技术咨询；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.茂名市诚祺工程机械有限公司（以下简称诚祺机械公司）；统一社会信用代码：91440902MA5704YMX5；法定代表人：杨某娣；成立日期：2021 年 08 月 17 日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：茂名市茂南区羊角镇南香厚禄陂村 85 号房屋 201 房；经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；水污染治理；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）。

（二）工程承揽情况

2022 年 4 月 15 日，胜利水泥公司与诚祺机械公司签订《上料承包合同》，由胜利水泥公司将厂区内所有原燃材料及熟料打堆、转运、上料、装车，作业现场、路面卫生清理及吊机械、吊球链工作发包给诚祺机械公司负责，合同承包期限从 2022 年 4 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止。另外胜利水泥公司与诚祺机械公司签订了《安全协议书》《现场施工安全交底记录》，对各自的安全生产责任进行了明确。

（三）事故现场基本情况

事故现场位于胜利水泥公司厂区中心偏东位置的 1 号混合材棚，其东靠新熟料库和化验室，南靠旧熟料库，西面为制成车间旧空压机房区域，北邻烧成车间煤磨区域。该材棚总面积约为 5500 平方米，主要用于堆放石膏、砖渣等水泥混合材料，平时水泥混合材料上料工作也在该棚为操作。

1 号混合材棚门口及内部贴有“注意安全、当心落物、当心车辆”等危险警示标志。

（四）事故车辆基本情况

车辆品牌：徐工/XCMG，车辆名称：轮式装载机，车辆型号：LW500HV，合格证编号：022016295，车辆识别代码/车架号：XUG0500HLLCB10440162OE031749，发动机型号：WP10G220F341，发动机编号：1620E031749，燃料种类：柴油，核定功率：162kw，整机外形尺寸（长 x 宽 X 高）：8425×3016×3515mm，卸载高度：

3100~3780mm，轮胎数：4个，轮胎规格：23.5-25-16PR，轮距：2250mm，轴距：3200mm，额定载重：5000kg，整机质量：17000±300kg，最高行驶速度：40km/h，车辆制造单位：徐工集团工程机械股份有限公司，出厂日期：2020年6月15日，购进日期：2022年4月19日诚祺公司向广州市天汇徐科工程机械有限公司购进该台二手装载机，使用单位：诚祺公司。

（五）事故现场有关人员情况

1.谭某创（死者），男，53岁，汉族，胜利水泥公司制成车间一班库底放料工人，事发时为现场作业人员。

2.谢某娟，女，45岁，汉族，胜利水泥公司制成车间一班上料工人，事发时为1号混合材棚仓库当班上料作业人员。

3.龚某芳，男，60岁，汉族，诚祺机械公司员工，事发时为1号混合材棚驾驶轮式装载机作业人员。

4.程某汉，男，48岁，汉族，胜利水泥公司制成车间一班班长，事发时为参与现场救援处置人员。

5.苏某兴，男，43岁，汉族，胜利水泥公司调度员、安全员，事发时为参与现场救援处置人员。

（六）事故当天天气情况

2022年10月2日夜间至3日凌晨茂南区夜间最高气温29℃，最低气温24℃，风力1-2级，阵雨转多云。

（七）相关单位履职情况

1.茂南石化工业园管理中心。茂南石化工业园管理中心作为功能区管理部门，成立了安全生产工作领导小组，明确安全生产

工作职责，定期召开安全生产工作会议，对园区安全生产形势作出研判和工作部署，推进园区企业落实企业安全生产主体责任。结合各时期、各阶段的中心工作，认真落实区委、区政府、区应急管理局等关于安全生产工作的文件精神，定期对园区内各企业进行安全隐患排查，积极配合各相关部门对园区企业安全生产联合检查工作，督促、跟进、指导企业完成隐患问题的整改。截止至2022年10月3日，茂南石化工业园管理中心分别于1月14日、2月16日、3月9日、5月17日对胜利水泥公司进行了安全生产检查，共发现安全隐患问题10项，已全部督促企业完成隐患问题整改，其已履行了属地安全监管职责。

2.茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为安全生产综合监督管理部门，结合工作实际，按照《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，并且按照计划对工矿商贸企业进行了安全生产监管检查。截止至2022年10月3日，茂南区应急管理局共检查工矿商贸企业227家次，发现隐患问题551项，已督促企业完成安全隐患整改468项，已履行了日常安全生产监管职责。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 2 日 23 时，胜利水泥公司制成车间一班班组人员正常生产作业。23 时 30 分许，谭某创到达胜利水泥公司库底放料工作岗位。10 月 3 日凌晨 0 时，诚祺机械公司装载机司机龚某芳到达胜利水泥公司 1 号混合材棚驾驶装载机进行上料作业。3 时至 4 时许，谭某创到 3 号水泥磨后面仓库参与清理超细粉库底卫生。4 时 40 分许，谭某创将清理的超细粉物料装到斗车中，然后拉着斗车前往 1 号混合材棚倾倒超细粉物料。4 时 45 分许，谭某创到达 1 号混合材棚，从靠近北面的西门进入 1 号混合材棚，拉着斗车往上料口方向走去。此时龚某芳驾驶装载机正在 1 号混合材棚上料口附近进行上料作业，谭某创拉着斗车从装载机后方经过前往上料口，装载机在倒车的过程中将处于装载机后方视野盲点的谭某创撞倒并碾压谭某创的头部，谭某创受伤经抢救无效后死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生时，龚某芳发现撞到人后，立即停车通知 1 号混合材棚上料、收料班房内的当班上料工谢某娟。谢某娟走出去班房后看到一个人躺在地上，马上用对讲机通知班长程某汉到现场查看。程某汉接报事故信息后，立刻跑过去 1 号混合材棚，发现其班组员工谭某创躺在地上，于是马上跑到公司中控室，将事故情况告知中控员陈某丽。陈某丽随即电话通知当班调度员（安全员）苏某兴。苏某兴接报事故信息后立即启动应急预案，第一时间拨打了 120 急救电话，并通知公司领导和茂南石化工业园管理中心

领导，然后赶往事故现场进行应急处置。5 时 20 分许，茂名市人民医院的救护车和医护人员到达现场对谭某创进行抢救。十几分钟后，谭某创经现场抢救无效死亡，随后现场医生拨打了 110 电话进行报警。5 时 46 分许，城北派出所接到 110 转来警情。

接报事故信息后，城北派出所、茂南石化工业园管理中心、区应急管理局、市公安局茂南分局等部门的领导及工作人员陆续赶赴现场，开展事故应急处置和善后工作。区应急管理局于 6 时 39 分许向区总值班室和市应急管理局上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、城北派出所、茂南石化工业园管理中心、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，诚祺机械公司、胜利水泥公司与死者谭某创的家属在茂南石化工业园管理中心和城北派出所的牵头协调及法律工作者的指导下进行协商调解。2022 年 10 月 4 日，胜利水泥公司与死者谭某创的家属签订《协议书》，由胜利水泥公司代诚祺机械公司在本协议签订之日起一个工作日内一次性向死者谭某创的家属支付谭某创的死亡赔偿金、被抚养人生活费、丧葬费、精神抚慰金等共计人民币 140 万元。目前，事故赔偿款已全部支付到位，事故善后处理工作已基本完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。


（五）事故人员伤亡情况和直接经济损失

1. 人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡：谭某创，男，汉族，53 岁，胜利水泥公司制成车间一班员工。

2. 直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115 号)等规定，核定事故直接经济损失约 141 万元。


三、事故现场勘验情况

事故现场位于胜利水泥公司 1 号混合材棚南边靠近上料口

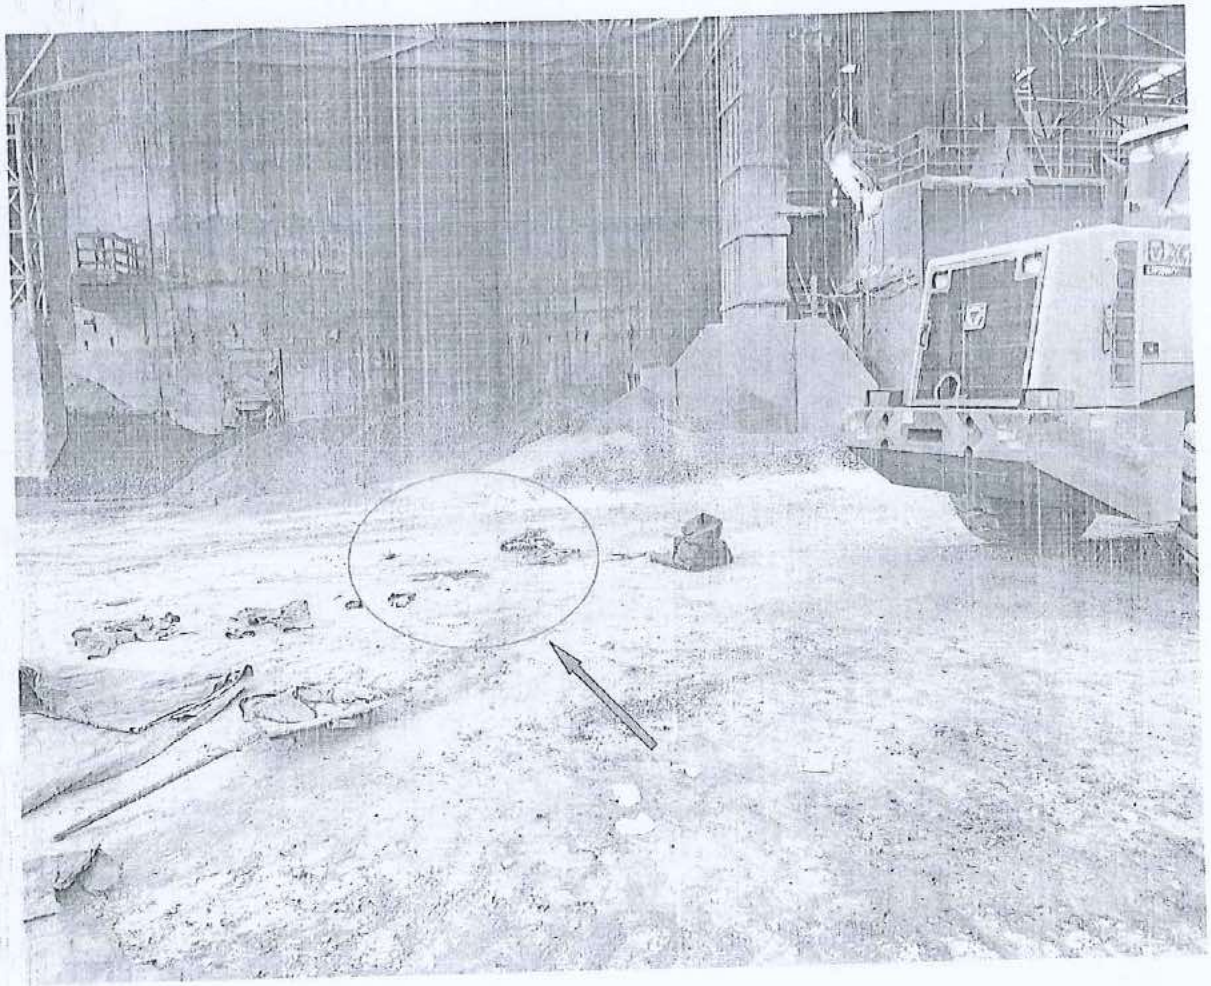

附近位置：

（图 1　涉事装载机碾压谭某创的位置）

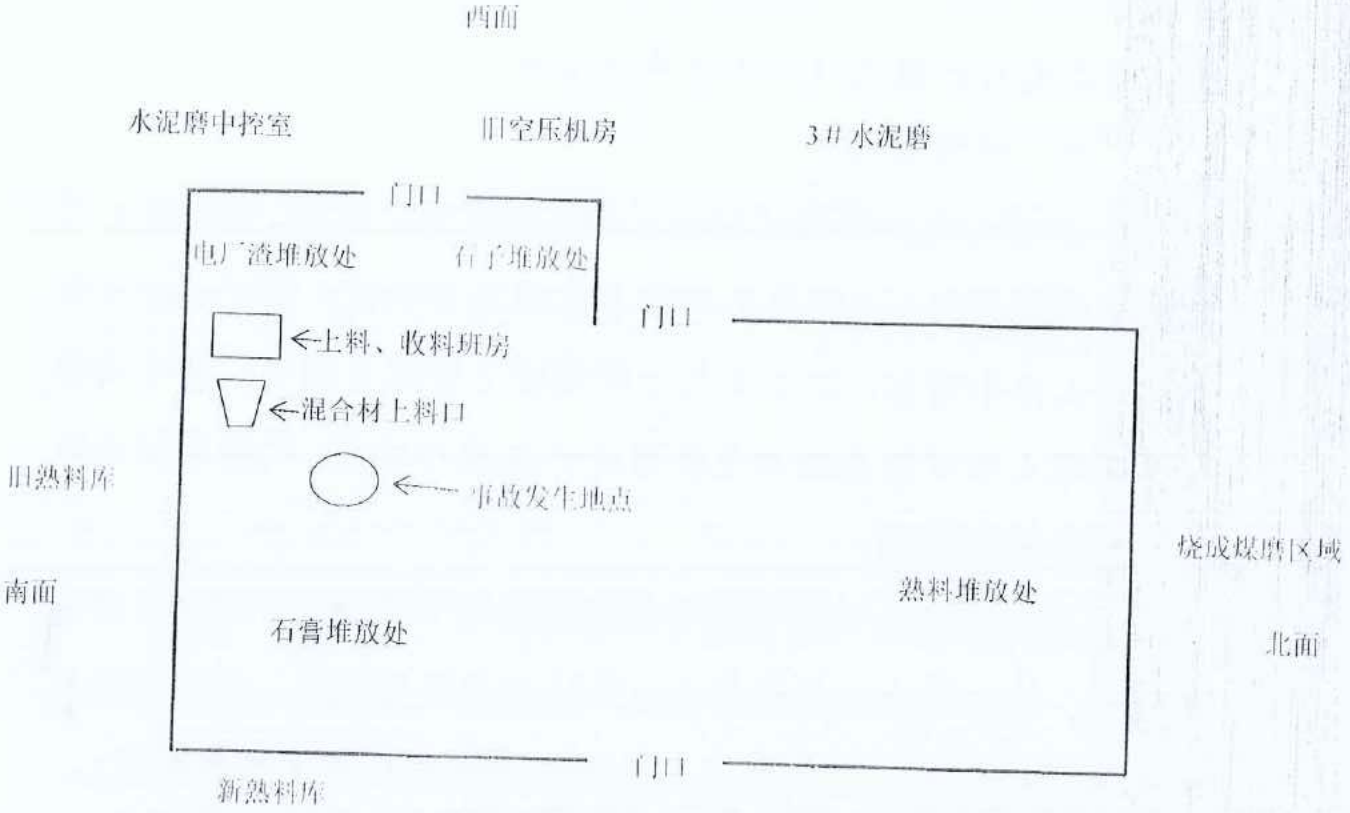

（图2　胜利水泥公司1号混合材棚平面图）

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1. 龚某芳安全意识淡薄，在现场存在交叉作业的情况下，驾驶装载机作业过程中未注意作业区域周边环境和行人，未能及时发现谭某创进入装载机后方区域，在未察明车后情况和确认安全下倒车，将处于装载机后方视野盲区的谭某创撞倒并碾压致其死亡。

2. 谭某创安全意识淡薄，违反公司管理规定，在未与当班装载机司机龚某芳沟通的情况下进入铲车作业区域，且没有按要求

向装载机司机照灯示意提醒，擅自从装载机后方视野盲区前往上料口倾倒物料时被装载机倒车碾压致死。

（二）间接原因

1. 诚祺机械公司落实安全生产主体责任不到位，未制定全员安全生产责任制，未健全公司安全生产规章制度；督促、检查安全生产工作不到位，对交叉作业现场安全管理不到位，没有安排安全管理人员对装载机作业现场进行监管与协调，未能及时消除生产安全事故隐患。

2. 胜利水泥公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对交叉作业现场安全生产检查督促不到位，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名胜利石化水泥有限公司“10·3”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1. 诚祺机械公司虽然建立了安全管理机构，制定了安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等，有组织员工进行安全生产教育和培训并开展应急演练，但落实安全生产主体责任不到位，未制定全员安全生产责任制，未健全安全生产规章制度，督促、检查安全生产工作不到位，对交叉作业现场安全管理不到位，没有安排安全管理人员对装载机作业现场进行监管与协调，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任。建议

由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其做出行政处罚。

2. 胜利水泥公司制定了全员安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案和安全教育培训计划等，有定期组织员工进行安全生产教育和培训并开展应急演练，但对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对交叉作业现场安全生产检查督促不到位；对员工安全教育培训不到位，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有次要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其做出行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 杨某娣，诚祺机械公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，未组织制定公司全员安全生产责任制，未健全公司安全生产规章制度，督促、检查公司的安全生产工作不到位，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其做出行政处罚。

2. 刘某圣，胜利水泥公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，召开安全生产会议，组织制定生产安全事故应急预案及应急演练。事故发生后，指示全公司立即启动应急救援预案，要求各部门全力开展救援工作，采取有效措施，组织

施救，积极做好各项救护及善后工作。其履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

3. 苏某兴，胜利水泥公司安全员、调度员，作为当班安全管理人员，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对交叉作业现场安全生产检查督促不到位，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，履行安全生产管理人员工作职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其做出行政处罚。

4. 程某汉，胜利水泥公司制成车间一班班长，没有履行好对班组员工的安全管理职责，对事故的发生负有责任，建议由胜利水泥公司按照公司管理规定对其进行处理。

5. 龚某芳，诚祺机械公司装载机司机，安全意识淡薄，驾驶装载机作业过程中未注意作业区域周边环境和行人，在未察明车后情况和确认安全下倒车，将处于装载机后方视野盲区的谭某创撞倒并碾压致死，对事故的发生负有责任，建议诚祺机械公司按照公司管理规定对其进行处理。

6. 谭某创，胜利水泥公司制成车间一班员工，安全意识淡薄，违反公司管理规定，在未与当班装载机司机龚某芳沟通的情况下进入铲车作业区域，且没有按要求向装载机司机照灯示意提醒，对事故的发生负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化建材行业安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议：

一、胜利水泥公司要高度重视安全生产工作，认真学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立以人为本、生命至上的安全发展理念；要深刻汲取事故教训，加强全员安全教育，对全厂职工、外包工程作业人员要进行岗前培训，特别突出岗位操作规程、注意事项、事故警示教育等内容，全面提高作业人员的安全意识和防范意识；加强外包单位安全生产工作的统一协调、管理，强化作业现场安全生产监管工作，扭转事故多发局面。

二、事故相关单位要严格落实安全生产主体责任，严防事故再次发生。要强化从业人员的安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，确保安全技术交底取得成效，切实提高从业人员风险防范和自我保护能力，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉规章制度和作业操作规程；要积极开展隐患排查治理工作，加强对作业现场存在的安全隐患并采取有效措施、落实专人、明确时限进行整改，确保作业安全；要切实加强作业施工现场的安全监管和巡查力度，对现场涉及到危险作业、交叉作业的，要安排专人进行监护，要及时发现并制止纠正现场作业人员的危险违章违规作业行为。

三、茂南石化工业园管理中心要总结事故教训，切实加强属地管理，全面加强本行政区域安全生产工作，督促辖区内企业全

面辨识机械设备安全风险，全面排查机械设备安全隐患，构建风险管控和隐患排查治理双重预防机制；督促辖区内企业认真组织开展从业人员安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉事故应急处置措施。

四、各镇街和各相关部门要切实履行属地和行业监管职责，进一步开展机械设备安全整治专项行动。一是深入开展排查整治，发现的安全隐患和问题要进行全面梳理，建立台账，逐项整改落实，抓好闭环管理。二是统筹推进专项治理，落实属地监管和行业监管职责，统筹推进机械设备安全整治工作。三是推动企业落实安全生产主体责任，督促辖区和行业领域各生产经营单位深刻吸取我区多起装载机亡人事故教训，对照问题举一反三，认真查找生产安全管理领域存在的问题和短板，落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在萌芽状态，促进我区安全生产工作持续稳定好转。

茂名市茂南区茂名胜利石化水泥有限公司

“10·3”一般车辆伤害调查组（代章）

2023年1月31日