香洲三溪格创集城“9·9”一般触电事故调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2023年12月20日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位概况 1

（二）事故相关单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 7

（五）其他调查情况 9

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 10

三、事故原因分析 10

（一）事故直接原因分析 10

（二）事故间接原因分析 10

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人） 11

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4人） 11

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家） 14

（四）其他处理建议 15

五、事故主要教训 16

六、事故整改和防范措施 16

香洲三溪格创集城“9·9”一般触电事故调查报告

2023年9月9日21时许，香洲区格创集城广场S1地块1栋B座8层一处办公用房装修施工现场发生一起触电事故，造成广东坤建城建设工程有限公司一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，区应急管理局、市公安局香洲分局、区住建局、区人社局、区总工会、凤山街道办、三溪科创城发展中心派员组成事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲三溪格创集城“9·9”一般触电事故是一起因企业未落实安全生产主体责任和现场作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.广东坤建城建设工程有限公司（以下简称“**坤建城公**

司”），社会统一信用代码：91440101MA9UM7GM1U，住所：广州市增城区中新镇乌石村乌石二路11号201，成立日期：2020年6月11日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，建筑业资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级等，公司主营业务：房屋建筑工程施工，室内装饰、装修等。

2.珠海格创新空间发展有限公司（以下简称“**格创新空间公司**”），社会统一信用代码：91440400MABQHDN99C，住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2601，成立日期：2022年6月17日，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司主营业务：商业综合体管理服务、企业管理咨询等。格创新空间公司负责格创集城广场项目的运营管理。格创新空间公司负责格创集城项目的项目总监为王某。

3.珠海格力物业管理有限公司（以下简称“**格力物业公司**”），社会统一信用代码：914404001925594574，住所：珠海市香洲敬业路88号（旺角商业文化中心）第1栋413～417室，成立日期：1993年1月18日，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司主营业务：物业管理等。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.坤建城公司建立了安全生产管理制度、临时用电安全措施和各工种安全操作规程。坤建城公司任命庄某某为施工现场负责人，负责该公司在格创集城广场租赁区域的室内装

修施工及安全生产管理。

但该公司存在以下问题：

（1）未建立全员安全生产责任制。

（2）未制定安全生产教育培训计划；安全生产教育培训弄虚作假，教育培训记录和技术交底中的多名授课人或交底人均表示未进行过相关授课和技术交底，且记录中的签名系他人伪造；工人未经考核合格直接上岗作业，工人未能掌握本岗位的安全操作技能。

（3）未严格落实特种作业管理，水电安装工林某1未持有特种作业操作证（电工作业）进行照明线路接线安装作业。

（4）未采取措施消除9月9日晚林某1带电进行接线作业的事故隐患。

（5）未按照合同约定向格创新空间公司进行装修报备，也未将装修情况告知格力物业公司，私自安排工人进入租赁区域进行装修施工。

2.格创新空间公司建立健全了全员安全生产责任制和安全生产规章制度，设置了专职安全生产管理人员，同格力物业公司签订了《格创新空间运营项目物业服务合同》，约定由格力物业公司为格创集城广场实施现场物业服务和管理，管理内容包括协助做好入驻企业装修监管、装修验收等。格创新空间公司同坤建城公司签订了《产业用房租赁合同》《装修承诺书》《装修消防安全责任书》《入场作业安全承诺书》，约定了双方在坤建城公司装修施工期间的安全生产

责任。

2023年以来，格创新空间公司法定代表人、董事长樊某某组织召开了安全生产专题会议，带队开展了“五一”节前安全检查、端午节前安全检查和重大事故隐患专项排查行动周检查工作。该公司负责格创集城广场项目的运营总监王某组织了一次项目运营安全管理培训，并在格创集城广场组织开展了一次重大事故隐患和企业施工安全检查。

但该公司存在以下问题：

（1）未认真开展安全生产检查和隐患排查工作，历次安全生产检查只针对已进行装修报备的区域开展，未对已出租但未进行装修报备的区域开展安全检查。

（2）未对承租单位坤建城公司的安全生产工作统一协调、管理，未对坤建城公司在格创集城广场的租赁区域开展安全检查，坤建城公司未经报备私自进行了20天的装修施工，但作为出租方的格创新空间公司却对此一无所知。

在同坤建城公司签订了租赁合同后，王某未将租赁情况及时告知格力物业公司跟进管理。

3.格力物业公司建立健全了全员安全生产责任制和装修安全管理规定等安全生产规章制度，对已进行装修报备的入场企业开展每日安全巡查并记录。

但该公司存在以下问题：

安全巡查工作存在漏洞，巡查工作仅针对已进行装修报备的区域开展，对其他区域的安全巡查明显缺失。根据格力物业公司提供的安全巡查记录显示，其员工于8月31日至9

月9日期间，每日不同时段都会到8层805-806房进行安全巡查，但仍未发现位于同楼层附近的808房（事发区域）的装修施工，以致未能及时发现并制止坤建城公司未经装修报备私自开展装修的行为。同时，坤建城公司租赁区域存在长时间使用水电情况，格力物业公司未能及时发现该区域存在的未报备施工作业活动并予以制止，安全监管存在疏漏。

（三）事故发生经过

1.事发前的情况

在格创新空间公司运营总监王某的洽谈下，2023年8月10日，格创新空间公司和坤建城公司签订了《产业用房租赁合同》，格创新空间公司将位于香洲区格创集城广场S1地块1栋B座8层808部分办公用房（面积约为262平方米）出租给坤建城公司，租期为1年。8月15日，双方签订了交付确认书，对租赁房屋进行了交付。根据《产业用房租赁合同》约定，坤建城公司在对租赁单元开展装修装饰前，要向格创新空间公司进行装修报备，并领取《装修许可证》《施工人员出入证》[1]。但截至事发前，格创新空间公司及王某本人均未将上述办公用房的租赁情况告知格力物业公司。

坤建城公司于2023年8月20日左右开始自行组织工人进行室内装修，装修项目包括墙面油漆、制作隔间、电气线路敷设、灯具及家具安装等内容，预算总额约为30万元。截至事发前，坤建城公司未就装修装饰情况向格创新空间公司进行过报备，也未将装修情况告知格创新空间公司和格力

[1] 《产业用房租赁合同》附表3-4《装修承诺书》第二项：在进行装修工作前，应向产业服务中心财务部缴纳装修期间的一切装修费用及管理费用，同时向产业服务中心登记领取《装修许可证》《施工人员出入证》等。

物业公司。

2.事发经过

2023年9月9日18时30分许，坤建城公司施工班组一行8人来到格创集城广场S1地块1栋B座8层装修施工现场，召开班前会后便开始施工。当晚，林某1（死者）负责安装其中两间办公室内的顶灯，其他人员均未和林某1在同一房间内施工。20时左右，班组长陈某1从事发房间经过时，看到林某1在事发房间内隔间安装顶灯。21时20分许，工友林某2下班时，从走廊喊林某1一起下班但没有得到回应，因平时林某1负责开车接送工友上下班，经常会早一点下班，所以林某2当时并未在意，就同另外几个工友一起乘电梯下到负一楼车库。林某2等人在车库找到接送车后并未看到林某1，林某2打电话给林某1但一直无人接听，之后，林某2和工友陈某2一起上到8楼施工现场寻找林某1。林某2在事发房间外的走廊上看到房间内有闪光，因当时事发房间并未亮灯，借着走廊上的灯光，林某2看到有人躺在事发房间内隔间的地上，闪光处为林某1佩戴的耳机。来到事发房间的内隔间，林某2看到人字梯倾斜并靠在外窗玻璃上，林某1面部朝下趴在地面上，身上穿着长袖工服和劳保鞋，未佩戴安全帽和手套，眼角有血流出，触摸林某1手脚都是凉的。林某2立即喊来附近的陈某2，让其打电话通知陈某1，随后赶来的工友周某某拨打了120急救电话。林某2等三人根据医生的电话指示对林某1展开急救，大约10分钟后，急救医生到达现场并确认林某1死亡。林某1被确认死亡后，

陈某1在事故现场拨打了110报警电话。

（四）事故现场情况

1.事故发生地点位于格创集城广场S1地块1栋B座8层一间办公室内，该办公室被玻璃窗隔成内外两个隔间。事发位置在内隔间，死者坠地位置在吊顶检修口下方，检修口距离地面约3.1米（见图1、图2）。



图1：事发办公室情况

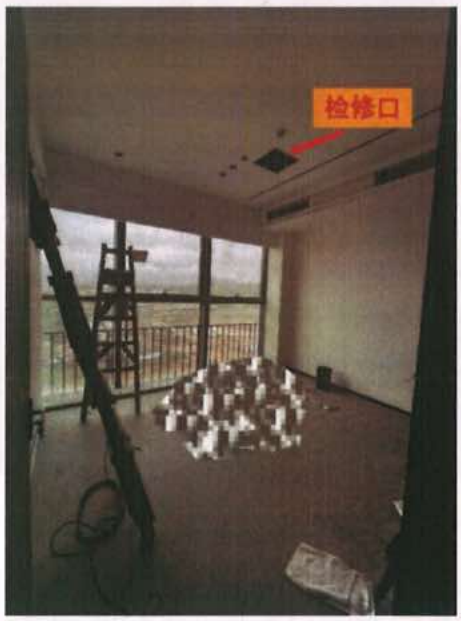


图2：事发办公室内隔间情况

2. 事发办公室内外隔间的照明线路从该办公室总开关箱即分为两路敷设，分别由总开关箱内两个开关控制（见图3）。事发前，内隔间照明线路墙壁开关虽未安装，但此处进出电线直接连接（见图4），已具备通电条件。

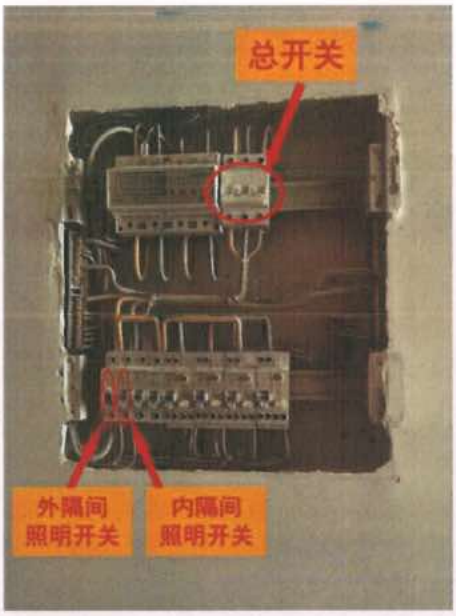


图3：事发办公室电气线路开关箱情况



图4：内隔间照明线路墙壁开关情况

3. 内隔间吊顶检修口处有一路照明线路，线路末端电芯裸露，火线末端电芯有明显电灼烧痕迹。现场闭合办公室电

源总开关和内隔间照明线路开关进行通电测试，检测该照明线路火线末端电芯电压为AC233V。吊顶检修口周边有金属龙骨、螺杆等金属部件（见图5）。



图5：吊顶检修口情况

（五）其他调查情况

根据珠海市公安局香洲分局出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，认定林某1死亡原因为：电击死。根据珠海市公安局香洲分局出具的《林某1尸表检验情况说明》显示，林某1的右拇指背侧、右食指中近节、右中指近节、右手掌均有电流斑样损伤。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者林某1，男，汉族，26岁，广东吴川人，系广东省坤建城建设工程有限公司水电安装工，未持有低压电工作业证，劳动合同期限自2023年8月17日起至水电安装工作完成时终止。根据《居民死亡医学证明（推断）书》判断，死亡原因为：电击死。

事故造成直接经济损失约为178万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，陈某1于22时17分拨打了110报警电话向公安机关报告了事故发生情况，南溪派出所于22时45分向区总值班室报告事故信息，23时2分区总值班室将事故情况通报区应急管理局后，区应急管理局于10日0时6分向市应急管理局报告事故情况。市公安局香洲分局、区应急管理局、凤山街道办、三溪科创城发展中心等部门接报后第一时间赶赴事故现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位事故信息报送和应急救援符合相关规定的要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

林某1安全意识淡薄，其本人未持有电工证，在未断电的情况下，冒险进行带电接线作业，且接线过程中未佩戴绝缘手套等劳动防护用品[2]，其在作业过程中右手不慎触碰到带电的照明线路电芯，身体与周围金属物体形成回路，导致其本人触电身亡。

（二）事故间接原因分析

1.坤建城公司未建立全员安全生产责任制；未制定安全生产教育培训计划，安全生产教育培训弄虚作假，未按规定对工人开展三级安全教育，工人未经考核合格直接上岗作业，工人未能掌握本岗位的安全操作技能；未严格落实特种作业管理，水电安装工林某1未持有特种作业操作证（电工作业）进行照明线路接线安装作业；未采取措施消除9月9日晚林

[2] 《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第10.4.1条 低压不停电的作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。

某1带电进行接线作业的事故隐患；未按照合同约定向格创新空间公司进行装修报备，也未将装修情况告知格力物业公司，私自进行装修施工。

2.格创新空间公司未认真开展安全生产检查和隐患排查工作，历次安全生产检查只针对已进行装修报备的区域开展，未对已出租但未进行装修报备的区域开展安全检查；未对承租单位坤建城公司的安全生产工作统一协调、管理，未对坤建城公司在格创集城广场的租赁区域开展安全生产检查，坤建城公司在其运营区域内私自开展了20天的装修施工。格创新空间公司运营总监王某未将坤建城公司租赁情况及时告知格力物业公司跟进管理。

3.格力物业公司未认真履行巡查管理义务，对尚未进行装修报备区域的安全巡查存在明显漏洞，未能及时发现并制止坤建城公司未经装修报备私自开展装修的行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

林某1，男，系广东坤建城建设工程有限公司水电安装工，安全意识淡薄，未持有电工证从事照明线路接线安装作业，在未断电的情况下，冒险进行带电接线作业，且接线过程中未佩戴绝缘手套等劳动防护用品，最终不幸触电身亡，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4人）

1.黄某某，男，系广东坤建城建设工程有限公司法定代

表人、总经理，未严格履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，施工现场安全管理工作混乱，9月9日事发当晚施工现场安全监管缺位；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，本公司在格创集城广场装修施工中新招录的工人未按规定接受三级安全教育，工人未能掌握本岗位的安全操作技能上岗作业；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，本公司在格创集城广场的装修施工未向运营单位进行报备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[3]、第（三）项[4]和第（五）项[5]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.庄某某，男，系广东坤建城建设工程有限公司现场负责人，未按规定对新进工人开展三级安全教育，工人未经考核合格直接上岗作业，工人未能掌握本岗位的安全操作技能；未有效开展施工现场安全管理，未按照合同约定进行装修报备，私自安排工人进入租赁区域开展施工；事发当晚未到施工现场落实安全监管工作，未及时采取管理措施消除9月9日晚林某1带电进行接线作业的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[6]和第

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项　生产经营单位的安全生产管理机构以及

（五）项[7]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

3.樊某某，男，中共党员，系珠海格创新空间发展有限公司法定代表人、董事长，未认真督促、检查本单位安全安全生产工作，未认真组织开展安全生产检查和隐患排查，检查区域未包含已出租但未进行装修报备的区域；未对承租单位坤建城公司的安全生产工作统一协调、管理，未组织对坤建城公司租赁区域开展安全检查，坤建城公司在格创新空间公司的运营区域内私自开展了20天的装修施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]、第四十九条第二款[9]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

4.王某，女，中共党员，系珠海格创新空间发展有限公司运营总监，作为坤建城公司租赁项目的经办人和格创集城广场项目运营的负责人，在租赁合同签订后，未将情况告知

安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

物业管理公司跟进管理，也未认真组织开展安全生产检查和隐患排查工作，检查区域未包含已出租但未进行装修报备的区域；未对承租单位坤建城公司的安全生产工作统一协调、管理，未组织对坤建城公司租赁区域开展安全检查，坤建城公司在格创新空间公司的运营区域内私自开展了20天的装修施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]、第四十九条第二款[11]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.广东坤建城建设工程有限公司，未建立全员安全生产责任制；未制定安全生产教育培训计划，未按规定对新进工人开展三级安全教育，工人未经考核合格直接上岗作业，工人未能掌握本岗位的安全操作技能；未严格落实特种作业管理，水电安装工林某1未持有特种作业操作证（电工作业）进行照明线路接线安装作业；未采取措施消除9月9日晚林某1带电进行接线作业的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[12]、第二十八条第一款[13]、第三十条

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育

[14]和第四十一条第二款[15]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.珠海格创新空间发展有限公司，作为格创集城广场的运营（发包）单位，未对承租单位坤建城公司的安全生产工作统一协调、管理，未对坤建城公司在格创集城广场的装修区域开展安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[16]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）其他处理建议

珠海格力物业管理有限公司，作为格创集城广场物业管理单位，未认真履行对物业管理区域的巡查管理义务，对尚未进行装修报备区域的安全巡查存在明显漏洞，未能及时发现并制止坤建城公司私自开展装修的行为，违反了《珠海经济特区物业管理条例》第六十一条[17]的规定，建议由区住建

和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《珠海经济特区物业管理条例》第六十一条　物业服务人应当建立巡查制度和业主投诉处理制度，发现建筑物及其附属设施设备存在安全隐患，应当采取合理措施保护业主的人身、财产安全，及时告知业主和相关部门。

物业服务人发现物业管理区域内存在违法装修、搭建、擅自改变房屋使用功能等行为的，应当采取合

局联合凤山街道办依法进行处理。

五、事故主要教训

（一）企业落实安全生产主体责任不力。**坤建城公司**未建立并落实全员安全生产责任制明确各岗位安全管理职责，以致施工现场管理混乱。主要负责人未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未全面、充分履行主要负责人职责，以“已交代xxx”代替本人履职，现场负责人未按要求进行装修报备，对工人的安全生产教育培训弄虚作假，导致工人未能掌握本岗位的安全操作技能，安排无电工证工人从事照明线路接线安装作业，且事发当晚未到施工现场落实安全监管。**格创新空间公司**未按规定对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对坤建城公司租赁区域开展安全检查。**格力物业公司**未对物业管辖区域全面开展巡查检查，只管“已报备”，不管“未报备”，对未进行装修报备区域的安全巡查工作存在明显漏洞，最终未能及时发现并制止坤建城公司私自装修的行为。

（二）现场作业人员安全意识淡薄，无电工作业证盲目进行带电接线作业，对作业存在的安全风险认识不足，接线过程中未佩戴绝缘手套等劳动防护用品，最终不慎触碰带电的火线电芯，进而导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

（一）坤建城公司要深刻吸取事故教训，要建立健全并严格落实全员安全生产责任制；要加强对员工的安全生产教育培训，如实记录安全生产教育培训情况，切实提高员工的

理措施制止，向有关行政管理部门报告并协助处理。

安全生产意识；要切实加强特种作业安全管理，特种作业人员，特种作业人员必须持证上岗；要强化施工现场的安全巡查，及时发现并消除各类生产安全事故隐患，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）格创新空间公司和格力物业公司要加强对承租单位安全生产工作统一协调、管理，做好物业管理区域的安全巡查工作，坚决杜绝承租单位未经报备私自开展施工的情况。

（三）凤山街道办和三溪科创城发展中心要认真落实属地监管责任，随着辖区产业5.0项目的陆续建成并进入招商进驻阶段，零星装修工程的安全监管工作面临巨大挑战，要联合园区运营单位，加强对进驻企业的零星装修施工的备案管理和巡查检查力度，有效防范和遏制安全生产事故的发生。

（四）国资部门尤其是国有企业，务必要加强安全生产监管，尤其是对下属企业的指导、检查、监督。切实开展日常检查巡查，强化各项业务对安全生产管理的促进作用，避免因行政管理缺位或不畅、业务开展衔接断层而造成安全隐患。