顺德北滘“7·24”一般高处坠落事故调查报告

北滘镇“7·24”高处坠落事故调查组

2025年11月

目录

一、基本情况.....4
（一）事故相关单位相关情况.....4
（二）事故相关人员相关情况.....5
二、事故发生经过和救援情况.....5
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....6
（二）善后处置工作开展情况.....6
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....7
（一）事故造成人员伤亡情况.....7
（二）事故造成直接经济损失情况.....7
四、事故调查具体情况.....8
（一）现场勘查情况.....8
（二）涉事项目情况.....9
（三）相关合同情况.....9
（四）作业安全防护情况.....10
五、事故发生原因.....10
（一）事故发生的直接原因.....10
（二）事故发生的间接原因.....10
六、相关部门职责落实情况.....11
七、事故性质.....11
八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....12
（一）免予追究事故责任人员.....12
（二）追究责任单位和人员.....12
（三）其它处理建议.....13
九、事故防范和整改措施.....13

顺德北滘“7·24”一般高处坠落事故调查报告

2025年07月24日8时30分左右，位于北滘镇槎涌村佛山市淘美木业有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成一人受伤。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立北滘镇“7·24”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安分局顺德分局、北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，提出事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德北滘“7·24”一般高处坠落事故是一起因作业人员未采取足够的安全防护措施，安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

1、佛山市淘美木业有限公司（以下简称“淘美木业公司”），统一社会信用代码：91440604MA4UK***1W，法定代表人：吉*雨，成立日期：2015年12月17日，类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇槎涌社区工业区环镇路*号*区*号（住所申报），经营范围：加工、销售：木材、生物质燃料、细木工板、土壤；销售：炭；废旧木材回收、销售；其他再生物资回收与批发服务（以上项目涉及许可的凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

2、佛山荷优建设工程有限公司，（以下简称“荷优建设公司”），统一社会信用代码：91440608MACJ6***6Q，法定代表人：李*，成立日期：2023年05月16日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲明华路*号富荣花苑*栋***商铺（住所申报），经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故相关人员相关情况

1、李*勤，男，汉族，1962年10月出生，广西兴业县人，是涉事项目工程的直接负责人。

2、梁*怀（伤者），男，汉族，1978年05月出生，广西兴业县人，是李*勤聘请的锌瓦棚补漏作业人员。

3、吉*雨，男，汉族，1989年02月出生，内蒙古额尔古纳市，是淘美木业公司的法定代表人。

4、李*，男，汉族，1989年06月出生，广西贵港市人，是荷优建设公司的法定代表人。

5、陈*佐，男，汉族，1970年11月出生，广西贵港市人，是李*勤聘请的锌瓦棚补漏作业人员。

6、李*洲，男，汉族，1994年06月出生，广西贵港市人，是李*勤聘请的锌瓦棚补漏作业人员。

7、刘*林，男，汉族，1981年02月出生，湖南省茶陵县人，是淘美木业公司的安全生产管理员。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2025年07月24日8时10分左右，陈*佐、梁*怀、李*洲、杨*视4人来到淘美木业公司准备实施细木工车间棚顶锌瓦补漏工作，按照分工，陈*佐、梁*怀、李*洲负责上厂房棚顶进行补漏维修，杨彦视负责地面清扫。此时，梁*怀背着一捆绳子利用附近的直梯爬上厂房棚顶，沿着棚顶的锌瓦面走向需要修补的位置；随后，陈*佐和李*洲也爬上棚顶，并在修补

点等待与梁*怀汇合。

8时30分左右，因迟迟不见梁*怀，李*洲便走到地面寻找梁*怀，在寻找过程中抬头发现厂房棚顶部有个新的大窟窿，此时梁*怀正趴在窟窿垂直下方的地面上，头部受伤并伴有流血，意识模糊。

9时左右，救护人员到达现场并将梁*怀送往北滘医院接受治疗。考虑病情危重，当天梁*怀被转往南方医科大学第八附属医院接受治疗。

18时30分左右，梁*怀接受完脑部手术后转至ICU病房观察。

2025年9月2日，梁*怀被转至南方医科大学第八附属医院神经外科重症病房接受治疗，梁*怀有意识但未能直接对话。

2025年10月9日，梁*怀被转往广东同江医院接受康复治疗。

（二）善后处置工作开展情况

区应急局、北滘应急办、北滘派出所、北滘城建和水务办等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人受伤。伤者梁*怀，男，汉族，1978年05月出生，广西兴业县人，是李*勤聘请的锌瓦棚补漏作业人员。

（二）事故造成直接经济损失情况

2025年9月11日，南方医科大学顺德医院出具梁*怀的《诊断证明书》：1.双侧额顶叶脑挫裂伤伴出血 2.右侧颞叶脑挫裂伤伴出血破入脑室系统 3.右侧额颗顶硬膜下血肿 4.创伤性蛛网膜下腔出血 5.脑干肿胀 6.脑疝形成 7.枕骨大孔疝待排 8.多发颅骨骨折 9.头皮裂伤 10.右眼破裂伴积血 11.右眼神经及多发眼外肌损伤 12.口腔外伤 13.创伤性鼻质、鼻咽积血 14.双肺挫伤并吸入性肺炎 15.双侧多发肋骨骨折 16.左侧锁骨骨折 17.右侧股骨骨折 18.右侧尺骨骨折 19.左尺骨近端骨折 20.左腕关节脱位伴舟骨、月骨骨折 21.全身多处皮肤软组织挫伤 22.失血性休克 23.创伤性凝血病 24.失血性贫血 25.感染性休克 26.急性肝功能损害 27.急性肾损伤 28.急性胃肠功能紊乱 29.血小板增多 30.双侧胸腔少量积液 31.腹盆腔积液 32.三尖瓣中量返流 33.肺动脉高压(轻度) 34.肝内胆管轻度扩张 35.胆囊炎 36.前列腺钙化 37.冠状动脉硬化 38.多发颈椎间盘突出 39.左侧甲状腺钙化。患者昏迷状态，病情危重。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）的统计，截至2025年9月15日，此次事故造成的直接经济损失（治疗费用）约为人民币366101元，其中欠缴治疗费用人民币254101元。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘查情况

淘美木业公司位于佛山市顺德区北滘镇槎涌社区工业区环镇路*号*区*号，建筑面积约1万平方米，该公司主要业务是木材生产加工，具体布局(见图1)。事故发生在细木工车间板条仓库，车间面积约8000平方米，补漏点位于仓库砂光线顶部，距离地面高度约9.6米，现场有血迹以及一捆粗绳（见图2）

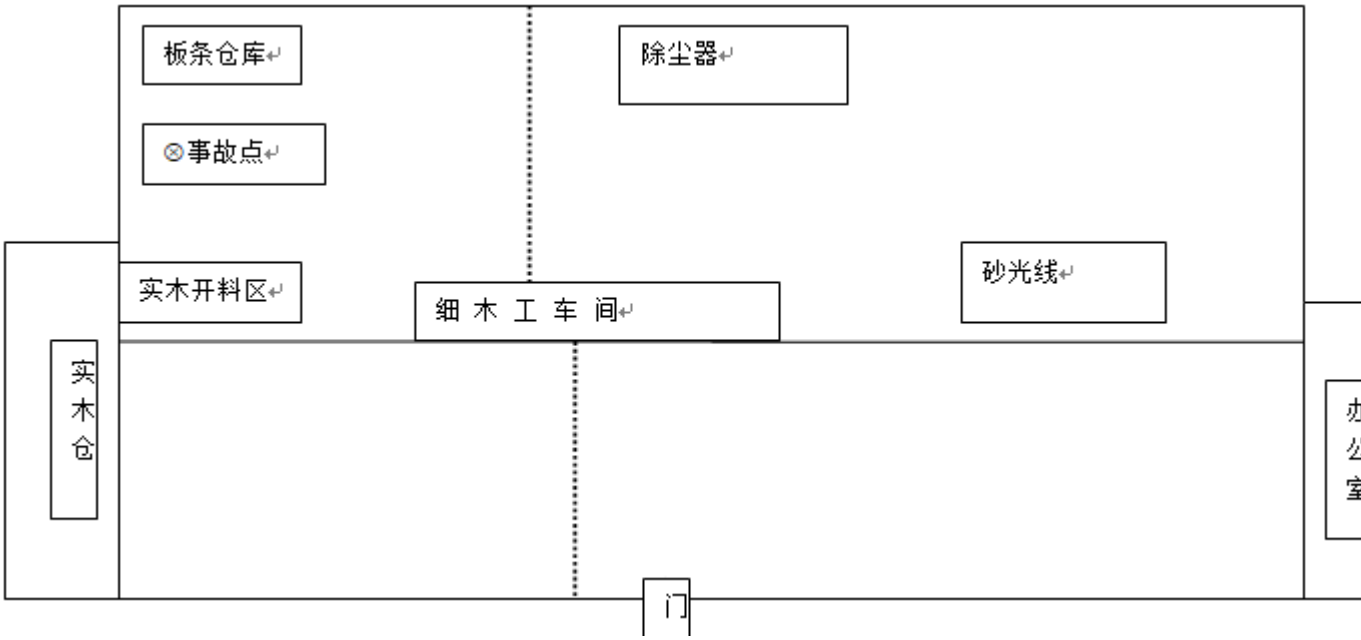


图1 车间平面分布

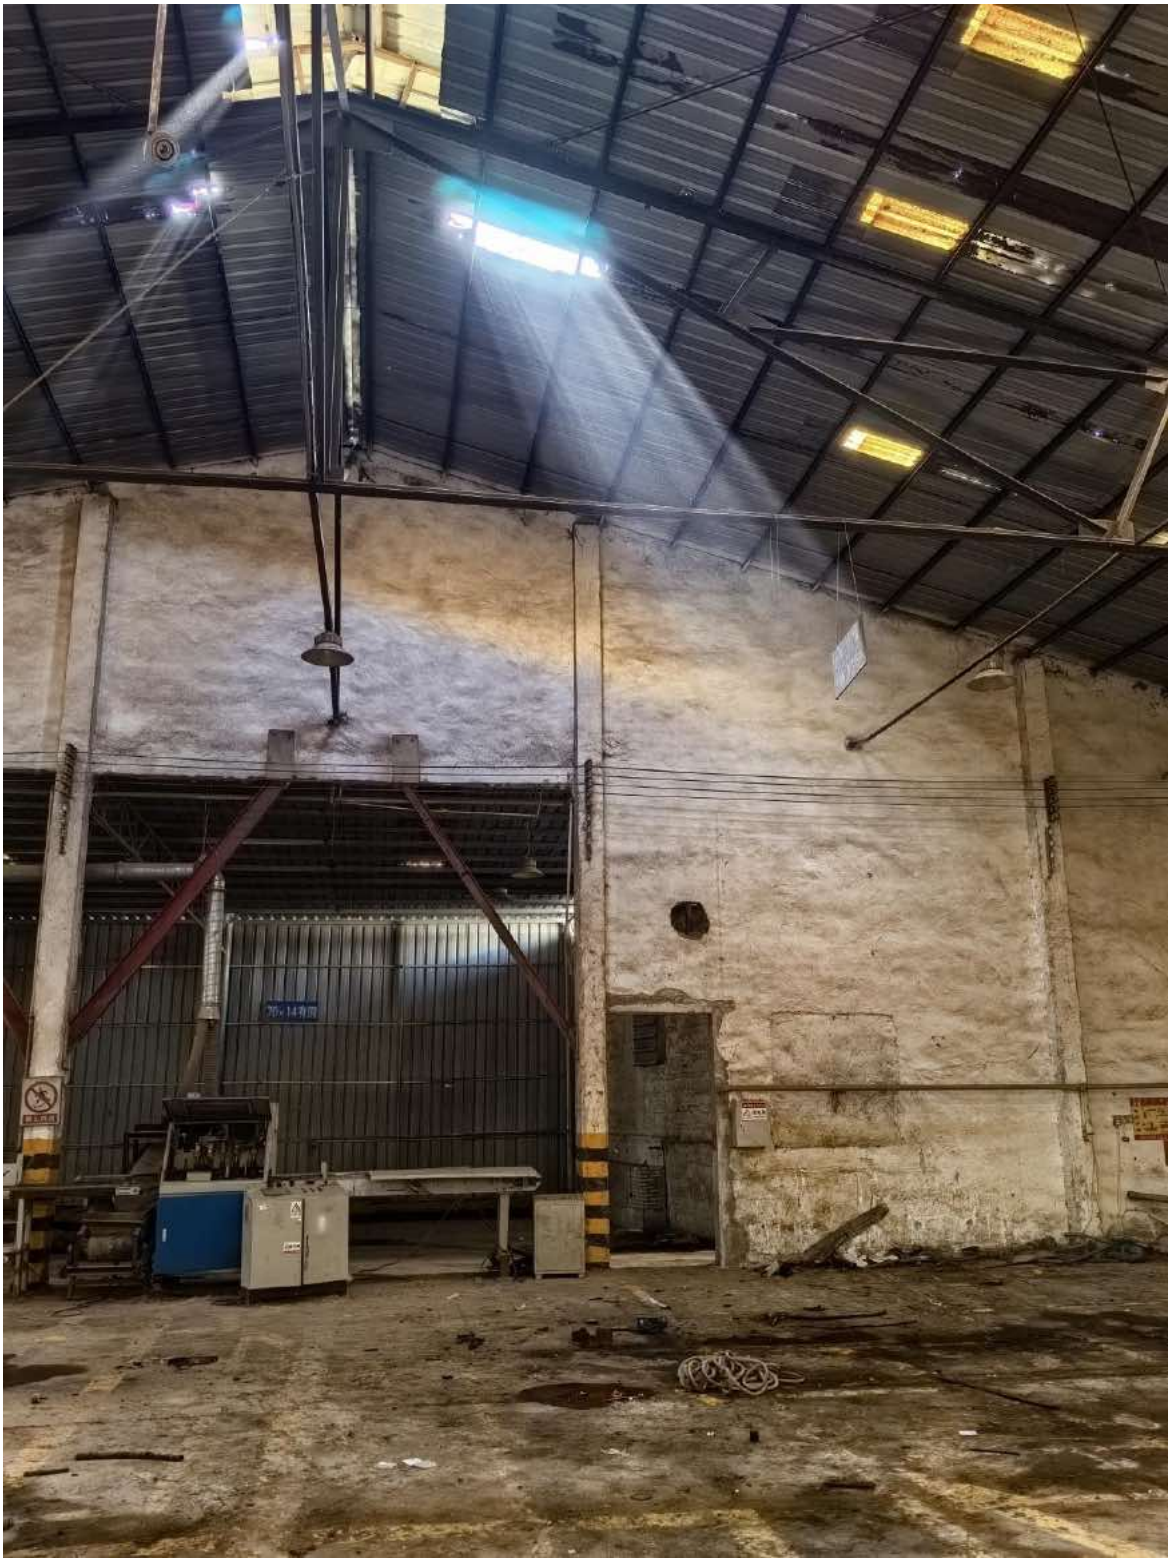


图 2 现场情况

（二）涉事项目情况

2025年7月8日，淘美木业公司的安全生产管理员刘*林在微信通知李*勤，需安排人员到淘美木业公司从事屋顶修补作业，李*勤应允后由于天气原因一直未安排上述作业。7月20日，刘*林又与李*勤对接拆除淘美木业公司的喷淋塔工程；2025年7月22日，李*勤安排陈*佐等4人（不含梁*怀）到淘美木业公司从事喷淋塔拆除作业；2025年7月23日下午，喷淋塔拆除完毕后，刘*林在现场告知陈*佐明天还需要到厂里开展锌瓦棚补漏作业；2025年7月24日，陈*佐等4人（包含梁*怀）到淘美木业公司实施锌瓦棚顶补漏作业。

（三）相关合同情况

经调查，近3年来荷优建设公司一直承接淘美木业公司的工程，主要有：拆装环保设备、修补厂房棚顶、广告牌安装等,淘美木业公司与荷优建设公司签订了相关工程合同。李*勤作为荷优建设公司的项目负责人与淘美木业公司进行对接，组织施工人员开展施工，并结算工人工资。

（四）作业安全防护情况

经查，梁*怀等施工人员在厂房棚顶作业时，有佩戴安全帽，但未系安全带。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

梁*怀，安全生产意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，在未佩戴劳动防护用品安全带的情况下从事高处作业，在作业过程中不慎从锌瓦棚顶

（高度约9.6米）掉落至地面，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、荷优建设公司，未落实安全生产主体责任，对施工现场安全管理缺失，未保证从业人员具备必要的安全生产知识;未对施工人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未及时发现并消除梁*怀在未佩戴好安全防护用品的情况下从事锌瓦棚顶修补作业的安全隐患。

2、李*勤，作为工程项目的直接负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除梁*怀在未佩戴好安全防护用品的情况下从事锌瓦棚顶修补作业的安全隐患。

六、相关部门职责落实情况

为确保全面依法履行安全生产监督管理职责，北滘镇应急管理办公室每年编制年度安全生产监督检查计划，并根据工作安排开展危险化学品专项、冶金有色行业、有限空间作业、粉尘涉爆领域等执法检查重点项目。根据《佛山市顺德区北滘镇应急管理办公室2025年度安全生产监督检查计划》，2025年1月至7月，共检查工贸企业****家企业，发现隐患****条，完成隐患整改****次，对安全生产违法行为共立案查处**宗,罚款金额为**.*万元。

此外，北滘镇应急管理办公室扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，通过定期召开行动会议，领导班子督导检查，开展专项领域整治，制作安全生产宣传视频，组织企业参观示范企业和事故现场教学等多种举措，确保安全生产形势持续稳定向好。

综上所述，北滘镇应急管理办公室已履职到位。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般高处坠落责任事故。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对有关责任人员的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

梁*怀，安全生产意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，在未佩戴安全带的情况下从事高处作业，在作业过程中不慎从锌瓦棚顶（高度约 9.6 米）掉落至地面，导致事故发生，梁*怀对事故发生负有责任。鉴于梁*怀在事故中造成受伤，建议免予追究梁*怀事故责任。

（二）追究责任单位和人员

1、荷优建设公司，未落实安全生产主体责任，对施工现场安全管理缺失，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未对施工人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未及时发现并消除梁*怀在未佩戴好安全防护用品的情况下从事锌瓦棚顶修补作业的安全隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对荷优建设公司予以行政处罚。

2、李*勤，作为工程项目的直接负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除梁*怀在未佩戴好安全防护用品的情况下从事锌瓦棚顶修补作业的安全隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对李*勤予以行政处罚。

（三）其他处理建议

淘美木业公司存在未与承包单位签订专门安全生产管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由应急管理部门依法对淘美木业公司予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

1、佛山荷优建设工程有限公司及项目主要负责人李*勤，要认真吸取事故教训，严格落实作业现场的安全监管和安全防护措施等工作，确保生产安全，杜绝违规作业；要针对高处作业开展全面排查，落实作业人员劳动防护用品的规范使用，防范事故的发生。

2、淘美木业公司要严格落实安全生产主体责任，在发包工程前要与承包单位签订安全生产管理协议，对安全生产作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；要针对高处作业开展全面排查，落实作业人员劳动防护用品的使用，防范事故发生。

3、北滘镇应急办要将“7·24”生产安全事故作为一个典型案例向相关部门、各村居（社区）通报，要深刻吸取事故教训，加强检查和宣传，要求企业积极开展自查自纠，消除事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇应急办牵头汇总，并及时报送事故调查组。