白云白云湖广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程“7·30”一般坍塌事故调查报告

2025年7月30日3时许，广州市白云区白云湖街辖内广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）工地发生一起坍塌事故，造成1人受伤，后送医抢救无效死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区政府成立由区应急管理局（牵头）、市公安局白云分局、区科工商信局、区住房建设交通局、区总工会、白云湖街道办事处等相关单位组成的白云白云湖广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程“7·30”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请区检察院、广州市天河区人民政府、广州市荔湾区人民政府、广州市黄埔区人民政府、茂名市电白区人民政府、佛山市顺德区人民政府、白云供电局派员参加。事故调查组同时将涉及相关监管单位履职情况通报区纪委监委。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对

相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云白云湖广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程“7·30”一般坍塌事故是一起因未按照施工方案组织施工作业，冒险作业，施工现场未采取安全施工措施，作业场所存在坍塌事故隐患，企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事工程项目基本情况

涉事工程项目为广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）电缆线路（B段）土建工程，取得《建设工程规划许可证》。主要内容为新建双回电缆线路，自220kV嘉禾站南侧出线，在农林地往南走线至村道A2点，沿村道往东走线至A7点，在A7点顶管（定向钻）穿过西江引水管至A9点，在A9点继续往南沿绿化带走线至机场高速高架段中间空地A11点，沿机场高速往南在机场高速红线内走线至A22点，左转在机场高速东侧红线边农林地继续往南走线至B27点，右转顶管（定向钻）穿过机场高速至夏茅夏勘路B28点，在夏茅夏勘路往西南走线，顶管（定向钻）穿过广花路综合管廊与广花一路至广花一路西侧B31点，在广花一路西侧绿化带往南走线至B33电缆终端场，双回电缆路径长度约2*3.862km。

其中，顶管（定向钻）土建施工部分为非开挖铺设地下管道，

铺设三种规格（ϕ120*8mm、ϕ174*8mm、ϕ228*14mm）MPP 牵引管共 12 孔，顶管（定向钻）铺设区段共 6 段，总长 854m，分别为：B7-B8（127m）、B16-B17（121m）、B17-B18（150m）、B18-B18+2（105m）、B27-B28（174m）、B28-B31（177m）。

（二）事故发生单位及相关单位和人员概况

1.佛山市三平建设工程有限公司(以下简称“佛山三平建设公司”)，涉事工程项目顶管（定向钻）土建施工部分劳务分包单位，事故发生单位，组织涉事顶管（定向钻）施工作业。法定代表人：郭建飞；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路 65 号和泰居 2 座 223；经营范围：市政工程地下管道施工、通信管道施工、电力管道施工、燃气管道施工、自来水管道施工、非开挖技术研究、地下管线探测、通信技术开发、市政基础设施修复等。该公司主要负责人、安全生产第一责任人为郭建飞（女，42 岁，四川南部人，总经理）。

2.广东粤腾建设有限公司(以下简称“广东粤腾建设公司”)，涉事工程项目专业分包单位，涉事顶管（定向钻）土建施工部分劳务发包单位。法定代表人：林贵宣；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：茂名市电白区水东街道森高村民住宅区第二小区 D55 号二楼；经营范围：建设工程施工，建设工程监理，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外）电气安装服务，施工专业作业，城市建筑垃圾处置

（清运）等。该公司具备《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》，均在有效期内。该公司在涉事工程项目设有项目经理部，该项目的负责人为项目经理王惠玲（女，31 岁，广东茂名人），现场施工负责人为赵云龙（男，37 岁，广东汕头人），安全管理人员为周耿锋（男，24 岁，广东汕头人）。

广东粤腾建设公司就涉事工程项目与广州市诚启工程管理有限公司合作，双方签订《共同出资建设项目施工合同》，广州市诚启工程管理有限公司仅参与项目出资，未参与施工和管理。广州市诚启工程管理有限公司与佛山三平建设公司签订《广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改—顶管工程劳务合同》，广东粤腾建设公司与佛山三平建设公司签订《安全生产施工管理协议》。

3.广州电力建设有限公司(以下简称“广州电力建设公司”),涉事工程项目施工总承包单位。法定代表人：姜书初；注册地址：广州市黄埔区黄埔东路 2 号 3 号楼 207 房；经营范围：热力生产和供应，供电业务，电气安装服务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。该公司具备《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》，均在有效期内。该公司在涉事项目设有项目经理部，负责人为项目经理邓志敏（男，38 岁，广东广州人）。

4.广州电力监理有限公司(以下简称“广州电力监理公司”),涉

事工程项目监理单位。法定代表人：林金洪；注册地址：广州市荔湾区中山八路85号3-9楼；经营范围为：工程监理服务，工程建设项目招标代理服务，工程项目管理服务，工程技术咨询服务，工程造价咨询服务等。该公司具有《工程监理资质证书》，在有效期内。该公司在涉事项目设有项目监理部，负责人为总监理工程师陈敬鑫（男，35岁，广东汕头人）。

5.广东电网有限责任公司广州白云供电局(以下简称“白云供电局”)，涉事工程项目建设管理单位。经营场所：广州市白云区新市黄石路口；经营范围：电力、热力生产和供应等。

6.谢景生，男，38岁，广东廉江人，佛山三平建设公司员工，涉事顶管（定向钻）施工作业组织者、现场负责人兼操作员，在事故中死亡。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.佛山三平建设公司，未按施工方案组织施工作业，未采取安全施工措施，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除事故隐患；单位主要负责人未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查并及时消除施工作业过程中存在的生产安全事故隐患，未履行安全生产管理职责。

2.广东粤腾建设公司，在涉事工程项目设立了项目经理部，

项目管理人员具有相关执业资格，建立了安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度和安全操作规程，配备了专职的安全生产管理人员，虽与劳务分包单位签订了专门的安全生产管理协议，但存在未对涉事作业进行统一、协调管理，未及时督促整改不安全作业的问题。

3.广州电力建设公司，与专业分包单位签订了安全生产管理协议，有对涉事工程项目施工现场进行安全检查并记录了相关情况，但在对专业分包单位的安全生产统一协调、管理方面存在疏漏，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题。

4.广州电力监理公司，对涉事工程项目开展了日常监理工作，但在监督落实方面存在履职不到位，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 28 日，佛山三平建设公司的 4 名工人（谢景生、陈某波、邓某友、宋某君）利用水平定向钻机，从 B17 工作井往 B18 工作井方向回拖铺设 MPP 牵引管，在回拖铺设至距离 B18 工作井东北侧约 12 米位置时出现卡管情况，遂停止作业。

7 月 29 日 14 时 30 分许，谢景生在未向本单位、项目部、总承包单位、监理单位报告的情况下，计划采用从地面开挖焊接管道方式解决卡管问题，自行联系了挖掘机操作员靳某涛，请靳某

涛操作挖掘机于当日下班后到B18工作井附近位置开挖基坑，用于焊接管道。

7月29日18时许，谢景生、陈某波、邓某友、宋某君4人携带作业工具来到B18工作井附近，准备进行开挖接管作业；广东粤腾建设公司施工负责人赵云龙也来到现场巡查，但其未现场制止开挖作业，也未向项目部、总承包单位、监理单位报告开挖作业情况。随后，在谢景生的指挥下，靳某涛操作挖掘机，在离B18工作井北侧约12米处地面开挖基坑。

7月29日22时许，基坑挖掘完成，靳某涛将挖掘机驾驶至基坑东北侧5米平地处，并停留在挖掘机操作室内休息。谢景生、陈某波、邓某友、宋某君4人携带热熔焊机等工具下至基坑内进行卡管清理和接管作业。期间，谢景生负责利用热熔焊机焊接管道作业，陈某波、邓某友、宋某君负责搬运管道和打杂配合。挖掘基坑和焊接管道期间，赵云龙间歇到现场巡查。

7月30日2时40分许，谢景生、陈某波、邓某友、宋某君4人协助完成了10根MPP管焊接，开始整理工具准备撤场。3时许，谢景生正在拆除热熔焊机上的一根管道，陈某波站在谢景生正对面协助拆除，宋某君站在谢景生右侧准备接住被拆除下的管道，邓某友站在谢景生斜对面观察。谢景生身后基坑壁泥土突然坍塌，并向下滑落推倒坑内的谢景生和宋某君，且掩埋谢景生

下半身，导致谢景生右大腿撞击热熔焊机机架受伤。陈某波、宋某君、邓某友见状后立即呼喊请求救援，刨开掩埋谢景生下半身的泥土，将谢景生从基坑内抬出放置于基坑旁平地上，谢景生右大腿伴有鲜血流出。在挖掘机驾驶室内休息的靳某涛迅速拨打120，并电话通知赵云龙赶至现场参与处置。

3时30分许，120医护人员赶到现场，对谢景生进行紧急救护并将其送至广州医科大学附属市八医院救治。9时14分许，谢景生经医院抢救无效死亡。

（五）事故调查及现场勘查情况

1.事发地点位于广州市白云区白云湖夏茅村夏勘路32号对侧广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）施工工地一基坑内（见图1）。



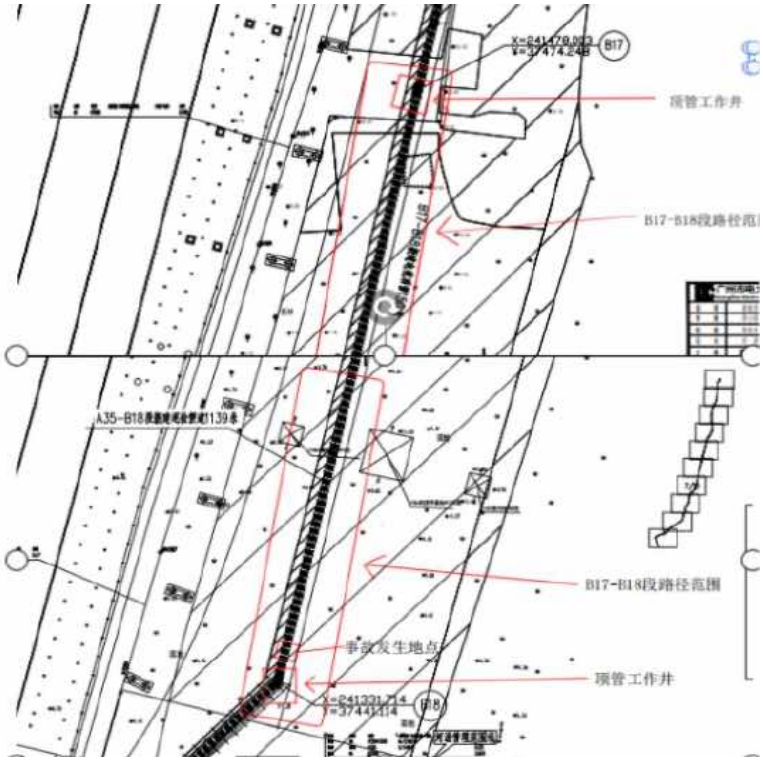


图 1 事发点位置图和施工平面图

2.事发基坑距离 B18 工作井东北侧约 12 米，事发后已被填平；现场可见 10 根 MPP 牵引管，管道焊接部分已被泥土覆盖。



图 2 事发现场情况

3.现场可见事发前作业所用热熔焊机机架，可见顶管（定向

钻）作业使用的钻机（图 3）。





图 3 事发现场情况

4.据赵云龙、挖掘机操作员靳某涛和现场作业工人陈述：事发前，现挖掘的基坑长约 5 米，深约 2.5 米，坑底宽约 2 米，坑口宽约 3.5 米，可推测两坑壁倾斜度约为 78.7 度；涉事基坑挖掘完成后，基坑坑壁未采取任何支护措施，4 名作业人员直接下至基坑底部进行清管和焊接管道作业。

5.施工单位制定了《广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）非开挖水平定向钻专项施工方案》，其中关于水平定向钻“抱管、扁管”的应急措施为：采用钻机从出钻口将孔洞内的管材切断，每切断一条后，入钻口钻机随即尝试往前拉，直到钻机将孔洞管材拉出；管材完全被拖出后，原孔洞必须重新多次清孔（或重新导向），拉力、扭力稳定后，后续接管应减少单次拉管数量，进行多次填管。

6.施工单位制定了《广州机场高速公路改扩建工程输电线路

迁改工程（一期）电缆线路（B段）土建施工方案》，其中关于电缆沟作业相应施工要求为：本工程电缆沟土方开挖采用双边打设拉森钢板桩支护。

7.7月30日3时25分区气象预警发布中心发布白云暴雨和雷雨大风黄色预警信号，3时45分，暴雨预警信号升级为橙色。据赵云龙和现场作业人员陈述：作业期间断续下小雨，事发救援时下大暴雨。

8.据赵云龙陈述：在谢景生被120救护车送离现场之后，其担心涉事基坑被水浸带来其他安全事故，遂安排靳某涛操作挖掘机将事发基坑用泥土填平。

9.事发现场无视频监控。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡。据谢景生的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，谢景生的死亡原因为失血性休克死亡。根据南方医科大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（南方医大司鉴中心〔2025〕病鉴字第120号）作出的鉴定意见：“谢景生系因右大腿中下段内侧撕裂创、股动脉破裂及股骨粉碎性骨折，导致失血性休克而死亡。谢景生损伤符合泥土滑坡将其推倒撞在焊机上所致”。经统计，本起事故已造成直接经济损失为241.3458万元，其中医疗费用1.3458万元、赔偿费用240万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，现场工人立即呼喊请求救援，且利用工具刨开掩埋谢景生下半身的泥土，将谢景生从基坑内抬出放置于基坑旁平地上，挖掘机操作员靳某涛迅速拨打120救援电话，120医护人员赶到后，对谢景生进行紧急救护并将其送至广州医科大学附属市八医院救治。

救治期间，谢景生家属报警，接报后，市公安局白云分局、区应急管理局、白云湖街道办事处等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评估，应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，谢景生立即被送至广州医科大学附属市八医院进行救治，后经抢救无效于7月30日9时14分死亡。2025年7月30日，涉事各方就赔偿等善后事宜协商一致，已妥善解决善后事宜。

三、事故原因分析

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），根据专家组出具的《白云白云湖广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程“7·30”一般坍塌事故技术鉴定（分析）报告》，结论为：“该起事故主要是由于未按照施工方案组织施工作业，冒险作业，施工现场未采取安全施工措施，作业场所存在坍塌事故隐患等原因造成的”。经综合分析，本起事故发生的

直接原因为:

（一）未按照施工方案组织施工作业，冒险作业

顶管（定向钻）作业为非开挖铺设地下管道作业，《广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）非开挖水平定向钻专项施工方案》中关于“抱管、扁管”应急措施明确：应采取切管断管、将断管拉出，重新清孔铺管的方式解决。谢景生作为涉事顶管（定向钻）作业组织者和负责人，在涉事顶管（定向钻）作业出现卡管后，自行聘请挖掘机操作员，并现场指挥开挖基坑，采取临时从地面直接开挖接管的方式处理卡管问题，未按照施工方案要求组织施工作业，冒险作业。

（二）施工现场未采取安全施工措施，作业场所存在坍塌事故隐患

涉事作业期间，开挖的基坑长约 5 米，深约 2.5 米，双侧坑壁倾斜度达 78.7 度，基坑开挖完成后，未对双侧坑壁采取支护措施，不符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）6.3.3[1]的要求，导致作业场所存在坍塌的事故隐患；涉事作业选择在夜间雨中冒险开挖作业，未根据周围环境及天气情况采取相应的安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二

[1]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）6.3.3 对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施。

十八条第二款[2]的规定，导致在作业过程中，基坑坑壁泥土发生坍塌并向下滑落，推倒正在基坑内作业的谢景生，使其右大腿撞击热熔焊机机架而受伤。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）佛山三平建设公司安全生产主体责任不落实，安全管理缺失

1.未按施工方案组织施工作业，未采取安全施工措施。佛山三平建设公司未按照《广州机场高速公路改扩建工程输电线路迁改工程（一期）非开挖水平定向钻专项施工方案》中应急措施处理卡管问题，选择在夜间雨中冒险开挖作业，未根据周围环境及天气情况采取相应的安全施工措施，导致涉事作业场所存在坍塌的事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[3]的规定。

2.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。涉事顶管（定向钻）施工过程中存在高处坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击、坍塌等多类别安全风险。佛山三平建设公司虽建立了水平定向钻安全风险管控制度，但未对安全风险进行辨识、分析、评价，未编制包括风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

等情况的安全风险分级管控清单，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[4]的规定。

3.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除事故隐患。涉事作业期间，开挖的基坑长约 5 米，深约 2.5 米，双侧坑壁倾斜度达 78.7 度，基坑开挖完成后，未对双侧坑壁采取支护措施，导致作业场所存在坍塌的事故隐患。佛山三平建设公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除施工作业过程中存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定。

4.主要负责人未履行安全生产管理职责。郭建飞作为佛山三平建设公司主要负责人，对涉事顶管（定向钻）作业安全管理缺失，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查并及时消除施工作业过程中存在的生产安全事故隐患，未履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项[6]的规定。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建

（二）广东粤腾建设公司安全生产统一协调、管理缺失

广东粤腾建设公司，涉事工程项目专业分包单位，与佛山三平建设公司签订了专门的安全生产管理协议，但对涉事顶管（定向钻）作业统一协调、管理缺失。涉事作业期间，广东粤腾建设公司施工负责人赵云龙明知佛山三平建设公司在夜间雨中违规采用开挖方式处理卡管问题，却未现场制止，未要求停止施工，也未向项目部、总承包单位、监理单位报告该作业施工情况。广东粤腾建设公司未对佛山三平建设公司涉事作业统一、协调管理，未及时督促整改不安全作业的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定。

（三）广州电力建设公司安全生产统一协调、管理不到位

广州电力建设公司，涉事项目总承包单位，与广东粤腾建设公司签订了安全生产管理协议，对涉事工程项目施工现场进行安全检查并记录了相关情况，但在对广东粤腾建设公司的安全生产统一协调、管理方面存在疏漏，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题。

（四）广州电力监理公司履行安全生产监理职责不到位

广州电力监理公司，涉事工程项目监理单位，对涉事工程项

立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

目开展了日常监理工作，有对涉事顶管（定向钻）作业进行巡视，监理日志记录了顶管（定向钻）回拖卡管情况，并要求施工单位重新研判调整方案报各参建单位同意后方可开工，但在监督落实方面存在履职不到位，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

谢景生，佛山三平建设公司涉事顶管（定向钻）作业组织者、现场负责人兼操作员，在涉事顶管（定向钻）作业出现卡管问题后，在未向本单位、项目部、总承包单位、监理单位报告的情况下，未按照施工方案要求组织施工作业，自行聘请挖掘机操作员，并现场指挥开挖基坑，采取临时从地面直接开挖接管的方式处理卡管问题；选择在夜间雨中冒险开挖作业，未根据周围环境及天气情况采取相应的安全施工措施，直接导致作业基坑发生坍塌，造成其受伤，后经抢救无效死亡。鉴于谢景生在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）司法机关拟追究刑事责任人员

郭建飞，佛山三平建设公司主要负责人，对违规采取开挖方式处理卡管问题的情况不知悉、不掌握，对涉事顶管（定向钻）作业安全管理缺失，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

未督促、检查并及时消除施工作业过程中存在的生产安全事故隐患，未履行安全生产管理职责。对事故的发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，市公安局白云分局已于2025年7月30日对郭建飞立案侦查，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（二）款[8]和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[9]的规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位和个人

1.佛山三平建设公司，涉事顶管（定向钻）施工组织单位，事故发生单位，未按施工方案组织施工作业，未采取安全施工措施，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.广东粤腾建设公司，涉事工程项目专业分包单位，未对佛山三平建设公司涉事作业统一、协调管理，未及时督促整改不安全作业的问题，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 【重大责任事故罪；强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

条第二款[11]规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.赵云龙，广东粤腾建设公司施工负责人，直接责任人，明知佛山三平建设公司在夜间雨中违规采用开挖方式处理卡管问题，却未现场制止，未要求停止施工，也未向项目部、总承包单位、监理单位报告，未对涉事作业统一、协调管理，未及时督促整改不安全作业，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

4.王惠玲，广东粤腾建设公司涉事项目部经理，主管项目全面工作，对佛山三平建设公司违规采取开挖方式处理卡管问题的情况不知悉、不掌握，未对涉事作业统一、协调管理，未及时督促整改不安全作业的问题，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[13]规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）建议由供电部门处理的单位

1.广州电力建设公司，涉事项目总承包单位，对广东粤腾建

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

设公司的安全生产统一协调、管理存在疏漏，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题，建议由白云供电局按相关规定进行处理。

2.广州电力监理公司，涉事工程项目监理单位，在监督落实方面存在履职不到位，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题，建议由白云供电局按相关规定进行处理。

（四）建议由企业处理的人员

1.周耿锋，广东粤腾建设公司在涉事项目的专职安全管理人员，岗位安全责任落实不到位，事发前，对涉事夜间施工不知悉、不掌握，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业等问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[14]的规定，建议由广东粤腾建设公司依照有关规章制度给予处理。（由白云供电局督促落实）

2.邓志敏，广州电力建设公司在涉事项目的项目经理、负责人，履行安全生产职责不到位，对广东粤腾建设公司的安全生产统一协调管理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[15]的规定，建议由广州电力建设公司依照有关规章制度

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

给予处理。（由白云供电局督促落实）

3.陈敬鑫，广州电力监理公司在涉事项目的总监理工程师，在监督落实方面存在履职不到位，未能及时发现并纠正涉事作业存在违规夜间施工、未按施工方案作业的问题，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[16]的规定，建议由广州电力监理公司依照有关规章制度给予处理。（由白云供电局督促落实）

（五）其他建议

事故涉及其他法律责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议白云供电局针对本起事故暴露出的问题，举一反三，加强对区内电力供应在建工程监管力度，开展电力供应施工安全整治工作，督促施工方严格遵守安全生产规章制度，强化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，压实企业安全生产主体责任。

（二）建议白云湖街道办事处加强对辖区内的在建工程项目

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

的巡查检查，配合行业主管部门开展电力供应施工安全整治工作，压实企业安全生产主体责任。

（三）广州电力建设公司要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，严格履行安全生产统一协调、管理责任。（由白云供电局督促落实）

（四）广州电力监理公司要深刻吸取事故教训，举一反三，细化监理细则，完善监理项目的安全生产监理机制，落实监理责任。（由白云供电局督促落实）

（五）广东粤腾建设公司要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，强化在建项目施工管理，严格落实工程分包规定，建立健全并落实安全生产责任制，严格履行安全生产统一协调、管理责任，严格履行安全生产主体责任，严防同类事故再次发生。（由白云供电局督促落实）

（六）佛山三平建设公司要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，严格按照施工方案和操作规程要求组织施工作业，严格遵守安全生产规章制度，建立健全并落实安全生产全员责任制、安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，严格履行安全生产主体责任，严防同类事故再次发生。（由白云供电局督促落实）

（公开挂网时间：长期）