白云江高“5·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月17日16时50分许，广州市白云区江高镇井岗村广州维高集团汽车零部件研发制造基地发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，后经医治无效死亡。

区政府于2025年6月11日接江高镇人民政府报告后开展核查相关工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，于2025年7月10日成立白云江高“5·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局、市公安局白云分局、区住房建设交通局、区总工会、江高镇人民政府等相关单位组成，并邀请区检察院、广州市黄埔区人民政府、福建省龙岩市上杭县人民政府、四川省宜宾市叙州区人民政府派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云江高“5·17”一般高处坠落事故是一起因作业场所存在事故隐患，从业人员未正确佩戴劳动防护用品，企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目为广州维高集团汽车零部件研发制造基地项目，工程总建筑面积166806.05平方米，包括办公楼、厂房、食堂和宿舍等。建设单位为广州维高集团有限公司（以下简称“维高集团”），监理单位为广州龙达工程管理有限公司（以下简称“龙达管理公司”），施工总承包单位为恒富建设集团有限公司（以下简称“恒富建设公司”），模板工程施工劳务分包单位为宜宾力森建筑工程技术咨询有限公司（以下简称“宜宾力森公司”）。

（二）涉事单位及人员基本情况

1.宜宾力森公司，事故发生单位，涉事项目模板制作与安装工程施工劳务分包单位；注册地址：四川省宜宾市叙州区南岸西区D-07号地块公馆贰号1幢13层1314号；营业期限：2021年5月28日至无固定期限；经营范围：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，市政设施管理，建设工程施工，公路工程监理，水利工程建设监理，建设工程设计，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修等。该单位于2024年3月进

入涉事项目施工，施工任务为：以包人工、包木工机械、包小型工具、包辅材、包模板支撑体系、包工期、包质量等方式，按照施工总承包单位提供的工程图纸、技术交底、施工方案等，承包广州维高集团汽车零部件研发制造基地项目的模板制作与安装工程。该单位涉事项目负责人为王宽九（男，55岁，四川省中江县人），负责项目生产经营管理全面工作；涉事项目专职安全员为王恒（男，32岁，四川省中江县人），负责项目安全生产管理工作；事故伤者陶本高（男，55岁，陕西省汉中市人），为该单位木工班组工人，在涉事项目从事模板安装作业。

2.恒富建设公司，涉事项目施工总承包单位，为上述模板制作与安装劳务分包工程的发包单位；注册地址：福建省上杭县通贤镇恒富路1号；营业期限：2010年5月14日至2040年5月13日，经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包，建设工程监理，土石方工程施工，园林绿化工程施工等。该单位涉事项目负责人为陈建平（男，57岁，福建省惠安县人），负责该项目施工总承包生产经营管理全面工作；涉事项目专职安全员为陈晓荣（男，38岁，广东省电白县人），负责项目施工总承包安全生产管理工作。

3.龙达管理公司，涉事项目监理单位；注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道119号502；营业期限：1994年1月12

日至无固定期限；经营范围：工程监理服务，工程和技术研究和试验发展，工程结算服务，工程造价咨询服务，工程项目管理服务，工程技术咨询服务，工程建设项目招标代理服务等。该单位涉事项目总监理工程师为曾光赞（男，51岁，湖南省湘潭市人），负责该项目监理全面工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

宜宾力森公司建立了安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，在涉事项目配备了专职的安全生产管理人员，有对从业人员进行安全生产教育和培训，但未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，未监督从业人员正确佩戴劳动防护用品，项目负责人存在未履行安全生产管理职责的行为。

（四）事故发生经过

2025年5月17日下午，宜宾力森公司陶本高等木工班工人按照本单位工作安排来到广州维高集团汽车零部件研发制造基地项目厂房1栋7区进行6层结构顶板梁底模板安装作业。陶本高的作业任务是安装结构梁底模板水平加固钢管，作业面位于5层楼面的盘扣脚手架上方，为露天作业。该盘扣脚手架面积约2982平方米，高度约5米，以钢管架构搭设，纵横间距为0.9米×0.6米；在其上方，沿结构梁底铺设有脚手板通道，平均宽度

约为0.3米，距离5层楼面高度约为4.5米，两头通往脚手架外侧的上下通道。该脚手板通道既是陶本高等作业人员安装模板时的立足之处，也是往返作业面的行走通道。16时40分许，天忽降大雨，现场人员纷纷离开作业面下楼避雨。返回宿舍后，陶本高妻子任某灵未见其回来，遂往工地寻找。17时许，发现陶本高躺在其作业位置下方的5层楼面水泥地面上，昏迷无意识，耳部有出血，安全帽掉落在距其约2米外地面上。

（五）事故现场情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，还原了事故发生时的场景，情况如下:

1.事故发生地点为广州市白云区江高镇井岗村广州维高集团汽车零部件研发制造基地项目在建厂房1栋7区6层结构顶板梁底模板安装作业区域。因本起事故涉迟报，现场勘查时距事发时已月余，涉事区域6层结构顶板已浇筑成型，5层楼面的盘扣脚手架已拆除，原始事故现场已不存在。（图1、图2）



图 1 涉事项目在建厂房外观



图 2 涉事单位相关人员指认事故现场原址

2.事故现场无直接目击者，无监控视频。

3.据宜宾力森公司、恒富建设公司涉事项目负责人、安全员、涉事现场施工人员等人陈述，事发前，宜宾力森公司木工班的作业任务是在涉事项目厂房1栋7区进行6层结构顶板梁底模板安装，其中，陶本高的作业任务是安装结构梁底模板水平加固钢管，作业面位于5层楼面的盘扣脚手架上方，为露天作业；涉事盘扣脚手架面积约2982平方米，高度约5米，以钢管架构搭设，纵横间距为0.9米×0.6米，在其上方，沿结构梁底用木方铺设有脚手板通道，平均宽度约为0.3米，距离5层楼面高度约为4.5米，两头通往脚手架外侧的上下通道；该脚手板通道既是陶本高等作业人员安装模板时的立足之处，也是往返作业面的行走通道。该类型模板安装作业参考场景如下（图3）：



图3 同类型模板安装作业参考场景（非涉事现场）

4.据宜宾力森公司、恒富建设公司涉事项目负责人、安全员、

涉事现场施工人员等人陈述，涉事脚手板通道周围未设置防护栏杆；事故发生后，救援人员发现陶本高时，其安全帽掉落在距其约 2 米外的地面上。

5.综合以上情况，结合现场勘查，模拟事故现场示意图如下（图 4）：

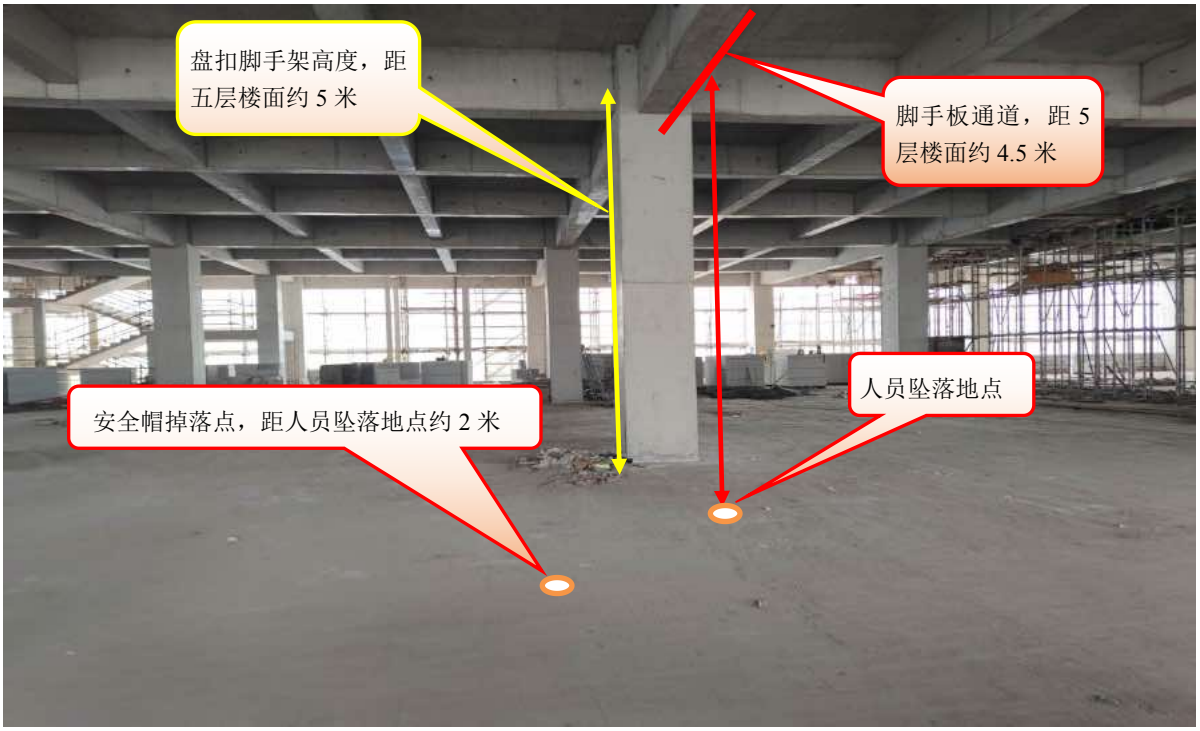


图 4 事故现场示意图（事发时楼顶未浇筑，为露天作业）

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成 1 人受伤，根据广州市花都区人民医院提供的陶本高伤情诊断报告，对照《事故伤害损失工作日标准》，陶本高伤害程度已达重伤。2025 年 9 月 27 日，陶本高经医治无效死亡。

经统计，本起事故造成直接经济损失209.65万元，其中医疗费用71.65万元、赔偿款138万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

任某灵发现陶本高受伤后，立即通知宜宾力森公司工友，工人们闻讯赶来救援，将陶本高背至楼下。宜宾力森公司安全员王恒立即向总承包单位恒富建设公司项目部安全员陈晓荣和本单位项目负责人王宽九报告，陈晓荣随即向本单位项目负责人陈建平报告。17时30分许，恒富建设公司项目部派车将伤者送至江高镇神山卫生院，后转运至花都区人民医院救治。

2025年5月20日22时许，恒富建设公司向市公安局白云分局神山派出所报告了事故和人员受伤情况。事故发生后，恒富建设公司项目负责人陈建平和宜宾力森公司项目负责人王宽九均未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[1]的规定及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[2]的规定。鉴于该两单位有组织应急救援将伤者送医救治，经调查，未发现事故相关单位及人员有瞒报事

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

故或指使、串通有关人员瞒报事故和故意毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、现场照片、记录、微信数据等资料及其他证据等行为，根据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（一）项[3]的规定，该行为属迟报生产安全事故。

接报后，市公安局白云分局神山派出所于2025年6月9日将相关情况告知江高镇人民政府，江高镇人民政府初步核查后于2025年6月11日报区应急管理局。

经评估，本起事故发生后，现场相关单位和人员有及时进行救援并将伤者送医，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，陶本高被送至广州市花都区人民医院接受治疗，2025年9月27日医治无效死亡。2025年9月30日，涉事各方，就善后事宜达成协议。

三、事故原因分析

根据广州市花都区人民医院提供的医疗情况记录，陶本高入院诊断为:右侧额颞顶枕部硬膜下血肿脑疝，多发性大脑挫裂伤，失血性休克，弥散性血管内凝血，左侧髂骨骨折，创伤性蛛网膜下腔出血，右侧顶骨骨折，左侧颞、枕骨骨折，左侧锁骨粉碎性骨折。以上情况符合高处坠落受伤特征。根据专家组出具的《白云江高“5·17”一般高处坠落事故技术鉴定（分析）报告》，

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（一）项　报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

经综合分析，本起事故发生的直接原因为:

（一）作业场所存在事故隐患

涉事作业场所为广州维高集团汽车零部件研发制造基地项目厂房 1 栋 7 区 6 层结构顶板梁底模板安装作业区域，作业面位于 5 层楼面的盘扣脚手架上方。该盘扣脚手架面积约 2982 平方米，高度约 5 米，以钢管架构搭设，纵横间距为 0.9 米 × 0.6 米;在其上方，沿结构梁底铺设有脚手板通道，平均宽度约为 0.3 米。该脚手板通道既是陶本高等作业人员安装模板时的立足之处，也是往返作业面的行走通道。作业人员在脚手板通道上安装模板和行走，距离 5 层楼面高度约为 4.5 米，属高处作业[4]，而宜宾力森公司未按照《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ 162-2008）第 8.0.6 条[5]的规定设置防护栏杆,未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[6]的规定，导致作业场所存在高处坠落的事故隐患。

（二）作业人员未正确佩戴劳动防护用品

陶本高在作业过程中未正确佩戴安全帽，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[7]的规定，导致高处坠落时安全

[4]《高处作业分级》GB/T3608-2008 3.1 在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。
[5]《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ 162-2008）第 8.0.6 条 在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。
[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

帽松脱掉落，头部未能得到任何防护，造成颅脑重伤。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）宜宾力森公司安全生产管理缺失

1.未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施。宜宾力森公司在高处进行模板安装作业，未按照《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ 162-2008）第 8.0.6 条的规定设置防护栏杆，未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[8]的规定，导致作业场所存在高处坠落的事故隐患。

2.未采取措施及时发现并消除事故隐患。宜宾力森公司虽建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但未采取措施及时发现并消除作业场所存在的高处坠落事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]的规定。

3.未监督从业人员陶本高按照使用规则佩戴安全帽等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[10]的规定。

---

[8]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4.项目负责人未履行安全生产管理职责。王宽九作为宜宾力森公司涉事项目负责人，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未消除安全事故隐患，且未按规定及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告生产安全事故，属迟报事故，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[11]的规定。

（二）恒富建设公司安全生产统一协调、管理不到位，项目负责人迟报事故

1.作为涉事项目施工总承包单位，与宜宾力森公司签订了安全生产管理协议，有对施工现场进行安全检查并记录了相关情况，但对分包单位的安全生产统一协调、管理存在疏漏，未能及时发现并纠正分包单位在安全生产管理上存在的问题。

2.事故发生后，项目负责人陈建平未按规定及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，属迟报事故，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[12]的规定。

（三）龙达管理公司履行安全生产监理职责不到位

作为涉事项目监理单位，对涉事项目有开展日常监理工作，

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

有对涉事施工场所进行巡查，但在安全生产方面履行监理职责不到位，未能及时发现并纠正施工单位在安全生产上存在的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

陶本高，宜宾力森公司木工班工人，在作业过程中未正确佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有一定责任，鉴于其已死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

1.宜宾力森公司，事故发生单位，安全管理缺失，未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，未采取措施及时发现并消除事故隐患，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第四十五条的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[13]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.王宽九，宜宾力森公司项目负责人，未履行安全生产管理职责，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未消除安全事故隐患，迟报生产安全事故，违反了《建设工程安全生产管理条例》

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

第二十一条第二款的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款[14]的规定，建议由区住房建设交通局依法对其予以行政处罚。

3.陈建平，恒富建设公司项目负责人，未履行安全生产管理职责，迟报生产安全事故，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款[15]的规定，建议由区住房建设交通局依法对其予以行政处罚。

（三）建议由行业主管部门处理的单位

1.恒富建设公司，涉事项目总承包单位，对分包单位的安全生产统一协调、管理不到位，未能及时发现并纠正分包单位在安全生产管理上存在的问题，建议由区住房建设交通局按相关规定进行处理。

2.龙达管理公司，涉事项目监理单位，履行安全生产监理职责不到位，未能及时发现并纠正施工单位在安全生产管理上存在的问题，建议由区住房建设交通局按相关规定进行处理。

（四）建议由企业处理的人员

1.王恒，宜宾力森公司涉事项目专职安全员，岗位安全责任不落实，事故防范意识薄弱，安全检查不到位，未能及时发现并

[14]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[15]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

纠正本单位未按照技术规范设置防护栏杆的问题，未能及时排查出作业场所存在的事故隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[16]的规定，建议由宜宾力森公司依照有关规章制度处理。（由区住房建设交通局督促落实）

2.陈晓荣，恒富建设公司涉事项目专职安全员，岗位安全责任不落实，履行安全管理职责不到位，未能及时发现并纠正分包单位未按照技术规范设置防护栏杆、事故隐患排查工作不落实等问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[17]的规定，建议由恒富建设公司依照有关规章制度处理。（由区住房建设交通局督促落实）

3.曾光赞，龙达管理公司涉事项目总监理工程师，负责涉事项目监理全面工作，岗位安全责任不落实，对涉事项目安全生产监理不到位，未能及时发现并纠正施工单位未按照技术规范设置防护栏杆导致作业场所存在事故隐患的问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[18]的规定，建议由龙达管理公司依照有关规章制度处理。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）其他建议

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下：

（一）建议区住房建设交通局针对本起事故暴露出的问题，举一反三，开展事故警示教育，加强在建工程项目的监管力度，督促施工单位严格遵守安全生产规章制度，强化事故隐患排查治理工作，严肃落实事故上报制度，压实企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。

（二）建议江高镇人民政府针对本起事故暴露出的问题，配合职能部门加强对辖内建设工程项目的巡查检查，开展施工安全整治工作，压实企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。

（三）恒富建设公司、龙达管理公司要深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员事故警示教育，严格落实事故上报制度，采取有效安全管理措施，加强事故隐患排查治理，切实消除各类隐患，认真履行安全生产管理责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（四）宜宾力森公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展全员事故警示教育，严格落实事故隐

患排查治理制度和事故上报制度，切实消除安全隐患，严格履行安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（公开挂网时间：长期）