# 肇庆高要佛山市******有限公司“5·9”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2025 年 7 月 25 日

# 目 录


一、事故基本情况 ..... 1
（一）事故发生单位概况 ..... 1
1.广东****有限公司 ..... 1
2.佛山市******有限公司 ..... 2
3.佛山市******有限公司 ..... 3
（二）合同签订情况 ..... 4
1.抛光承包合同情况。 ..... 4
2.项目合作协议。 ..... 5
（三）事故发生经过 ..... 5
（四）事故现场情况 ..... 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 9
二、事故应急处置及评估情况 ..... 9
（一）事故信息接报及响应情况 ..... 9
（二）事故现场应急处置情况 ..... 10
（三）医疗救治和善后情况 ..... 10
（四）事故应急处置评估 ..... 10
三、事故原因分析 ..... 11
（一）直接原因分析 ..... 11
1.人的不安全行为 ..... 11
2.设备的不安全状态 ..... 11
（二）间接原因分析 ..... 11
1.安全教育培训不到位 ..... 11
2.安全隐患排查不彻底 ..... 12
3.操作规程缺失 ..... 12
四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题 ..... 13
（一）事故单位及有关责任人员 ..... 13
（二）金利镇人民政府 ..... 14
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议 ..... 15
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人） ..... 15

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 1 家） ..... 15
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 3 人） ..... 15
（四）其他处理建议 ..... 16
**六、事故主要教训** ..... 16
（一）教育培训未落实到位 ..... 16
（二）隐患排查整治质量不高 ..... 17
（三）安全生产管理不到位 ..... 17
（四）单位安全规范不完善 ..... 17
**七、事故整改和防范措施** ..... 17
（一）深刻吸取事故教训 ..... 17
（二）严格落实安全生产责任制 ..... 18
（三）加大监管研判力度 ..... 19

2025年5月9日16时15分21秒，高要区金利镇广东****有限公司抛光车间发生一起机械伤害事故，事故造成1名劳动者死亡，直接经济损失126万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定及区委、区政府的相关要求，2025年5月11日，高要区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会和金利镇人民政府派员组成的肇庆高要“5·9”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广东****有限公司“5·9”一般机械伤害事故是一起因被外包抛光车间劳动者违规操作导致死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

**1.广东****有限公司**（以下简称广东**公司）。统一社会信

用代码：9144**********TE1W，法定代表人：王*，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2023 年 1 月 17 日，注册资本：500 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记状态：在营（开业）企业，国标行业：建材批发（F5165），住所：肇庆市高要区金利镇北区金源大道广东****有限公司办公楼三楼 305 室，经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

设立有安全管理架构，制定了相关安全生产责任制和管理制度、安全操作规程、有对员工及外来作业人员开展三级安全教育培训及安全操作规程教育培训。

**2.佛山市******有限公司**（以下简称****公司）。统一社会信用代码：9144**********835L，法定代表人：曾*，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2015 年 1 月 8 日，注册资本：300 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记状态：在营（开业）企业，国标行业：金属制品业（C33），住所：佛山市南海区西樵镇百东村委会*********内的厂房之一，经营范围：切削工具制造；其他非金属矿物制品制造；模具制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

设立有安全生产管理架构，制定了相关安全生产责任制；制定了相关安全操作规程。

**3.佛山市******有限公司**（以下简称****公司）。统一社会信用代码：9144**********L63Y，法定代表人：唐**，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2023 年 6 月 15 日，注册资本：10 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记状态：在营（开业）企业，国标行业：新材料技术推广服务（M7513），住所：佛山市禅城区南庄镇**********909 室（住所申报），经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿及制品销售；表面功能材料销售；生产线管理服务；塑胶表面处理；金属切削机床销售；液气密元件及系统销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；稀土功能材料销售；通用加料、分配装置销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

设立有安全生产管理架构，唐**为安全生产第一责任人、

杨**为主要负责人、黄*为安全管理员；制定了总经理（主要负责人）安全责任制、安全生产管理人员责任制、生产厂长安全生产责任制、部门主管安全生产责任制、生产部门安全生产责任制、行政部门安全生产责任制、财务部门安全生产责任制、作业人员岗位责任制；制定热压机、车床、磨床、混料搅拌机、空压机、叉车作业、焊接方箱安全操作规程。

未制定上砖机安全操作规程，未制定本单位安全生产教育和培训计划、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

**（二）合同签订情况**

**1.抛光承包合同情况**

2023 年 10 月 22 日，广东**公司与****公司签订抛光承包合同。由****公司承包广东**公司的抛光线，****公司带抛光线启动所需设备，并承包抛光线生产，提供抛釉线耗材、负责窑尾捡砖（不含人工看窑尾平台）及抛光生产线从上砖机、抛光机、过渡线架、超洁亮机、磨边机的整线的生产技术、安全、操作、维修费包括底板、皮带等所有耗材、维护（按甲方要求计划性检修）、水管/水沟的清理和维护、水泵的维修及保养、生产管理、技术服务等全面生产工作；负责人员招聘、人员工资、工伤保险等。

同日，广东**公司与****公司签订承包商安全生产管理协议，约定双方的安全管理职责。

**2.项目合作协议**

2023年9月15日,****公司与****公司签订项目合作协议,合作标的:[广东**公司、……抛光生产线承包]项目;利润分配:乙方根据业主提供的生产订单情况进行成本测算,并经甲方同意后,双方约定,该项目总体利润不低于项目总金额的[35]%(以项目竣工结算单所载为准),其中甲方分配利润占项目总金额的[20]%,乙方分配占项目总金额的[15]%:在实际施工中,每笔款项预留10%后先行分配,工程结算并支付结算款后,此[10%]扣除质保金后全额按[20]:[15]进行分配(与上述总体利润分配保持一致)。若最终结算利润超过[35]%,甲乙双方同意,超过部分双方按照[50]:[50]的比例进行分配。由****公司聘请劳动者派驻到广东**公司抛光线生产作业,约定双方利润分配及双方权责。

**(三)事故发生经过**

监控视频显示:


5月9日16时14分46秒,抛光线上砖机吸盘出现停止上砖运行。

16时14分54秒,曾**拿来钢管对停放在瓷砖输送带的瓷砖进行撬动,上砖机吸盘仍未运行,便从上砖机中间过道经升降吸盘运行路线走入后用手触摸检测电眼(图1)后又从吸盘运行路线走出。

16时15分21秒,PLC控制系统驱动升降吸盘运动,将在

升降吸盘运行路线走出曾**撞倒在瓷片料堆上，升降吸盘向下压在曾**的头部后提升，曾**倒伏在瓷片料堆上。

16 时 15 分 28 秒，升降吸盘运行再次压在瓷片料堆上的曾**头部。

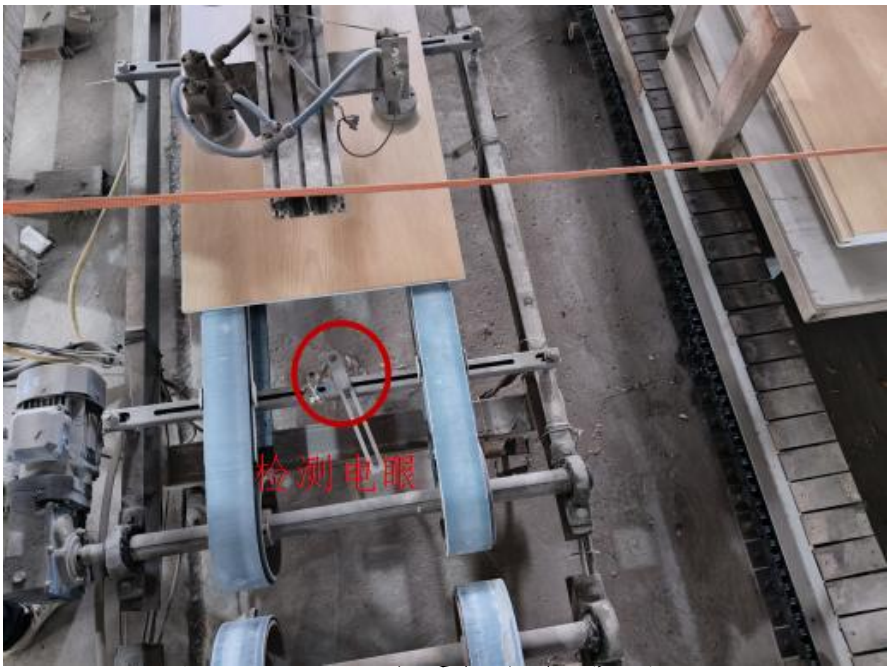


**（四）事故现场情况**

上砖机放置于广东****有限公司厂房抛光线事故发生地点（如图 2 所示）。上砖机是将需要加工的瓷片从左边输送带的瓷片料堆通过升降吸盘逐片吸至中间的输送带，升降吸盘每次可以从瓷片料堆吸上两片 1.2m×0.6m，厚度为 0.9mm 的瓷片到输送带，再由输送带送至下一工序。当输送带将两片瓷片输送走后，输送带下方的感应电眼就会检测到无瓷片（感应电眼向上检测的高度为 10—15cm），PLC 控制系统驱动升降吸盘再次

到瓷片料堆吸瓷片去输送带，从而保证瓷片不停地输送到下一工序。




图 2 事故发生上砖机位置

事故吸盘上下砖机由佛山市卓翔机械设备有限公司 2024 年 5 月生产安装交付使用，型号为：SXZ807，额定电压为：380V，额定电流为：50A，工作气压：≥0.5Mpa，上砖速度：10 次/分钟。该台设备控制电柜设有触控屏幕，手动/自动转换旋钮，启动按钮和急停开关和各种电源指示灯。控制电柜上未见有当心触电警示标志及操作规程、未见挂牌上锁开关（图 3）。

上砖机设备呈长方形设置长度为 2.8m，宽度为 1.0m，宽度方向中间两侧无加装护栏。上砖机内两侧为瓷片料堆，料堆支

架长 2.8m，能够放置两片长 1.2 米的瓷片料。高度为 55cm，瓷片料堆高度为 50cm，瓷片料堆堆满的情况下高度为 1m。中间输送带高度为 60cm（图 4）。

上砖机瓷片原料入口及出口为开放式设置，未见固定式安全护栏或光栅（图 4），上砖机出口事故后增加有一条拉线及警示标志（图 5）。输送带控制电箱处显示能与上砖机联锁。




图 3 未见有警示标志、操作规程、挂牌上锁开关



图 4 未见固定式安全护栏




图 5 事故后增加的拉线及警示标志

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成 1 人死亡，根据广东省居民死亡医学证明（推断）书证实，曾**死亡原因：头部损伤。符合头部受外物压迫造成死亡。事故造成直接经济损失 126 万元。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故信息接报及响应情况**

16 时 19 分，黄*拨打 120 急救电话。

17 时 04 分许，黄*拨打 110 电话报告事故信息情况。

17 时 09 分许，肇庆市公安局高要分局接报后，立即将事故情况通报高要区应急管理局，并组织刑侦大队、治安大队、网通大队和金利派出所做好调查处置和舆情管控工作。

17 时 13 分许，市应急管理局将事故信息转高要区应急管理局。

高要区应急局接到事故信息后，马上协调金利镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

**（二）事故现场应急处置情况**

16 时 15 分 26 秒，叉车司机梁**发现事故后，马上停车呼喊并跑到操作台按紧急停机按钮，附近几名工人也迅速跑过来，并拨打电话求救。

16 时 54 分，金利博爱医院 120 急救医生到场对伤者抢救。

**（三）医疗救治和善后情况**

16 时 56 分，经 120 急救医生诊断，曾**被宣告临床死亡。

2025 年 5 月 12 日，****公司与曾**家属在高要区金利镇劳动人事争议调解仲裁庭签订《调解书》，就曾**在工作过程中因事故去世达成赔偿协议，赔偿死者家属 126 万元人民币，该起事故善后工作正在妥善处理中。

**（四）事故应急处置评估**

经事故调查组评估，现场人员发现升降吸盘压住曾**的头部后，马上关闭输送带电机，并大声呼救，拨打电话求救，及时组织人员进行应急处置，医护人员及时到场对曾**进行救治，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援

工作处置及时、妥当。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

#### 1.人的不安全行为

曾**违规操作，在未关闭上砖机电源、未按下上砖机急停开关，无任何安全保护措施的情况下进入平移瓷片上砖机内用手触碰感应电眼，电眼感应后，升降吸盘平移移动。曾**被运行中的上砖机升降吸盘支架挤压头部，导致死亡。

#### 2.设备的不安全状态

抛光生产线上砖机及输送线传动轴未见安装防护装置[1]，操作人员可以在机器未关停的状态下进入机器内部操作。

#### 3.现场管理缺失

事发前，曾**已有在未停机状态下横跨输送带从上砖机输送带搬出破损瓷片行为，其动作熟练程度非一般人可以做到，而现场缺乏管理人员对其行为加以纠正制止，造成事故的必然的发生。

### （二）间接原因分析

#### 1.安全教育培训不到位

员工教育培训走过场，安全意识淡薄，未熟练掌握上砖机的操作要求和注意事项，不熟悉上砖机潜在的安全风险，对本单位危险区域、设备的危险性认识不到位，现场处置不足。

---

[1]《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）6.4.2 运动的传动部件：对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。

**2.安全隐患排查不彻底**

监控视频显示，事故发生前，曾**未关停上砖机下横跨输送带跑进上砖机通道搬离破碎瓷砖，在吸盘未能运行下再次从上砖机通道经吸盘运行路线进入并用手触碰电眼，安全管理人员未发现人员进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议。

**3.操作规程缺失**

****公司、****公司《安全操作规程汇编》内并无上砖机安全操作规程（如图 6、7 所示），事发前现场未见该安全操作规程张贴，现场操作人员无据可循。

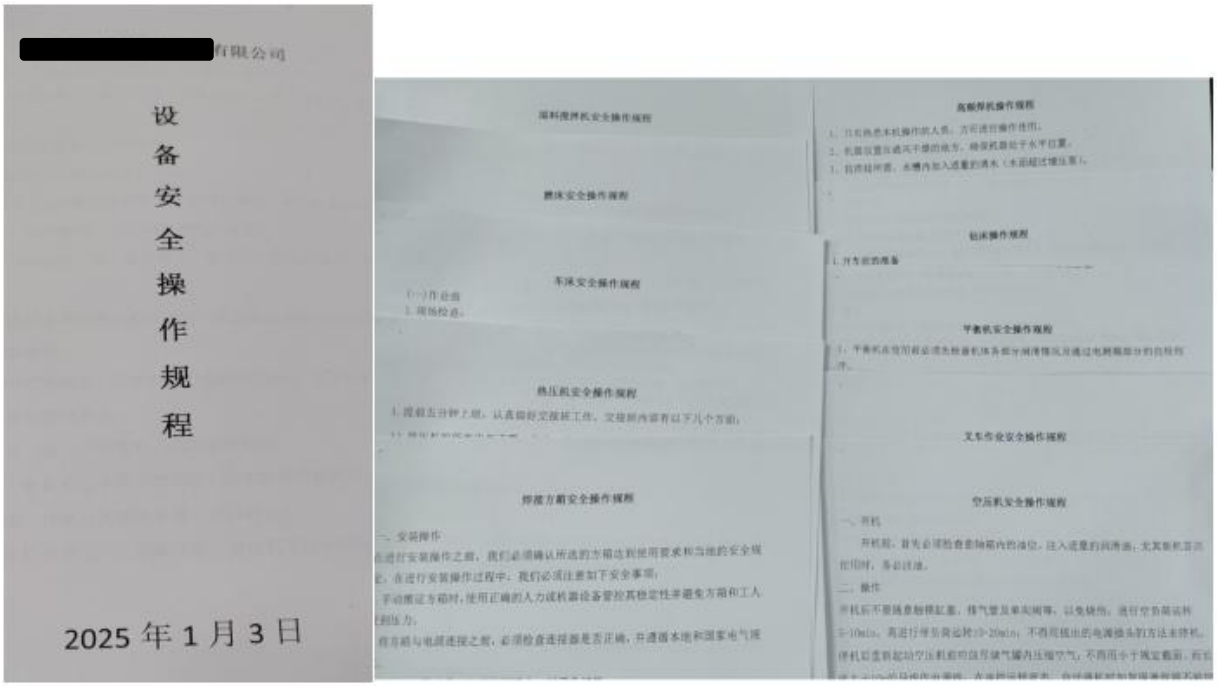



图 6 ****公司《安全操作规程汇编》

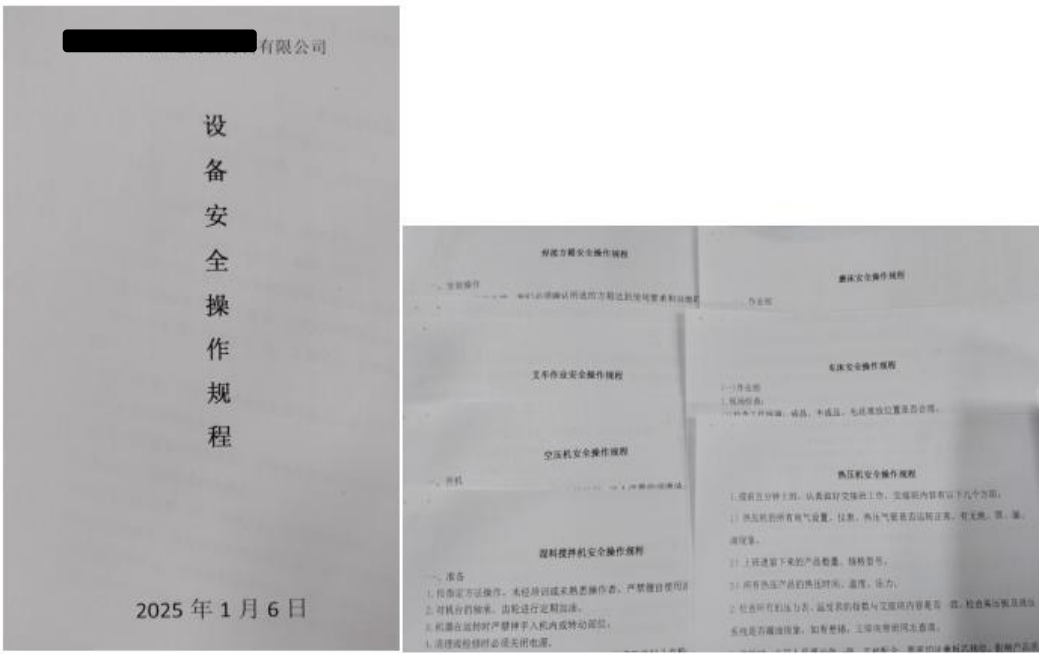



图 7 ****公司《安全操作规程汇编》

## 四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题

### （一）事故单位及有关责任人员

**一是**安全教育培训不到位。员工教育走过场，曾**2025 年 2 月 20 日入职，****公司未对其进行新员工岗前教育培训[2]，仅 3 月 2 日、3 月 5 日、3 月 11 日、5 月 2 日分别对三线抛光车间员工进行培训，培训签到表上未如实记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果[3]，未达到教育培训合格条件[4]；**二是******公司、****公司均未建立安全风险分级管控和隐患排查治

[2]《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时”。

[3]《生产经营单位安全培训规定》第二十二条　生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容参加人员以及考核结果等情况。

理制度、具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度和安全生产教育、培训和持证上岗制度[5]；**三是**安全隐患排查走过场。佛山市******有限公司在事故调查过程中提供的隐患排查资料台账，其中《车间安全检查表》中的检查内容与《广东省安全生产条例》第二十条要求的检查事项不符，未达到法定要求，同时该《车间安全检查表》中的检查情况记录均为无异常，与实际严重不符。

****公司、****公司主要负责人均未制定上砖机安全操作规程，未制定本单位安全生产教育和培训计划、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[6]。****公司现场管理人员杨**未组织或者参与拟定上砖机安全操作规程，未对参训人员进行考核，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止死者违规操作的行为[7]。

**（二）金利镇人民政府**

金利镇人民政府对辖区内企业安全监管不到位，存在汲取同类事故教训不深刻，属地安全监管力量薄弱，监管专业知识

---

[5] 《广东省安全生产条例》第十四条 生产经营单位应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：……(三)安全风险分级管控和隐患排查治理制度，重大危险源管理制度；(四)安全生产资金投入和设备、设施保障制度；(五)具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；(六)安全生产教育、培训和持证上岗制度；……。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患…。

[7] 《广东省安全生产条例》第十九条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应当履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；……(五)组织安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

欠缺，督促指导企业开展安全生产排查整治、吸取事故教训工作力度不够的问题。

## 五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

曾**，男，群众，****公司员工，违规操作，在未关闭上砖机电源、未按下机器急停的情况下，站在上砖机机器内升降吸盘支架和瓷片料堆的中间通道上处理输送带上的电眼，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

### （二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）

1.****公司、****公司。未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定进行行政处罚。

### （三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）

1.****公司

唐**，男，群众，****公司法定代表人、公司主要负责人。未履行安全生产管理职责，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[9]的规定进行行政处罚。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

杨**，男，群众，****公司派驻广东**公司现场负责人，未履行安全生产管理职责，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定进行行政处罚。

2.****公司

曾*，男，群众，****公司法定代表人、公司主要负责人。未履行安全生产管理职责，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[11]的规定进行行政处罚。

**（四）其他处理建议**

金利镇人民政府吸取事故教训不及时、不深刻，督促企业落实机械设备安全管理制度、操作规程和排查机械设备风险等工作存在不足。建议责成金利镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

## 六、事故主要教训

### （一）教育培训未落实到位

****公司对劳动者教育培训不到位，未落实三级安全教育制度，未按实际工作岗位开展教育培训，未如实记录安全教育

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

培训情况。

**（二）隐患排查整治质量不高**

对于事故发生时死者进入上砖机清理砖片的情况，现场的安全管理人员未能发现作业人员未断电进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议。

**（三）安全生产管理不到位**

主要负责人未真正履行其安全生产职责，公司管理层对自己的安全生产责任履职不清，对外包公司员工日常工作安全监管不到位；对违规进入危险区域内作业的安全隐患未及时发现并加以制止。

**（四）单位安全规范不完善**

企业未切实承担起安全生产的主体责任，未健全上下砖机操作规程在内的安全生产制度，未确保制度得到有效执行。

## 七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议:

**（一）深刻吸取事故教训**

****公司、****公司、广东**公司要深刻吸取“5·9”一般机械事故教训，深入剖析事故原因，采取有力的措施，全面排查、排序、排除事故隐患，聚焦暴露的突出问题，研究制定

有针对性的整改措施，认真整改。开展事故教育警示会，举一反三深刻汲取各类事故教训，增强人员安全意识和事故防范能力，用事故教训推动安全生产工作。

**（二）严格落实安全生产责任制**

一是****公司、****公司、广东**公司必须将安全生产责任制落地落实，主要负责人要切实履职，健全安全生产责任体系，完善各项安全生产操作规程，加强安全生产基础管理，提高安全生产基础管理水平。二是要加强和规范全员安全生产教育培训。企业要根据不同层级、不同岗位、不同人员的安全生产知识和技能需求，制定和实施全员安全生产教育培训计划，采用多种形式和方法，如集中授课、现场指导、网络学习、案例分析等，增强全员的安全生产意识和能力。三是加强事故隐患排查治理。****公司、****公司、广东**公司要加强现场管理，生产经营单位主要负责人要每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查，强化事故隐患台账清单化管理，能立即整改的必须做到即查即改；不能立即整改的，必须明确责任人、措施、资金、时限和应急预案等。四是加强现场风险管控。对全厂进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级。根据风险评估结果，对风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制，并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设

施、作业环境等进行全面检查。检查不能流于形式，防止类似事故再次发生。五是健全安全生产制度。此次事故凸显了制定和完善操作规程的必要性。所有生产设备的使用都应配备明确的操作指南和安全注意事项，以规范员工的操作行为，预防因操作不当引发的安全事故。企业应深刻认识到，操作规程不仅是生产的指导手册，更是保障员工生命安全和企业财产安全的重要防线。

**（三）加大监管研判力度**

一是金利镇人民政府要切实履行属地监管责任，认真督促企业健全安全生产责任制；认真督促企业规范安全教育培训工作，提高从业人员的安全意识和操作技能；认真督促企业现场管理和规范隐患排查治理，及时消除事故隐患，提升企业安全管理水平。二是各镇街要进一步加强对同类型企业的安全监管，在检查中发现企业安全生产主体责任不落实、日常安全管理不到位、作业现场危险行为跟进管理不及时的，存在隐患的，坚决采取“先停工、再整改，整改合格再复工”的措施，以强硬手腕避免类似事故再次发生。三是各镇街要依法采取硬措施强化执法检查，综合运用“四不两直”、明察暗访等方式，聚焦重大事故隐患排查整治，坚决将高要区安全生产治本攻坚三年行动落到实处，推动重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。