佛山市三水区信大悦购百货有限公司室内施工“5·24”一般高处坠落事故调查报告

目 录

一、事故基本情况 - 1 -
（一）涉事工程概况 - 1 -
（二）事故相关单位及人员基本情况 - 2 -
（三）事故发生经过 - 4 -
（四）事故现场情况 - 4 -
（五）人员伤亡和直接经济损失 - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 - 7 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 7 -
（二）事故现场应急处置情况 - 7 -
（三）医疗救治和善后情况 - 8 -
（四）事故应急处置评估 - 8 -
三、事故调查情况 - 8 -
（一）对事故相关单位和人员的调查情况 - 8 -
（二）对有关监管单位的调查情况 - 10 -
四、事故原因分析 - 12 -
（一）事故发生的原因 - 12 -
（二）事故性质 - 13 -
五、相关单位和人员的责任认定及处理建议 - 13 -
（一）对相关单位及人员的处理建议 - 13 -
（二）对监管部门的处理建议 - 15 -
六、事故整改和防范措施 - 15 -
（一）召开事故通报会，加强行业管理 - 16 -
（二）约谈相关企业，督促落实整改措施 - 16 -
（三）落实监管责任，切实消除隐患 - 16 -

2025年5月24日，佛山市三水区三水广场信大悦购超市内发生一起高处坠落事故，一名工作人员从垃圾倾倒口（该洞口由广东军铜建筑工程有限公司开挖并使用）坠落导致死亡，直接经济损失约210万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），由区应急管理局牵头区人力资源社保局、区经科局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，佛山市三水区信大悦购百货有限公司室内施工“5·24”一般高处坠落事故是一起从业人员安全意识不足、相关企业落实安全生产主体责任不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程概况

涉事工程为佛山市三水区信大悦购百货有限公司室内施工工程，包含佛山市三水广场信大悦购超市装饰装修工程、三水广场信大悦购超市消防系统改造报建工程两个工程。该工程的建设

方、发包方为佛山市三水区信大悦购百货有限公司，其中，装饰装修工程的承包方为广东军铜建筑工程有限公司，消防系统改造报建工程的承包方为佛山市成科消防装饰工程有限公司。装饰装修工程、消防系统改造报建工程的施工地点均为佛山市三水区三水广场首二三层。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.佛山市三水区信大悦购百货有限公司（以下简称信大公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91440607****,法定代表人：叶**，注册资本：伍拾万元人民币，住所：佛山市三水区西南街道****，成立日期：2025年05月15日，经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家用电器销售；五金产品零售；通信设备销售；服务服饰零售；母婴用品销售；鞋帽零售；针纺织物销售；皮革制品销售；钟表销售，眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；食用农产品零售，食用农产品初加工；水产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；美发饰品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；物业零售；非居住房地产租赁；销售代理；国内贸易代理。

2.广东军铜建筑工程有限公司（以下简称军铜公司），统一社会信用代码：91445200****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：先**，注册资本：人民币壹仟零壹拾

万零壹仟零壹拾元，公司住所：广东省东莞市莞城街道****，成立日期：2020年08月10日，经营范围：建筑装饰、装修；环保设施安装；室内装饰、装修；建筑结构防水补漏；建筑劳务分包；房屋建筑工程；市政公用工程；消防设施工程设计与施工；消防设施工程；园林绿化工程；建筑幕墙工程；地基与基础工程；电子设备工程；人防工程防护议备的安装；机电设备安装工程：建筑钢结构，预制构件工程安装服务工程监理服务；古建筑工程服务；公路工程建筑：水利和内河港口工程建筑，生态保护工程：通信系统工程，城市及道路照明工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。 导致事故发生的垃圾倾倒口就是由军铜公司开挖并使用的。

3.佛山市成科消防装饰工程有限公司（以下简称成科公司），类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91440604****，法定代表人易**，公司主要负责人为肖**，肖**全面负责公司的生产、安全等工作，注册资本：陆佰捌拾万元整，住所：佛山市禅城区朝安北路****（住所申报），成立日期：2018年05月22日，经营范围：服务：消防工程设备安装与施工，室内装饰工程设计与施工，室内自来水管道安装，制冷设备安装，园林绿化工程，暖气通风工程；建筑工程技术咨询，工程预算编制：持有效审批证件从事承装、承修、承试供电设施和受电设施。

4.高**：成科公司员工，是消防系统改造报建工程的工作人员，在作业期间，从三水广场二层垃圾倾倒口坠落致死。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 24 日，成科公司工人向**、高**、蒋**在三水广场二楼信大公司施工现场，从事现场勘察及消防栓拆除作业。14 时许，高**、蒋**二人准备拆除涉事垃圾倾倒洞口旁的消防栓箱，两人一前一后向消防栓箱走去，经过涉事洞口，洞口上覆盖的木板阻碍拖板车移动，高**将洞口上的木板移开后，不慎从洞口坠落至一楼地面，经送医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于三水广场二楼信大悦购百货有限公司南面倾倒垃圾的洞口，洞口长 1.12m，宽 1.06m，形状大致呈长方形，洞口处有多条裸露的钢筋，钢筋上未见血迹，洞口离地高度（即高**的坠落高度）约 5.652m，执法人员勘验时洞口盖有三块木板，三块木板叠放在一起，每块木板的长宽厚分别为 2.44m、1.2m、0.012m，洞口的东面是一堆建筑垃圾（该建筑垃圾为广东军铜建筑工程有限公司施工过程中产生的），洞口南面的墙壁上贴了一张警示标语：楼面开洞 注意安全。经调查，事故现场洞口北面有一辆拖板车，拖板车上放置有切割机，该切割机用于拆除消防栓箱时使用。洞口旁的墙壁上设置有一个消防栓箱，箱门处于打开状态，经调查，该消防栓箱就是事发时，高**、蒋**准备拆除的消防栓箱。



该洞口为高**坠落的洞口，洞口附近有钢筋，事发后出于安全考虑，洞口被木板盖住

图一、事发现场概貌（一），涉事洞口长 1.12m、宽 1.06m，距离地面高度为 5.652m，该洞口由军铜公司开挖，用于倾倒施工产生的垃圾。




图二、事发现场概貌（二），图示所指位置为事发后高**坠落位置，该位置距离南面墙壁约 0.5m。



图三、事发现场概貌（三），图示为涉事洞口上覆盖的木板，三块木板叠放在一起，每块木板的长宽厚分别为 2.44m、1.2m、0.012m。



图四、事发现场概貌（四），图示为涉事洞附近的警示标识，有张贴“楼面开洞 注意安全”的警示标语。

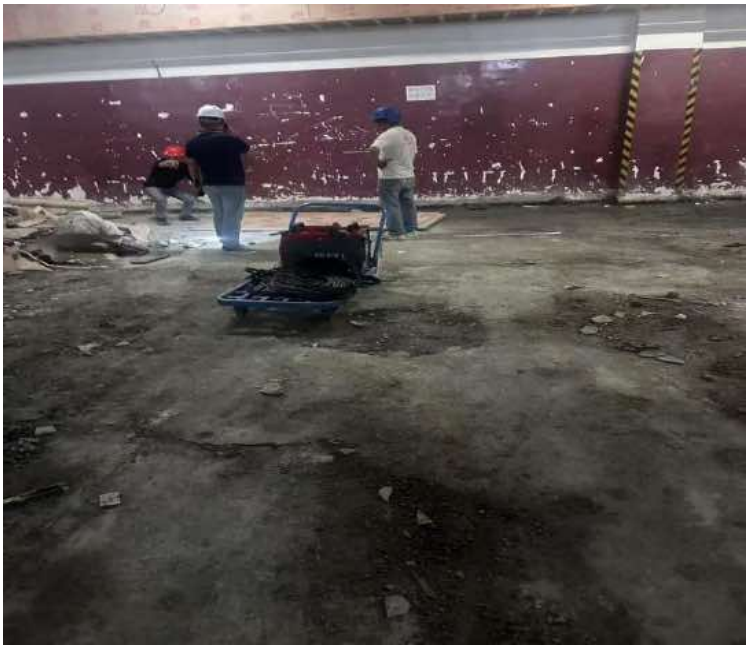

图五、事发现场概貌（五），涉事洞口旁有一辆拖板车，拖板车上放置着拆除消防栓箱用的切割机。

（五）人员伤亡和直接经济损失

“5·24”事故造成1人死亡，直接经济损失约210万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，高**趴在涉事洞口下方的地面上，现场有关人员见状立马拨打120请求救援，区应急管理局、区住建水务局、区经科局、区公安分局、西南街道办等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，区应急管理局、区住建水务局、区经科

局、区公安分局、西南街道办等部门迅速赶赴事故现场开展事故现场应急处置工作，西南街道办责令涉事工地停工并对现场进行围蔽，督促事故各责任方妥善开展善后处理工作，配合做好事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护人员赶到现场后，立即将高**送往三水区人民医院抢救，后经抢救无效死亡。据居民死亡医学证明书显示，高**的死亡原因为特重型颅脑损伤。经事故调查组协调处置，信大公司、军铜公司、成科公司等已与高**家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区经科局、区住建水务局、区公安分局、西南街道办等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对事故相关单位和人员的调查情况

经现场勘察、查验档案资料，对军铜公司常务副总黄**、现场管理李**、安全员何**、木工肖**、垃圾清理工苏**，成科公司总经理肖**、员工向**、员工蒋**，信大公司总经理许*、项目经理许**、防损经理丘**，广东富港物业服务有限公司（三水广场物业公司）项目总监陈**、商管经理徐**等人进行询问调查，

认定事故调查情况如下:

1.信大公司：于2025年4月25日、2025年5月20日分别与军铜公司、成科公司签订《装饰工程承包施工合同书》、《消防工程合同》，合同中约定了各自的安全生产管理职责。

2.军铜公司：2025年5月13日开挖涉事洞口后，为防止人员坠落，在洞口上覆盖三块木板，并在洞口南侧的墙壁上张贴有“楼面开洞 注意安全”的警示标语；公司每天都会召开班前会，提醒员工注意安全。但存在以下问题：（1）安全教育培训不到位，未制定安全生产教育和培训计划，未对人员（管理人员、工作人员等）开展岗前安全教育培训，未开展相关的考核，日常培训未涉及楼面开洞安全、洞口防护安全等有关的内容；（2）隐患排查工作不到位，未制定隐患排查治理制度，虽有在涉事洞口上覆盖木板进行安全防护，但未设置护栏、围栏等防护设施，未采取措施（技术措施、管理措施等）防止盖板被随意拆除[1]，且日常未针对涉事洞口防护情况开展隐患排查；（3）未与在同一作业区域施工的成科公司签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，且未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

3.成科公司：安全教育培训不到位，未对从业人员（高**、蒋**、向**）开展安全生产培训和教育，未对其开展相关考核。

1.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）:3.2.3. 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

（二）对有关监管单位的调查情况

区经科局：1.有组织开展安全生产教育培训工作。2025 年 2 月 26 日上午，组织各镇街经发办、商贸流通企业的安全生产负责人开展节后复工复产安全生产专题培训会议，指导企业落实节后复产安全工作，督促企业全面落实“六个一”安全防范措施。

2.有开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治工作。联合各镇（街道）对辖区内使用冷库的大型商业综合体等进行摸底排查，并于 4 月 30 日下午到新动力广场、永旺超市等大型商超，查看冷库建筑保温材料的类型、使用年限、防火性能等情况，向企业宣传讲解建筑保温材料安全隐患的危害性，以及动火作业的安全管理要求。

3.有督促提醒镇街吸取相关事故教训。2 月 28 日，组织各镇街经发办负责人召开商贸流通领域安全生产工作会议，通过以案说法的形式开展安全生产警示教育，督促各镇街汲取经验教训；4 月 30 日印发《关于深刻汲取教训切实加强大型商超、餐饮场所安全生产工作的通知》至各镇（街道），督促提醒各镇街深刻吸取辽宁火灾事故教训，加强安全防范，强化警示教育，筑牢安全思想防线，严防类似事件发生。

区住建水务局：1.有开展危险性较大的分部分项工程隐患排查工作。2025 年至今，开展防高处坠落、有限空间施工、深基

坑、高大模板、消防等专项及交叉抽查20次，共20个项目，出动检查人员120人次，下发安全整改通知20份；参与深基坑、高大模板和高层外脚手架等危险性较大工程专家论证会共32次，组织重大危险源专项检查和验收103项次。

2.有开展防高处坠落专项整治行动。2024年12月、2025年3月相继印发了《关于开展全区在建建筑工地地下封闭空间施工和防高坠专项排查整治工作的通知》、《关于开展2025年房屋建筑工程第一季度质量安全生产检查暨高处坠落专项检查的通知》，并结合实际情况制定安全生产专项整治工作计划，把预防高处坠落事故作为监督工作的重点。

3.有组织开展安全生产培训会议。2025年2月17日下午，在西南街道办事处大会议室举办2025年建筑工程安全生产节后复工复产培训会议，会上邀请相关专家对参会的企业及项目相关负责人开展高空作培训。

区住建水务局作为建筑行业主管部门，督促指导镇（街）开展监管业务存在不足和不够全面，尤其是建筑装修行业存在的监管难点问题，督促指导镇（街）落实监管措施有待加强。

西南街道办：1.有开展领导班子带队检查工作。今年来街道共召开4次党工委会议专项研究安全生产，并开展街道领导班子带队检查安全92次，在元旦、春节、清明、五一等重大节假日组织安全生产联合检查行动，共开展主要领导联合检查安全6

次。

2.有开展在建工地安全生产检查工作。每月对辖区建筑工地按80%的比例开展定期抽检，今年来，累计对辖区38个在建工地开展安全生产检查，其中街道领导班子带队检查共22人次，出动检查人员134人次，累计检查建筑施工企业、监理单位等相关场所67家次，排查出排栅搭设不规范、高空作业防护措施缺失、临时用电线路私拉乱接等各类安全隐患268条，下达责令整改通知书共3份。

3.有开展安全生产教育培训工作。区住建水务局、区经科局在年初均在西南街道召开了复工复产安全培训，讲解有关安全知识，并督促企业落实安全生产主体责任。5月7日组织辖区内大型商超、KTV、酒吧等人流密集场所相关安全负责人到西南街道召开安全生产工作会议，强调了室内装修安全注意事项，要求各企业负责人加强生产安全的管理，不得麻痹大意。

西南街道办建筑施工领域安全生产巡查检查机制存在不足，未及时掌握信大公司室内施工工程的施工情况，未及时发现并处理涉事装饰装修工程存在的违法违规行为，未督促施工单位落实安全生产主体责任。

四、事故原因分析

（一）事故发生的原因

直接原因：高**安全意识薄弱，在作业过程中擅自将涉事洞口上的盖板移开，且未采取任何防护措施，不慎从涉事洞口坠落，导致事故发生。

间接原因：军铜公司安全生产主体责任落实不到位，未按要求开展安全生产教育和培训工作，未做好涉事洞口的安全防护和隐患排查工作，未与成科公司签订安全生产管理协议、未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施、未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市三水区信大悦购百货有限公司室内施工“5·24”一般高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对相关单位及人员的处理建议

1.高**：安全意识淡薄，在作业过程中擅自将涉事洞口上的盖板移开，且未采取任何防护措施，不慎从涉事洞口坠落，导致事故发生。对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.广东军铜建筑工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，未按要求开展安全生产教育和培训工作，未做好涉事洞口的安全防护和隐患排查工作，未与成科公司签订安全生产管理协议、未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施、未

指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、四十一条第二款[3]、第四十八条[4]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局对其进行处理。

3.广东军铜建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人先**:作为公司主要负责人安全生产管理工作履职不到位,未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[6]规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局对其进行处理。

4.佛山市成科消防装饰工程有限公司:未对从业人员(高**、蒋**、向**）开展安全生产培训和教育，未对其开展相关考核。违反《中华人民共和国安全生产法》对第二十八条第一款[2]。依

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

5.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[8]的规定，建议由区应急管理局对成科公司进行处理。

5.涉事工程的建设方、发包方、承包方在工程建设和施工领域存在的相关违法违规行为建议由区住建水务局依法依规进行调查处理。

（二）对监管部门的处理建议

1.区住建水务局就存在的相关问题向区安委会作出深刻检讨,并对相关股室及人员进行谈话提醒。要进一步压实责任，切实履行行业安全监管职责，加强对镇街的业务指导，着力解决建筑装修行业存在的监管难点问题。

2.西南街道就存在的相关问题向区安委会作出深刻检讨,并对相关部门及人员进行谈话提醒。压紧压实属地监管责任，完善巡查检查机制，及时发现并处理建筑施工领域的违法违规行为。

六、事故整改和防范措施

佛山市三水区信大悦购百货有限公司室内施工“5·24”一般高处坠落事故，是一起典型的企业未落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产管理职责,从业人员违规违章作业造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

8.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

西南街道办要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

西南街道办要对信大公司、军铜公司、成科公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促军铜公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（三）落实监管责任，切实消除隐患

区住建水务局、区经科局、西南街道办等有关部门要认真总结，举一反三，结合事故发现的问题及自身职责对辖区内大型商超、建筑施工等的安全管理开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。