阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程“5·11”一般高处坠落事故调查报告

江城区人民政府事故调查组

2025年8月5日

目录

一、事故基本情况 **2**

（一）事故项目概况 2

（二）涉事单位情况 3

（三）工程合同、劳务分包范围及安全责任情况 5

（四）涉事单位安全管理情况 6

（五）事故施工现场情况 9

（六）气象潮汐情况 10

（七）部门履职情况 10

二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况 **11**

（一）事故经过 11

（二）救援善后情况 12

（三）应急救援处置评估情况 14

三、人员伤亡和直接经济损失情况 **14**

（一）人员伤亡情况 14

（二）直接经济损失情况 15

四、事故原因 **15**

（一）事故直接原因 15

（二）事故间接原因 15

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **16**

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 16

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 17

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 19

（四）其他处理建议 20
六、事故防范和措施建议 20
（一）规范现场管理，落实防护措施 21
（二）反思事故原因，强化协调管理 21
（三）严格落实职责，加强现场监管 22
（四）落实行业监管，紧绷安全生产之弦 22

阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程“5·11”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月11日15时许，省道S540阳江江城某大桥危旧桥改造工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人溺死（以下简称江城“5·11”高处坠落事故）。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委书记李仕鹏，区长梁小昌，区委常委、常务副区长林喜叠等领导立即赶赴现场指挥调度并作出重要指示，要求各相关部门对失联人员进行全力搜救，在确保救援人员安全的情况下，科学有序做好现场救援，避免发生次生事故。各有关部门按照领导的指示精神，多部门联动快速响应组织开展救援工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《广东省安全生产条例》等法律法规规章规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城埠场“5·11”一般高处坠落事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2025〕48号）的要求，江城区政府成立由区应急管理局牵头，区总工会、区人社局、区住房城乡建设和交通运输局、市公安局江城分局、埠场镇政府有关负责同志为成员组成江城区“5·11”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城“5·11”高处坠落事故是一起因临边作业现场缺少安全防护措施、工人未按规定穿戴劳动防护用品，违规冒险从架桥机中支腿轨道临边南侧跨越导致高处坠落溺死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

省道S540阳江江城某大桥危旧桥改造工程项目（以下简称某大桥改造项目），位于阳江市江城区******，桥梁中心桩号******，桥梁全长***米，全宽**米。桥梁上部结构为钢筋混泥土简支T梁，跨径组合为******米，支座为板式橡胶支座；下部结构采用双柱式桥墩，轻型桥台；桥面采用沥青砼桥面铺装。某大桥改造项目****年**月**日签发开工令，施工期为***天，内容包括临时交通便桥搭设，便道填筑；迁改光缆、拆除观景平台；盖梁加固处理（增大截面+预应力张拉）；混凝土结构表面的缺陷修复处理；原桥上部结构T梁、桥面、护栏拆除；桥台加固处理、锥坡施工；

小箱梁预制、架设；桥面系施工[1]；恢复通车，拆除便桥，清理便道，恢复路口。事发时，正进行10#桥面湿接缝施工。

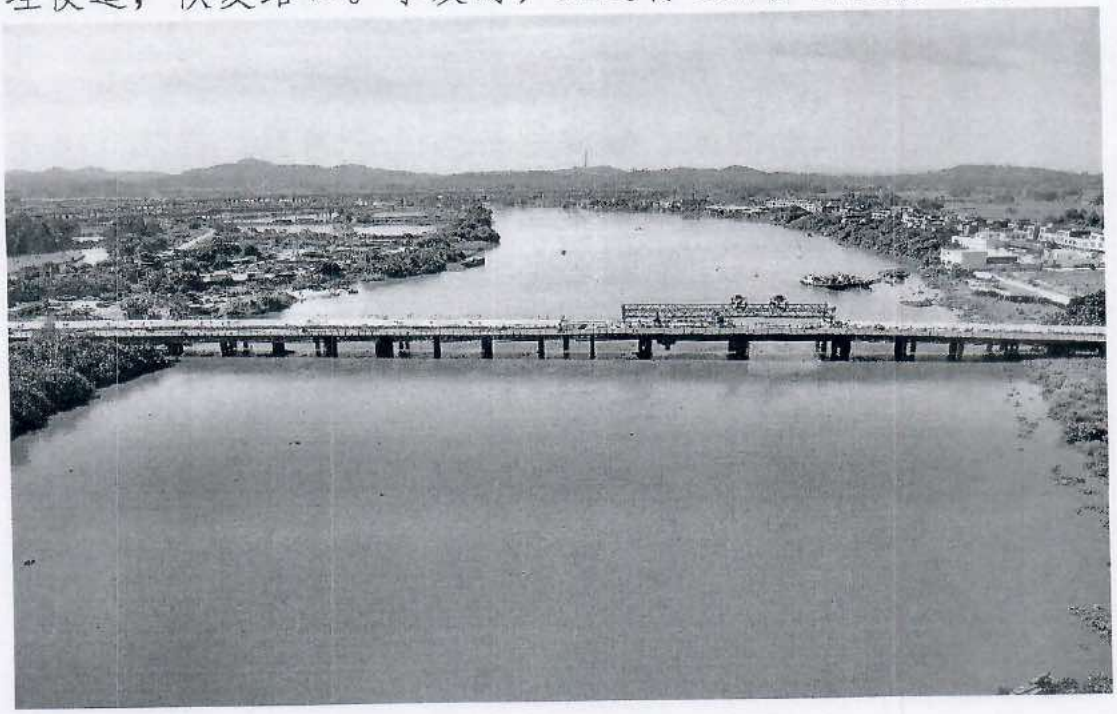


图1：事故坠落大桥全貌

（二）涉事单位情况

1.建设单位。阳江市江城区某事务中心（以下简称某事务中心），江城区政府直属事业单位，由阳江市江城区住房城乡建设和交通运输局代管，负责辖区内国省道路建设、改造、养护工程项目实施；辖区内国省道公路安全生产、公路交通战备和应急管理等有关工作。

2.施工单位。某工程有限公司1（以下简称某公司1），成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******,类型是其他有限责任公司，法定代表人是刘某亮，注册资本为人民币叁拾叁亿陆仟肆佰捌拾玖万陆仟叁佰壹拾陆元，住所位

1 桥面系施工：包括湿接缝、整体化层、沥青路面、伸缩缝、护栏等内容。

于广州市天河区广州大道中***号，经营范围有承接境内外公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、铁路工程和路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通设施工程等。该公司取得《建筑业企业资质证书》[2]《安全生产许可证》[3]证照资质齐全，符合相应资质范围内承接工程。

3.劳务分包单位。某工程有限公司2（以下简称某公司2），成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是颜某宏，注册资本为人民币壹仟万元，住所位于茂名市电白区水东街道******，经营范围有房屋建筑工程、体育场馆工程、铁路工程、公路工程、市政工程、城市轨道交通工程、其他道路、隧道和桥梁工程、水利和水运工程、建筑劳务分包（不含劳务派遣）等。该公司取得《建筑业企业资质证书》[4]《安全生产许可证》[5]证照资质齐全，符合相应资质范围内

2 建筑业企业资质证书（证书编号：******），资质等级：公路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，有效期至2028年12月22日。

3 安全生产许可证（证书编号：粤JZ安许证字[****]******），许可范围：建筑施工，有效期至2025年11月28日。

4 建筑业企业资质证书（证书编号：******），资质等级：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包二级、几点工程施工总承包三级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级，有效期至2026年1月29日。

5 安全生产许可证（证书编号：粤JZ安许证字[****]******），许可范围：建筑施工，有效期至2027年5

承接施工劳务。

4.监理单位。某工程项目管理有限公司，成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是王某斌，注册资本为人民币叁仟万元整，住所位于南京市六合区龙池街道雄州南路******，经营范围公路、桥梁、隧道、铁路、码头、港口、航道、环境工程、市政公用工程、房屋建筑、工程项目管理及相关技术性研究、勘察设计、工程监理等。持有公路水运工程监理企业资质证书（编号：交监公甲第******号），公路工程甲级资质，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

（三）工程合同、劳务分包范围及安全责任情况

2024年4月，某事务中心与某工程项目管理公司签订《监理合同》，委托某工程项目管理公司对某大桥改造项目工程质量、安全、进度及合同约定内容进行全过程监理，双方签订《建设工程安全生产合同》，明确双方安全生产管理职责。

2024年6月，某事务中心与某公司1签订《施工合同协议》，某公司1承接某大桥改造项目施工，双方签订《安全生产合同》，明确各自安全生产管理职责。

同年10月，某公司1与某公司2签订《施工劳务合作合同》，某公司2负责施工改造内容有更换上部构造，结合上部结构更换支座系统及下部结构改造，对盖梁实施增大截

月20日。

面及张拉预应力加固；桥台改造、重做搭板及填料，重做全桥桥面系。包括从进场及相关劳务施工准备工作、劳务施工全过程到完工至交工验收所需劳务施工作业等。双方签订《安全生产合同》，合同中明确双方安全生产管理职责，某公司2负责实施上述改造内容现场安全文明施工管理工作。

（四）涉事单位安全管理情况

1.某公司1。某公司1设立省道S540阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程项目经理部，任命朱某梅为项目经理，安全生产第一责任人；汤某夫为施工负责人，安全生产直接责任人；梁某为专职安全员。按规定设置安全生产管理机构，足额配备具备相应能力的安全生产管理人员，覆盖所有管理层级和分包单位的安全生产责任，明确各岗位、各部门的安全职责分工，层层签订安全生产责任书；制定并修订了符合项目实际的安全生产管理制度、操作规程和应急预案，印发了《机械设备保养规程》《机械设备安全操作规程》《省道S540阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程项目经理部2025年度安全生产工作计划》《2025年度安全生产培训计划》《2025年度演练计划》《2025年度安全生产费用提取计划》等，今年以来已按计划组织演练1次；对项目所有进场人员及分包单位实施三级安全培训教育、岗前安全培训，今年以来组织安全生产培训17次，累计培训人数172人次；对危险性较大部分项目，编制专项施工方案，并按规定组织专家论证和严格审批，编制了《施工组织设计》《安全专项方案》《T梁拆除及小箱梁架设施工专项施工方案》等，施工前对方案

进行详细交底，今年以来组织安全技术交底10次，累计交底人数83人次；严格审查劳务分包资质、安全生产许可证及人员持证上岗情况，在分包合同中明确双方安全责任，对分包单位安全生产实施统一协调管理，定期召开安全生产例会，及时通报、协调解决现场安全问题，对分包单位违规行为及时制止并督促整改，今年以来共召开安全生产会议4次；建立日常巡查、定期检查、专项检查和季节性检查的隐患排查治理机制并落实整改闭环，对施工现场进行危险源辨识与风险评估，按照《风险辨识及评估清单》落实针对性管控措施，截止事故前共累计排查出17项隐患并完成整改。

2.某公司2。某公司2成立省道S540阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程项目部安全生产领导小组，任命肖某发为项目负责人、项目安全生产第一责任人；吴某华为专职安全管理人员。未建立健全全员安全生产责任制，制定的安全生产管理制度不健全，未明确岗位的责任人员、责任范围和考核标准，仅与工人签订承诺书，未签订安全生产责任书；未按规定组织开展安全教育和培训，未制定生产安全培训计划，三级安全教育培训学时未达到规定要求，工人三级教育培训档案记录时间不合理，安全培训内容空泛，没有具体培训内容、学时及培训佐证材料，转岗后未重新进行安全培训和技能考核；每天召开班前教育，但未按规定对每个工序开展三级安全技术交底；进行月度及项目部安全检查，未进行日常隐患排查且未能提供日常隐患排查相关记录。

3. 某工程项目管理公司。某工程项目管理公司设立省道S540阳江江城某大桥危旧桥梁改造工程总监办公室，任命仵某颜为监理项目负责人，袁某勇为监理员，配备相应能力的监理人员负责履行合同监理职责。制定了《监理实施细则》《监理计划》等，严格审查施工单位、分包单位相关资质，安全体系与制度、专项施工方案；制定《安全监理巡视、检查计划》，每日对施工现场巡视，定期组织施工现场安全生产联合检查，对关键部位、工序实施安全旁站监理。今年以来，旁站记录41份，月度安全检查4次，专项检查3次、综合检查2次，共发现安全隐患18项，发出监理指令3份，督促施工单位按要求整改并组织复查验收。事故发生后能及时发出《工程暂时停工指令》，要求施工单位保护现场，积极配合调查。

（五）事故施工现场情况

某大桥，东西走向，全长***米，全宽**米，全桥共**跨。事故现场在某大桥10#新梁桥面上，事故发生时，已拆11#旧桥T梁结构，已架设完成10#新梁的小箱梁结构。架桥机中支腿横跨在该桥面上，当时在10#桥面上进行湿接缝施工作业，施工现场桥面上摆放着模板及钢筋，桥面作业区域距离水面高约8米[6]，四周临边未设置防护措施[7]。

---

6 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）2.1.1 高处作业：在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

7 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第2.1.2 临边作业：在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处

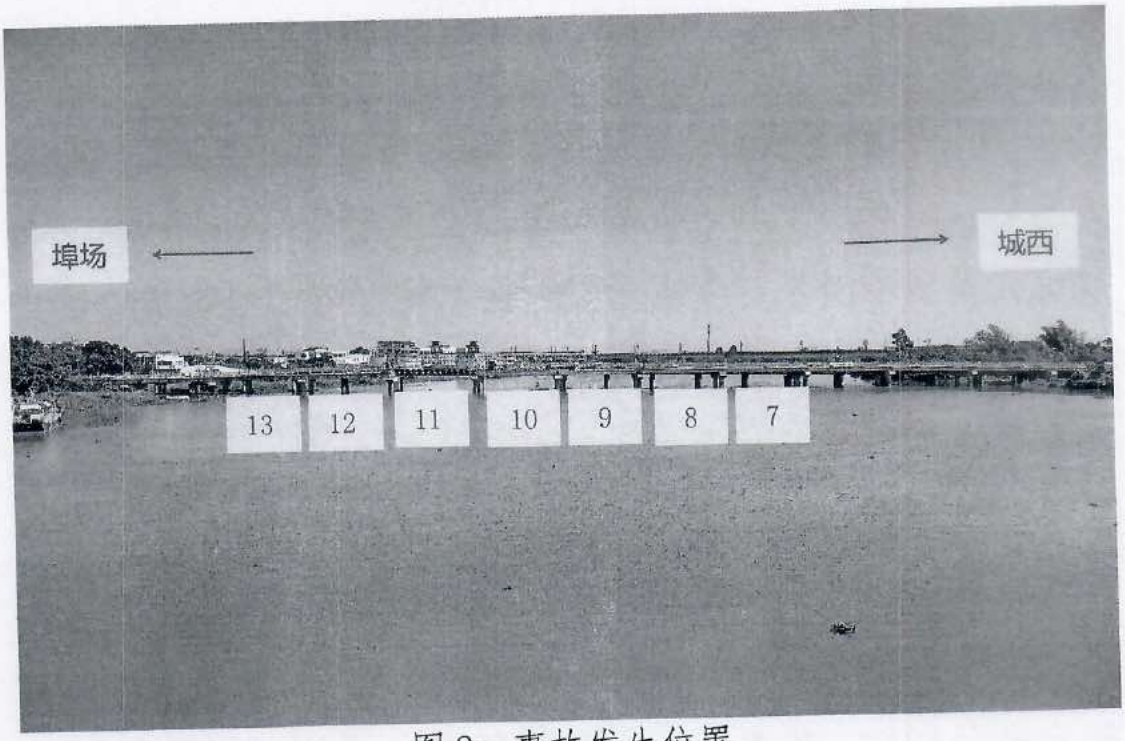


图 2：事故发生位置

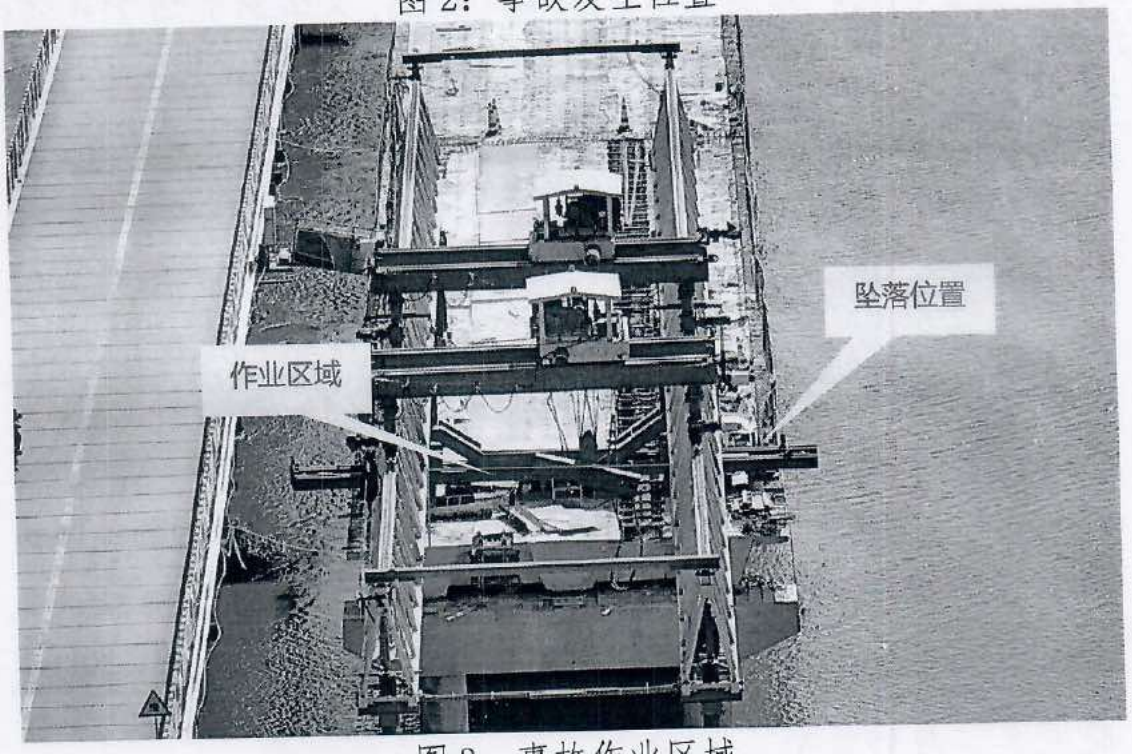


图 3：事故作业区域

作业。

（六）气象潮汐情况

经查询阳江市江城区气象潮汐情况，5月11日（农历十四，中潮活汛），多云，东北风2-3级，气温约20℃-26℃，退潮时间为9时50分至17时23分，事故当天气象情况对高处作业没有影响[8]。事发前，河道上游地区频繁降雨，河道上位上涨开放闸口排水，事发时刚好接近（农历十五）天文大潮期[9]，导致潮汐水流流速、落差大，影响后期救援。

（七）部门履职情况

某事务中心作为负责辖区内国省道路建设、改造、养护工程项目实施行业主管部门。根据《阳江市江城区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》要求，某大桥改造项目开工至事故发生前，共召开4次会议部署安全生产工作，对项目开展中秋国庆节假日安全检查1次，岁末年初安全检查1次，汛期安全检查1次，五一假期安全检查1次，复工复产检查1次，日常安全巡查检查30次，发现安全隐患共11条，均督促施工单位按要求整改完成。暂未发现阳江市江城区某事务中心履行安全生产监管工作不到位线索。

二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况

（一）事故经过

8 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）高空作业要求风力≤5级（8.0-10.7米/秒），阵风超过此范围需暂停作业，避免雨雪、大雾等恶劣天气作业。

9 中国《潮汐表》（BG/T14914）：朔望日后1-3天（含农历十五）为天文大潮期。

2025 年 5 月 11 日 14 时许，根据项目部《日常施工计划表》[10]施工安排，当天工作任务是拆除旧桥第 11 跨 T 梁结构，架设第 10 跨新梁的小箱梁结构。14 时 40 分许，第 10 跨新梁的小箱梁安装完成，工人将第 11 跨 T 梁结构拆除运载上车，运往梁场破碎，现场安全管理人员及监理员前往梁场监管旁站。同时，某公司 2 在未及时完善防护栏措施的情况下提前安排模板工人余某、赵某峰、李某成、梁某民在第 10#跨新梁的小箱梁湿接缝安装模板。15 时许，湿接缝模板作业安装完成，余某等 4 人解开安全带准备从第 10#跨新梁返回第 8#梁等待混凝土施工。在返回的过程中，余某等 4 人擅自违规从架桥机中支腿轨道南侧跨越返回，李某成先跨越，然后是余某、梁某民随后，余某跨越过去后，突然听到跟在后面的梁某民“哎呀”一声，余某转头看见有人掉下河里，听到有水花“噗嗵”的声音，余某马上走回去看见梁某民掉进河里立即大声呼喊抛救生圈下去。余某距离救生圈比较远，于是叫走在最前面的李某成拿救生圈跑过来抛下去，由于退潮期间水流湍急，梁某民难以接近救生圈，随水流越飘越远。余某马上拨打 110 电话，然后从现场跑到岸边驾驶船只去救援，在驾驶船只掉头后就没有发现梁某民踪影了，于是驾驶

10 2025 年 5 月 11 日《日常施工计划表》日常施工计划安排：1.埠场大桥第十一跨拆除；2.及时完善第十跨临边护栏措施后，开展湿接缝施工；3.第十六跨桥台垫石施工、侧墙施工；预制梁钢筋制作与安装；4.废梁卸梁与处理。

船只在河中附近继续寻找，现场人员随即通知项目管理人员。

（二）救援善后情况

现场管理人员接报后，某公司1、某公司2立即启动应急预案，项目全面停工保护现场，迅速联系附近的渔船及社会救援队伍进行搜救，同时向相关部门报告，请求有关单位支援。

16时，区应急指挥中心接报后，区委书记李仕鹏，区长梁小昌，区委常委、常务副区长林喜叠等领导立即赶赴现场指挥调度，临时成立由区应急管理局、区住房城乡建设和交通运输局、公路事务中心等部门组成的综合应急救援小组，主要负责综合协调水下搜救工作；由区海事处、区消防救援大队、区海洋综合执法大队、医疗等部门及3支专业救援队伍（神鹰应急救援队、漠阳应急救援队、阳蓝应急救援队）组成的技术应急救援小组，主要负责水下搜救工作；由市公安局江城分局、埠场镇派出所、埠场镇人民政府等部门及事故单位组成的处置善后应急小组，主要负责家属安抚、现场处置及网络舆情管控等工作。本次搜救出动共计230人，3艘冲锋舟、8艘橡皮艇、4艘民用渔船、3台无人机、2台水下搜救声呐进行搜救。由于接近天文大潮期，潮汐水流流速、落差大，救援队伍陆续扩大了搜救范围，加大了搜救力度。

历经3天2晚全力紧急搜救，梁某民于5月13日上午10时36分在漠阳江石潭村河段被发现并打捞上岸，经现场医务人员检查确认已无生命体征。

搜救工作结束后，某公司2立即做好死者家属安抚和死者善后工作，积极与死者家属协商有关赔偿事宜。5月14日，某公司2与死者家属协商达成赔偿协议并签订《赔偿协议书》，赔偿死者家属人民币150万元（包括一次性死亡赔偿金、抚养费、丧葬补助金等全部法律范围内费用）。死者尸体已火化，家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

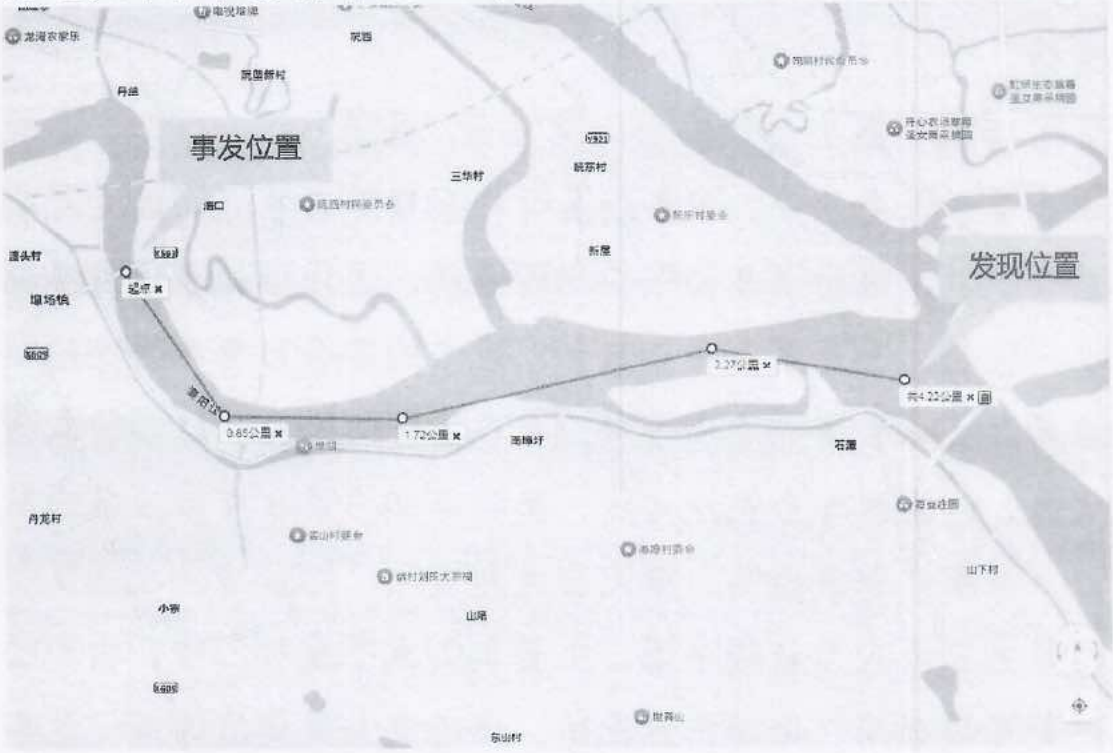


图4：救援搜索范围

（三）应急救援处置评估情况

接报后，相关部门人员赶赴事故现场开展应急救援处置和调查取证工作，一是对事发区域采取警戒、封锁措施，保护现场；二是要求事发项目进行停工整改，项目部召开警示教育会，深刻吸取事故教训，举一反三全面开展隐患排查；三是要求事故单位积极做好死者善后及家属安抚工作；四是做好网络舆情管控，防止恶意炒作。

各部门信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速，紧密配合协调开展应急救援处置工作，现场应急救援处置得当，在事故应急救援处置中无次生灾害、无衍生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合应急救援处置措施程序及要求。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

梁某民，男，**岁，身份证号码为******，原户籍所在地为广西大新县******。原旭达公司省道S540阳江江城某大桥危旧桥改造工程项目模板工人，自2025年2月16日入职至事故发生之日，与某公司2签订《劳动合同书》，已参加工伤保险。2025年5月11日，梁某民在省道S540阳江江城某大桥危旧桥改造工程项目失足坠落溺死，根据《居民死亡医学证明（推断书）》（编号：******），死亡原因为溺死。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[11]标准，核定事故造成的直接经济损失为150万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

11 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1.2直接经济损失指：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

事故调查组通过笔录、视频、作业现场综合分析认定：梁某民未按照规定穿戴救生衣在水上高处作业[12]，作业完成后在返回过程中擅自解下安全带，违规冒险从架桥机中支腿轨道临边南侧跨越时意外失足落水是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.某公司2高处作业施工现场未按照项目部《日常施工计划表》[13]及时完善第十跨临边防护栏措施，提前安排工人进行湿接缝模板安装工序，未向施工单位和监理单位报告，造成施工现场未能有效监督、教育工人正确佩戴和使用劳动防护用品，未能确保作业现场高处作业操作规程和安全措施的落实。

2.某公司2未按照规定对工人进行安全生产教育和培训，三级安全教育培训学时不足24学时的规定要求[14]，对于新入职的工人只培训一天就记录完成全部培训内容，记录工人三级教育培训档案时间不合理，安全培训内容空泛，没有具体培训内容、学时及培训佐证材料，转岗后未重新进行安

12 《水运工程水上作业安全防护技术规范》（JTS 205-1-2023）第3.2.1条强制要求：所有水上作业人员（包括桥梁施工）必须规范穿戴救生衣，且救生衣需符合《救生衣国家标准》（GB 4303-2008）的要求。

13 2025年5月11日《日常施工计划表》日常施工计划安排：2.及时完善第十跨临边护栏措施后，开展湿接缝施工。

14 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号）第13条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业新上岗从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。

全培训和技能考核；未按规定对每个工序开展三级安全技术交底，每天虽有班前教育，但未结合工人岗位和实操性进行教育。

3.某公司2未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》[15]落实高处作业相应防坠落安全防护措施，未根据作业现场高处作业实际情况开展安全风险辨识，对具有发生高处坠落的风险未有效识别管控，未采取相应的高处作业管控措施，未及时排查整改部分桥面临边未设置防护栏的事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

梁某民未按照规定穿戴救生衣在水上高处作业，作业完成后在返回过程中擅自解下安全带，违规冒险从架桥机中支腿轨道临边南侧跨越时意外失足落水导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[16]的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于梁某民已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）某公司2高处作业施工现场未按照项目部《日常施工计划表》及时完善第十跨临边防护栏措施，提前安排工

15 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第4.1.1条：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

16 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

人进行湿接缝模板安装工序，未向施工单位和监理单位报告，造成施工现场未能有效监督、教育工人正确佩戴和使用劳动防护用品，未能确保作业现场高处作业操作规程和安全措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[17]、第四十三条[18]、第四十五条[19]的规定。

（2）某公司2未按照规定对工人进行安全生产教育和培训，三级安全教育培训学时不足24学时的规定要求，对于新入职的工人只培训一天就记录完成全部培训内容，记录工人三级教育培训档案时间不合理，安全培训内容空泛，没有具体培训内容、学时及培训佐证材料，转岗后未重新进行安全培训和技能考核；未按规定对每个工序开展三级安全技术交底，每天虽有班前教育，但未结合工人岗位危险因素和实操性进行教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[20]、第四款[21]、第四十四条第一款[22]的规定。

---

17 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

18 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

19 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育

（3）某公司2未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》落实高处作业相应防坠落安全防护措施，未根据作业现场高处作业实际情况开展安全风险辨识，对具有发生高处坠落的风险未有效识别管控，未采取相应的高处作业管控措施，未及时排查整改部分桥面临边未设置防护网的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[23]、第二款[24]的规定。

综上所述，某公司2对事故发生负有责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

21《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

22《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

23《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

24《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.肖某发，某公司2项目负责人[25]，作为项目安全生产第一责任人，未按规定履行安全生产主要负责人职责，未健全落实全员安全生产责任，未制定生产安全培训计划，未落实安全生产规章制度和操作规程；未根据高处临边作业实际情况开展安全风险辨识，对具有发生高处坠落的风险未有效识别管控，未采取相应的高处临边作业管控措施，未及时排查发现整改桥面临边未设置防护网的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）[26]的规定，对事故的发生负有责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

2.吴某华，某公司2项目专职安全管理人员，未按规定履行安全生产日常监管职责，未如实记录安全生产教育培训考核情况，未及时发现并制止工人擅自解开安全带违规冒险跨越架桥机的危险行为，未采取相应的高处临边作业管控措施，未及时排查整改桥面临边未设置防护网的事故隐患，违

25 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

26 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）（七）项[27]的规定，对事故发生负有责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

（四）其他处理建议

某公司2模板工人余某、赵某峰、李某成未穿戴救生衣在高处临边作业，擅自解开安全带违规冒险跨越架桥机，建议某公司2根据公司管理规定对其作出处理，处理情况报阳江市江城区安全生产委员会办公室。

在本起事故中未发现其他单位需承担事故责任的情形，司法机关、纪委监委和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和措施建议

本起事故的发生暴露出施工现场管理岗位空缺，出现施工现场作业人员未按规定佩戴使用劳动防护用品问题，现场高处临边安全防护设置未严格按照施工方案及相关规范要求执行，风险管控和隐患排查治理有形无实，实际上未有效开展安全管理工作。安全培训教育技术交底走过场，造成施工人员安全意识淡薄、麻痹大意、违章冒险作业。

---

27 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

（一）规范现场管理，落实防护措施

某公司2要深刻吸取教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责；健全并落实与分包工程相符合的安全管理制度和安全操作规程，按照《生产经营单位安全培训规定》加强工人三级培训、岗前培训和日常安全教育；对施工现场高处作业要严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》及专项施工方案执行，尤其是作业现场的安全措施及劳动防护用品佩戴、使用，对高处作业要安排专人进行旁站监督，确保高处作业的规范、标准、安全；加强对现场安全的巡查和日常安全检查，对于违法违规行为立即做出纠正并书面记录，进行全面的风险隐患评估并落实安全措施，全面排查并整改安全生产隐患；加强安全技术交底，提高工人的安全防范意识和安全操作技能，确保工人按章操作，严防此类事故再次发生。

（二）反思事故原因，强化协调管理

某公司1要对此次事故情况进行通报并开展警示教育，促使其他分包施工单位也要深刻吸取教训，自觉落实安全生产主体责任，要加强对所属施工项目的监管，督促分包单位严格执行各项安全管理制度和规定，进一步加强对各分包单位安全生产工作统一协调管理工作，全面提升安全生产水平。

（三）严格落实职责，加强现场监管

某工程项目管理有限公司要对专项施工方案实施情况进行现场监理，加强对现场安全的巡查和日常安全检查，对

危险性较大的工程编制专项监理细则，明确安全监理方法、措施和控制要点，及时发现并督促施工单位消除安全隐患，保障工程项目安全施工。

（四）落实行业监管，紧绷安全生产之弦

某事务中心要按照“三管三必须”的工作原则，严格落实行业部门管理职责，加强对道路建筑施工领域的指导、协调和监督管理工作。加强建筑施工领域高危作业监管，认真分析建筑施工领域安全监管存在的薄弱环节，有效防范建筑施工领域安全事故的发生，同时针对辖区内事故发生特点，制定各类高危作业安全生产专项整治行动，有效化解安全风险，夯实辖区内安全生产基础。