佛冈高岗梁屋坝碎竹场“3·28”一般机械伤害事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025年5月26日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故单位概况 1
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）涉事机械设备情况 3
（四）劳动合同签订和工伤保险购买情况 4
（五）相关人员情况 5
（六）事故发生经过 6
（七）事故伤亡和经济损失情况 9
（八）事故当天的气象情况 9
二、事故应急处置情况 9
（一）事故信息接报响应及应急处置情况 9
（二）医疗救治和善后情况 10
（三）事故应急处置评估 10
三、事故原因及性质 10
（一）事故技术原因分析 10
（二）直接原因 16
（三）间接原因 16
（四）事故性质 16
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议 16
（一）免于追究责任人员 17
（二）建议追究刑事责任和给予行政处罚的单位和个人 17
五、事故防范和整改措施 17

佛冈高岗梁屋坝碎竹场“3·28”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月28日15时32分，佛冈县高岗镇高岗村********发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡、1人受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2025年4月8日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县应急管理局、县林业局、县市场监管局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、县供电局和高岗镇政府等有关人员组成的佛冈高岗“3·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，未能辨识碎竹机盖板未栓螺丝固定风险隐患，生产经营单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况


该碎竹场位于佛冈县高岗镇高岗村********（以下简称“梁屋坝碎竹场”），未办理工商注册登记，无营业执照，经营者是梁*滔（伤者），为个体经营。该梁屋坝碎竹场于2024年9月建成运营，主要设备有生物质综合破碎机、抓竹车、地磅各1台，正常生产时有抓竹车驾驶员、放竹员、货车司机、装车工人、地磅称重员等5个岗位，经营规模很小，其经营模式为将采购回来的原材料（竹子）通过生物质综合破碎机进行破碎，破碎之后的竹碎经梁*滔联系货运司机进行销往下游企业，毛利（不含人工成本、电费等）构成为：破碎之后的竹碎的销售所得减去原材料的进货价和竹碎运往下游企业的运输费用。

经查，梁屋坝碎竹场的碎竹设施设备采购、生产原料采购、碎竹生产和产品（竹碎）销售均由梁*滔经手负责；无证据显示该场地有相关人员与村委或村民小组或私人签订的租赁协议或合同，因此认定，该碎竹场为梁*滔个人经营。

（二）事故发生单位安全管理情况


梁屋坝碎竹场未制定安全生产规章制度和操作规程，未开展安全生产教育和培训，未开展隐患排查整治，也未向从业人员提供如安全帽等的劳动防护用品，作业时作业人员也无佩戴如安全帽。

其生产工艺流程为：配竹——抓竹——放竹——原料皮带传输——对辊挤压——切片——成品皮带传输——装车。（详见下图）

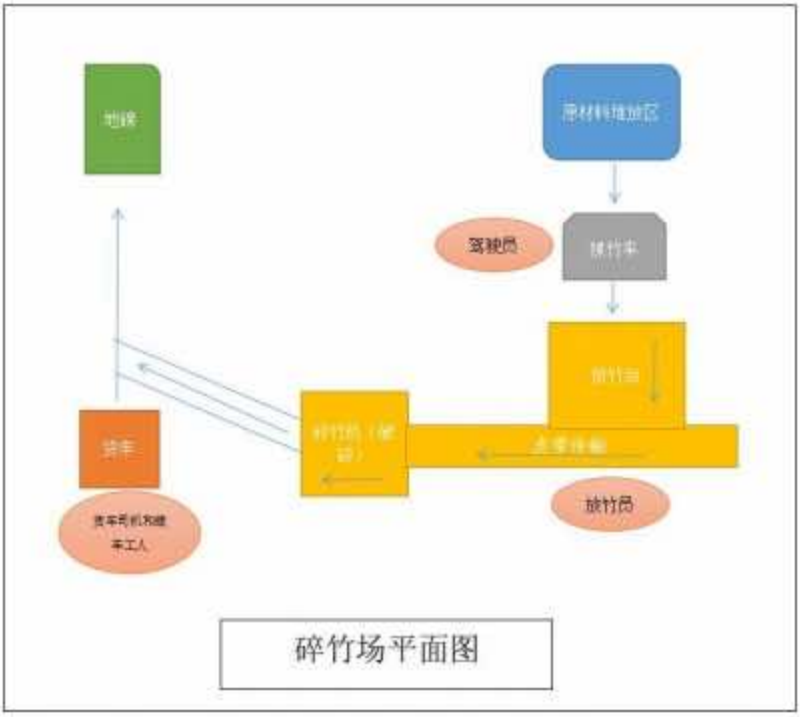

（三）涉事机械设备情况

该碎竹机全称为“生物质综合破碎机”，生产厂家是邹平迈德机械有限公司；型号216，生产能力7~10t；切割辊刀轮额定功率55kW，额定电压380V，额定频率50Hz，电机转速1480r/min；前处理带齿对辊轮额定功率3kW，额定电压380V，额定频率50Hz，电机转速1420r/min。（详见下图）

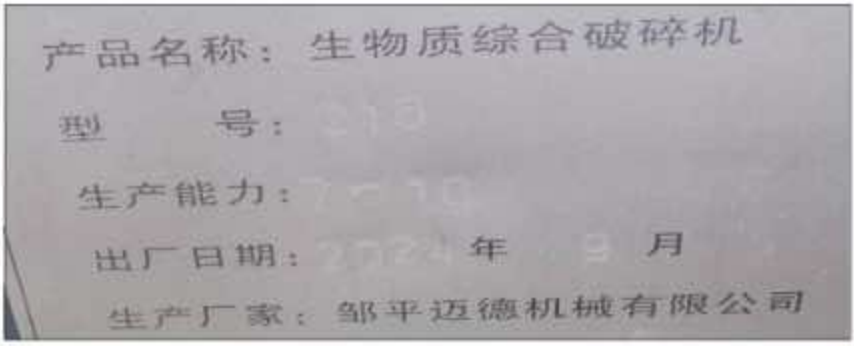



（四）劳动合同签订和工伤保险购买情况

该碎竹场正常生产时有抓竹车驾驶员、放竹员、货车司机、装车工人、地磅称重员等5个岗位，除货车司机外，其他岗位工作可由同一人完成，事发时现场有梁*滔、张*英、蓝*梅、蓝*

研、陈*明（货运司机，非碎竹场工人），经查，经营者梁*滔未与其组织作业的3名人员签订劳动合同或协议，也未购买作业人员人身意外险和工伤保险。

（五）相关人员情况

张*英，女，汉族，1992年2月生，佛冈高岗人，初中文化，身份证号：441821********0626，在梁屋坝碎竹场帮忙碎竹过程中因机械伤害导致死亡。

梁*滔，男，汉族，1994年6月生，佛冈高岗人，初中文化，身份证号：441821********0639，在梁屋坝碎竹场碎竹工作中因机械伤害导致重伤。

梁*根，男，汉族，1964年3月生，佛冈高岗人，小学文化，身份证号：440128********0614，梁*滔父亲，偶尔前往梁屋坝碎竹场帮忙碎竹，平时主要从事务农工作。

蓝*梅，女，汉族，1972年11月生，佛冈高岗人，小学文化，身份证号：441821********0669，梁*滔母亲，偶尔前往梁屋坝碎竹场帮忙碎竹。

蓝*研，男，汉族，1965年3月生，佛冈高岗人，小学文化，身份证号：440128********0638，梁屋坝碎竹场聘请的零工。

陈*明，男，汉族，1968年12月生，湖北黄梅蔡山人，身份证号：422130********2237，事故发生当天在梁屋坝碎竹场收竹碎的货运司机。

周*林，男，汉族，1977年4月生，湖南郴州人，身份证号：

432824********3416，事故发生前曾多次收购梁屋坝碎竹场竹碎的货运司机。

（六）事故发生经过

2025年3月28日下午，位于高岗镇高岗村********的梁屋坝碎竹场内，货车司机陈*明驾驶货车就位，工人蓝*研在进行竹碎装货工作，蓝*梅（梁*滔母亲）在碎竹机进机口旁碎竹作业，梁*滔在距离进机口约3米处整理收拾掉出来的竹子，张*英在距离进机口约6米处整理收拾掉出来的竹子。当天15时32分，蓝*梅听到机器“咔”一声，眼前有物体快速飞过（经查，该物体为切片机上面的铁盖板，从机台弹飞出来并夹带碎竹。），回头便看到在梁*滔和张*英倒在地上。蓝*梅赶紧过去抱起张*英，按住其人中并呼唤她，司机陈*明拨打了120，120救护车到现场抢救后宣布张*英已无生命体征，并将梁*滔抬上救护车送往佛冈县人民医院救治，后转至南方医科大学珠江医院住院治疗。上述蓝*研、蓝*梅、梁*滔、张*英等4名人员作业时均未佩戴和使用如安全帽等的劳动防护用品。




事故盖板



事故盖板下碎竹机辊刀



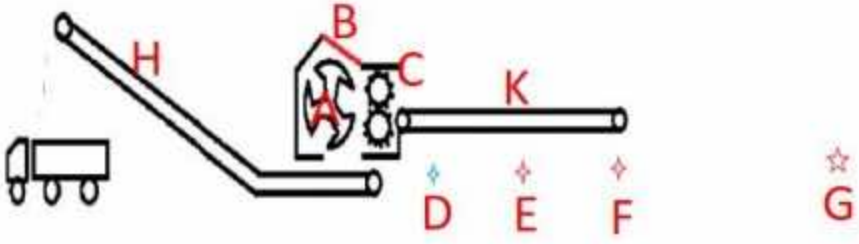

A——碎竹机辊刀；B——事故盖板；C——碎竹机对辊轮；

D——蓝*梅（梁*滔母亲）站立位置，离对辊轮 1 米；

E——梁*滔站立位置，离对辊轮 3 米；

F——张*英站立位置，离对辊轮 6 米；

G——事故盖板掉落地；

H——成品传送皮带；K——原料传送皮带。

（七）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成1人死亡，1人重伤。死者张*英，女，33岁，汉族，身份证号码：441821********0626，广东省佛冈县高岗镇新联村********。伤者梁*滔，男，30岁，汉族，身份证号码：441821********0639，广东省佛冈县高岗镇高岗村********。截至目前，双方就相关赔偿事宜仍未达成一致，按照一次性死亡补助金标准，本次事故的直接经济损失为108.376万元。

（八）事故当天的气象情况

经查询，2025年3月28日，阴天，有雷阵雨局部大雨，气温是15-22℃。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2025年3月28日15时38分，高岗镇卫生院接到120急救指挥中心指派，事故现场在佛冈县高岗镇高岗村********，高岗镇中心卫生院救护车到达事故现场时间15时42分，用时约4分钟，高岗镇卫生院医护人员到达现场后迅速检查事故人员情况，并接往佛冈县人民医院。

2025年3月28日15时53分，高岗镇派出所接到警情，镇分管副书记率镇、村干部和民警于15时59分到达事故现场后立即对事故现场实施封闭管制措施，协助医护人员现场救治工作，安抚家属情绪，同时，做好舆情管控，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

县应急管理局接报获悉事故情况后，经核查确认该事故为一般生产安全事故，迅速聘请安全专家对事故进行原因技术分析；县人民政府立刻组织高岗镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查；高岗镇政府牵头组织死者、伤者家属进行多次协调，截至目前双方就相关赔偿事宜仍未达成一致。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，政府部门积极安抚伤者、死者家属及积极协调处理伤者治疗工作，目前，伤者梁*滔还在医院治疗中。双方就相关赔偿事宜仍未达成一致。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120请求救援。高岗镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护。当天梁志滔经120救护车护送至佛冈县人民医院抢救，目前已转至南方医科大学珠江医院住院治疗。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置得当，救援工作中无衍生事故，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）事故技术原因分析

事故设备：碎竹机全称为“生物质综合破碎机”，生产厂家是邹平迈德机械有限公司；型号216，生产能力7~10t；切割辊刀轮额定功率55kW，额定电压380V，额定频率50Hz，电机转速1480r/min；前处理带齿对辊轮额定功率3kW，额定电压380V，额定频率50Hz，电机转速1420r/min。

正常生产时，竹子经输送带送进带齿对辊轮先行压扁，再进入辊刀轮切割成片，掉落进出料输送带送至运输车。辊刀轮上方设有一防护盖板，重约172公斤，由四根螺栓紧固，同时设有两根限位挂钩，保证准确定位及加强紧固可靠。

生产工艺：

配竹——抓竹——放竹——原料皮带传输——对辊挤压——切片——成品皮带传输——装车。


事故发生岗位：

事故发生在放竹岗位，该岗位主要工作是将平台上的竹子有序放入皮带。

直接原因证据支撑：

1. 经调查监控视频，2025年3月28日事故当天从中午12时开工至事故发生15时33分左右为连续作业，作业一直连续直至事故发生，主动停机。

2. 盖板重量约172公斤，事故盖板飞出轨迹有明显的抛物线轨迹，经现场人员反映听到一声机器声响，就是辊刀与盖板内筋板碰撞的声音，盖板内筋板与辊刀碰撞，按照滚轮的切线方向飞出。

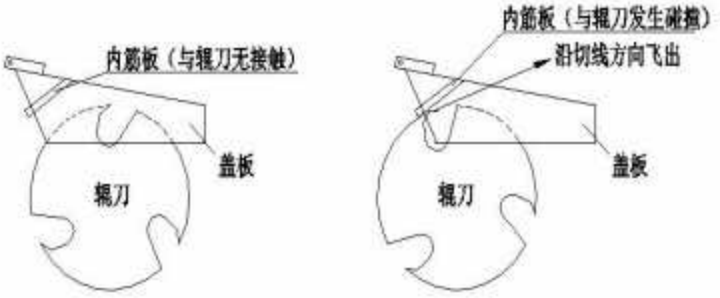

盖板移位前示意图　　盖板移位后示意图



3. 事故盖板没有栓螺丝，最多只是限位拉钩套住，上有设置水管浇水，同时事故盖板内筋板有明显的长时间冲水导致的锈迹，说明正常作业时，留有浇水口，盖板是没有完全封住的。


固定式冲水水管




盖板固定耳无明显拉伤痕迹


盖板固定耳无明显拉伤痕迹


盖板固定耳无明显拉伤痕迹



4. 事故盖板内筋板略为弯曲且有碰击后光亮的擦痕。





（二）直接原因

作业人员梁*滔、张*英安全意识淡薄，对碎竹机机械作业的安全风险辨识不足，在碎竹机盖板未栓螺丝固定的情况下开机作业，碎竹机设备在加工时发生振动，限位拉钩挣脱后，盖板与高速旋转的辊刀轮发生碰撞并弹飞，连续击打到梁*滔、张*英，导致了张*英死亡、梁*滔受伤。

（三）间接原因

该碎竹场的经营者梁*滔没有严格落实安全生产主体责任，未制定安全生产规章制度和操作规程[1]，未开展安全生产教育和培训[2]，未采取技术、管理措施，及时发现并消除碎竹机盖板未栓螺丝固定等事故隐患[3]，也未向从业人员提供如安全帽等的劳动防护用品。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，未能辨识碎竹机盖板未栓螺丝固定风险隐患；生产经营单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理：

（一）免于追究责任人员

张*英，在梁屋坝碎竹场帮忙的作业人员，安全意识淡薄，在未接受安全生产教育和培训，未掌握岗位工作所需的安全生产知识[4]的情况下进行作业。因其已在事故中死亡，建议免于追究。

（二）建议追究刑事责任和给予行政处罚的单位和个人

梁*滔，梁屋坝碎竹场的经营者，未依法办理营业执照，安全意识淡薄，对碎竹机机械作业的安全风险辨识不足，在碎竹机盖板未栓螺丝固定的情况下开机作业，没有落实安全生产主体责任，未制定安全生产规章制度和操作规程，未开展安全生产教育和培训，未采取技术、管理措施，及时发现并消除碎竹机盖板未栓螺丝固定等事故隐患，也未向从业人员提供如安全帽等的劳动防护用品，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定进行行政处罚。

同时，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送县公安局进一步调查处理。

五、事故防范和整改措施

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）各生产经营单位（主体）要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业主体责任，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；严格落实安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，了解、掌握本岗位的安全风险、应急处置措施和安全操作技能；根据生产经营工艺需要，配备相适应的技术、安全管理人员，加强生产作业现场的安全管理，杜绝“三违”行为的发生；认真开展风险管控和隐患排查治理，采取有效技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）各镇要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，深刻汲取事故教训，进一步完善经营场所事前事中事后监管机制，加强无照经营行为执法查处，建立并更新辖区生产经营场所底数清单，常态化开展大排查大整治专项行动，重点对辖区内林木竹加工行业实行“拉网式”排查，确保隐患排查整改“零死角”，弄清突出问题、重大风险、薄弱环节，加大执法检查力度，防范此类事故再次发生。

（三）县林业局要深入剖析本次事故原因，吸取事故教训，按照“三管三必须”原则，强化事故警示宣传教育，加强林木竹加工业的事中事后监管，强化森林生态资源开发利用的源头监督管理，加强与市监部门的信息沟通交流，掌握了解从事木材经营

加工企业的工商登记信息，并相应加强实地检查、随机抽查，并指导各镇落实好林木竹加工业安全监管工作。

（四）县市场监管局要进一步加强无照经营专项整治工作，加强与相关职能部门以及属地政府的对接联动，加强对各镇无照经营行政执法工作的检查和培训，督促、指导各镇落实好无照经营查处工作。